

河南平禹新明煤业有限公司

2020年“11·17”瞒报顶板事故调查报告

2020年11月17日3时30分许，河南平禹新明煤业有限公司（以下简称新明煤矿）发生一起顶板事故，造成1人死亡，直接经济损失151.5万元。事故发生后，该矿隐瞒不报，经举报后于2025年6月被核查属实。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全生产条例》等规定，国家矿山安全监察局河南局于2025年7月9日会同禹州市应急管理局、公安局、总工会成立事故调查组，并邀请禹州市纪委监委派员参加，开展事故调查工作。

因该起事故发生于2020年，已无事故现场，矿井时任管理人员、工人多数已离矿，且矿井未对档案集中管理，科室留存档案资料因人员变动、管理不善大部分丢失，已不能按照正常事故调查取证程序进行。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，结合禹州市政府前期事故核查资料，通过调阅资料、询问人员、研究分析等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，依法依规提出了对事故有关责任人员、责任单位的处理建议及事故整改和防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）新明煤矿上级公司情况

禹州安泰煤业有限公司（以下简称安泰公司）是中国平煤神马能源化工集团有限公司在禹州市区域兼并重组煤矿的主体企业，下辖新明煤矿（安泰公司股权占比 51%、民营合资方股权占比 49%）等 5 处兼并重组煤矿。事故发生时，安泰公司配有经理及党总支书记，设置有人力资源部、政工部、财务部、综合办公室、清算办等管理机构，未设置安全管理机构，其下辖兼并重组煤矿的安全管理主体责任经中国平煤神马能源化工集团有限公司于 2019 年 12 月 28 日明确由河南平禹煤电有限责任公司（以下简称平禹公司）负责。

平禹公司成立于2005年7月，隶属河南省属企业中国平煤神马能源化工集团有限公司，配有董事长、总经理、总工程师和安全、生产、机电副总经理等管理人员，设置有安监部、生产技术部、调度室、机电部、地测部等安全生产管理部（室）。

（二）新明煤矿情况

1. 基本情况

新明煤矿位于禹州市神垕镇，设计生产能力30万吨/年。事故发生时，具有采矿许可证、工商营业执照等证照，处于技术改造状态；为低瓦斯矿井；水文地质类型中等；主采的二₁煤层自燃倾向性为不易自燃、煤尘有爆炸危险性、无冲击地压倾向性；矿井安装有安全监控、人员位置监测、紧急避险、压风自救、供水施救、通信联络等系统。

2. 开拓部署情况

矿井采用三立井单水平下山开拓，事故发生时井下布置有一个11采区，有11采区皮带下山、11052风巷、11052机巷及其环形水仓等巷修作业地点。

3. 安全生产机构设置和管理情况

事故发生时，矿井设有安检科、生产科、机电科、通防科、地测科、经营管理科、调度室、机电队、掘进维修队等科室和区队；平禹公司对新明煤矿派驻有矿长、总工程师和生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长等矿领导及其他安全管理人员，负责矿井安全生产工作，新明煤矿同时配有由民营合资方负责人担任的经营副矿长；平禹公司及其安全生产管理部（室）对新明煤矿进行安全生产监督检查指导，但不进行资金投入，矿井生产经营资金全部由民营合资方负责筹措。

二、事故基本情况

（一）事故区域情况

1. 基本情况

事故发生在11052机巷环形水仓里入口巷道维修处。

新明煤矿为解决巷道断面缩小、变形问题，于2020年3月开始对11052机巷及其环形水仓（巷道断面由设计的 6.67m^2 变形缩小为 4.68m^2 ）进行巷修，巷修方法为拆除原有支架、扩修巷道断面并架设新的支架。事故发生时，11052机巷环形水仓里口以外的11052机巷已巷修完毕，正在11052机巷环形水仓里入口处进行

巷修。

11052机巷环形水仓里入口长6m，外入口长5m，仓体长13m，水仓内有少量积水，但未封堵巷道断面，为全风压通风；巷修前后均采用11[#]矿用工字钢梯形棚支护，棚梁长2.6m、棚腿长2.4m。

2. 11052 机巷环形水仓巷修有关规定及落实情况

《11052 机巷水仓清淤安全技术措施》作出以下有关规定：

（1）维修时由外向里进行维修，维修时采用单体柱打设临时支护，确保支护可靠后，方可进行维修工作。（2）维修后的棚架必须保证工程质量合格。（3）严格执行敲帮问顶制度，活矸要及时处理掉，防止落矸伤人，严禁人员单独进行作业。

作业人员事故当班在 11052 机巷环形水仓里入口处进行巷修作业过程中未落实敲帮问顶制度，未采取有效临时支护措施，对新架设的支架未加强支护，未塞紧、背实支架与顶板之间的空隙。

（二）事故发生经过、报告、抢险救援、瞒报、善后处理情况

1. 事故发生经过


2020年11月17日零点班，井下带班矿领导为生产副矿长刘某生，当日值班矿领导为矿长董某亮。

11月16日22时许，掘进维修队副队长（事故当班跟班副队长）白某举主持召开零点班班前会，安排人员分别在11采区皮带下山、11052风巷和11052机巷环形水仓里入口等地点进行巷修作

业。

班前会后，白某举和其他人员先后入井到达各自工作地点，其中11052机巷环形水仓里入口巷修处有组长朱某和工人赵某功、赵某岭、田某立等4人作业，朱某、田某立负责架设拆除工字钢棚，赵某功、赵某岭负责运料、清碴等杂活。

11月17日3时许，朱某等人完成当班第1架棚架设、拆除工作，开始进行第2架棚架设工作。3时30分许，朱某、田某立在巷道两帮掏挖梁窝时，巷修作业地点上方顶板大块矸石（约50kg）伴随少量碎碴突然冒落，摧垮当班新架设的支架，并将正在作业的田某立砸倒、致其受伤。

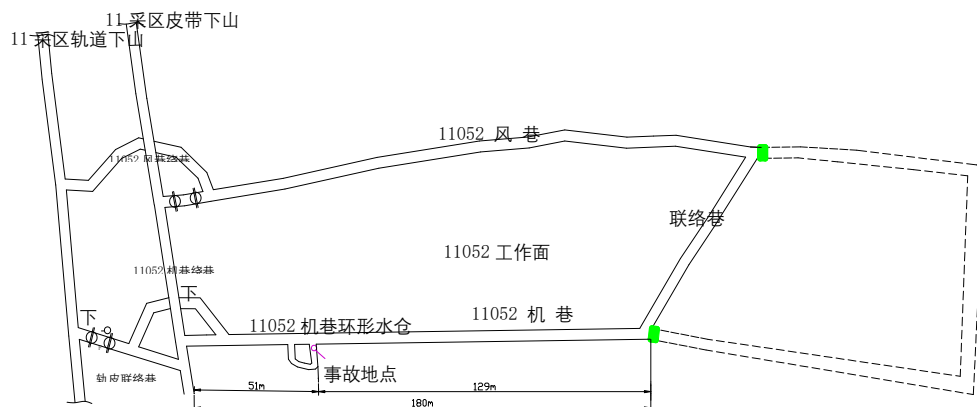

事故现场示意图

2. 事故抢险救援情况

正在距离事故地点10余米处清碴的赵某功听到呼救后，立即赶到巷道维修地点，看到田某立倒在地上，便和朱某一起喊叫田某立，发现田某立已不能言语但仍有生命体征，这时赵某岭正好

运料返回。朱某外出喊人救助，见到正在轨道下山维修供水管路的掘进维修队工人张某满并向其讲明了事故情况，随后张某满向地面打电话报告。朱某返回事故地点和赵某功、赵某岭将田某立运送到轨道下山，将田某立交给正在轨道下山等候的掘进维修队工人张某明、张某满，由张某明、张某满通过矿车运送到副井罐笼里升井，再由矿井地面人员将田某立送至禹州市神垕镇中心卫生院抢救，当日经抢救无效死亡。

3. 事故报告情况

事故发生后，矿井未按有关规定向上级公司及政府有关部门报告事故情况，也未召请矿山救护队进行抢险救援。

4. 事故瞒报情况

张某满得知有人受伤的事故情况后，向掘进维修队办公室打电话报告，正在办公室隔壁休息的经营管理科副科长谭某国接听电话后说“赶紧把人送上来”，同时联系负责矿井外事工作的侯某欣等人将田建立送医院抢救，随后向民营合资方投资人唐某廷打电话汇报了事故情况。

田某立经抢救无效死亡后，侯某欣当日向唐某廷进行汇报。之后，唐某廷向矿长董某亮告知了事故情况，并以正处于新冠疫情期间为由主张不上报，最终董某亮同意不上报，直至 2025 年 6 月被禹州市政府组织核查属实。

5. 事故善后处理情况

田某立经抢救无效死亡后，侯某欣等人将田某立遗体运送至

鲁山县殡仪馆，侯某欣等人在鲁山县一宾馆与田某立家属协商善后赔偿事宜并签定赔偿协议，唐某廷安排谭某国筹措赔偿款并给付，善后处理结束。

三、事故直接原因、暴露出的问题和性质

（一）事故直接原因

现场作业人员在11052机巷环形水仓里入口处巷修作业时空顶作业，未采取有效临时支护措施，掏梁窝时顶板冒落，大块岩石摧垮当班新架设的支架，将正在作业的田建立砸倒致其受伤，经抢救无效死亡。

（二）事故暴露出的问题

1. 新明煤矿

（1）现场安全管理不到位。巷修期间未按安全技术措施要求落实敲帮问顶制度，对新架设的支架未加强支护，未塞紧、背实支架与顶板之间的空隙；在支护材料未备齐的情况下贸然开始维修作业；安全管理人员对巷修过程中存在的未备齐支护材料便开始作业、空顶作业等行为制止不力。

（2）安全技术措施不完善。制定的《11052机巷水仓清淤安全技术措施》缺少巷修工程质量具体标准、拆除原有支护前应当先加固邻近支护等内容。

（3）安全培训教育不到位。现场作业人员未严格按安全技术措施进行巷修作业；安全意识差，在空顶、未去除顶板活矸的情况下冒险作业。

(4) 瞒报事故。事故发生后，矿井未按有关规定及时向上级公司和政府部门报告事故情况。

2. 平禹公司

(1) 对兼并重组矿井安全管理不到位。未严格落实《河南省人民政府关于进一步明确兼并重组煤矿安全生产责任的通知》（豫政〔2011〕42号）规定，未能对新明煤矿实现“真管理”。

(2) 对新明煤矿瞒报事故失察。

（三）事故性质

经调查认定，新明煤矿“11·17”顶板事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理建议

通过对事故的调查分析，依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》等规定，对事故有关责任人员、责任单位的责任认定和处理建议如下：

（一）事故有关责任人员

1. 白某举，中共党员，现为河南平禹煤电有限责任公司四矿综采队工人，时任新明煤矿掘进维修队副队长，事故当班跟班副队长，负责事故当班掘进维修队安全生产工作，对存在的未备齐支护材料、空顶作业等行为制止不力。对事故的发生负有主要责任。建议给予党内严重警告处分。

2. 董某永，中共党员，现为河南平禹煤电有限责任公司四矿掘进队工人，时任新明煤矿掘进维修队队长，掘进维修队安全第一责任人。对本队职工安全教育培训不力，安全管理不到位。对事故的发生负有主要责任。建议给予党内严重警告处分。

3. 徐某楠，中共党员，现任新明煤矿生产副总工程师，时任新明煤矿生产副总工程师兼生产科科长，负责生产安全和技术管理工作。审批的《11052 机巷水仓清淤安全技术措施》内容不完善且监督落实不到位。对事故的发生负有主要责任。建议给予记过处分。

4. 李某刚，中共党员，现任新明煤矿安全副总工程师，时任新明煤矿安全副总工程师兼安检科科长，负责矿井安全监督管理和安全教育培训工作。未认真履行安全检查工作职责，日常安全隐患排查治理和安全教育培训不到位。对事故的发生负有主要责任。建议给予记过处分。

5. 刘某生，中共党员，现任平禹四矿生产副总工程师兼调度室主任，时任新明煤矿生产副矿长，分管矿井生产工作，事故当班井下带班领导。未能发现巷修过程中存在的空顶作业、在支护材料未备齐的情况下开始巷修作业等违规行为；对《11052 机巷水仓清淤安全技术措施》监督落实不到位。对事故的发生负有重要领导责任，且在得知事故情况后未进行现场核实上报。建议给予党内严重警告、降级处分。

6. 杨某勇，中共党员，现任平禹公司生产部副部长，时任新

明煤矿安全副矿长，分管矿井安全管理和安全培训教育工作。未认真履行安全生产管理职责，对安全技术措施未严格落实监督检查不到位，安全教育培训工作不力。对事故的发生负有主要领导责任。建议给予党内警告、记大过处分。

7. 唐某廷，中共党员，现为新明煤矿民营合资方股东，时任新明煤矿经营副矿长、民营合资方代表，负责矿井经营工作。事故发生后主张不上报事故，且牵头处理事故善后事宜，对瞒报事故负有主要责任。建议给予留党察看一年处分；依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定¹，处 2019 年年收入 60% 的罚款；依据《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条的规定²，将其列入安全生产严重失信主体名单。

8. 董某亮，中共党员，现为中国平煤神马集团中层副职离职干部，时任新明煤矿矿长，安全生产第一责任人，负责矿井安全生产管理全面工作，事故当班矿井值班领导。安全管理不到位。对事故的发生负有重要领导责任，且在事故发生后决定不上报，对瞒报事故负有直接责任。建议给予党内严重警告、降级处分；依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，处 2019 年年收入 60% 的罚款；依据《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条的规定，将其列入安全生产严重失信主体名

1 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的……对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60% 至 100% 的罚款……：（一）谎报或者瞒报事故的……

2 《安全生产严重失信主体名单管理办法》（中华人民共和国应急管理部令 11 号）第六条：下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：……（四）瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员……

单。

9. 李某春，中共党员，现任平禹公司总工程师，负责平禹公司“一通三防”和技术管理工作，事故发生时兼任新明煤矿包矿领导。对新明煤矿瞒报事故失察。建议给予党内警告处分。

10. 王某营，中共党员，现已退休，时任平禹公司董事长兼总经理，负责平禹公司和安泰公司安全生产经营等全面行政工作。未严格按照“三真”规定对新明煤矿进行管理。对事故的发生负有重要领导责任，且对事故瞒报失察。建议给予党内警告处分。

11. 姜某锋，中共党员，现任中国平煤神马集团田庄洗煤厂党委书记，时任平禹公司党委书记，负责平禹公司党务工作。未建议、督促公司严格按“三真”规定对新明煤矿进行管理。对事故的发生负有重要领导责任，且对事故瞒报失察。建议给予诫勉处理。

（二）事故有关责任单位

新明煤矿瞒报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定³，建议由国家矿山安全监察局河南局对新明煤矿罚款 100 万元；依据《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条规定⁴，建议由国家矿山安全监察局河南局将新明煤矿列入安全生产严重失信主体名单。

3 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款……：（一）谎报或者瞒报事故的……

4 《安全生产严重失信主体名单管理办法》（中华人民共和国应急管理部令 11 号）第六条：下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：……（四）瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员……

五、事故整改和防范措施

（一）强化现场安全管理。新明煤矿要进一步完善现场安全管理制度，明确各级安全管理人员的现场安全管理责任，加强对采掘、巷修等作业规程、安全技术措施中工程质量、敲帮问顶、超前支护、加强支护等规定落实的监督检查，有效解决“看惯了、干惯了、习惯了”现象，防止违章作业、违章指挥造成事故。

（二）完善安全技术措施。新明煤矿要在安全风险辨识基础上，根据法律法规、安全标准、煤矿安全规程及有关技术性规范，结合实际情况完善有关安全技术措施以及作业规程等有关安全管理规定，明确工程质量具体标准、安全保障具体措施等内容，确保有关安全管理规定全面、具体、可操作、可落实。

（三）加强安全教育培训。新明煤矿要切实加强安全教育培训工作，组织从业人员认真学习本岗位有关操作规程、作业规程、安全技术措施并严格考核，考核不合格者不得上岗作业。要针对本起事故暴露出的问题，集中开展一次从主要负责人、民营合资方投资人到一线作业人员的全员警示教育，提高全体人员安全防范、自保互保、遵章守纪意识和风险隐患辨识、应急处置能力，全面推进安全生产工作。

（四）依法依规上报事故。新明煤矿要组织矿井领导、调度值班人员、民营合资方投资人以及其他有关人员认真学习《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关事故报告的规定，提升依法办矿、守法守规意识，在事故

发生后严格按照有关规定及时、如实上报事故情况，杜绝瞒报、谎报、迟报事故行为。

（五）严格落实兼并重组矿井安全管理规定。平禹公司要按照《河南省人民政府关于进一步明确兼并重组煤矿安全生产责任的通知》（豫政〔2011〕42号）规定，认真履行煤矿兼并重组主体企业安全生产管理责任，严格对“五职矿长”和经营副矿长等安全管理人员进行监督管理，并强化“五职矿长”的安全生产决策权，实现对兼并重组煤矿的“真管理”。