

河北龙成煤综合利用有限公司“5·24”火灾 事故调查报告

2019年5月24日11时许，河北龙成煤综合利用有限公司提质煤原料作业区皮带通廊发生火灾，现场人员盲目进入火灾现场，火势蔓延导致皮带通廊坍塌，造成2人死亡，6人受伤，直接经济损失约380万元。

事故发生后，省委副书记、省长许勤，省委常委、常务副省长袁桐利，省委常委、唐山市委书记王浩，副省长徐建培、李谦、刘凯，唐山市委副书记、市长丁绣峰等领导先后就做好应急处置救援工作做出批示。曹妃甸区立即启动应急预案，成立应急处置工作领导小组，组织现场救援处置。依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第四93号）等有关法律法规，经曹妃甸区人民政府批准，5月24日，成立了由区应急管理局、区监委、区公安局和区总工会等部门人员参加的“河北龙成煤综合利用有限公司‘5·24’火灾事故调查组”（以下简称事故调查组），并聘请专家组成专家组，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查现场、查阅资料、专家论证、询问有关人员，查清了事故原因、查明了事故发生经过，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一) 事故单位概况。


河北龙成煤综合利用有限公司(以下简称河北龙成公司),成立于2012年7月,位于唐山市曹妃甸工业区化学产业园区,企业类型为其他有限责任公司(非上市),法定代表人:曹国超,统一社会信用代码91130230050968511R,注册资金7亿元,公司经营范围:煤综合利用项目建设;提质煤、煤焦油技术开发与服务;提质煤、石膏生产、销售;型煤的加工、销售;危险化学品生产:煤气、煤焦油、煤焦酚(粗酚)、液氨、硫磺。2017年2月14日首次取得安全生产许可证,编号为(冀)WH安许证字[2017]020233。2016年3月21日通过消防设计审核;2016年6月30日通过消防验收。公司下设安全科、生产科、工艺技术科、机电设备科、综合科、环保科、财务科等7个职能科室,原料车间、炉窑车间、除尘车间、化产车间、水处理车间、电仪车间等6个车间。公司现有员工唐山市曹妃甸工业区化学产业园区563名,其中专职安全管理人员15名。公司总经理张红伟,具有主要负责人安全资格证书,负责公司全面工作。

(二) 生产工艺情况。

河北龙成公司生产工艺过程是以煤化程度低的褐煤为原料,在隔绝空气条件下加热分解,生成提质煤(优质无烟煤)、煤焦油、煤气等产物。其中提质煤具体生产工艺如下:原料煤通过经筛分、破碎后,输送进入提质窑进行热解加工,分解后的提质煤经下料口进入固体换能器冷却,冷却喷淋降温后经星型卸料、刮板机、皮带传送至成品料仓。

(三) 现场勘验情况。

河北龙成公司位于曹妃甸工业区 16+ 化学产业园区内，东侧为金道器识公司，南侧为唐山中泓碳素公司，西侧为开阔地带，北侧为空地。距离最近的企业中泓碳素公司 60 米、距离最近的通岛路约 123 米。**现场勘验发现：发生火灾事故的位置在厂区北侧原料区，起火部位为提质煤原料作业区 5 号转载点处。5 号转载点连接 809 皮带通廊和 807 皮带通廊，809、807 两条皮带通廊已完全坍塌。4 号转载点连接 807、806、804 三条皮带通廊，806 皮带通廊过火、未坍塌，804 皮带通廊大部分坍塌。4 号、5 号转载点框架过火但未发生倒塌和倾斜。具体示意图如下：**

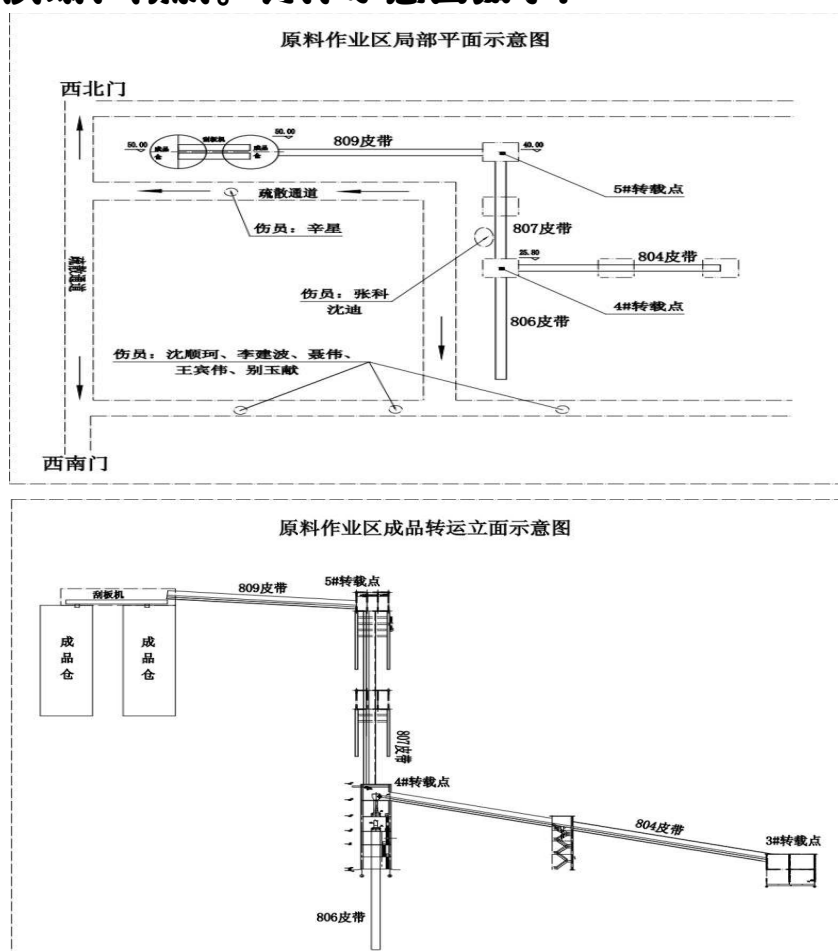

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过。

2019年5月24日7时，提质煤原料作业区副作业长郝永庆组织召开班前会，对生产、安全等工作进行安排部署。11时许提质煤原料作业区筒仓装车岗位工宋磊在检查装运车辆苫盖情况时，发现809皮带通廊（长70米，机头距地面高54米，机尾距地面高34米）机尾与807皮带通廊（长71米，机头距地面高39米，机尾距地面高35米）机头相搭接的5号转载点有冒烟现象，立即通过对讲机通知调度班长张科和原料作业区副作业长郝永庆。11时10分许，郝永庆和张科到达地面现场。张科随即作出安排：由张科先行带领炉窑生产作业区湿电岗位操作工沈迪沿着807皮带通廊，到5号转载点查看情况；郝永庆在地面现场等待即将赶来的其他人员，然后再上去查看情况。张科和沈迪前脚刚走，炉窑生产作业区作业长沈顺珂、湿电岗位操作工李建波、别玉献、王宾伟，原料作业区作业长辛星、离心机岗位操作工聂伟等6人来到地面现场，郝永庆与沈顺珂等7人到806皮带通廊（长289米，平行地面设置，距地面高10米）机头与807皮带通廊机尾相搭接的4号转载点附近，当时7人站在806皮带通廊内离4号转载点约3米位置。11时20分许，809皮带通廊火势突然扩大，造成坍塌。11时25分许，807皮带通廊火情迅速蔓延，也造成坍塌，致使正在807皮带通廊里的张科、沈迪坠落至地面。正站在807皮带通廊内4号转载点附近的沈顺珂等6人热浪冲击受伤（郝永庆未受伤）。

（二）事故救援情况。

事故发生后，现场人员立即拨打了119和120电话。河北龙成公司立即启动应急预案，成立了现场灭火组和人员搜救组。

灭火组由主管生产安全副总经理冯德涛负责，全面组织公司人员和厂内消防车辆灭火，并配合曹妃甸区消防大队组织扑救。14时30分，火势得到有效控制；17时，火情完全扑灭。事故救援过程中，未发生次生事故。人员搜救组由公司事务处处长张啸天负责。11时35分许，搜救人员在原料作业区筒仓南侧及南侧道路陆续发现辛星、沈顺珂、李建波、王宾伟、别玉献、聂伟6名伤员；11时40分许，在807皮带下方4号转载点附近地面上发现张科、沈迪2名伤员。伤者沈迪由公司车辆送往曹妃甸区医院救治，其余伤员经120救护车送往唐山市工人医院救治。张科经抢救无效于15时32分死亡；沈迪经抢救无效于16时50分死亡；其他6名伤者生命体征稳定，没有生命危险。

三、事故原因及性质

（一）直接原因。

原料作业区809皮带输送机尾5号转载点处皮带拉紧装置沉降辊下煤粉沉积，在皮带通廊封闭环境下，煤粉氧化自燃，引起火灾；火势迅速蔓延燃烧导致809、807皮带通廊失去承载能力，相继坍塌。

（二）间接原因。

1、安全隐患大排查大整治开展不到位。河北龙成公司落实《全区进一步深化安全生产大排查大整治攻坚行动方案》不到位，隐患排查治理未做到全覆盖。违反了《消防安全责任制实施办法》第十五条第五项^①的规定，防火检查巡

^①《消防安全责任制实施办法》第十五条第五项机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全主体责任，履行下列职责：（五）定期开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。

查有盲区，未及时发现原料作业区 809 皮带输送机尾 5 号转载点处皮带拉紧装置沉降辊下煤粉沉积现象并及时消除火灾隐患。违反《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）第 9.4 条^①的规定，没有做到对所有可能沉积粉尘的区域及设备设施的所有部位应进行及时全面规范清扫。违反《河北龙成公司防火防爆防粉尘防毒防泄漏管理制度》第 4.2.6 条^②的规定，巡检巡查不到位，没有及时发现并清扫皮带拉紧装置沉降辊下煤粉，给事故发生埋下隐患。

2、危险因素辨识管控不到位。河北龙成公司违反了《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省政府 2 号令）第十条第三项^③的规定，对上料皮带通廊在密闭和高温条件下火灾危险因素辨识不到位。为防止煤粉外溢影响环境，将皮带通廊窗户关闭，形成密闭空间，增加了火灾风险。同时，5 月 24 日气象条件为南风 5-6 级，温度 20-36℃，导致火灾风险演变成火灾事故。

3、安全教育培训不到位。河北龙成公司违反了《河北省消防条例》第十条第二款^④的规定，消防教育培训不到位，员工风险辨识能力低，对现场情况可能出现的问题估计不足。违反了《河北龙成公司安全培训教育管理制度》第 3.19.3

①《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）9.4 条对所有可能沉积粉尘的区域（包括粉料存储间）及设备设施的所有部位应进行及时全面规范清扫。

②《河北龙成公司防火防爆防粉尘防毒防泄漏管理制度》第 4.2.6 条对产生粉尘的作业场所要及时清理，防止粉尘堆积，危害职工健康及意外事故发生。

③《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十条第三项 生产经营单位应当对下列因素开展全面辨识：（三）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件。

④《河北省消防条例》第十条第二款机关、团体、企业、事业单位及其他组织应当加强消防安全知识教育培训，提高检查消除火灾隐患、扑救初起火灾、组织疏散逃生的能力，最大限度地预防火灾和减少火灾危害。

条^①的规定，相关从业人员对应急职责、应急处置程序和措施不掌握，盲目进入着火现场，造成较多人员烧伤。

4、火灾应急处突能力不强。河北龙成公司违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第六项^②的规定，缺乏针对性消防演练，对火灾事故应对能力不足。违反了《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条^③的规定，应急救援演练不到位，从业人员应急处突实战能力不强，擅自进入火场进行火情处置。

5、属地监管责任落实不到位。曹妃甸化学产业园区管委会安监执法大队履行属地安全生产管理职责不严格，组织开展安全生产大排查大整治攻坚行动效果不强，对辖区内高危企业安全监督检查不到位。

（三）事故性质。

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规的规定，事故调查组认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员。

1、张科，男，河北龙成公司调度班长，风险辨识能力低，违反了《河北龙成公司安全生产责任制》^④第八条第四项

①《河北龙成公司安全培训教育管理制度》第3.19.3条各作业区、部门根据自身实际特点，每年当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，是有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

②《中华人民共和国消防法》第十六条第六项 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（六）组织进行有针对性的消防演练。

③《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练

④《河北龙成公司安全生产责任制》第八条第四项调度室掌握企业生产安全事故应急救援预案，在生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导并通知有关职能部门，防止事态扩大。发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能应急措施后撤离作业场所。当公司遇有事故发生时，按照事故程序向领导和有关部门汇报，并在总经理统一指挥下，负责事故抢险的综合调度并做好应急救援的协调。

的规定,事故发生后,擅自组织人员进行不当处置,造成8人受伤,其中2人救治无效死亡,对事故发生负有主要责任,鉴于张科在事故中死亡,建议免于追究责任。

(二)企业内部处理人员。

2、刘良,男,河北龙成公司安全员,负责原料作业区消防和生产安全管理,违反《安全生产法》第二十二条^①的规定,安全检查不到位,未发现**皮带拉紧装置沉降辊下煤粉沉积**火灾隐患;违反了《河北龙成公司防火巡查检查制度》第六条第一项、第五项^②的规定,对原料作业区火灾隐患预防措施落实情况检查不力,对员工消防知识掌握情况检查不到位,对事故发生负有重要责任,建议由河北龙成公司按照本企业职工管理有关规定调整工作岗位,并给予10000元经济处罚。

3、屈佳明,男,河北龙成公司安全科长,负责公司消防管理和生产安全管理具体工作,违反《安全生产法》第二十二条^①的规定,组织隐患排查不力,未及时发现皮带通廊处**火灾隐患**;违反《河北龙成公司安全生产责任制》第二十八条第四项^③的规定,督导原料车间开展**安全教育培训**

①《中华人民共和国安全生产法》第二十三条生产经营单位的安全生产管理机构及安全生产管理人员履行下列职责:(一)组织或参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和安全生产事故应急救援预案;(二)组织或参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育培训情况;(三)督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;(四)组织或参与本单位应急救援演练;(五)检查本单位安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

②《河北龙成公司防火巡查检查制度》第六条第一项、第五项防火检查应包括以下内容:(一)火灾隐患整改纠正、预防措施落实情况;(五)重点工种人员及其他员工消防知识掌握情况。

③《河北龙成公司安全生产责任制》第二十八条第四项安全科长安全生产责任制(四)参与制定企业安全教育和培训计划,负责组织实施;检查、监督各部门安全教育培训及班组安全生产活动情况。

不到位,从业人员安全意识淡薄,对应急职责、应急处置程序

和措施不掌握；违反《河北龙成公司安全生产责任制》第二十八条十六项^①的规定，督促原料车间隐患排查治理不到位，对事故发生负有重要责任，建议由河北龙成公司按照本企业职工管理有关规定进行通报批评，并给予10000元经济处罚。

4、侯伟，男，河北龙成公司安全总监，负责公司消防管理和生产安全管理的组织和指导工作，违反《安全生产法》第二十二条^②的规定，组织隐患排查不力，未及时督导原料作业区发现并消除皮带通廊处火灾安全隐患；违反《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十条^③的规定，对公司皮带通廊处火灾风险因素辨识不全面；违反《河北龙成公司安全生产责任制》第二十七条第二项^④的规定，对公司安全管理制度执行情况监督检查不力，对事故发生负有领导责任，

①《河北龙成公司安全生产责任制》第二十八条十六项安全科长安全生产责任制（十六）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施，开展重大危险源辨识，督促各职能部门和生产车间开展安全风险评估和生产安全事故隐患排查治理。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十二条生产经营单位的安全生产管理机构及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和安全生产事故应急救援预案；（二）组织或参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

③《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十条 生产经营单位应当对下列因素开展全面辨识：（一）生产工艺和生产技术；（二）普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；（三）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；（四）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；（五）安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；（六）其他可能产生风险的因素。

④《河北龙成公司安全生产责任制》第二十七条第二项安全总监安全生产责任制（二）对安全管理制度的完整性负责，审查公司安全管理制度和技术规程，监督检查各项安全管理制度的执行情况。

建议由河北龙成公司按照本企业职工管理有关规定进行通报批评，并给予10000元经济处罚。

5、郝永庆，男，河北龙成公司原料作业区副作业长，负责公司原料作业区生产组织和工艺流程管控。未认真落实“管生产经营必须管安全”的要求，违反《河北龙成公司安全生产责任制》第六十七条第六项^①的规定，对原料作业区风险辨识管控不到位，对皮带通廊清扫巡检作业监管不到位；违反《河北龙成公司安全生产责任制》第六十七条第十一项^②的规定，组织原料作业区隐患排查不力；火灾发生后，对火灾可能引发的后果缺少认识，应急处置能力不足，应急处置不当，对事故发生负有重要责任，建议由河北龙成公司按照本企业职工管理有关规定免去原料作业区副作业长职务，并给予15000元经济处罚。

6、辛星，男，河北龙成公司原料作业区作业长，负责公司原料作业区全面工作。未认真落实“管生产经营必须管安全”的要求，违反了《河北龙成公司安全生产责任制》第六十五条第四项、第五项、第六项、第七项^③的规定，组织

①《河北龙成公司安全生产责任制》第六十七条第六项原料作业区副作业长安全职责（六）参与本作业区风险辨识管控工作，负责设备风险辨识管控工作；组织落实作业环节的监管和各项安全防范措施。

②《河北龙成公司安全生产责任制》第六十七条第十一项原料作业区副作业长安全职责（十一）组织整理工作场所，及时排除隐患，发现危及人身安全的紧急情况，立即下令停止工作，撤出人员；及时、如实报告职业健康安全事故，开展应急抢救、保护现场等工作职责。

③《河北龙成公司安全生产责任制》第六十五条第四项、第五项、第六项、第七项原料作业区作业长安全职责（四）组织落实作业区级安全教育培训，督促检查班组级安全教育；（五）每周定期组织作业区安全检查，对生产安全事故隐患及时组织整改或上报，确保生产设备、安全设施处于良好状态；（六）组织作业区安全风险评估、危险源辨识等工作，督促检查技改、技措及生产安全事故隐患治理等项目的危害识别、安全风险评价和控制措施的落实情况。（七）监督检查本作业区员工的作业安全并考核，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程行为，发现危及人身安全的紧急情况，立即下令停止工作，撤出人员。

原料作业区安全教育培训不到位，从业人员风险辨识和应急处置能力低；组织隐患排查有盲区，火灾风险未能及时发现

并整改；组织风险辨识不全面，皮带通廊存在火灾风险盲区；火灾发生后，应急处置不当，未对其他救援人员下达撤离指令，对事故发生负有重要责任，建议由河北龙成公司按照本企业职工管理有关规定免去**原料作业区作业长职务，并**给予20000元经济处罚。

7、冯德涛，男，河北龙成公司分管生产安全副总经理，负责公司生产组织、消防和安全管理全面工作。违反了《河北省安全生产条例》第五条第二款^①的规定，组织公司安全监督检查不到位，安全管理存在薄弱环节，火灾隐患未及时消除；违反了《河北龙成公司安全生产责任制》第二十四条第二项、第四项^②的规定，对各级安全员责任制度落实情况督查不力，督导安全科和原料车间安全教育培训不到位，从业人员风险辨识能力不足，应急处突能力低。对事故发生负有领导责任，建议由河北龙成公司按照本企业职工管理有关规定进行诫勉谈话和通报批评，并给予30000元经济处罚。

（三）建议给予党纪、政纪处分人员。

8、翟君，男，曹妃甸化学产业园区管委会安监执法大

①《河北省安全生产条例》第五条第二款生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人；分管安全生产工作的负责人承担安全生产综合管理领导责任；其他负责人对其分管工作范围内的安全生产承担直接领导责任。

②《河北龙成公司安全生产责任制》第二十四条安全副总安全生产责任制（二）组织制定、修订安全生产规章制度、安全技术规程并监督执行；（四）组织审核安全生产教育和培训计划，并对计划落实情况进行考核；组织对各级领导进行安全生产的方针和政策教育，推广安全生产的先进经验。

队大队长（正科级），负责化学产业园区安全生产监督管理工作。履行属地安全生产管理职责不到位，组织**安全生产大排**

查大整治攻坚行动存在盲区，对辖区内高危企业安全监督检查不到位，对事故发生负有领导责任，建议给予其政务警告处分。

（四）建议给予行政处罚人员。

9、张红伟，男，河北龙成公司总经理，负责公司生产经营全面工作。违反了《安全生产法》第十八条^①的规定，履行安全生产管理职责不到位、督促检查安全生产工作不力，推进消防管理和生产安全管理各项制度、措施落实不到位，对事故发生负有领导责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第一项^②之规定，建议由曹妃甸区应急管理局对其处上一年年收入 20 万元 30%的罚款，计 6 万元。

（五）对事故责任单位的行政处罚建议。

河北龙成公司违反了《消防安全责任制实施办法》第十五条第五项^③的规定，防火检查巡查有盲区，未及时消除火灾隐患。违反了《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）第

^①《中华人民共和国安全生产法》第十八条生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作富有下列职责：（一）建立健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案；（七）如实报告生产安全事故。

^②《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第一项事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 30%的罚款。

^③《消防安全责任制实施办法》第十五条第五项机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全主体责任，履行下列职责：（五）定期开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。

9.4 条^①的规定，没有做到对所有可能沉积粉尘的区域及设备设施的所有部位应进行及时全面规范清扫。违反了《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十条第三项^②的规

定，对上料皮带通廊在密闭和高温条件下火灾风险因素辨识不到位。违反了《消防法》第十六条第六项^③的规定，缺乏针对性消防演练，对火灾事故应对能力不足。违反了《河北省消防条例》第十条第二款^④的规定，安全教育培训不到位，员工风险辨识能力低，对现场情况可能出现的问题估计不足，相关从业人员对应急职责、应急处置程序和措施不掌握，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项^⑤之规定，建议由**曹妃甸区应急管理局**给予**河北龙成公司**45万元的罚款。

六、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实安全责任。河北龙成公司要坚决贯彻《消防法》、《河北省消防条例》、《消防安全责任制实施办法》、《粉尘防爆安全规程》等法律法规和标准，进一步完善各类

①《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）9.4条对所有可能沉积粉尘的区域（包括粉料存储间）及设备设施的所有部位应进行及时全面规范清扫。

②《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十条第三项 生产经营单位应当对下列因素开展全面辨识：（三）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件。

③《中华人民共和国消防法》第十六条第六项 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（六）组织进行有针对性的消防演练。

④《河北省消防条例》第十条第二款机关、团体、企业、事业单位及其他组织应当加强消防安全知识教育培训，提高检查消除火灾隐患、扑救初起火灾、组织疏散逃生的能力，最大限度地预防火灾和减少火灾危害。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

规章制度、操作规程，不折不扣贯彻执行。要进一步加强“双控”机制建设，对设施设备进行环保改造后，要进行安全评估论证，充分辨识各类风险，避免盲区死角。各级生产管理人

员要按照管生产、管安全的原则落实一岗双责，做到不安全、不生产。

（二）加强隐患排查治理。河北龙成公司要认真汲取事故教训，认真贯彻落实省、市、区安全生产大排查大整治攻坚行动安排部署，深入开展全覆盖、无死角的自查自纠，对各类隐患，尤其是消防隐患要建立台账，落实责任人、整改期限和整改措施，坚决整改到位，确保不留隐患。完善巡查巡检管理制度，要加强对易燃易爆区域和消防设施的巡查检查，对煤粉尘等易燃物进行及时彻底清理，切实保障各项防范措施落到实处。

（三）加强安全教育培训。河北龙成公司要加强各类人员安全培训，不断提升员工的安全意识和安全技能，坚决遏制各类人的不安全行为。同时，要重点加强应急预案、风险辨识能力、应急处置技能的教育培训，加强应急救援实战化演练，确保各类从业人员在遇到紧急情况时做出正确反应，开展科学救援，最大限度降低人员伤亡。

（四）开展事故警示教育。河北龙成公司要深刻汲取事故教训，开展事故案例分析警示教育活动，提高从业人员事故防范意识和能力。要加强《消防法》、《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规学习，使各类人员掌握事故上报、应急处理等知识，以事故教训推动企业安全管理水平提升。

（五）强化全区安全监管执法。曹妃甸区各相关部门和单位要按照安全生产大排查大整治攻坚行动安排部署，进一步

落实监管责任，加大监管监察力度，对重点企业、重点区域、重点单位和场所进行全面执法检查，对排查出的隐患要落实责任人，坚决整改到位；对各类非法违法违规行为，要坚决予以处罚，保持安全生产严打重罚高压态势。化学园区管委会要认真履行属地管理责任，完善园区安全生产各项规章制度和应急救援预案，对辖区内企业开展全覆盖监督检查，推进企业主体责任落实到位，保障安全形势持续稳定好转。

河北龙成煤综合利用

有限公司“5·24”火灾事故调查组

2019年7月4日