

宝安福永深圳市新荣恒塑胶制品有限公司 “7·29”一般起重伤害事故调查报告

2025年7月29日，福永街道凤凰社区深圳市新荣恒塑胶制品有限公司发生一起起重伤害事故，造成1人受伤，伤者于7月30日经救治无效死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和司法鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安福永深圳市新荣恒塑胶制品有限公司“7·29”一般起重伤害事故是一起因公司及负责人安全管理不到位、作业人员违章作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及涉事设备相关概况

1. 事故发生单位概况

深圳市新荣恒塑胶制品有限公司（以下简称新荣恒公司），法定代表人：钟某娟，公司总经理：陈某强，公司统一社会信用代码：91440300349719894E，企业类型：有限责任公司，注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰社区岭北五路19号厂房1栋101，

成立日期：2015 年 7 月 27 日，经营范围：塑胶制品生产、加工及销售。

2. 涉事设备相关概况

涉事设备为新荣恒公司注塑车间 2 号行车，该行车最大起重量为 2 吨，提升速度为 2.2-2.6 米/分，其主要功能是通过沿固定轨道运行完成重物水平移动和垂直升降等吊运工作。涉事 2 号行车共有 2 个吊钩：主吊钩和副吊钩，这两个主、副吊钩分别由无线控制器和有线控制器控制其上下方向移动，而两个吊钩的左右方向移动只能由无线控制器控制，故当操作无线控制器控制任一吊钩向左右方向移动时，主、副吊钩都会同步水平移动。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 相关人员情况

陈某强，总经理（公司实际负责人，与法定代表人是夫妻关系），负责公司日常管理和运营等工作。

赵某按，模具装卸工人，负责车间注塑机模具装卸、加料（塑胶）等工作。

吴某强，调机技术工人，负责车间注塑机调试维护、模具装卸等工作。

刘某娥（死者），普工，负责产品外观检查、加工包装工作。

2. 安全管理状况

新荣恒公司对新入职员工已进行三级安全教育培训，组织开展班前教育会提醒员工工作时注意安全；提供了《安全生产制度汇编》（包含安全生产责任制、安全培训教育、安全检查等内容）

《行车安全操作规程》《行车（吊机）日常保养点检表》《行车（吊车）保养指导书》《塑胶模具安装与拆卸安全操作规程》《员工“三级”安全教育卡（刘某娥）》《安全生产教育培训记录》及培训照片等资料。

（三）事故发生经过

2025年7月29日凌晨2时50分许，新荣恒公司当日晚班工人吴某强来到注塑车间后使用2号行车主吊钩拆卸安装在6号注塑机上的模具。作业时吴某强先将行车主吊钩勾在模具上，然后才开始拆卸模具上的固定螺丝，因拆卸时缺少一个加力工具，于是吴某强离开6号注塑机工位去寻找工具。

3时许，工人赵某按使用手动叉车将一个重约500斤的模具运到6号注塑机边上，准备将该模具通过2号行车吊至存放架上时，期间看到工友吴某强正在使用2号行车，于是便先离开。

3时5分许，赵某按回到6号注塑机位置时，发现吴某强已不在工位上（此时吴某强离开了工位去寻找工具），认为其已用完2号行车，于是就操作有线控制器控制2号行车的副吊钩先将手动叉车上的模具提升至距离地面约0.5米高位置，接着拿起放置在6号注塑机上的2号行车无线控制器控制副吊钩向存放架的空位移动（向东，往5号注塑机方向）时，因未发现2号行车的主吊钩尚勾在6号注塑机的模具上未取走，导致主吊钩同步发生水平移动并带起6号注塑机向前方5号注塑机位置摆动，将正在作业的刘某娥挤压在5号注塑机工作台与6号注塑机之间，导致其受伤。

（四）事故现场情况

1.事故发生位置位于宝安区福永街道凤凰社区岭北五路19号新荣恒公司注塑车间（详见图1、图2）。



图1 新荣恒公司照片



图2 新荣恒公司注塑车间照片

2.经现场勘查，涉事注塑机为6号注塑机，机器尺寸为长4.22m*宽1.16m*高1.8m，机器重量为3.5T；事发时，工人正在拆卸安装在6号注塑机上的模具，并已将涉事2号行车的主吊钩勾

在模具的吊环上（详见图3）。

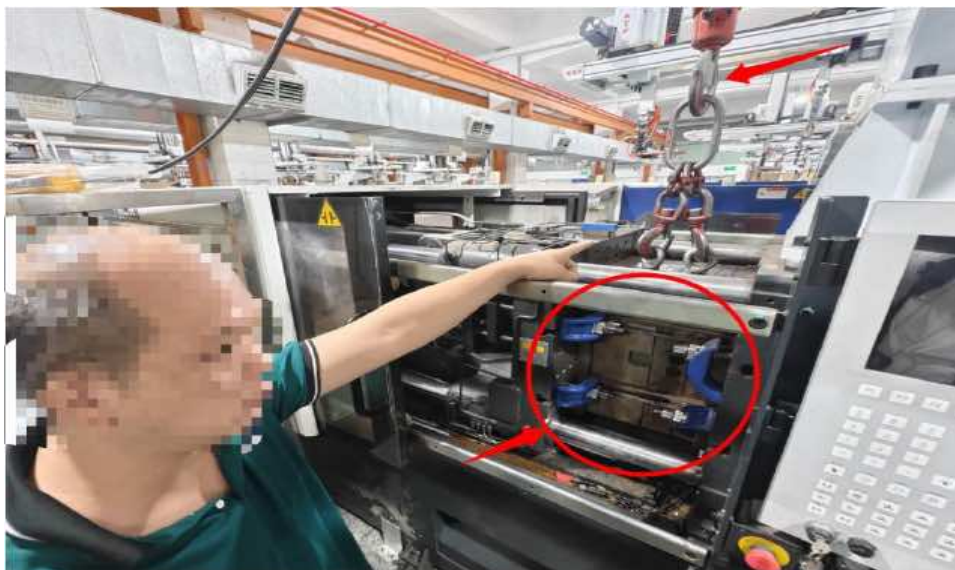


图3 涉事2号行车主吊钩勾在模具的吊环上的照片

3.涉事2号行车共有2个吊钩(主吊钩和副吊钩),并配有1个有线遥控器(橙色)和1个无线遥控器(绿色);事发时,2号行车的副吊钩勾在用手动叉车运至6号注塑机旁的模具(重约500斤)上,该模具边上是模具存放架。(详见图4)。



图4 事故现场照片

4.现场测得 6 号注塑机与 5 号注塑机间距约为 1.3 米，测得 6 号注塑机与 5 号注塑机工作台胶凳间距约为 0.6 米；事发时，涉事工人刘某娥坐在 5 号注塑机工作台胶凳上进行加工作业。（详见图 5）。



图 5 模拟事发时涉事工人坐在胶凳上工作照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者刘某娥，女，54 岁，江西省吉安市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币 120 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即合力移开 6 号注塑机将刘某娥救出，并拨打 120 急救电话。120 医护人员赶到立即将刘某娥送往医院救治，后刘某娥于 7 月 30 日经救治无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，福永街道办事处、辖区派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，福永街道办积极组织协调善后工作，善后处置过程中死者家属情绪稳定，涉事单位与死者家属已达成赔偿协议，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问及司法鉴定，认定事故直接原因是：工人赵某按安全意识淡薄、违章作业，在操作涉事行车副吊钩水平移动前未进行安全检查，导致尚勾在6号注塑机模具上的主吊钩同步发生移动并带起6号注塑机向5号注塑机位置摆动，将正在作业的刘某娥挤压在5号注塑机工作台与6号注塑机之间，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1.涉事行车主、副吊钩的水平移动均由无线控制器控制，当操作无线控制器控制主、副吊钩任一吊钩水平移动时，会导致两个吊钩同步发生水平移动。在本起事故中，事发时主吊钩未从模具上取下，故控制副吊钩水平移动时，主吊钩便同步发生移动，

进而拉起注塑机发生位移。

2.工人赵某按安全意识不足，在控制涉事行车副吊钩水平移动前，未严格按照公司制定的《行车安全操作规程》相关规定¹对涉事行车的主、副吊钩使用状况进行安全检查便盲目控制行车吊钩移动，造成本起事故。

（二）事故相关鉴定情况

广东南天司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（粤南〔2025〕病鉴字第34号）鉴定意见：刘某娥符合腹部遭受外力作用造成严重的腹腔脏器损伤，导致急性失血性休克而死亡。

（三）新荣恒公司安全管理存在的问题

1.公司安全管理不到位，未教育和督促作业人员严格执行本单位的安全操作规程；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除工人违章作业的事故隐患。

2.公司主要负责人陈某强未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人违章作业的生产安全事故隐患。

3.工人吴某强安全意识不足，在使用涉事行车拆卸模具过程中未严格按照公司模具装卸操作规程要求²设置安全警示牌等措施对车间人员进行提醒。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认

¹ 《行车安全操作规程》第一条“开车前必须认真检查设备各部位，确保处在安全状态方可开车，严禁设备带病作业”。

² 《塑胶模具安装与拆卸安全操作规程》第五条第2项“关闭注塑机电源，悬挂：吊装作业，注意安全”的警示牌。

定和追究提出如下意见：

（一）建议移送司法机关处理人员

工人赵某按安全意识淡薄、违章作业，在操作涉事行车作业前未进行安全检查，导致6号注塑机被涉事行车带起并向前方5号注塑机位置摆动，最终造成工人刘某娥挤压在6号注塑机与5号注塑机工作台之间受伤后死亡。赵某按的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十三条规定的过失致人死亡罪，应对本起事故负直接责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.新荣恒公司主要负责人陈某强未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人违章作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2.工人吴某强安全意识不足，在使用涉事行车拆卸模具过程中未严格按照公司模具装卸操作规程要求设置安全警示牌等措施对车间人员进行提醒，其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，应对本起事故负有责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

新荣恒公司安全管理不到位，未教育和督促作业人员严格执行本单位的安全操作规程；未采取有效的技术、管理措施，及时

发现并消除工人违章作业的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对属地安全监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事工人安全意识不足，在作业过程中冒险违章作业；涉事企业未认真落实安全生产主体责任，企业虽制定有安全生产规章制度及相关设备的安全操作规程，但未教育和督促作业人员严格执行，同时也未严格落实隐患排查治理工作，最终造成本起事故。

七、事故整改和防范措施

（一）新荣恒公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1.加强对员工的安全教育和培训，增强员工安全防范意识，告知作业人员在生产车间和工作岗位存在的危险因素及防范措施；严格教育和督促员工遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。

2.加大对公司的安全管理，严格排查公司生产车间的事故隐患，并对查出的事故隐患及时整改。

3.公司主要负责人应认真履行安全管理职责，加强督促和检查本单位安全生产工作，加强作业现场监督管理，及时消除公司作业场所存在的事故隐患。

（二）福永街道办应以此为戒，对辖区同类企业开展警示教育，加大安全生产宣传教育力度，并进一步加强安全监管力度，督促企业严格落实安全生产主体责任，防范此类事故的再次发生。