

附件

无锡新吴区无锡新港物流有限公司“3·15” 一般物体打击事故调查报告

2025年3月15日13时50分许，位于新吴区的无锡新港物流有限公司在码头进行钢管转运过程中，两名作业人员被正在吊装起升的钢管撞击，造成1人死亡，1人重伤，直接经济损失约220万元。

接到事故报告后，新吴区政府相关负责人，区应急局、新吴公安分局、区住建局、区市场监管局等部门负责人立即赶赴事故现场指导抢救和善后处理工作。根据市委市政府主要领导的批示和无锡市安全生产委员会办公室《关于成立新吴区新港物流“3·15”事故调查组的函》，市政府决定对该起事故进行提级调查。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，成立由市市场监管局副局长陈彬任组长，市市场监管局、市应急局、市公安局、市交通局、市总工会和新吴公安分局等部门职能处室（内设机构）负责人为成员的事故调查组，迅速开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过认真细致的现场勘察、技术分析、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡、直接经济

损失等情况，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位概况

无锡新港物流有限公司，成立于2006年3月24日，法定代表人为戴力毅，注册资本为6000万元；统一社会信用代码：91320214786301760M；企业注册地址：无锡市新吴区城南路32号-2；经营范围为许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；港口货物装卸搬运活动，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发，机械设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

无锡新港物流有限公司2024年10月9日获批港口经营许可，证书编号：（苏锡新）港经证（0031）号；经营地域：无锡港城郊港区新吴区新港一期码头5#泊位；经营范围：在港区内提供普通货物装卸服务。

二、事故经过及救援情况

2025年3月15日13时许，无锡新港物流有限公司仓库主管冯小兴安排仓库副主管周富军、仓库大班徐建、起重机司机顾健（持特种设备作业人员证，证书编号：[REDACTED]）三人到新港一期码头5#泊位进行钢管转运作业，从货船（船名：洲城98，核载820吨）吊运钢管至转运卡车。

13时48分许，现场顾健、周富军、徐建准备吊运位于船舱靠船头离岸最远处的一批钢管（共5捆，总重约19.9吨），周富军、徐建两人先用钢丝绳穿过钢管底部，后将两根钢丝绳索具挂至吊钩下方的4个小挂钩处。由于所吊装钢管靠近船舱侧壁，小挂钩与船舱边沿有干涉，首次起吊时吊钩无法起升，于是周富军折返至吊钩处调整小挂钩位置后，示意顾健再次起升吊钩，此时起升钢丝绳处于斜拉状态。

13时50分许，顾健在起重机驾驶室看到周富军给出起升的手势，待其走出视线范围后，推动起升手柄进行试吊。而此时周富军和徐建两人并未离开船舱，两人站在船舱中部两堆钢管中间位置。在钢管起吊一瞬间，整批钢管往岸边方向摆动，撞击了滞留在船舱内的周富军、徐建两人。

事故发生后，货船船主张广根立即跑出船尾休息室，发现船舱内周富军、徐建倒地不起，立即电话联系卡车队长张良，随后无锡新港物流有限公司立即拨打了“120”急救电话，同时向应急、公安、消防部门报告。消防人员和救护车到达现场后，将周富军、徐建立即送往无锡市人民医院抢救。徐建经医院抢救无

效死亡，周富军手臂受伤，后经治疗情况良好，目前正在康复中。

三、现场勘查情况

经勘查，事发地点位于无锡港城郊港区新吴区新港一期码头5#泊位，事发时该码头停靠一艘货船，船舱上方悬停着固定式起重机吊钩。船舶登记号：271212000555，船舶所有人：泰州市洲成航运有限公司，核载820吨，长44.8米，宽9米，船舱深度3.5米。船舱内上部最宽处10米，船舱口宽度8米。

事发现场固定式起重机额定起重量20吨，由无锡市锡山港口起重机械有限公司制造。该起重机于2023年5月30日经江苏省特检院无锡分院定期检验合格，下次定期检验日期为2025年5月。起重机吊钩上挂有两套钢丝绳索具；船舱内5捆钢管成散开状，5捆钢管总重约19.9吨，其余钢管整齐码放。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故造成1人死亡、1人受伤。

死者概况：徐建，男，身份证号码：[REDACTED]，户籍地：安徽省临泉县滑集镇张庄行政村张寨9号，生前系无锡新港物流有限公司职工。

伤者概况：周富军，男，身份证号码：[REDACTED]，户籍地：无锡市滨湖区海岸城馨园31栋，系无锡新港物流有限公司职工。

直接经济损失约220万元。

五、事故原因

（一）直接原因

周富军作为吊装作业现场实际负责人，在起重机起升钢丝绳处于斜拉状态下指挥顾健进行起升试吊，同时周富军、徐建两人安全意识淡薄，违反公司操作规程滞留在吊装作业危险区域；起重机司机顾健违反公司操作规程斜拉起升吊钩，起升瞬间钢管重心发生偏移，撞到了船舱内的徐建和周富军。这是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

无锡新港物流有限公司未严格落实安全管理主体责任，日常安全管理严重不到位。

1.船舶货物转运安全操作规程制定不完善。未就码头钢管卸船作业的特殊性制定专项措施。

2.安全教育培训流于形式。未按规定对现场作业人员进行系统的安全风险及安全操作规程培训，导致吊装现场作业人员安全意识淡薄，对于吊装作业风险因素不了解，造成人员滞留在吊装危险区域。

3.现场安全管理不到位。对码头钢管转运作业安全风险重视不足，未严格落实安全风险分级管控及事故隐患排查治理机制，未能及时发现并消除现场作业人员违规进入吊装危险区域的安全隐患。

以上是本起事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故为一起因事发单位安全管理不到位、现场作业不规范造成的一般生产安全责任事故。

六、有关监管情况

（一）属地监管情况

新吴区旺庄街道组织成立道路交通安全专业委员会（以下简称“道交专委会”）牵头负责道路水路运输、港口、仓储物流园区等领域安全监管。2024年以来，旺庄街道道交专委会对辖区内269家运输企业开展了专项检查，发现安全隐患143条，对检查中发现的隐患均已整改闭环。另外街道各部门对事故单位无锡新港物流有限公司开展安全生产检查5次，发现并整改隐患14项。经调查，旺庄街道道交专委会在督促指导事故单位无锡新港物流有限公司码头装卸钢管安全生产作业方面存在不足。

（二）部门监管情况

1.新吴区住房和城乡建设局。

新吴区住房和城乡建设局作为港口经营单位无锡新港物流有限公司的行业主管部门，每年制定港口安全生产检查计划，并实施分级分类监管，对检查发现问题建立整改台账，采取限期整改、行政约谈等措施，对违法违规行为移送行政执法部门处理。2024年以来，对该企业码头检查5次，对检查中发现的问题隐患均督促举一反三整改闭环。经调查，该局对事故单位无锡新港物流有限公司装卸钢材作业过程中落实安全防范措施督促不到位。

2.新吴区市场监督管理局。

新吴区市场监督管理局 2024 年以来对新吴区 355 家特种设备使用单位(含起重机械使用单位 63 家)开展了日常监督检查,组织全区起重机械地面操作人员线上培训考核,全年培训完成 6975 人次;2020 年 7 月对事故单位无锡新港物流有限公司开展现场监督检查,重点抽查了在用起重机械使用情况。经调查,2021 年以来新吴区市场监督管理局未对事故单位开展监督检查,未能发现事故单位特种设备作业人员安全教育缺失的情况。

七、责任分析及处理建议

(一)免于追究责任人员

徐建,无锡新港物流有限公司仓库大班长,安全意识薄弱,在钢管起升过程中,未按规定远离吊装危险区域,滞留在船舶货仓,从而造成事故的发生,对该起事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡,不予追究其责任。

(二)建议移送司法机关处理的人员

1.周富军,无锡新港物流有限公司仓库副主管,作为吊装作业现场实际负责人,在钢丝绳处于斜拉状态下发出起升指令,同时未按规定离开吊装危险区域,导致事故发生,违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条^[1]和第五十七条^[2]的规定,对该起事故的发生负有直接责任。

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条:生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业,应当安排专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条:从业人员在作业过程中,应当严格落实岗位安全责任,遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。

处理建议：建议移送司法机关处理。

2.顾健，无锡新港物流有限公司起重机司机，在吊钩处于斜拉状态下且未确认吊装作业危险区域无人的情况下，仍违反操作规程操作起重机起升，导致吊装钢管在起升时发生摆动撞击了船舱内的其他两名作业人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[3]的规定，对该起事故的发生负有直接责任。

处理建议：建议移送司法机关处理，并由新吴区市场监管部门依法给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员

1.无锡新港物流有限公司，未依法依规对从业人员进行安全教育培训，未督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，安全风险分级管控制度及事故隐患排查治理制度未有效落实，长期忽视船舶货物转运作业存在的事故隐患和员工的违规作业行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[4]、第四十四条^[5]、第四十一条第一款^[6]的规定，对该起事故发生负有主要责任。

处理建议：由新吴区应急管理部门依法给予行政处罚。

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

2.戴力毅，无锡新港物流有限公司法定代表人（持有主要负责人证书，证书编号 [REDACTED]），是该公司安全生产第一责任人，未根据公司码头装卸作业实际情况组织制定相应的安全操作规程；未认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对公司的安全生产工作督促、检查不到位，导致吊装作业现场存在监管职责不落实等问题。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项^[7]和第（五）项^[8]的规定，应对本起事故发生负有领导责任。

处理建议：由新吴区应急管理部门依法给予行政处罚。

3.殷建核，无锡新港物流有限公司安全管理员（持有安全管理员证，证书编号 [REDACTED]），未履行岗位安全生产管理职责。未认真落实员工的安全教育培训工作，未认真落实安全检查工作。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项^[9]和第（五）项^[10]的规定，长期忽视企业吊装作业中存在的事故隐患和违规作业行为。对该起事故的发生负有责任。

处理建议：由新吴区应急管理部门依法给予行政处罚。

（四）建议给予其他处理的人员

1.邓新生，无锡新港物流有限公司副总经理，分管安全生产

^[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

^[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

^[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

^[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

工作，未履行岗位安全生产管理职责。组织制定码头吊装作业操作规程内容不健全；未认真组织开展企业内部危险源辨识和评估；未认真组织落实员工的安全教育培训工作；未认真组织开展安全检查工作，长期忽视企业码头吊装作业中存在的事故隐患和违规作业行为。对该起事故的发生负有责任。

处理建议：建议无锡新港物流有限公司按照公司奖惩制度对其进行处理。

2.冯小兴，无锡新港物流有限公司仓库主管，未履行岗位安全生产管理职责。未对码头吊装危险作业安排专人进行现场安全管理，未有效落实现场作业安全措施；未认真落实安全检查工作，长期忽视企业码头吊装作业中存在的事故隐患和违规作业行为；未认真落实员工的安全教育培训，尤其是所管仓库业务中涉及吊装作业项目，导致作业人员安全意识淡薄。对该起事故的发生负有责任。

处理建议：无锡新港物流有限公司按照公司奖惩制度对其进行处理。

八、事故防范和整改措施

（一）无锡新港物流有限公司要深刻吸取本起事故教训。要认真开展相应的岗位危险因素辨识，并进一步完善相应的货物转运等岗位安全操作规程，落实相应的岗位风险管控措施；要严格落实公司制定的安全生产管理制度，切实加强对从业人员的安全教育培训，尤其要有针对性地加强岗位安全知识和技能的培训。

训，并督促从业人员严格遵守安全操作规程和落实相应安全措施；要切实加强事故隐患排查治理工作，认真开展事故隐患自查自纠，及时发现和消除事故隐患。

（二）旺庄街道应明确港口经营单位安全监管责任，建立安全职责清单，确保责任落实到人。要充实安全生产监管专业队伍，积极组织安全监管业务培训，提升监管能力。同时要完善日常监管机制，组织相关部门开展安全监管专业联合检查，认真细致开展检查巡查，督促有关企业落实主体责任。

（三）新吴区住房和城乡建设部门要在全区范围内对本起事故进行通报，认真吸取事故教训，加大监督管理力度，进一步督促相关企业及企业主要负责人依法履行主体责任。联合市场监管部门、属地街道组织开展码头装卸作业专项检查，深查隐蔽致灾隐患，对排查出的隐患立即要求整改，对违法违规行为要依法严肃处理。

（四）新吴区市场监督管理部门要加强港口起重机械使用单位监督管理，督促相关企业落实特种设备安全主体责任，督促企业做好特种设备作业人员安全教育培训和警示教育，会同行业主管部门全面排查全区码头起重吊装作业的安全隐患。

附件：1.无锡新吴区无锡新港物流有限公司“3·15”一般物体打击事故技术分析意见
2.无锡新吴区无锡新港物流有限公司“3·15”一般物

体打击事故调查组成员签名

无锡市人民政府“3·15”事故调查组

2025年5月7日

无锡市市场监督管理局办公室

2025年5月13日印发

无锡新吴区无锡新港物流有限公司“3·15” 一般物体打击事故技术分析意见

1、事故概况

2025 年 3 月 15 日 13 时 50 分许，无锡新港物流有限公司物流码头一台固定式起重机在从货船装卸钢管作业过程中，所吊钢管发生摆动撞击了作业区域内的两名吊装人员，致一人死亡、一人受伤。

2、设备勘察情况

2.1 涉事起重机基本情况

使用单位		无锡新港物流有限公司		
制造单位		无锡市锡山港口起重机械有限公司		
维保单位		无锡市内河装卸机械有限公司		
设备品种		固定式起重机	型号规格	GGQA2017
档案号		2301171	产品编号	0854
投入使用日期		2011 年 4 月	使用地点	外场码头
性能 参数	额定起重量	20T	工作级别	A5
	吊具	吊钩	工作幅度	7-17m
	臂架型式	桁架式	操作方式	司机室

该起重机于 2020 年 10 月进行改造，注册代码：47603202922011040002；该起重机于 2023 年 5 月 30 日经江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院定期检验合格，

下次定期检验日期为 2025 年 5 月，检验报告编号为：
WX-QD(4760)-2023-08835。



图 1 现场起重机作业位置

2.2 设备现场排查情况

2.2.1 金属结构检查

目视检查臂架，未见明显腐蚀。

金属结构的连接螺栓和销轴等连接无明显松动，无缺件，无损坏等缺陷。



图 2 起重机

2.2.2 主要零部件检查

(1) 吊钩

吊钩悬挂牢固可靠，已配置防脱钩装置且有效。



图3 起重机吊钩

(2) 钢丝绳

钢丝绳未见明显弯折、断丝、断股缺陷。

(3) 安全保护和防护装置检查

起升、变幅制动器零部件齐全、动作可靠有效，未见影响制动性能的缺陷和油污。

幅度指示器显示有效。

起升高度、变幅限位器试验有效。

设置有起重力矩限制器，未被短接。

已设置紧（应）急停止开关，且有效。

已设置警示音响信号装置（电铃），在起重机的工作场地范围内能清楚地听到警示音响信号。

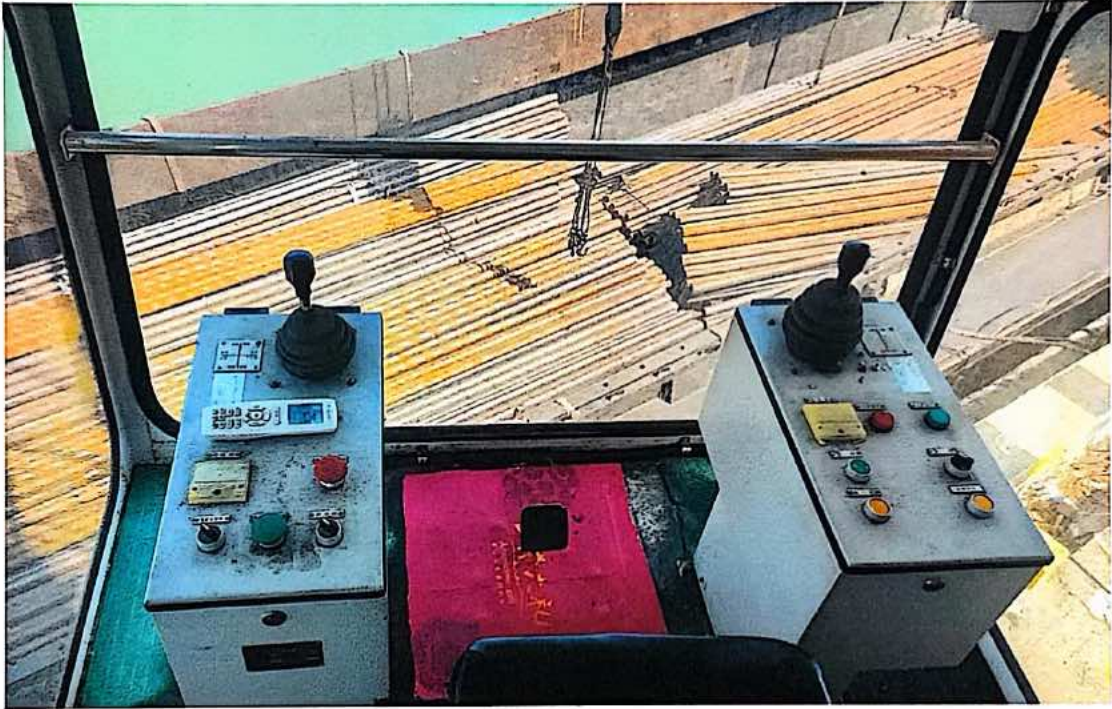


图 4 司机室



图 5 起升机构、变幅机构

（4）空载试验

按照起升、变幅、回转顺序使各机构全程空载运行，各机构能够按照相应指令正确完成相应动作。

2.3 事故涉及的船舶

船舶牌号：洲城 98，属泰州洲成航运有限公司，核载 810 吨，长 44.8 米，宽 9 米，船舱深度 3.5 米。船舱内上部最宽处 10 米，船舱口宽度 8 米。

2.4 事故发生时起吊的载荷情况

载荷为用两根钢丝绳吊起的五捆钢管，总重：19.9 吨。
分别为：

批号：2225022842，长度 10.180m，重量：4.1t，

批号：2225030235，长度 12.020m，重量：4.4t，

批号：2125022715，长度 12.020m，重量：4.3t，

批号：2225022812，长度 12.020m，重量：3.1t，

批号：2125022713，长度 12.020m，重量：4t。



图 6 吊装钢管

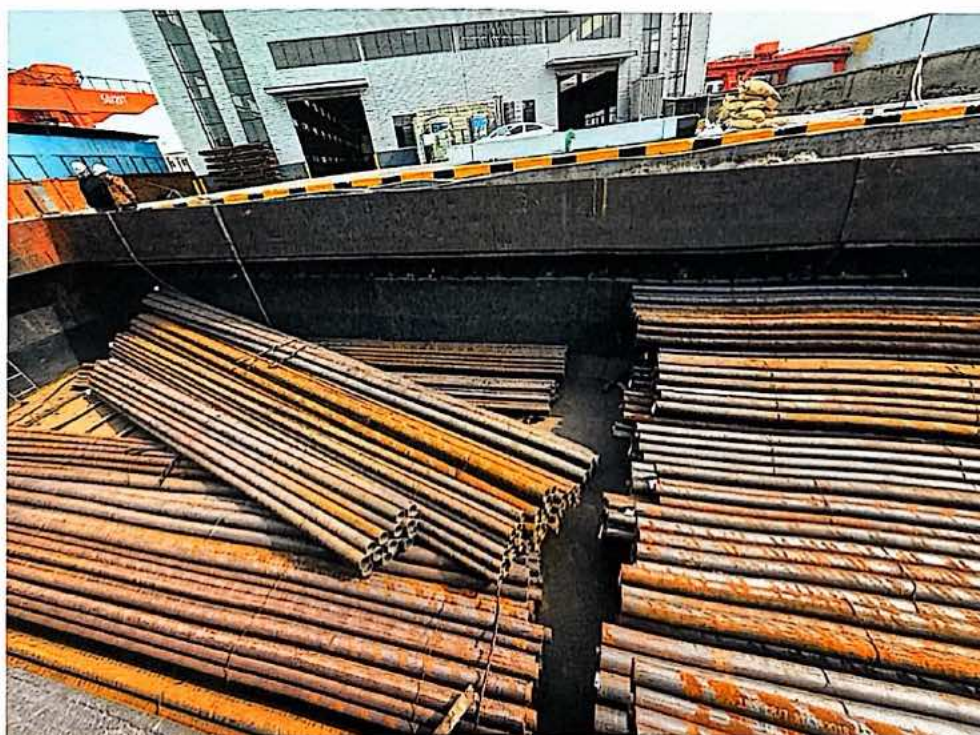


图 7 事发后现场

2.5 事故发生前“智慧码头监控系统”记录情况

调阅抓拍记录，事故发生前频繁出现人员在吊物运转范

围内的情况。

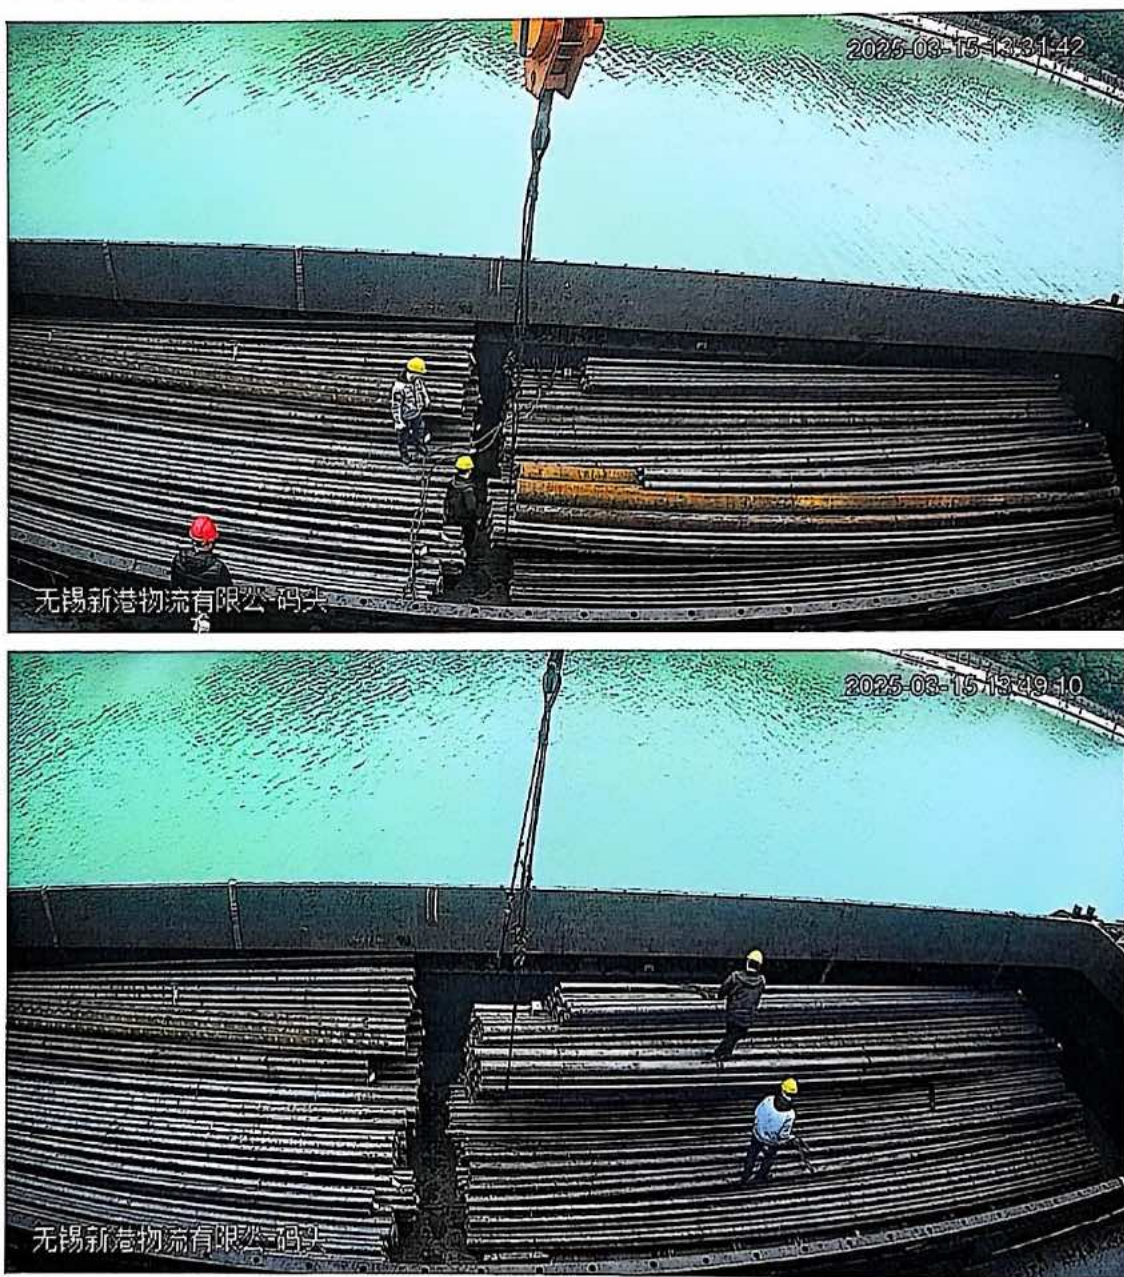


图 8 事发前作业时人员站位情况

3、技术原因分析

根据事故相关人员事故调查笔录以及事故现场勘察情况，事故发生时，现场 3 名作业人员为装卸船舱内靠河中央船舱壁旁的钢管，站在船舱内的两名吊装作业人员在完成挂

钩后，滞留在船舱两堆钢管中间空隙位置，该区域属于钢管的摆动轮廓线内。同时起重机司机在起升钢管时，钢丝绳处于倾斜状态，造成钢管脱离舱底瞬间重心失稳，撞向了岸边。

4、结论

综合分析，现场起吊该批钢管时，两名船舱内吊装作业人员滞留在船舱内钢管摆动轮廓线内，起重机司机起升钢管瞬间，因钢丝绳倾斜引起的整捆钢管重心突发偏移，使其快速摆向岸侧船舱壁，撞击了站在船舱内两堆钢管之间的两名吊装人员，导致事故发生。

技术专家组签名：

姓名	工作单位	职称	签名
卢锡骏	江苏省特种设备安全监督检验 研究院	高级工程师	
魏斌	江苏省特种设备安全监督检验 研究院	高级工程师	

无锡新吴区无锡新港物流有限公司“3·15” 一般物体打击事故调查组成员签名

单 位	姓 名	职 务	签 名
无锡市市场监管局	陈 彬	副局长	陈彬
无锡市市场监管局	朱 明	特设处处长	朱明
无锡市市场监管局	朱正丹	安全生产处处长	朱正丹
无锡市应急管理综合行政执法监督局	陈志宏	大队长	陈志宏
无锡市交通局	朱海清	综合执法支队十大队副大队长	朱海清
无锡市总工会	孙信海	劳动和经济工作部副部长	孙信海
无锡市公安局	许可均	内保支队大队长	许可均
新吴公安分局	钱 猛	内保大队副大队长	钱猛