



当前位置：首页 > 社会公益事业建设领域公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

覃塘石卡西江重工公司“6·24”一般可燃气体爆炸事故调查报告

2026-09-21 08:53 来源：贵港市覃塘区应急管理局

☆ 分享 微信 微博 抖音 + 【字体：大 中 小】

2026年6月24日9时许，广西西江重工有限责任公司发生一起可燃气体爆炸事故，造成1人死亡，直接经济损失210万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，为查明事故原因，吸取教训，经区人民政府同意，于2026年6月30日成立了事故调查组，由区应急管理局牵头，区纪委监委、工会、市公安局覃塘分局、区工业和信息化局、石卡镇人民政府等作为成员单位。事故调查组坚持“科学严谨、依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，覃塘石卡西江重工公司“6·24”可燃气体爆炸事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位概况

1.广西西江重工有限责任公司（以下简称西江重工公司）成立于2012年8月17日，类型：其他有限责任公司。营业期限：2012年8月17日至2032年8月16日。注册资本：贰亿元整，公司地址：广西壮族自治区贵港市覃塘区：市产业园石卡园，法定代表人：卢*成，营业执照统一社会信用代码：9145*****，经营范围：一般项目：海洋装备制造；船舶制造；金属船舶制造；非金属船舶制造；船舶改装；船舶设计；金属结构制造；船舶修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：船舶拆除；船舶检验服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

西江重工公司占地513亩，具备二级Ⅱ类钢制一般船舶生产资质，现有正式员工39人，劳务外包人员随生产在100-300人之间浮动。公司内设综合部、财务部、质检部、技术部、生产经营部、安全保卫部6个部门，其中保卫部负责安全生产管理工作，配备分管副总1名、部长1名、主管1名、成员4名。厂区共设79个船台，当前在个，目前在建船舶18艘，船舶建造作业主要采取劳务分包、劳务派遣用工模式开展生产作业。

2.广西华骏保安服务有限公司（以下简称华骏保安服务公司），成立于2022年2月25日，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，营业期限：长期。注册资本：壹仟万圆整，公司地址：广西壮族自治区贵港市港北区贵港金港大道美嘉宝花城(63号第2、4层)，法定代表人：陈*军，营业执照统一社会信用代码：914508*****;;范围：许可项目许可项目:保安服务;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);家政服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全咨询服务;社会调查(不含涉密调查);市场调查(不含涉外调查);物业服务评估;专业保洁、清洗、消毒服务;办公服务;日用百货销售;租赁服务(不含融资租赁服务);企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;外卖递送服务;商务代理代办服务;单位后勤管理服务;内河货物运输代理代办服务;城市绿化管理;互联网销售(除销售需要许可的商品);安防设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;智能家庭消费设备销售;园林绿化工程施工。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

华骏保安服务公司设有管理人员10名，常年储备劳务外包、劳务派遣人员约180人。该公司与西江重工公司长期劳务派遣合作关系，服务协议一年一签，2026年上半年共计派遣14名劳务人员进驻西江重工公司厂区从事作业及相关配套工作。

(二) 相关人员情况

甘*豪，男，36岁，身份证号码：450*****1，广西贵港市覃塘区人，系华骏保安服务公司派驻到西江重工公司的劳务派遣辅助工。

(三) 事故发生场所及劳务派遣情况

事故发生场所位于贵港市产业园区石卡园西江重工公司5#船水上船台。

2025年2月24日，甘*豪与华骏保安服务公司签订为期两年的《劳动合同书》，约定其派驻到西江重工公司辅助性工作。


2026年3月1日，华骏保安服务公司与西江重工公司续签为期一年的《劳务派遣服务合同》，约定劳务派遣接受西江重工公司的统一管理。

2026年5月24日，甘*豪派驻至西江重工公司生产经营部，首次进入厂区作业前，西江重工公司已向其送达《相关方入厂安全告知书》，统一组织其完成三级安全生产教育培训且考核合格，同时履行职业病危害告知。与其签订《职业病危害因素告知书》，但未严格落实岗位作业资质审核、特种作业管控。

(四) 事故发生经过

2026年6月24日，西江重工公司生产经营部副部长韦*勇根据当日用工需要，安排甘*豪等十余人在总长89.总宽15.8米、型深6.1米的5#船（图1）不同区域实施作业，其中甘*豪在5#船舶甲板右舷沿船艏向船尾方向第60厘米、宽40厘米的人孔旁（图2）从事线架安装作业。


当日9时许，甘*豪使用电焊设备开展线架焊接作业，作业过程中，高温焊渣通过敞开的人孔盖掉落至下方舱内，瞬间引燃并引爆边舱内因油漆挥发积聚的可燃气体，导致甘*豪被冲击波抛至5#船台龙门吊第一个阶梯处（3），事故造成甘*豪当场死亡。

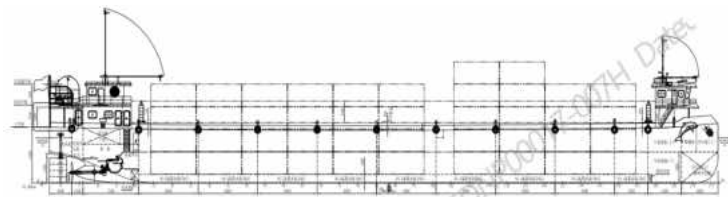

（图1 5#船舶平面布置图）



（图2 人员作业位置现场图）

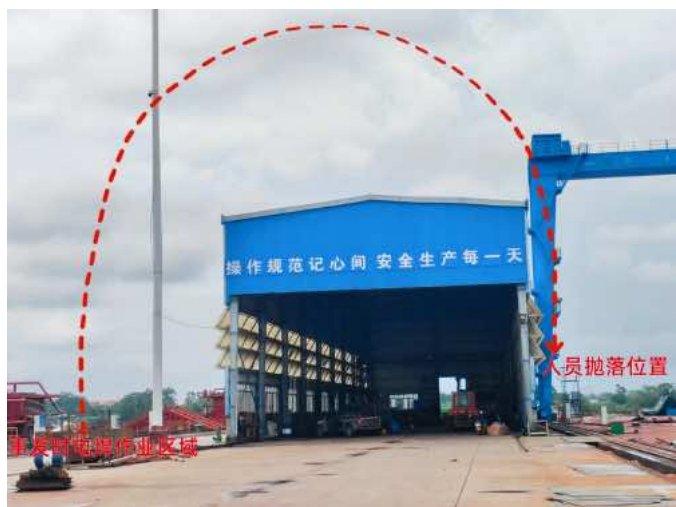

(图3 人员抛落位置图)

(五) 事故前安全条件核查情况

经事故调查组询问相关人员、现场勘查等，核实情况如下：

1. 舱室油漆及通风措施落实情况

5#船边舱油漆施工作业于2026年6月18日全部完工；完工后至6月24日事故发生前，该边舱人孔盖保持开启状态，采取自然通风与机械送风相结合的方式开展舱室气体置换。

2. 可燃气体检测及动火作业审批情况

6月18日、6月22日安全保卫部对边舱内进行了可燃气体浓度检测，检测结果符合安全作业限值要求。6月21日、24日线架安装作业期间，生产经营部未将作业计划及作业内容告知安全保卫部，未组织对边舱内可燃气体进行复测，未按规定履行动火作业审批程序，擅自组织人员在边舱人孔周边开展动火作业。

3. 作业人员资质核查情况

本次作业中甘*豪实际从事电焊特种作业，经通过应急管理部特种作业操作证查询系统核验，未查询到其熔接与热切割作业有效特种作业操作证信息。生产经营部安排作业前未核查其特种作业操作资质，致使不具备法定资格的人员违规从事特种作业。

(六) 事故伤亡人员和直接经济损失情况

事故造成甘*豪死亡，依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721-2025）等标准和规定统计事故造成直接经济损失210万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

2026年6月24日9时12分许，安全员周*第一时间赶赴现场核查事故情况，并立即向安全保卫部部长韦*柳上韦*柳接报后迅速抵达事故现场核实验情，随即向公司分管领导及公司总经理进行汇报。公司领导获悉事故情况即刻作出工作部署，严格按照事故应急处置流程启动应急响应，按规定逐级上报属地政府相关部门。10时04分卡中心卫生院向石卡镇人民政府报告事故情况。10时52分，石卡镇人民政府向覃塘区人民政府、覃塘区应急管理局上报事故信息。11时17分，覃塘区应急管理局向贵港市应急管理局、覃塘区人民政府、覃塘区委政法委报告事故情况。

(二) 事故现场应急处置情况

事故发生后，西江重工公司立即开展现场警戒管控、隐患排查及人员抢救等应急工作，全力推进现场救援。9时40分许，石卡中心卫生院、贵港市人民医院急救中心救援车辆及医护人员先后抵达现场开展专业救治，经全力救治无效，甘*豪被贵港市人民医院急救中心宣布死亡。10时20分许，石卡派出所、石卡镇人民政府及覃塘区工业和信息化局工作人员相继到达现场，开展现场勘查、调查取证、人员询问笔录等初步调查工作；11时10分许，贵港安局覃塘分局刑事侦查大队及法医到场开展现场勘验工作，工作人员如实将现场勘查及事故初步情况告知死者家属。13时05分许，贵港市殡仪馆工作人员到场，妥善将死者遗体转运至殡仪馆。

(三) 善后处置情况

事故发生后，西江重工公司、华骏保安服务公司积极做好家属安抚工作。2026年6月25日、26日，与死者家属开展多轮协商沟通，最终于6月26日16时许达成一致赔偿协议，确定事故赔偿金额为人民币贰佰壹拾万元整，并于当日完成赔偿协议签署及全额赔偿款项支付工作。

(四) 事故应急处置评估

在此次事故应急处置中，西江重工公司在事故发生后，能及时上报事故并请求救援，相关部门和医疗人员能及时赶赴现场组织开展或参与应急救援处置，善后工作有序。综合评估：本次事故信息上报、伤员救治、应急救援处置、善后处理、综合协调等工作及时、有效。

三、事故原因分析

(一) 直接原因

甘*豪未取得熔化焊接与热切割作业特种作业操作证，在未办理动火作业审批、作业前未开展可燃气体浓度检测的情况下违规实施电焊作业，电焊高温焊渣经敞开的人孔盖落入已完成油漆涂装、通风换气不充分的边舱，引燃积聚的油漆可燃挥发组分与空气形成的爆炸性混合气体，引发爆炸，造成甘*豪当场死亡。

(二) 间接原因

西江重工公司安全生产主体责任落实不到位，对甲板动火作业邻近敞开人孔下方边舱油漆涂装后可燃气体易积聚、通风换气不充分形成爆炸性混合气体的安全风险辨识管控不足，未严格落实现场动火作业审批和特种作业持证上岗制度，安全教育培训和隐患排查治理存在明显漏洞。其下属生产经营部作为生产作业组织实施部门，未按照规定履行动火作业审批程序，擅自组织人员在边舱人孔周边进行动火作业。

火作业；作业安排前未核查作业人员特种作业操作资质，致使不具备法定从业资格的人员违规从事电焊作业。5. 安全保卫部作为安全生产专职监督管理部门，对生产作业动态掌握不及时，未针对可燃气体易积聚的边舱开展重点巡查，未能及时发现和制止未审批动火、无证人员违规作业等行为，未督促生产经营部落实可燃气体复测和动火作业审批制度，安全巡查和隐患排查治理履职不到位。

四、对事故责任单位以及事故责任者的处理建议

（一）责任单位处理建议

西江重工公司安全生产主体责任落实不到位，动火作业、特种作业人员管理等关键环节安全管理缺位，安全培训和隐患排查治理存在漏洞，对本次事故发生负有主要责任。建议由覃塘区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对该公司给予相应行政处罚。

华骏保安服务公司作为劳务派遣单位，对派遣人员特种作业资质审核把关不严，岗前安全生产教育培训不到位，对本次事故发生负有相应责任。鉴于生产作业现场安全管理主体责任由用工单位承担，且该公司事故发生后积极做好善后处置工作，建议由覃塘区应急管理局、覃塘区工业和信息化局对其进行约谈警示，责令限期整改，督促其落实劳务派遣人员资质核验与岗前安全培训制度，强化派遣人员准入管理和日常安全管控。

（二）事故责任者处理建议

1.李*：西江重工公司总经理，作为西江重工公司安全生产第一责任人，未全面履行安全生产法定职责，未督促检查本单位安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。建议由覃塘区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》规定对其予以行政处罚。

2.覃*安：作为西江重工公司分管安全保卫工作的副总经理，分管安全生产工作履职不力，未有效组织落实作业管控、隐患排查治理等工作，对事故发生负有直接领导责任。建议由覃塘区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》规定对其予以行政处罚。

3.韦*柳：西江重工公司安全保卫部部长，统筹厂区日常安全管理工作不到位，对生产作业动态掌握不及时，健全完善动火作业审批及下方边舱可燃气体浓度复测的联动管理机制，对事故发生负有直接管理责任。建议由覃塘区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》规定对其予以行政处罚。

4.周*：西江重工公司安全员，具体承担船台日常安全巡查职责，日常安全巡回检查履职不到位，未针对边孔敞开、可燃气体易积聚的高风险区域开展重点巡查，未能及时发现和制止未审批动火、无证人员违规作业等行为，对事故发生负有直接监管责任。建议由覃塘区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》规定对其予以处罚。

5.韦*勇：作为西江重工公司生产经营部副部长，负责现场生产作业组织管理，作业组织过程中安全管理不到位，未按内部管理流程申请开展边舱可燃气体浓度复测，未按规定履行动火作业审批程序，擅自组织人员在边舱周边实施动火作业；作业安排前未核查作业人员特种作业操作资质，违规安排无资质人员从事特种作业，对本次事故发生负有直接责任。建议由覃塘区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》规定对其予以行政处罚。

6.甘*豪：作为现场电焊作业人员，未取得熔化焊接与热切割作业特种作业操作资质违规从事电焊作业，违种作业人员持证上岗管理规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究相关责任。

五、事故整改和防范措施

（一）广西西江重工有限责任公司要深刻汲取本次事故教训，严格落实安全生产主体责任，层层压实各岗位管理职责，深化作业安全风险辨识管控，重点针对甲板动火作业邻近敞开人孔下方边舱油漆涂装后可燃气体易和
风险完善专项管控措施，刚性执行动火作业审批、边舱可燃气体浓度复测、焊渣隔离防护等制度要求，严禁擅
高危动火作业；要严把特种作业人员资质核验关口，对劳务派遣人员落实同等标准安全管理，常态化开展一线
员安全教育和现场安全交底，强化安全保卫部门日常监督职能，加密船台重点区域安全巡查频次，深入开展隐患
治理，及时制止各类违章作业行为。广西华骏保安服务有限公司要严格履行劳务派遣单位安全管理法定职责，
遣人员特种作业资质核验机制，严把人员准入关口，扎实开展岗前安全生产教育培训，如实向用工单位告知派
资质信息，强化派遣人员日常安全管理，与用工单位协同落实各项安全管控要求，坚决防范同类事故再次发生。

（二）各乡镇（街道）、有关行业主管部门要引以为戒，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管
经营必须管安全”和“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则，落实监管责任，增强监管合力
于未然。

覃塘石卡西江重工公司 “1

一般可燃气体爆炸事故

2026年8月

扫一扫在手机打开当前页

