

东莞虎门永和家具制造有限公司“6·18” 一般触电事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025 年 10 月

目 录

一、事故基本情况	1
(一) 涉事相关单位及人员情况	1
(二) 涉事车间租赁、电线拆除等相关情况	2
(三) 事故发生经过	3
(四) 事故现场情况	4
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况	8
二、事故应急处置及评估情况	8
(一) 事故信息接报及响应情况	8
(二) 事故现场应急处置情况	8
(三) 医疗救助和善后情况	9
(四) 事故应急处置评估	9
三、事故原因分析	9
(一) 直接原因分析	9
(二) 其他可能因素排除	10
四、对有关责任单位的处理建议	10
(一) 因在事故中死亡免于追究责任人员	10
(二) 对事故有关单位的行政处罚建议	10
五、事故主要教训	11
六、事故防范和整改措施	11
(一) 压实企业主体责任	111
(二) 强化安全管理制度	111
(三) 强化宣传安全教育	12
(四) 加强辖区日常巡查	122

2025年6月18日17时许,位于广东省东莞市虎门镇路东东环一路7号的东莞市永和家具制造有限公司发生一起一般触电事故,造成1人死亡,直接经济损失约人民币145万元。

为进一步查明事故原因,明确事故责任,汲取事故教训,做好事故善后工作,防止类似事故的发生,根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 第493号)等有关法律法规规定,2025年6月23日,东莞市人民政府依法成立了由虎门镇党委副书记莫国庆任组长,虎门镇党政办、应急管理分局、公安分局、住建局、卫生健康局、总工会等单位有关人员组成的东莞虎门永和家具制造有限公司“6·18”一般触电事故调查组(以下简称事故调查组),开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘察、调查取证等方式,查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质、责任情况,提出了处理建议,并针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了防范措施建议。

经调查认定,东莞虎门永和家具制造有限公司“6·18”一般触电事故是一起因工人擅自攀爬到带电的非作业区域违规剪破照明电线而引发的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

(一) 涉事相关单位及人员情况

1.东莞市永和家具制造有限公司(以下简称永和公司),成

立日期：2000 年 6 月 23 日，法定代表人：谭启华，经营范围：家具制造；家具销售；专业设计服务；家具安装和维修服务等。该公司为规模以下企业，已停产。

2.郑镇源，男，汉族，系永和公司主要负责人。

3.谭家亮，男，汉族，系永和公司人事经理和安全管理人員。

4.陈门龙（死者），男，汉族，于 2004 年 8 月入职永和公司，已购买社保，岗位为电工，其未持有电工证，每月工资为 4000 元。2024 年 12 月，陈门龙在给永和公司安装灯泡时从梯子上跌落地面，后于东莞市虎门南栅医院治疗，被诊断为双侧跟骨骨折。

（二）涉事车间租赁、电线拆除等相关情况

2025 年 6 月 7 日，永和公司将原木工车间的 2790 平方米厂房^[1]出租给某电子商务有限公司作为仓储配送使用，该电子商务有限公司要求永和对租赁厂房的废旧电线进行拆除^[2]，废旧电线的拆除范围为图 1 中 2 号区域原木工车间线槽（图 1 黑色标注线部分）、墙面原电线。

2025 年 6 月 17 日，谭家亮通过电话联系巫志云^[3]，协商永和公司内已出租车间的废旧电线进行拆除事宜，口头约定报酬为 1200 元。巫志云又叫上冉茂江和李高^[4]一起进行电线拆除工作，拆除工作主要由巫志云负责，其余两人进行协助。6 月 18 日当天

[1] 永和公司于 2003 年从路东社区取得土地使用权，2004 年完成搭建使用。

[2] 车间总面积 5100 平方，已出租 2790 平方，自用 2310 平方。2025 年 6 月 7 日，永和公司与某电子商务有限公司签订租赁合同，约定每月租金为 76000 元，租期为 3 年，并约定相关安全管理责任。

[3] 巫志云，男，汉族，系永和公司外聘临时拆除电线工人，无电工证，日工资为 400 元。

[4] 冉茂江，男，汉族，系巫志云助手，无电工证，日工资为 400 元。

李高，男，汉族，系巫志云助手，无电工证，日工资为 400 元。

拆除工作基本完成，6月19日巫志云进行收尾工作，实际结算1400元。据谭家亮陈述，其口头安排陈门龙整理地面上已拆除的电线，未让陈门龙去拆除电线，并叮嘱陈门龙不要自己动手，有事情找聘请的人员（即巫志云等三人）处理。

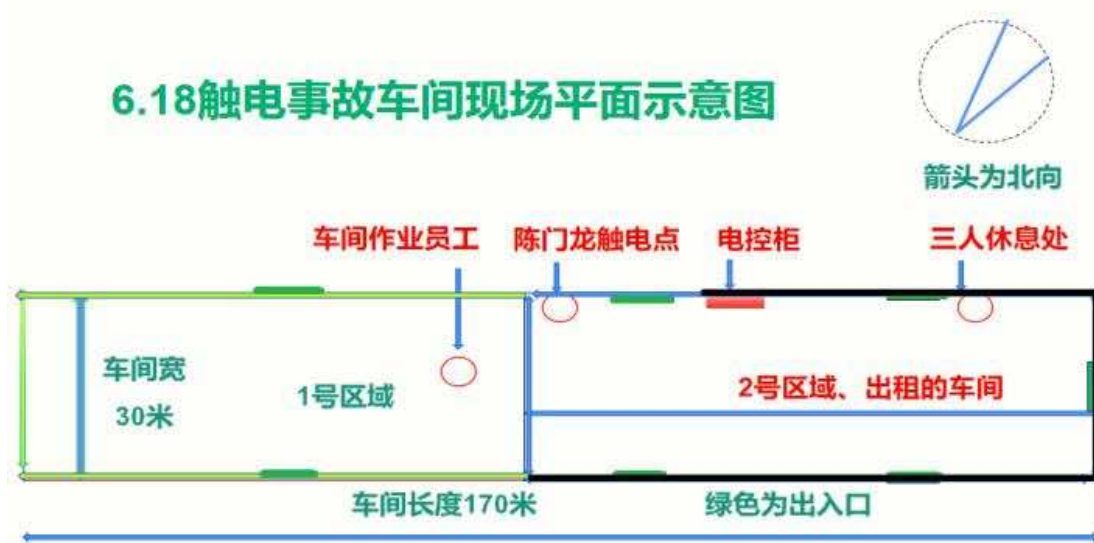


图1 事故车间平面图

（三）事故发生经过

2025年6月18日8时许，巫志云、冉茂江和李高来到永和公司对已出租车间废旧电线进行拆除工作，谭家亮交代完需要拆除的区域（图1中二号区域黑色标注线部分）后就离开了现场。巫志云等三人在准备完工具后，发现配电柜还没断电就暂未开始拆除电线。9时许，陈门龙来到已出租车间询问巫志云等三人为何还没开始拆除电线，得知未断电后，陈门龙说去关闭电源并离开了车间，约十分钟后，巫志云等三人发现控制已出租车间的配

电柜断电了，便开始废旧电线拆除工作^[5]。巫志云等人拆除废旧电线的工具由巫志云等人自带，所需脚手架由永和公司提供。14 时许，陈门龙来到已出租车间对地面上已经拆除的电线进行整理。17 时许，陈门龙搬来竹梯^[6]并攀爬到已出租车间与永和公司打磨工位连接位置的线槽处，此线槽高约 4 米（经事故后勘查，线槽内有多根电线，陈门龙攀爬至线槽及电线的位置并不在拆除范围内），此前无人看到陈门龙进行验电和断电操作^[7]，片刻后永和公司员工康瑞林^[8]听到陈门龙“哎呀”了两声，抬头看见陈门龙躺在线槽上面疑似触电，康瑞林马上跑到车间外的电房关闭电源总闸。此时，巫志云、冉茂江和李高已拆完电线在南侧车间门口休息，听到事发地点突然有些吵，过去一看才发现是陈门龙卡在线槽上面。

（四）事故现场情况

1. 涉事地点情况

涉事地点在永和公司厂房内的 2 号区域（见图 1），巫志云事故当天被安排从电控柜（见图 1）拉出的电线顺时针围绕 2 号区域（见图 1 二号区域黑色标注线部分）拆除废旧电线。

[5] 该拆除工作不属于临时用电作业。

[6] 该竹梯是永和公司的日常维修工具。

[7] 《电力安全工作规程电力线路部分》（GB26859-2011）第 6.1.1 条：在线路和配电设备上工作，应有停电、验电、装设接地线及个人保安线、悬挂标示牌和装设遮栏等保证安全的技术措施。

[8] 康瑞林，男，汉族，1968 年 1 月 25 日出生，系永和公司车间打磨员工及目击者。当时在图 1 中一号区域进行打磨作业，距离陈门龙所在的位置约 5 米。



图2 涉事地点

2. 劳保用品佩戴及涉事工具情况

事发时陈门龙未佩戴相关劳动防护用品（绝缘手套、绝缘鞋等）^[9]，其使用的由永和公司提供的胶钳绝缘胶皮多处明显损坏^[10]，不能满足电气绝缘要求，陈门龙长期使用该胶钳进行电气作业，具有较大的安全隐患。



[9] 《电力安全工作规程电力线路部分》（GB26859-2011）第 10.4.1 条：低压不停电作业时，工作人员应穿绝缘鞋、全棉长袖工作服，戴手套、安全帽和护目眼镜，站在干燥的绝缘物上进行。

[10] 《电力安全工作规程电力线路部分》（GB26859-2011）第 10.4.2 条：低压不停电作业，应使用有绝缘柄的工具。

图 3 陈门龙长期使用的胶钳

3. 涉事电源线



图 4 事发时陈门龙所接触的涉事电线

事发时陈门龙使用绝缘胶皮损坏的胶钳，把绿色带电电线剪出缺口，事故发生后带电电线悬挂在线槽上（见图 4）。涉事电线并不属于此次电气作业的拆除范围^[11]。

2025 年 6 月 19 日，谭家亮联系巫志云对涉事电线进行简单的处理包裹^[12]（见图 5）。出租厂区的线槽内目前还有 3 根 120 平方电源进线和 4 根巫志云处理过的 6 平方的照明线。

在事故现场勘察发现，陈门龙剪断的电线一直处于带电状态，在关闭总电箱后仍带电，表明涉事电线并非由涉事车间电闸输送电源。经现场逐路排查、多线检测与反复断电送电试验，确认了涉事电源是从配电房直接引出，未安装漏电开关保护装置^[13]，是

[11] 拆除工作为将从电控箱引出的在出租厂区范围内的废弃电线拆除，供电房在涉事厂区东北方，触电点为电控箱进电线，故不属于拆除范围。

[12] 2025 年 6 月 19 日，永和公司谭家亮联系巫志云，以现金方式支付费用 1400 元。

[13] 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）第 4.4.1 条：下列设备和场所应安装末端保护 RCD：a) 属于 I 类的移动式电气设备及手持式电动工具；b) 工业生产用的电气设备；c) 施工工地的电气机械设备；d) 安装在户外的电气设备；e) 临时用电的电气设备；f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调插座外的其他电源插座或插座回路；g) 游泳池、喷水池、浴室、浴池的电气设备；h) 安装在水中的供电线路和设备；i) 医院中可能直接接触人体的医用电气设备；j) 农业生产用的电气设备；k) 水产品加工用电；

未经过涉事车间电气控制柜的一组照明电源^[14]。



图 5 线槽内剩余的电线

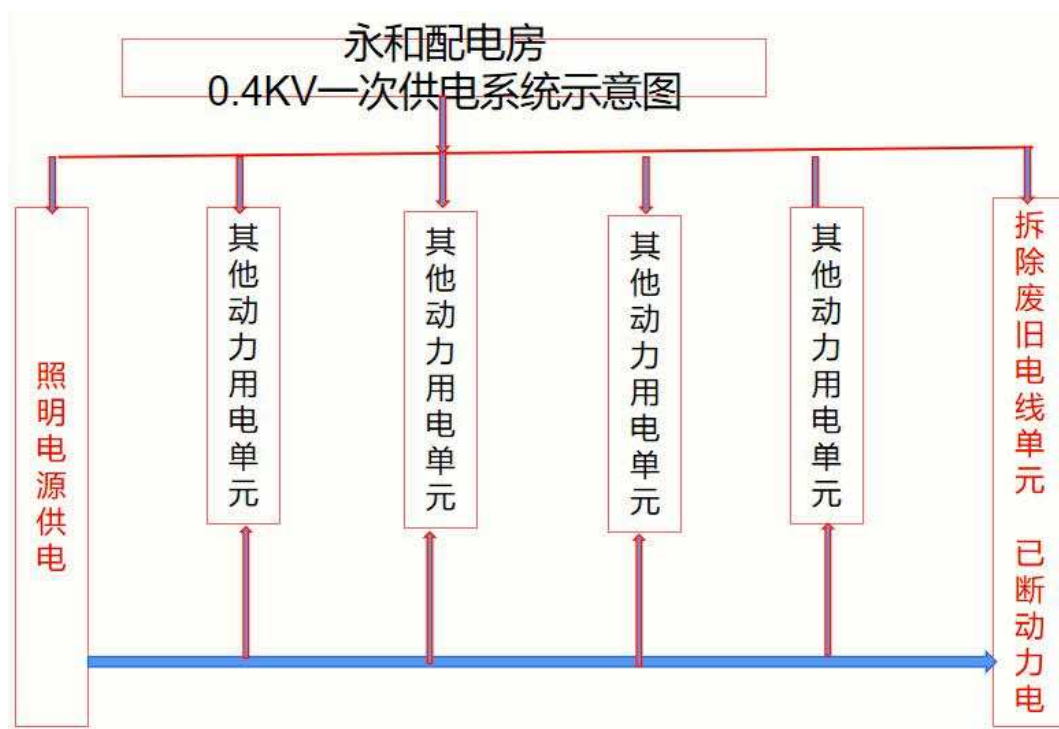


图 6 永和公司配电房供电系统示意图

1) 其他需要安装 RCD 的场所。

[14] 经调查，陈门龙对涉事车间的电线情况较为熟悉，该照明线缆不在此次拆除范围内。



图 7 涉事电线电源来自配电房照明线路

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成陈门龙 1 人死亡^[15]，直接经济损失约人民币 145 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 6 月 18 日 17 时许，现场人员发现陈门龙触电晕倒，立即拨打了 120 与 119 电话。20 时 02 分，东莞市公安局虎门分局接报称：一男子在虎门镇路东社区永和公司拆除电线期间触电，已送东莞市滨海湾中心医院抢救，民警前往滨海湾中心医院了解初步情况。

（二）事故现场应急处置情况

[15] 《居民死亡医学证明（推断）书》，陈门龙死亡原因结论：因电击伤导致心跳呼吸骤停。

2025年6月18日17时26分，东莞市消防救援支队虎门大队到达现场，马上对围观人群进行疏散，把陈门龙从线槽上抬下来交由医护人员送往东莞市滨海中心医院救治。东莞市公安局虎门分局刑侦技术人员及法医到事故现场进行勘察，并通知路东社区协助管控现场。东莞市应急管理局虎门分局工作人员到达现场后，了解事故发生经过。

（三）医疗救助和善后情况

2025年6月18日17时22分，120救护车到场，其后医护人员将陈门龙送至东莞市滨海湾中心医院救治。18时55分，陈门龙经抢救无效死亡。

事故发生后，永和公司积极与死者家属沟通协商，全力做好善后工作。2025年6月24日，永和公司与死者家属就赔偿事宜达成一致意见，签订了《人民调解协议书》。

（四）事故应急处置评估

此次救援处置及时，措施得当，未造成二次伤害。经评估，本次事故处置行动及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

陈门龙安全意识淡薄，在没有被安排参与电线拆除作业的情况下，未佩戴劳动防护用品（绝缘手套、绝缘鞋等），未采取断电、验电等安全防护措施，攀爬到带电非作业区域使用破损的胶钳进行违规操作。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素影响。

四、对有关责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

陈门龙，未采取断电、验电等安全防护措施，未佩戴劳动防护用品（绝缘手套、绝缘鞋等），导致事故发生，对事故发生负有责任，鉴于陈门龙在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关单位的行政处罚建议

永和公司^[16]，日常管理不到位，长期安排未持有电工操作证的陈门龙任电工；所提供的胶钳绝缘胶皮多处明显损坏，不能满足电气绝缘要求，隐患排查不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款^[17]和四十一条第二款^[18]的规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

[16] 本次事故发生在永和公司的生产经营场所，死者陈门龙是永和公司的从业人员，在认定永和公司的行政责任时，需判断本次事故是否是生产安全事故，以及永和公司应承担何种责任。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，生产安全事故是发生在生产经营活动中的人身伤亡的事故。

本次事故中，陈门龙作为电工，虽然永和公司未安排其去进行拆除工作，但按日常经验法则，可推断陈门龙应该是为了公司的拆除工作而主动履行电工职责，可以认定是在生产经营中发生的伤害事故，原则上应由永和公司负安全生产管理的主体责任。

而从与事故发生的因果关系看，永和公司将拆除项目有偿外包给第三方，外包的对接人并非陈门龙，事故发生地点也在第三方拆除范围之外，陈门龙所使用的竹梯也与第三方使用的脚手架有所不同，负责拆除的第三方证人也证明陈门龙只整理电线，基于上述因素，可以认定陈门龙在拆除范围之外剪、拆涉事电线，非永和公司安排的工作任务，是其主动履行自己设定的工作任务。

陈门龙剪、拆涉事的带电电线，一是动态的短时间行为，二是此作业非需永和公司进行现场旁站监管的作业，综合工作安排、拆除范围、现场管理责任等因素考虑，永和公司日常管理不到位并不必然导致事故发生。但是永和公司日常管理责任仍需进行处理。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

事故涉及其他民事法律责任，建议涉事各方通过其他法律途径解决。

五、事故主要教训

本次事故的发生，暴露出作业人员安全意识薄弱，在进行电气作业前，未采取断电、验电措施，未佩戴使用劳动防护用品（绝缘手套、绝缘鞋等）。

六、事故防范和整改措施

虎门镇安全生产和应急管理统筹协调工作小组要进一步加强安全生产统筹协调能力，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，重点解决职责交叉、监管空白等问题。进一步明确并完善职能分工，细化分租式厂房的日常监管工作内容，强化日常监督力度。

（一）压实企业主体责任

永和公司要对未安装漏电开关保护装置的线路和设备进行紧急整改，要全面开展一次安全风险评估，按照安全风险分级采取相应的管控措施，要及时消除事故隐患，要认真吸取该事故教训，树牢安全发展理念，建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程，建立并落实全员安全生产责任制，要严格执行有关安全生产法律法规和规定要求，加强作业人员安全生产教育和培训，提高作业人员安全水平，培养作业人员自我防护安全意识，杜绝此类事故再次发生。

（二）强化安全管理制度

永和 Company 要严格落实企业安全生产主体责任，一是加强安全生产管理，严格按照法律法规要求开展隐患排查工作，定期组织安全检查，组织公司内部技术、管理人员对厂内装置、设备设施存在的事故风险进行评估辨识，并对辨识出的事故风险制定、落实相关技术和管理方面的防范措施；二是要深刻吸取事故教训，深入剖析事故原因，举一反三，迅速组织开展大排查大整治，尤其针对同类型电气设备新增或改造作业，务必加强安全管理，落实事前隐患排查、事中现场监督及事后全面核查的链条式安全管控，有效遏制同类事故发生。

（三）强化宣传安全教育

路东社区要加大宣传力度，严格落实用电安全和高危作业的宣传工作，充分利用短视频、标语、宣传册等资源，保持高强度、多频次宣传，推动安全用电、规范作业成为广大群众的自觉行为。大力开展典型案例警示教育，对典型事故和违法行为形成警示案例并在相关行业领域及媒体公开通报，进一步强化事故的警示教育作用。

（四）加强辖区日常巡查

各社区巡查力量，要加强日常巡查检查，对管控范围内临时用电作业开展排查整治，及时发现并消除生产安全事故隐患。对于整改不积极、工作不配合的企业，要坚决向相关主管部门报告，及时采取有力措施进行处理。