

石棉安顺场石棉县东方矿业有限公司四川省
石棉县药站沟铜、铅锌矿勘探坑探工程
“4·4”一般机械伤害事故调查报告

石棉安顺场石棉县东方矿业有限公司四川省石棉县药站沟
铜、铅锌矿勘探坑探工程“4·4”一般事故调查组
2025年11月

目 录

一、事故基本情况.....	4
（一）事故发生单位基本情况.....	4
（二）事故相关单位情况.....	4
（三）事故单位之间的关系.....	5
（四）事故发生单位安全管理情况.....	5
（五）坑探工程概述.....	6
（六）隐患整改情况.....	6
（七）涉事设备情况.....	7
（八）资质手续取得情况.....	8
（九）事故发生经过.....	9
（十）事故现场情况.....	9
（十一）人员伤亡和直接经济损失情况.....	12
二、事故应急处置及评估情况.....	13
（一）事故现场应急处置情况.....	13
（二）医疗救治和善后情况.....	13
（三）信息上报及核查情况.....	13
（四）事故信息上报评估.....	14

三、事故性质及事故原因认定.....14

 （一）事故原因..... 15

 （二）事故性质..... 16

四、调查发现的主要问题.....16

 （一）事故单位..... 16

五、事故责任认定及处理建议.....18

 （一）对事故相关企业的处理建议（1家）..... 18

 （二）对企业相关责任人的处理建议（2人）..... 19

 （三）建议免于追究责任人员（2人）.....20

六、事故防范和整改措施建议.....20

 （一）石棉县东方矿业有限公司.....21

 （二）相关监管部门.....22

 （三）属地政府..... 23

2025年4月4日18时50分许，在石棉县安顺场镇鹿子坪村，石棉县东方矿业有限公司四川省石棉县药站沟铜、铅锌矿勘探坑探工程PD001坑道扒渣作业时发生一起一般事故，造

成1人死亡，直接经济损失约166万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等相关规定，石棉县人民政府成立了由县委常委、县政府常务副县长任组长，县应急管理局局长任副组长，公安、应急、自规、工会等部门相关同志为成员的石棉安顺场石棉县东方矿业有限公司四川省石棉县药站沟铜、铅锌矿勘探坑探工程“4·4”一般事故调查组（以下简称事故调查组），下设综合组、技术组（专家组）、管理组依法对事故开展调查，并特邀县纪委监委机关、县检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过开展现场勘验、查阅资料、调查取证等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，石棉安顺场石棉县东方矿业有限公司四川省石棉县药站沟铜、铅锌矿勘探坑探工程“4·4”一般机械伤害事故是一起在隐患整改过程中因公司未按设计施工、现场管理缺失、设备管理失位、安全教育培训不力导致的一般生产安全责任事故，并存在瞒报情形。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

石棉县东方矿业有限公司^[1]（以下简称东方矿业），统一社会信用代码：915118247AAAAAAA；法定代表人：宋某涛；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：壹佰玖拾捌万元整；成立日期：2003年10月09日；住所：石棉县安顺乡小水村七组；登记机关：原石棉县工商和质量技术监督管理局。

2024年7月，东方矿业取得《金属非金属矿产资源地质勘探项目坑探工程安全专篇审查意见书》。2024年10月，东方矿业开始进行坑探作业。2025年1月25日因春节放假主动申请停工，2025年2月14日东方矿业按照《国家矿山安全监察局关于做好春节前后停工停产矿山安全管理和复工复产工作的通知》（矿安〔2025〕4号）要求自行组织验收复工。2025年3月5日，因存在重大事故隐患，东方矿业停止勘探施工作业，停工对相关问题进行整改，事故发生时该坑探工程处于隐患整改状态。

（二）事故相关单位情况

四川宝钻建设有限公司宁南县分公司²（以下简称宝钻建设），统一社会信用代码：91513427MABBBBBBBB，负责人：乔

¹] 经营范围：铅锌矿勘探、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

²] 经营范围：为公司接洽以下业务：矿山工程；房屋建筑工程；市政公用工程；施工劳务作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

某；类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；成立时间：2020年11月17日；住所：宁南县宁远镇兴隆街12号；登记机关：宁南县市场监督管理局。

（三）事故单位之间的关系

东方矿业为用人单位，宝钻建设为用工介绍单位，双方无承包关系。2025年3月，东方矿业总经理姚某保联系宝钻建设负责人乔某，需要有经验的工人到东方矿业坑探工程从事坑道施工作业。2025年3月25日，宝钻建设联系郭某吉、李某聪等共计8名人员来到东方矿业。按照东方矿业工作安排，由郭某吉、李某聪等8名人员负责坑探工程PD001坑道排水沟修筑工作。

（四）事故发生单位安全管理情况

东方矿业总经理姚某保负责公司全面管理工作；执行监事吉某祥负责对外协调工作；其下属的四川省石棉县药站沟铜、铅锌矿勘探坑探工程由徐某平担任矿长，张某刚担任专职安全生产管理人员。

东方矿业建立有一套安全生产规章制度，其中包含安全生产责任制、安全教育培训制度、设备设施安全管理制度、安全会议制度、生产技术管理制度、三违管理制度等23项制度。四川省石棉县药站沟铜、铅锌矿勘探坑探工程编制有安全操作规程，覆盖6个工作岗位。

2024年7月2日，石棉县应急管理局对公司编制的《生产

安全事故应急预案》进行了备案，备案编号：51182420240703。截至4月4日事故发生前，东方矿业2025年尚未开展生产安全事故应急演练。

（五）坑探工程概述

根据经雅安市应急管理局批复同意的《石棉县东方矿业有限公司四川省石棉县药站沟铜、铅锌矿勘探坑探工程安全设施设计专篇》，共设计PD01、PD001、PD28、PD29、PD34共5条坑道，坑道总工程量为1733m，平硐坡度3%，上山坡度55°，均采用爆破作业，机械通风，扒渣机及矿用四轮车出渣。设计施工顺序为：PD001、PD34、PD28、PD29及PD01，每次施工一条坑道，设计施工工期共计20个月。设计新掘探矿巷道施工采用浅孔钻爆法施工，采用YT28型气腿式凿岩机凿岩，选用乳化炸药、数码电子雷管，采用起爆器在坑口外起爆。坑内装渣采用小型扒渣机装渣，坑内及坑外运输方式均选择矿用四轮车进行运输与卸渣。作业流程：安全检查、隐患排查→打眼→装药、连线→检查安全→撤人、布岗、断电、汇报→放炮、排烟→检查安全、处理隐患→撤岗→（临时支护或永久支护）排矸→文明生产。

（六）隐患整改情况

坑探工程整改作业主要涉及PD001坑道截排水系统修建及坑道支护。根据《坑道排水沟施工方案》，东方矿业计划在坑道右侧用砼浇筑一条长210米，宽0.6米，高0.5米的矩形

排水沟，排水沟建成后坑道内的流水经过排水沟自流到引水孔排出坑道。事故发生时，东方矿业正在进行排水沟修建，排水沟修筑的施工工序为打孔—埋药—爆破—通风—排危—出渣—支模—浇筑—拆模。

（七）涉事设备情况

事故发生设备为 ZWY-80T 型扒渣机，该扒渣机取得了矿用产品安全标志证书（证书编号：KEC170002）。该扒渣机由宝钻建设于 2025 年 4 月 1 日托运到东方矿业四川省石棉县药站沟铜、铅锌矿勘探坑探工程使用。事故扒渣机长 5.7 米，宽 1.85 米，高 1.75 米，整机质量 3.4t，最小转弯半径 5 米。



图 1 事故同款扒渣机外观图

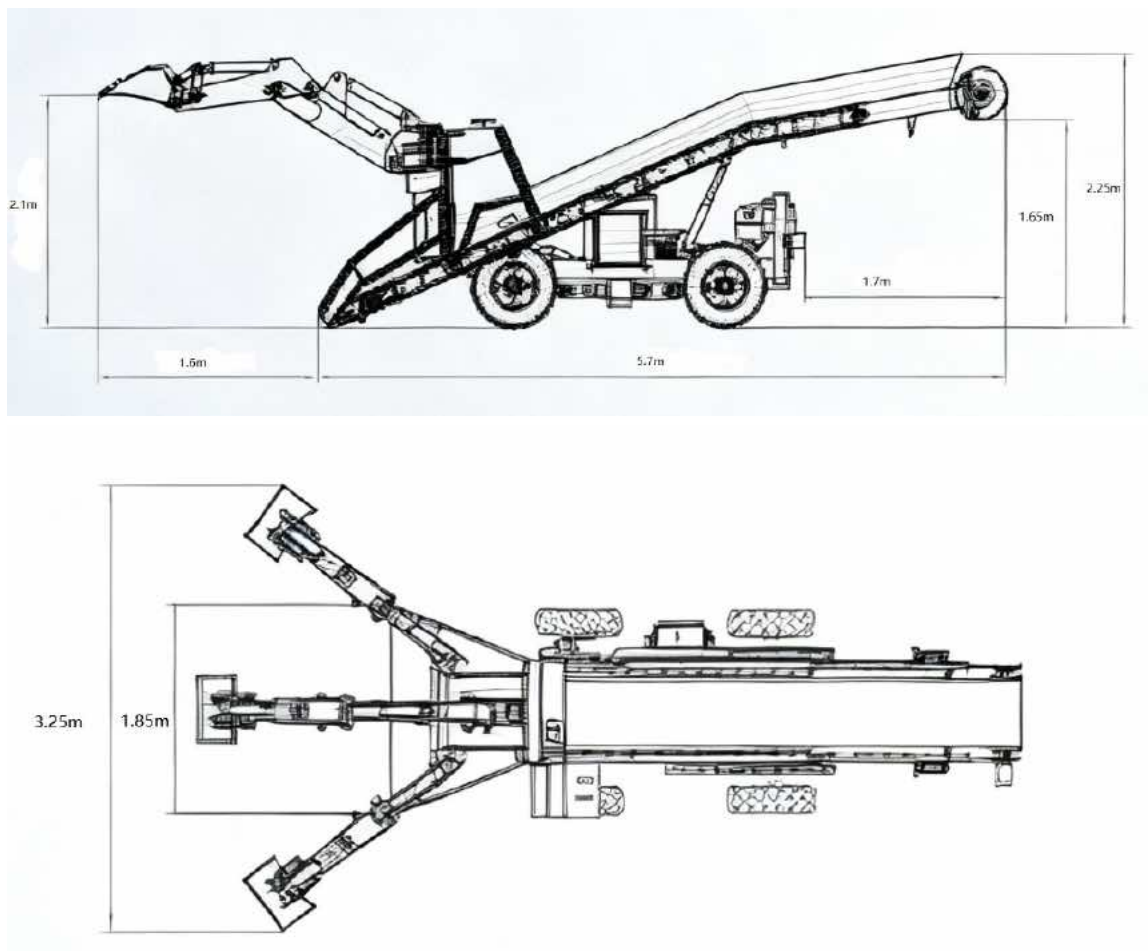


图2 事故同款扒渣机外形尺寸图

(八) 资质手续取得情况

东方矿业取得了四川省自然资源厅颁发的探矿证，证号：T51000020090130100AAAAA，勘查项目名称：四川省石棉县药站沟铜、铅锌矿（扩大勘查范围）勘探，勘查面积：3.851平方公里，有效期：2022年4月27日至2027年4月27日。

东方矿业委托陕西鸣德通圣工程设计有限公司于2024年7月编制《石棉县东方矿业有限公司四川省石棉县药站沟铜、铅锌矿勘探坑探工程安全专篇》，并于2024年7月16日取得雅安市应急管理局颁发的《金属非金属矿产资源地质勘探项

目坑探工程安全专篇审查意见书》。

（九）事故发生经过

2025年4月4日，现场负责人郭某吉安排工人李某聪、艾某华、杨某平3人在爆破通风排烟结束后进行出渣作业。李某聪等3人于当日18时20分许进入PD001坑道，开展出渣工作。出渣作业由李某聪驾驶扒渣机扒渣，艾某华、杨某平开拖拉机交替运渣。18时50分许，李某聪驾驶扒渣机进行扒渣作业时，头部撞击到洞内墙壁，后受到扒渣机挤压，造成头部、胸部受伤。

（十）事故现场情况

该事故现场位于石棉县安顺场镇鹿子坪村石棉县东方矿业有限公司四川省石棉县药站沟铜、铅锌矿勘探坑探工程。事故发生在PD001坑道，标高+1952m。该坑道为前进式开掘坑道，共有1条主巷道，3处支洞。主巷道长310米，1#支洞长度约110米，为目前可使用坑道；2#支洞长度约1000米，已进行半永久性封闭，3#支洞在2#支洞之中，已永久性封闭。中心现场位于PD001坑道主巷道109米处，坑道宽2.8米，高2.4米，坑道断面为不规则拱形断面，右侧设置有1条排水沟，高0.52米，宽1.5米，坑道内无照明设施，有涌水，水深0.25米，采用自然通风，未设置机械通风设施。



图 3 PD001 坑道主巷道入口图



图 4 事故现场照片

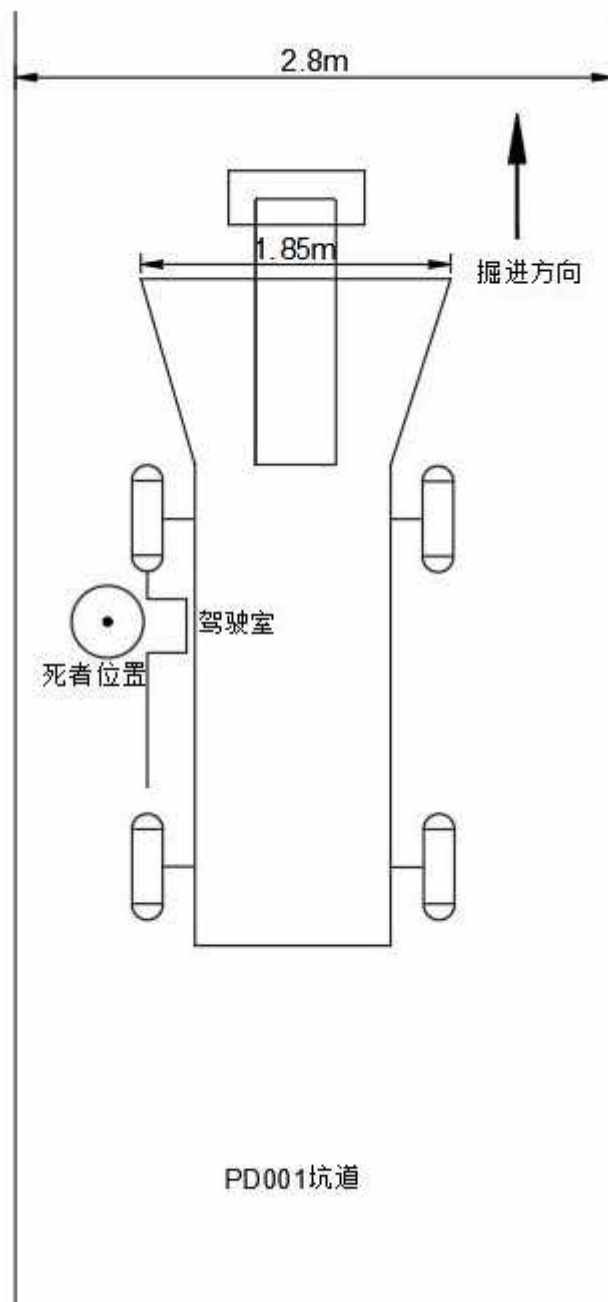


图5 事故还原现场示意图

(十一) 人员伤亡和直接经济损失情况

李某聪，男，汉族，身份证号：51342619730419AAAA，四川省会东县小街乡小街子村6组12号，伤害程度：受伤后死亡。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，本次事故共造成直接经济损失约 166 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

东方矿业第一时间组织开展自救，拖拉机驾驶员艾某华发现李某聪受伤后立即跑出坑道呼叫人员帮忙，18 时 55 分郭某吉、杨某平等救援人员陆续赶到现场，19 时 45 分李某聪被成功救出坑道，郭某吉电话向矿长徐某平报告了事故情况，徐某平随即拨打 120 急救电话。同时现场救援人员合力将李某聪抬到公司皮卡车上，送往石棉县人民医院救治。

（二）医疗救治和善后情况

石棉县人民医院救护车于 20 时 08 分在石棉县安顺场镇小水村遇到东方矿业送医皮卡车，医护人员在皮卡车上对李某聪进行了检查，确认其已失去生命体征，宣布其死亡。东方矿业皮卡车于 20 时 17 分将李某聪送往石棉县殡仪馆。

李某聪去世后，东方矿业、宝钻建设随即与死者家属取得联系，并于 4 月 7 日就李某聪死亡赔偿事宜达成一致。

截至目前，死者善后工作已妥善处置，本次事故无次生衍生事故发生，未发生舆情事件。

（三）信息上报及核查情况

1. 信息上报过程

4 月 4 日 19 时 49 分，郭某吉电话向徐某平报告了事故情

况。20 时许，郭某吉电话向公司总经理姚某保报告了事故情况。姚某保安排徐某平等人与宝钻建设共同处理善后事宜。4 月 7 日，东方矿业与死者家属就善后赔偿一事达成一致。4 月 7 日，死者李某聪尸体在石棉县殡仪馆火化。

事故发生后，东方矿业未向负有安全生产监督管理职责的部门上报事故。

2. 核查情况

11 月 6 日，石棉县应急管理局接到工伤申报核查信息，称“2025 年 4 月 4 日，在石棉县安顺场镇两叉河东方矿业，工人李某聪操作扒渣机时被扒渣机挤压造成头部、胸部受伤，后经抢救无效死亡”。收到核查信息后，执法人员先后走访调查石棉县人民医院、东方矿业，初步确认信息属实。在县人民政府成立事故调查组后，通过查阅资料、调查询问等方式，查明了事故经过和瞒报过程。

（四）事故信息上报评估

事故发生后，东方矿业未向有关部门上报事故情况^[3]，属于瞒报情形^[4]。

三、事故性质及事故原因认定

^[3] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

^[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第（四）项：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。

（一）事故原因

1. 直接原因

李某聪在操作扒渣机时，因操作不当导致扒渣机失稳，惯性致其头部撞击 PD001 坑道墙壁，后受到扒渣机挤压，造成头部、胸部受伤，最终导致其死亡。

2. 直接原因分析

李某聪操作的扒渣机靠近坑道左侧，李某聪作业时操作不当导致扒渣机失稳，自身受惯性影响，后脑撞击坑道墙壁，后受到扒渣机挤压。

3. 其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和气象分析，建构筑物、环境均与事故引发因素无关。排除人为故意破坏、突发灾害等因素引发该起事故。

4. 间接原因

（1）未按设计组织施工。未按照设计布置坑道，设计坑道断面尺寸应当为 2.5 米宽，2.6 米高，事故现场坑道断面实际尺寸为 2.8 米宽，2.4 米高；设备选型与设计不符，设计出渣应当采用 ZWY-40 型扒渣机（长 4.3 米，宽 1.3 米，高 1.5 米），实际采用 ZWY-80T 型扒渣机（长 5.7 米，宽 1.85 米，高 1.75 米），客观上增加了作业风险。

（2）现场管理缺失，李某聪等人进入 PD001 坑道进行出渣作业时，无带班领导和安全管理人员在现场进行管理^[5]。

(3) 设备管理存在盲区，东方矿业未对扒渣机设备安全状况进行确认，且将扒渣机日常维护保养交由工人自行负责。

(4) 安全教育培训不力。未按照法定学时要求对从业人员进行安全教育和培训^{[6][7]}，培训内容未包括岗位安全操作规程^[8]，作业人员未能掌握岗位技能，对安全管理制度不知晓、不熟悉，风险意识和安全意识不强。

(二) 事故性质

经事故调查组认定，石棉安顺场石棉县东方矿业有限公司四川省石棉县药站沟铜、铅锌矿勘探坑探工程“4·4”事故是一起一般生产安全责任事故，同时存在瞒报情形。

四、调查发现的主要问题

(一) 事故单位

东方矿业未依法履行安全生产主体责任，存在未按设计施工、现场管理缺失、设备管理存在盲区、安全教育培训不力、对生产安全事故隐瞒不报、专职安全生产管理人员形同虚设等问题。

^{5[1]} 《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条第一款：矿山企业是落实领导带班下井制度的责任主体，必须确保每个班次至少有 1 名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井。

^{6[1]} 《生产经营单位安全培训规定》第十一条：煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。

^{7[1]} 《生产经营单位安全培训规定》第十三条第一款：煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时，每年再培训的时间不得少于 20 学时。

^{8[1]} 《生产经营单位安全培训规定》第十六条第（一）项：班组级岗前安全培训内容应当包括：（一）岗位安全操作规程。

1. 未按设计组织施工。未按照设计布置坑道，设计坑道断面尺寸应当为 2.5 米宽，2.6 米高，事故现场坑道断面实际尺寸为 2.8 米宽，2.4 米高；设备选型与设计不符，设计出渣应当采用 ZWY-40 型扒渣机（长 4.3 米，宽 1.3 米，高 1.5 米），实际采用 ZWY-80T 型扒渣机（长 5.7 米，宽 1.85 米，高 1.75 米），客观上增加了作业风险。

2. 现场管理缺失，李某聪等人进入 PD001 坑道进行扒渣和运渣作业时，东方矿业无带班领导和安全管理人员在现场进行管理。

3. 设备管理存在盲区。东方矿业对事故扒渣机型号、尺寸、维保等信息均不清楚，未对扒渣机安全条件进行确认，将扒渣机、拖拉机等重要井下设备交由工人自行管理。

4. 安全教育培训不力，东方矿业未按照规定对工人开展安全教育培训，培训内容未包含岗位安全操作规程，未能提供李某聪等人员安全教育培训记录。

5. 隐瞒不报生产安全事故。事故发生后，东方矿业未向负有安全生产监督管理职责的部门上报事故^[9]，直至 11 月 6 日石棉县应急管理局核查才如实告知事故情况，存在瞒报行为。

6. 专职安全生产管理人员形同虚设。将专职安全管理人员

^[9] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

张某刚安排到其他岗位，从事爆破安全管理工作，坑探工程实际无专职安全生产管理人员从事安全管理工作^[10]。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故相关企业的处理建议（1家）

东方矿业未依法落实安全生产主体责任，未按设计进行施工、现场管理缺失、设备管理缺位、安全教育培训不力、未配备专职安全生产管理人员从事安全管理工作、对生产安全事故隐瞒不报。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款、第四款^[11]，《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第一款^[12]，《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款，《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条第一款^[13]，《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款^[14]的规

^[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

^[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款、第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

^[12] 《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第一款：矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

^[13] 《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条第一款：矿山企业是落实领导带班下井制度的责任主体，必须确保每个班次至少有1名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井。

^[14] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

定，对事故发生负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项^[15]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第（一）项^[16]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对企业相关责任人的处理建议（2人）

1.姚某保，东方矿业总经理，负责公司全面管理工作。履行企业主要负责人安全生产职责不到位，未确保本单位安全教育培训工作有效落实，未及时、如实报告生产安全事故。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条^[17]、第二十一条第（三）项、第（七）项^[18]的规定，对事故发生负有重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[19]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项^[20]、《生产安全事故罚款处罚规

^{15]} 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

^{16]} 《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第（一）项：事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款。

^{17]} 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

^{18]} 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（七）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（七）及时、如实报告生产安全事故。

^{19]} 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

^{20]} 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一

定》第十条第（一）项^[21]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

2.徐某平，东方矿业四川省石棉县药站沟铜、铅锌矿勘探坑探工程矿长，负责四川省石棉县药站沟铜、铅锌矿勘探坑探工程全面管理工作。未正确履行安全生产管理职责，未落实领导带班下井制度，未确保本单位安全教育培训工作有效落实。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款、第四款，《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条第一款，《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项的规定，对事故发生负有重要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第五条、《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）建议免于追究责任人员（2人）

1.李某聪，东方矿业四川省石棉县药站沟铜、铅锌矿勘探坑探工程出渣工，在操作扒渣机时未能识别作业点机械伤害

的，对事故发生单位处100 万元以下50万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的， 撤职给予处分；构成违反治

^{21]}《生产安全事故罚款处罚规定》第十条第（一）项：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入 60%至 80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入 80%至 100%的罚款。

的安全风险，在开展扒渣作业时操作不当，导致扒渣机失稳，造成自身受扒渣机挤压，对事故的发生负有直接责任，因其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2. 张某刚，东方矿业四川省石棉县药站沟铜、铅锌矿勘探坑探工程专职安全生产管理人员，按照东方矿业安排，张某刚 2025 年仅负责爆破安全管理，坑探工程日常安全管理工作由徐小平负责。因其未负责安全管理具体事务，建议免予追究责任。

六、事故防范和整改措施建议

此次事故隐瞒不报，性质恶劣，教训深刻，为认真汲取事故教训，举一反三，防止同类事故的再次发生，提出以下防范 measures 和整改建议：

（一）石棉县东方矿业有限公司

一是深刻反思和汲取事故教训。总经理、矿长、专职安全员等管理人员必须加强安全生产法制学习，努力提升安全生产法律意识、规范意识和风险意识，促使各级人员知责于心、担责于身、履责于行，同时认真执行各级监管指令，形成良好的依法办矿、遵规守纪氛围。

二是严格落实安全生产责任。要严格按照安全设施设计进行施工作业和坑道布置，编制详尽的施工组织方案，配齐配强专职安全生产管理人员和专业技术人员，着力提升作业现场安全生产条件；要全面落实领导带班下井制度，切实加强

现场作业管理，及时发现并消除现场事故隐患；要建立健全生产安全事故报告制度，坚决杜绝事故迟报、瞒报、谎报行为；要加强设备设施管理，对公司所有设备进行梳理，建立台账，如实记录设备设施的生产厂家、型号尺寸、维保时间，明确管理责任人，定期对设备设施进行检查和检验维护，防止因使用不合格设备或设备故障造成人员伤亡。

三是全面梳理查漏补缺。要建立覆盖公司所有岗位的全员安全生产责任制，对各类安全生产规章制度进行系统梳理，找出其中的缺项及不切实际的内容，根据自身情况加以完善，杜绝制度脱离实际和责任空档；要通过现场抽查、突击检查、跟班督导等多种方式坚持不懈狠抓“三违”，建立行之有效的奖惩机制，加强监督考核和量化管理；要切实加强非生产区域的安全管理，对现有作业区域开展一次全方位、无死角的安全大排查，发现问题立即处置，坚决做到隐患不整治，现场不作业。

四是切实加强安全培训和警示教育。要对所有人员开展履职能力和安全责任心的培训教育，对职工分工种、分层级、分岗位开展操作技能培训、风险意识教育，严格执行各类安全管理制度及规程；要特别注重对重点工程、井下作业、重点设备等作业人员开展专项安全培训工作，要从风险研判和管控措施进行重点讲解，让每名职工明白所在岗位存在的安全风险以及应对措施；要常态化开展警示教育，针对自身短

板有针对性地收集近年来全国、全省的典型矿山事故案例开展警示教育，不断提高全员安全意识和互保意识，提升安全风险辨识和管控风险能力。

（二）相关监管部门

石棉县自然资源和规划局要认真履行行业主管部门职责，落实“三管三必须”的要求，持续强化对地质勘探项目的安全监督管理，增加监督检查频次，督促企业切实履行安全生产主体责任，提高企业风险辨识和隐患排查治理能力，有效推动治本攻坚三年行动各项任务落实，坚决制止各类安全生产违法行为，及时消除各类事故隐患，防范类似事故再次发生。

石棉县应急管理局要持续落实地质勘探项目综合安全监管职责，加强对企业的安全监管工作，加大对企业的安全教育培训和安全宣传力度，督促企业落实安全生产主体责任，提高安全生产意识；要加大执法力度，对发现的非法违法行为依法处理；要加大对重点生产经营单位的监督检查力度，倒逼企业落实安全生产主体责任。

（三）属地政府

安顺场镇人民政府要持续加强对企业的指导、服务，定期到辖区矿山企业开展检查，掌握企业安全生产情况，持续保持与相关部门的互联互通、协同配合，将发现的突出问题及时函告、移交相关部门。要强化对企业的安全管理，增强安

全生产相关法律法规的宣传和教育，筑牢企业主体责任意识，防范类似事故再次发生。