

上海城市精神：海纳百川·追求卓越·开明睿智·大气谦和

(<https://en.jinshan.gov.cn/>)

(/hudong/biz/user/index)

[首页 \(/\)](#) / [上海金山 \(/\)](#) / [政务公开 \(/zhengwu/\)](#) / [政府文件 \(/zhengwu/zfwj-qzfwj/\)](#)
[/ 部门文件 \(/zhengwu/zfwj-bmwj/index.html\)](#) / [区应急管理局 \(/zhengwu/bmwj-qyjglj/index.html\)](#)
[/ 应急管理 \(/zhengwu/yjglj-aqsc/index.html\)](#) / [事故通报 \(/zhengwu/yjglj-sgtb/index.html\)](#)

保护视力色: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 【字体: 大 中 小】 打印本页 关闭窗口 分享:

2026年01月13日 来源：上海金山



区应急管理局:

《区应急管理局关于上海市金山区朱泾镇金廊公路4600号“10·12”物体打击一般事故调查处理情况的请示》（金应急〔2026〕3号）收悉。经研究，同意事故调查组《上海市金山区朱泾镇金廊公路4600号“10·12”物体打击一般事故调查报告》，请有关部门抓紧落实后续工作。

特此批复。

上海市金山区人民政府

2025年1月9日

上海市金山区朱泾镇金廊公路4600号“10·12”物体打击一般事故调查报告

2025年10月12日14时38分许，位于上海市金山区金廊公路4600号北3号上海温铸实业有限公司堆场，发生一起物体打击事故，致一人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）和《金山区人民政府关于授权区应急管理局负责实施本区生产安全事故调查工作的决定》（金府发〔2019〕5号）等相关法律法规，经金山区人民政府授权，由金山区应急管理局牵头，会同公安金山分局、金山区总工会、区交通委、朱泾镇政府组成“上海市金山区朱泾镇金廊公路4600号‘10·12’物体打击一般事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请金

山区检察院参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅监控视频、询问有关人员、查阅有关资料、委托尸表检验、专家论证、综合分析等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了对事故责任人员及单位的处理建议和防范整改措施。

经调查认定，上海市金山区朱泾镇金廊公路4600号“10·12”物体打击一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位及个人情况

1.上海温铸实业有限公司（以下简称温铸公司），统一社会信用代码：91310116MA1xxxxxxx,法定代表人：肖某，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：上海市金山区亭枫公路xxx，经营范围：金属材料、橡塑制品、管道配件、包装材料等销售。

2.上海储泓实业发展有限公司（以下简称储泓公司），统一社会信用代码：91310116MA1xxxxxxx,法定代表人：谢某寿，类型：有限责任公司(自然人独资)，住所：上海市金山区亭枫公路xxx，经营范围：金属制品、金属材料等销售，国内货物运输代理。

3.湖州申浙物流有限公司（以下简称申浙公司），统一社会信用代码：91330502MA2xxxxxxx,法定代表人：陈某强，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：浙江省湖州市吴兴区xxx，经营范围：货运：普通货运等。

4.金兴陶瓷（上海）有限公司（以下简称金兴公司），统一社会信用代码：91310000607xxxxxxx,法定代表人：蔡某源，类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)，住所：上海市金山区xxx，经营范围：非居住房地产租赁等。

5.上海友钢物业管理有限公司（以下简称友钢公司），统一社会信用代码：91310116MA1xxxxxxx,法定代表人：詹某生，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：上海市金山区亭枫公路xxx，经营范围：物业管理，自有房屋租赁等。

6.湖州博鑫物流有限公司（以下简称博鑫公司），统一社会信用代码：91330503MA2xxxxxxx,法定代表人：魏某杰，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：浙江省湖州市xxxxxxx，经营范围：道路货物运输；货运站服务；货运代理服务；物流信息咨询服务。

7.上海迁宏实业有限公司（以下简称迁宏公司），统一社会信用代码：91310230MA1xxxxxxx，法定代表人：王某贵，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：上海市崇明区陈家镇xxx，经营范围：金属制品、建筑材料、装饰材料、包装材料、五金交电、电线电缆等。

8.巨野县远阳运输有限公司（以下简称远阳公司），统一社会信用代码：91371724MA3xxxxxxx,法定代表人：郭某阳，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：山东省菏泽市巨野县xxx，经营范围：普通货运。

9.巨野平萱运输有限公司（以下简称平萱公司），统一社会信用代码：91371724552xxxxxx,法定代表人：孙某，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：山东省菏泽市巨野县xxxxxx，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）等。

10.上海丰赢机电设备有限公司（以下简称丰赢公司），统一社会信用代码：91310112598xxxxxx,法定代表人：赵某均，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：上海市闵行区xxx，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）等。

11.徐某，男，汉族，身份证号码：3522301979xxxxxxx，户籍地址：福建省周宁县狮城镇xxx，温铸公司堆场负责人。

12.陈某桂，男，汉族，身份证号码：3424221981xxxxxxx，户籍地址：安徽省寿县双桥镇xxx，货车司机。

13.魏某敬，男，汉族，身份证号码：37292619850xxxxxxx，户籍地址：山东省巨野县xxx，半挂车司机。

14.张某伟，男，汉族，身份证号码：4115281987xxxxxxx，户籍地址：河南省息县陈棚乡xxx，货车司机。

（二）涉业务情况（见图1）

1.厂房租赁：2021年3月18日，金兴公司与友钢公司签订《场地出租协议》，将自有空地（厂房两栋400m²，水泥场地3500m²及地下电缆线，包含涉事北3号堆场）租赁给友钢公司使用，租期5年。同年6月1日，友钢公司将位于上海市金山区仙居路655号北3号场地出租给温铸公司用于堆放钢材货物使用。

2.货运业务：温铸公司主要经营业务为镀锌钢管的销售。2025年10月12日，温铸公司委托申浙公司（长期合作单位）从钢管生产厂家处拉运一批镀锌钢管，申浙公司委托博鑫公司代为运输，博鑫公司委托自然人魏某敬从事实际运输业务。同日，储泓公司向温铸公司购买一批镀锌钢管，而后转卖给迁宏公司，迁宏公司委托自然人陈某桂负责运输，陈某桂介绍自然人张某伟从事实际运输业务。各业务关系均为口头约定，未签订相关合同或协议。

（三）涉事车辆情况

1.涉事半挂货车由自然人魏某敬实际运营与控制，半挂货车由牵引单元（重型半挂牵引车（车头），号牌：鲁R·Rxxxx，登记所有人：远阳公司）与挂车单元（重型普通半挂车（车尾），号牌：鲁R·xxxx挂，登记所有人：平萱公司）共同构成，均已取得道路运输许可证。以下简称“鲁R半挂车”。

2.涉事货车为重型普通货车，由自然人张某伟实际运营与控制，号牌：沪D·Pxxxx，登记所有人：丰赢公司，使用性质为“非营运”。以下简称“沪D货车”。

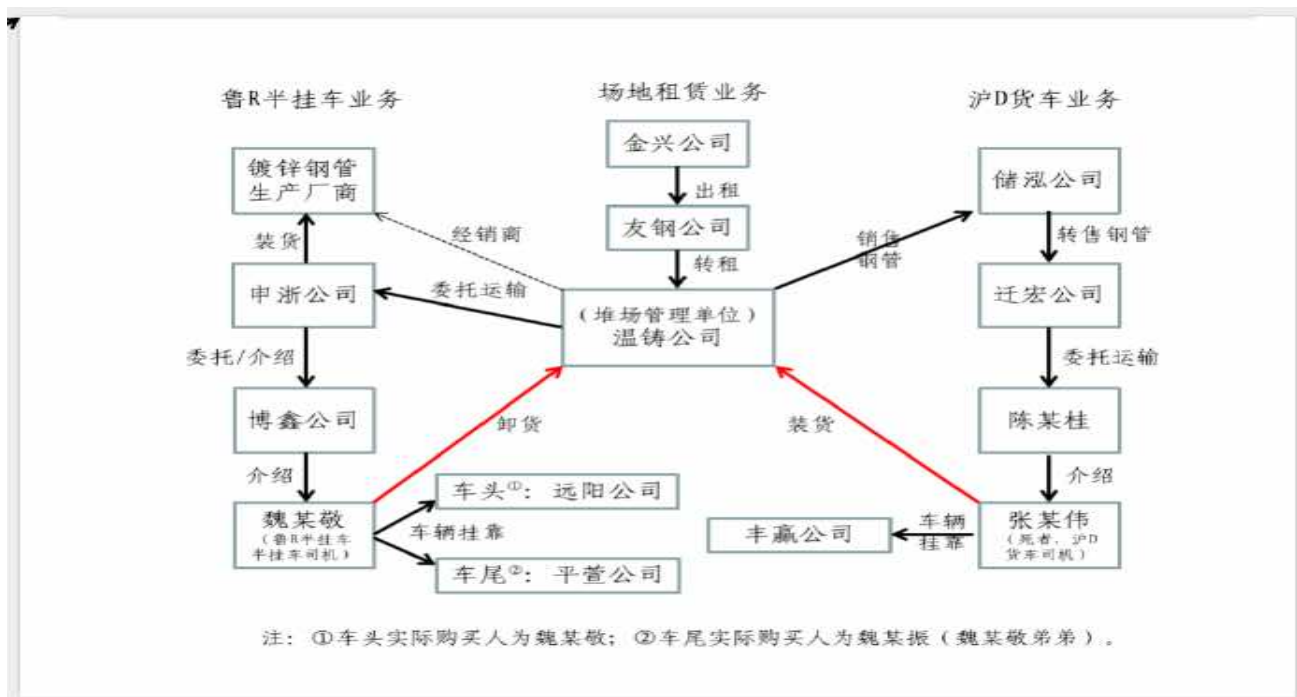


图1 事故涉及业务关系示意图

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025年10月12日下午，魏某敬、张某伟分别驾驶自有车辆至上海市金山区金廊公路4600号北3号温铸公司堆场开展装卸货作业。调取现场视频监控显示（见图2）：

14时31分10秒，魏某敬驾驶鲁R半挂车（满载货物，分前后两个堆垛，各堆垛货物均以五根绑绳固定。以绑绳为界，上层货物固定两根绑绳，中层货物固定一根绑绳，下层货物固定两根绑绳）进入北3号堆场并停放在装卸货区。

14时31分24秒，魏某敬使用撬棍开始解开鲁R半挂车左侧固定货物的绑绳。温铸公司行车工肖某楚爬上鲁R半挂车货物顶端，行车工钟某全站立在地面，二人配合开展吊装作业。

14时32分20秒，张某伟驾驶沪D货车进入北3号堆场，与鲁R半挂车并排停放在装卸货区（见图4）。此时，魏某敬将鲁R半挂车左侧六根绑绳（前后两堆垛中上层绑绳）解开。

14时33分05秒，钟某全操作行车将鲁R半挂车内三捆镀锌钢管吊起。

14时33分14秒，魏某敬使用撬棍开始解开鲁R半挂车右侧固定货物的绑绳。

14时33分57秒，钟某全操作行车将挂钩上的两捆镀锌钢管吊运至地面。

14时34分37秒，魏某敬将鲁R半挂车右侧八根绑绳（前端堆垛中上层三根绑绳，后端堆垛全部五根绑绳）解开。


14时35分20秒，钟某全操作行车将剩余的一捆镀锌钢管重新吊起并放置在沪D货车上。

14时37分15秒，沪D货车装货完成，张某伟站立在货物上整理绑绳。鲁R半挂车继续开展卸货作业。

14时37分31秒，魏某敬进入鲁R半挂车驾驶室。

14时37分57秒，张某伟站立在沪D货车尾部（两车之间）捆扎货物绑绳。

14时38分11秒，鲁R半挂车前端堆垛右侧部位，上层、中层各一捆镀锌管件突然相继滑落至地面。鲁R半挂车前端堆垛左侧部位，中层一捆镀锌管件随后滑落，砸中张某伟。

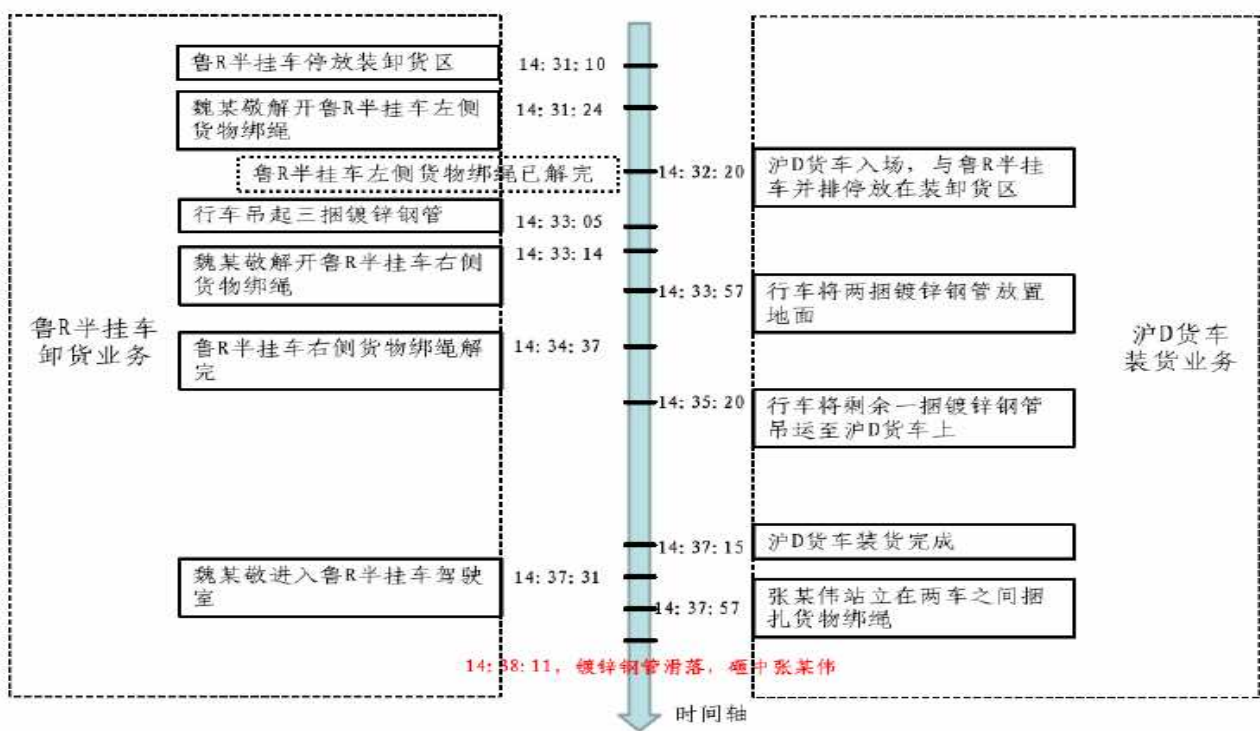

（二）事故救援情况

事故发生后，现场人员立即上前查看，看见张某被一捆镀锌钢管压住。徐某立即安排行车工操作行车将压住张某的镀锌钢管移开，并同时拨打“120”“110”。“120”到场后当场宣布张某死亡。

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死者：张某伟，男，汉族，身份证号码：4115281987xxxxxxx，户籍地址：河南省息县陈棚乡xxxx，货车司机。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失为人民币x万元。

四、现场勘查、技术鉴定及有关调查情况

（一）现场勘验情况

1.事发现场位于金山区朱泾镇金廊公路4600号北3号上海温铸实业有限公司堆场处。现场见大量镀锌钢管，一辆行车，一辆货车，货车车牌号为“沪D·Pxxxx”，货车车门处标有“上海丰赢机电设备有限公司”，货车车厢内载有钢筋、钢管，车厢栏板处可见两根绑绳，前侧绑绳未固定，后侧绑绳已固定。货车西北角地面上仰躺一名男子，人已无意识。

2.货车（沪D·Pxxxx）正北方向放置一捆镀锌钢管，为事故发生时滑落的钢管。钢管标识标明“镀锌管，Φ165.1/DN150*4.0，浙江金洲管道科技股份有限公司制造”，底部一根钢管已变形。

3.北3号堆场南侧道路上停放一辆半挂货车，车头车牌号为“鲁R·Rxxxx”，车尾车牌号为“鲁R·xxxx挂”，车厢满载镀锌钢管，钢管呈三角形堆放，高出货车栏板，低于车头，由绑绳固定。

4.执法人员已调取三段事发当天堆场的监控视频。

5.附事故现场照片。

（二）技术分析情况

2025年12月16日，事故调查组委托专家对事故直接原因进行技术分析。2025年12月19日，专家组出具论证意见：事故是一起由多种原因共同造成的生产安全责任事故。主要原因：温铸公司作为场地管理单位，现场管理极度混乱，安全管理体系完全失效。其默许或同意两辆运输车辆并排停放并开展装卸货作业，且未制止作业人员在危险区域内穿行，是导致事故发生的主要管理原因。诱发因素：鲁R·Rxxxx半挂车司机魏某敬，在未采取任何固定措施的情况下，擅自解除货物唯一的固定措施（绑绳），是导致货物滑落的直接技术原因和事故发生的诱发因素。最终，因管理缺失与违章操作的叠加，半挂车货物因振动等因素滑落，砸中站立在两车之间的沪D·Pxxxx司机张某伟，引发了这起亡人事故。

（二）伤势鉴定情况

2025年10月12日，事故调查组委托司法鉴定科学研究院对死者张某伟进行尸表检验。2025年11月11日，司法鉴定科学研究院分别出具司法鉴定意见书（司鉴院[2025]病鉴字第370号），鉴定意见为：张某伟符合遭钝性物体（如钢管）砸压后致头、胸部损伤死亡。

（三）其他调查情况

1.经查，温铸公司负责事发北3号堆场的作业安排与管理。事发过程中，温铸公司堆场负责人徐某全程在场指挥、协调作业。

2.经查，鲁R半挂车及沪D货车在临近作业位置同时开展卸货及装货作业，作业人员在两车之间穿行、操作。两车作业活动均在行车吊运活动和影响范围内进行，违反“吊物下无人”的安全作业要求。

3.经查，鲁R半挂车货物除绑绳外，无其他固定措施。魏某敬在解开鲁R半挂车上上层货物绑绳中途，沪D货车倒车进入作业区域，魏某敬未停止解开绑绳的行为，也未采取其他固定货物的措施。

4.经查，徐某全程未制止作业人员在两车之间穿行、操作的行为，未制止魏某敬解开鲁R半挂车中上层货物绑绳的行为，未制止张某伟站立在两车之间捆扎绑绳的行为。

5.经查，温铸公司未对魏某敬及张某伟开展安全教育培训工作。

6.经查，张某伟将沪D货车挂靠在丰赢公司名下，丰赢公司不参与沪D货车日常业务管理。

7.查见远阳公司、平萱公司对魏某敬开展的安全教育培训记录。

事故发生的原因

（一）事故发生的直接原因

温铸公司堆场负责人徐某安排两辆运输车辆并排停放在行车作业范围内同时开展装卸货作业，但始终未制止作业人员在行车吊物下及两车之间穿行、操作的行为，作业现场持续存在安全作业风险。魏某敬解开鲁R半挂车中上层镀锌钢管绑绳后，货物堆垛因无固定措施而产生滑落风险，进一步增强穿行操作的作业人员面临的安全作业风险。后因振动等作业因素影响，货物失稳滑落，砸中在两车之间作业的张某伟，从而引发事故。

（二）事故发生的间接原因

1.温铸公司，安全生产主体责任落实不到位。一是隐患排查治理不到位，未及时制止作业人员在行车吊物下及两辆并排停放的装卸车辆之间穿行、操作的危险作业行为。二是未对外来作业人员魏某敬及张某伟开展安全教育培训工作。

2.魏某敬，解开鲁R半挂车中上层货物绑绳但未采取其他固定货物的措施，致使货物产生滑落风险，是事故发生的诱发因素。

3.张某伟，冒险站立在临近的两辆装卸车辆之间开展作业。

4.丰赢公司，对沪D货车日常业务活动失察失管。

5.金兴公司、友钢公司对出租单位日常安全管理不到位。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任人认定及处理建议

1.徐某，温铸公司堆场负责人，安排两辆运输车辆并排停放并开展装卸货作业，但未制止作业人员在两车之间穿行、操作的行为。对魏某敬在无其他确保高出栏板钢管稳定性措施的情况下解除货物绑绳的行为未及时制止。对张某伟站立在两车之间捆扎绑绳的行为未及时制止。对事故发生负有责任，涉嫌犯罪，建议移交司法机关作进一步处理。

2.魏某敬，解开鲁R半挂车中上层货物绑绳但未采取其他固定货物的措施，致使货物产生滑落风险。对事故发生负有责任，建议由远阳公司按照公司内部规定进行处理，处理结果书面报金山区应急管理局备案。

3. 张某伟，冒险站立在临近的两辆装卸车辆之间开展作业，鉴于其已在事故中死亡，不予追究。

（二）事故责任单位认定及处理建议

1. 温铸公司，安全生产主体责任落实不到位。一是隐患排查治理不到位，未能及时制止作业人员在行车吊物下及两辆并排停放的装卸车辆之间穿行、操作的危险作业行为。二是未对外来作业人员魏某敬及张某伟开展安全教育培训工作。对事故发生负有责任，建议金山区应急管理局依法对其作出行政处罚。

2. 丰赢公司，对沪D货车日常业务活动失察失管，建议移送所在地交通运输管理部门处理。

3. 金兴公司、友钢公司对出租单位日常安全管理不到位，建议属地政府对两家企业进行警示约谈，约谈情况书面报金山区应急管理局备案。

七、事故防范和整改措施

（一）温铸公司

要举一反三，深刻吸取事故教训，一是强化公司内部管理力度，督促员工严格遵守公司内部安全管理规章制度；二是严管交叉作业现场安全，作业期间设置物理隔离或空间隔离，并指定专职人员全过程监督安全生产工作。三是做实隐患排查治理工作，实施安全会商与现场确认制度，及时排除发现的安全隐患，坚决杜绝事故发生。

（二）丰赢公司

要以事故为戒，加强对车辆的营运活动的日常安全管理，禁止营运车辆超范围从事运营活动，同时要做好驾驶员的安全教育培训工作，切实提升驾驶员安全防范意识。

（三）金兴公司、友钢公司

以本次案例为警示，举一反三，进一步规范厂房出租行为，加强对厂房租赁单位安全生产工作的统一协调、管理，定期开展安全检查，坚决杜绝违规转租、非法经营的行为。

（四）属地政府

朱泾镇政府要全面落实“一案一警示、即时受教育”专项警示教育活动各项措施，督促企业从严开展吊装等危险作业的现场管理，同时加强对企业主要负责人和安全管理人員的安全管理教育力度，确保基层安全监管责任得到有效传导与落实。

（五）行业监管部门

建议交通运输行业监管部门加强对道路货物运输单位的安全教育力度，吸取事故教训，确保运输作业全过程的安全生产，避免类似事故再次发生。

- 政府信息公开指南 (/zhengwu/zwgk-zfxxgkzn/index.html) >
- 政府信息公开目录 (/zhengwu/zfwj-qzfwj/index.html) >
- 政府信息公开年报 (/zhengwu/zwgk-zfxxgknb/index.html) >
- 政府信息公开依据 (/zhengwu/zwgk-xxgkyj/index.html) >
- 行政公文目录 (/zhengwu/zfwj-qzfwj/index.html) >
- 监督保障 (/zhengwu/zwgk-zwgkjdbz/index.html) >

政策解读



(/zhengwu/zwgk-zcjd/index.html)

依申请公开 (/zhengwu/zwgk-ysqgk/index.html)

- 市政府部门网站 ▾
- 市重要部门网站 ▾
- 各区政府网站 ▾
- 金山区街镇频道 ▾
- 金山区其他重要网站 ▾



主办单位：上海市金山区人民政府办公室 邮编：200540
地址：上海市金山区金山大道2000号 电话：57921001（总机）



(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?)

site_code=3101160001&url=https%3A%2F%2Fwww.jinshan.gov.cn%2F)



(https://bszs.conac.cn/sitename?)

method=show&id=75A79559DFACA663E053022E1AAC4B48)

(https,)