

**长沙县江背镇湖南印山台水泥有限公司“3·29”
一般窒息事故调查报告**

长沙县人民政府
长沙县江背镇湖南印山台水泥有限公司“3·29”
一般窒息事故调查组
(2025年9月17日)

目录

一、事故基本情况

- (一) 事故涉及单位概况
- (二) 粉煤灰仓相关情况
- (三) 事故发生经过
- (四) 事故造成的人员伤亡和直接经济损失

二、事故应急处置及评估情况

- (一) 事故信息接报及响应情况
- (二) 事故现场应急处置情况
- (三) 医疗救援和善后情况

三、事故原因

- (一) 事故直接原因
- (二) 事故间接原因

四、企业存在的安全管理问题

五、属地政府及有关部门监管履职情况

- (一) 江背镇人民政府履职情况
- (二) 长沙县应急局履职情况
- (三) 长沙县执法局履职情况

六、对责任单位和有关责任人员的处理建议

- (一) 免于追究责任的人员
- (二) 事故责任单位的处理建议
- (三) 事故责任人员的处理建议

七、事故防范和整改措施

长沙县江背镇湖南印山台水泥有限公司“3·29” 一般窒息事故调查报告

2025年3月29日14时38分许，位于长沙县江背镇的湖南印山台水泥有限公司发生一起一般窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失129万元。

事故发生后，省应急厅、市应急局相关领导立即赶赴事故现场指导事故救援工作和善后工作，长沙县委主要领导，市应急局主要领导，长沙县政府主要领导等先后就事故救援、事故善后以及事故调查作出重要指示。市应安委办对事故的调查处理进行挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规及省、市有关规定，经县人民政府批准，于4月10日成立由县应急局牵头，县公安局、县执法局、县总工会和江背镇人民政府为成员单位的长沙县江背镇印山台公司“3·29”一般窒息事故调查组开展调查，并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分析、查阅资料等方法，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定,长沙县江背镇湖南印山台水泥有限公司“3·29”窒息事故是一起员工违反安全操作规程引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事故涉及单位概况

湖南印山台水泥有限公司(以下简称印山台公司),统一社会信用代码 [REDACTED],注册地位于长沙县江背镇印山村,成立日期为2002年5月20日,类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法人代表为李华峰,经营范围为水泥生产。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:砼结构构件制造;物业管理;非居住房地产租赁;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)


印山台公司有员工99人,公司内部设有办公室、财务部、生产技术部、安环部、销售供应部,公司有专职安全员1人,兼职安全员4人。

(二) 粉煤灰仓相关情况

31号粉煤灰仓为圆柱形混凝土结构,高30m,宽12m左右,容量约为1200t,可有效提升粉煤灰的利用率,减少环境污染,具备防潮、防结块的设计;底部配备卸料口4个。该粉煤灰仓已全封闭废弃10年,输送粉煤灰的管道全部切断停用。



(图1) 粉煤灰仓全貌

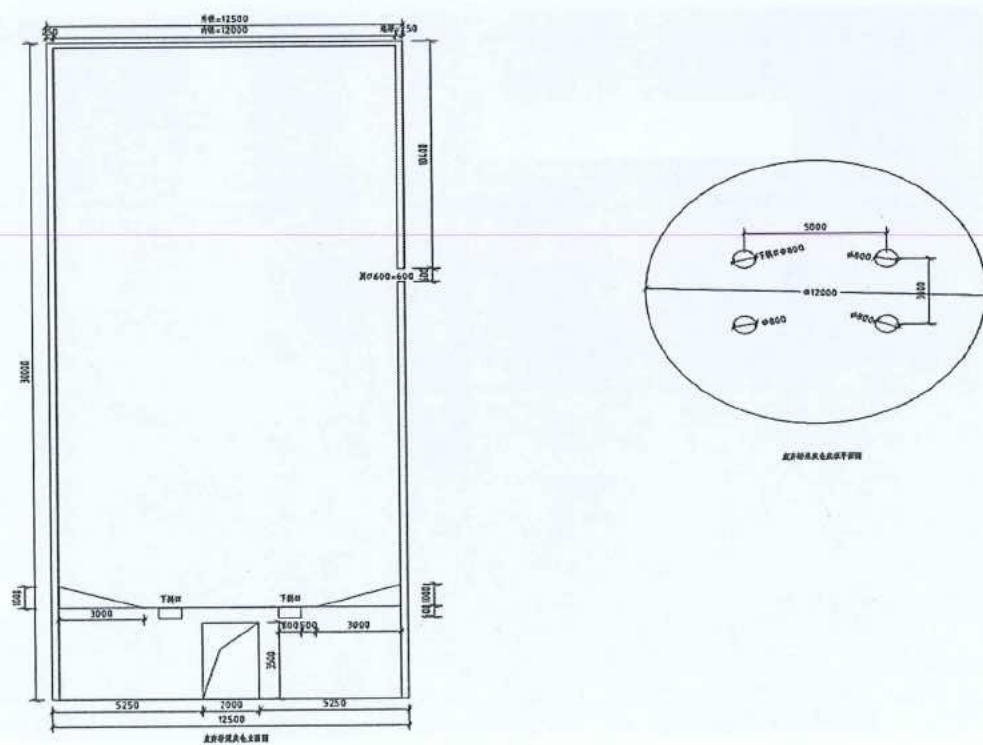

(图2) 粉煤灰仓立面图和平面图



(图 3) 粉煤仓内情况



(图 4) 粉煤仓下方卸料口

(三) 事故发生经过

因 31 号粉煤灰仓停止使用达 10 年，仓内有较多残余废料，严重影响仓内承重，存在安全隐患。印山台公司决定对粉煤灰仓进行清理。2025 年 3 月 24 日，生产部下发书面通知，告知安环部将清理粉煤灰仓。3 月 25 日，生产部联合安环部制定了清仓方案，3 月 26 日、27 日，生产部部长罗树强安排车间主任钟立进行通风，由于气体检测仪损坏，没有进行气体检测。3 月 28 日早上开展班前会，生产部部长罗树强、安环部部长彭礼、制成车间主任钟立对 []、张颂高、熊伟清、卢耀忠四名作业人员进行清仓方案和作业劳动保护安全交底。具体工作安排是 [] 在仓内进行作业，张颂高在仓内负责监护，熊伟清、卢耀忠负责在仓外清理废料，随即开始作业。3 月 29 日 13 时，张颂高、[] 2 人继续负责仓内作业，其中张颂高在仓内过道负责监护，[]（已系好安全带、戴好安全帽和防尘口罩）从粉煤仓下方卸料口进入粉煤仓内部，为方便作业时移动，[] 将安全绳的富余长度放置过长，且站在已结块的粉煤灰上使用风镐机对结块进行清理。在清理过程中，因风镐震动结块，结块向下坍塌，加之仓底部呈漏斗状，[] 随着坍塌的结块掉入卸料斗中，安全帽和防尘口罩脱落，粉尘将 [] 掩埋。

(四) 事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡，死者：[]，男，58 岁，身份证号码：[]，长沙市浏阳市人，印山台公司员工。直接经济损失 129 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

3月29日15时25分，印山台公司向江背镇报告该公司员工[]（身份证号码[]）在原材料中转仓进行清库作业时意外被坠落的水泥粉掩埋，企业立即组织人员开展救援，将[]送市八医院抢救。

16时05分，江背镇将事故信息初步上报长沙县应急局指挥中心。

16时40分，长沙县应急局指挥中心将信息初步上报市应急局指挥中心。

19时08分江背镇续报：3月29日16时44分许，市八医院宣布[]经抢救无效死亡。县、镇两级正在开展后续处置工作事宜，暂无不稳定因素。

19时37分，长沙县应急局指挥中心将续报信息上报市应急局指挥中心。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，监护人张颂高立即拉扯[]安全绳，发现无法拉动，呼叫[]也无回应。张颂高一边下楼大声呼救一边打电话给钟立汇报情况，熊伟清和卢耀忠听到张颂高呼喊后，立即从不远处的卸料区跑到事故现场参加救援。事故现场风镐机气管和安全带缠绕住[]身体，熊伟清根据张颂高指令，立即用美工刀将安全带和风镐机气管切断，[]随即从卸料口里滑落至地面。救援期间，钟立跟公司领导和同事电话汇报情况。正在厂内值班的包

装车间主任蒋定刚组织其他员工协助救援，蒋定刚到达事故现场后拨打 120，随即对 [REDACTED] 进行心肺复苏，罗树强开车到达事故现场，将 [REDACTED] 送往医院进行抢救。

（三）善后与事故应急处置评估

[REDACTED] 于 3 月 29 日 16 时 44 分，抢救无效死亡（死亡原因为窒息）。3 月 29 日至 30 日，印山台公司与死者家属代表进行协商，于 3 月 30 日签订协议，协议约定的所有要求已经履行完毕。

经评估，事故发生后，事故救援响应迅速、现场处置得当，事故应急处置到位，处置过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因

（一）事故直接原因

员工 [REDACTED] 安全意识薄弱、违反相关安全规程，未严格落实粉煤灰仓清仓作业从上到下的原则，未将安全绳的富余长度控制在 1 米范围内，站在粉煤灰结块上使用风镐机震碎结块，结块坍塌造成事故发生。

（二）事故间接原因

1. 现场管理不到位，印山台公司未严格按照《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》（AQ 2047—2012）制定方案，作业流程不规范，安排超龄人员作业，清库作业没有配备足够的监护人员。

2. 教育培训不到位，印山台公司开展清库作业安全培训和作

业前应急演练不到位，作业和监护人员不熟悉清库安全规程。

四、企业存在的安全管理问题

印山台公司企业安全管理不到位，未严格执行安全规程，作业流程不规范，该行为违反了《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》6.4.4^①的规定；安排超龄人员作业，该行为违反了《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》4.1^②的规定；清库作业没有配备足够的监护人员，该行为违反了《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》6.5.1^③的规定；企业没有安排足够的人员和安全装备确保操作规程的遵守和安全措施的落实，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条^④的规定。

五、属地政府及有关部门监管履职情况

（一）江背镇人民政府履职情况

2024年3月至2025年3月，江背镇应急事务中心对印山台公司开展日常检查2次，开展“双百行动”专项检查1次，开展交叉执法检查1次，共计发现隐患7条，全部按要求时限完成整改。2024年6月14日，江背镇应急事务中心指导印山台公司开展应急逃生演练，并对急救知识进行专题培训。印山台公司参与的镇级专题教育培训会共3次，2024年7月17日组织辖区企业开展有限空间专项培训，2024年11月12日“双百行动”动员

[1]《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》（AQ 2047—2012）6.4.4 清理库壁挂料和库底堆积物料均应自上而下进行，清库人员必须始终位于物料的上方。

[2]《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》（AQ 2047—2012）4.1 清库人员应具有三年以上水泥工厂或高空作业工作经验，年龄在21~50周岁

[3]《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》（AQ 2047—2012）6.5.1 库内清库人员少于或等于2人时，每1名清库人员须配有2名库顶监护人员。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

部署会的危险作业专项培训，2025年3月18日落实全员安全生产责任制动员部署会的危险作业专项培训。

（二）长沙县工信局履职情况

2024年，长沙县工信局走访指导工业企业79家，排查并整改了67条隐患问题，督促企业消除安全隐患。2024年下半年分别组织两次入规工业企业进行安全生产专题培训，参训生产部门负责人100人，专门聘请安全生产专家进行指导和讲解。

（三）长沙县应急局履职情况

2024年3月至2025年3月，长沙县应急局开展了两轮工贸行业安全生产治本攻坚双百行动和高温暑期安全监管百日攻坚行动，检查312家企业，排查整改问题隐患1218条；开展了粉尘涉爆企业专项整治行动和有限空间作业专项整治行动，检查涉粉企业18家，排查整改隐患56条，指导服务重点有限空间企业11家，排查整改问题117个。组织开展有限空间作业培训和粉尘涉爆企业培训，2024年7月17日，印山台公司宋灿煌、彭礼参加长沙县江背镇（第五片区）工贸领域有限空间作业培训，并对参与人员进行考核，组织召开有限空间讲评和事故警示会议，各镇街应急管理机构 and 有限空间企业在镇街分会场参会。

（四）长沙县执法局履职情况

根据年度安全生产执法检查计划，于2024年12月25日对印山台公司开展执法检查。检查时该单位正常生产，检查发现该单位2号球磨机作业岗位，电机电源线接头处裸露，未采取绝缘胶带保护，2号球磨机旁小推车上氧气瓶与液化气瓶未保持安全

间距，配电房室内应急灯故障不能正常使用等 3 处隐患问题。执法检查人员当场下达《限期整改指令书》(湘长长)应急责改(2024)1848 号，责令该单位于 2025 年 1 月 10 日前完成隐患问题的整改。2025 年 1 月 16 日，执法检查人员对该单位隐患问题整改情况进行复查，确认上述隐患问题已完成整改。

经调查，未发现属地政府和相关部门存在履职不到位的情况。

六、对责任单位和有关责任人员的处理建议

(一) 免于追究责任的人员

安全意识薄弱，清仓作业违反安全规程，是此次事故的主要责任人，鉴于其在事故中死亡，不予处罚。

(二) 事故责任单位的处理建议

印山台公司安全管理不到位，未定期教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未确保操作规程的遵守和安全措施的落实，对事故负有责任。建议由长沙县执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项^⑤相关规定给予行政处罚。

(三) 事故责任人员的处理建议

1. [REDACTED]，印山台公司总经理（实际控制人），负责全面工作。未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故负有主要领导责任。建议由长沙县执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项^⑥规定

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，

给予行政处罚。

2. [REDACTED], 印山台公司生产部部长, 负责公司日常生产工作。对特殊作业申请和清库方案审核不严; 对风险因素辨识和管控工作不到位, 未及时排查生产安全事故隐患, 对事故负有管理责任。建议由长沙县执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^⑦规定给予行政处罚。

3. [REDACTED], 印山台公司安环部部长, 负责公司安全生产工作。组织制定清库方案不合理, 未对清库作业进行检查, 未能发现清库作业过程中存在违规行为, 对事故负有管理责任。建议由长沙县执法局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项^⑧规定给予行政处罚。

4. [REDACTED], 印山台公司制成车间主任, 负责制成车间生产工作。对清库作业现场安全管理不力, 未及时发现和制止、纠正清库作业违反操作规程的行为; 安全教育培训不到位, 对事故负有管理责任。建议由印山台公司依据企业内部规章制度予以处理。

5. [REDACTED], 印山台公司安全员, 负责现场作业安全监护工作。不熟悉清库作业规程, 未制止和纠正违反操作规程的行为, 对事故负有管理责任。建议由印山台公司依据企业内部规章制度予以处理。

处上一年年收入百分之四十的罚款;

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条: 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的, 责令限期改正, 处一万元以上三万元以下的罚款; 导致发生生产安全事故的, 暂停或者吊销其与安全生产有关的资格, 并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;

[8]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项: 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的, 给予警告, 并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款, 对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款: (一)违反操作规程或者安全管理规定作业的;

七、事故防范和整改措施

（一）进一步夯实企业安全生产主体责任

印山台公司要加强安全教育培训工作，定期做好员工安全生产管理制度和操作规程的基础理论知识，列入每年的安全生产培训计划当中；要完善企业双重预防机制，加强安全风险识别并建立严格的危险管控流程，严格落实危险作业管理流程，要确保安全防护措施层层落实；主要负责人和安全管理人員要加强安全生产检查工作，加强现场反三违工作，杜绝类似事故的再次发生。

（二）进一步压实属地责任

属地政府要针对此次事故要进一步健全党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任体系，督促各部门落实安全生产监管职责。要认真剖析导致事故发生的原因、充分认识事故暴露出来的问题，认真开展隐患排查治理工作，积极协调工作中存在的突出问题，畅通各行业主管部门和属地街镇管理机构的信息沟通，建立健全联动机制和信息共享机制，及时消除各行业监管与属地管理之间存在的盲区与薄弱环节，严格督促有关部门加大执法力度，严肃查处生产作业中的违法违规行为。

（三）进一步强化行业监管工作

相关行业主管部门要深刻汲取事故教训，深入开展特殊作业专项整治，加强特殊作业安全规范的宣贯，提高企业特殊作业的安全风险意识，落实关键环节风险管控措施。要指导企业配齐安全防护和应急装备物资，通过各专项应急预案和现场处置方案的演练实操，提升企业事故隐患的整体防控能力。

- 附件：1. 长沙县江背镇印山台公司“3·29”一般窒息事故调查组成员名单
2. 长沙县江背镇印山台公司“3·29”一般窒息事故伤亡人员名单
3. 长沙县江背镇印山台公司“3·29”一般窒息事故直接经济损失统计表

长沙县江背镇印山台公司“3·29”

一般窒息事故调查组

(长沙县应急管理局代章)

2025年9月17日

