

龙岗坂田马安堂社区坂田国际中心“9·4” 一般高处坠落重伤事故调查报告

2024年9月4日9时30分许，深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区坂田国际中心B栋6楼发生一起高处坠落事故，造成1人重伤。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)及《龙岗区生产安全事故调查处理工作规范》(深龙安办〔2022〕55号)的有关规定，区政府委托坂田街道办事处牵头，成立由街道应急管理办公室、城市建设办公室、党建和组织人事办公室(总工会)、平安法治办公室(司法所)、坂田纪工委、坂田派出所、马安堂社区工作站组成的龙岗坂田马安堂社区坂田国际中心“9·4”高处坠落重伤事故调查组，组长由坂田街道办事处主任喻勇担任，副组长由坂田街道办事处副主任刘洋担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗坂田马安堂社区坂田国际中心“9·4”一般高处坠落重伤事故是一起因深圳一佳设计工程有限公司安全生产主体责任不落实，作业人员违章作业而导致的生产安全责任事故。

一、基本情况

(一) 工程基本情况。工程名称: 坂田国际中心 B 栋 613、615 室内装修, 发包单位: 万物皆可梦(深圳)科技有限公司, 承包方: 深圳一佳设计工程有限公司。2024 年 8 月 21 日, 万物皆可梦(深圳)科技有限公司与深圳一佳设计工程有限公司签订《施工合同》, 双方合同约定梁桂鹏为深圳一佳设计工程有限公司驻工地代表, 由深圳一佳设计工程有限公司对万物皆可梦(深圳)科技有限公司位于龙岗区坂田街道马安堂社区坂田国际中心 B 栋 613、615 办公室进行室内装修。承包方式: 包工、包料、包调试、包安全、包质量、包工期、包验收合格。工程总价包干 27.5 万元。工期 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 29 日。双方在施工合同中约定了相应的管理职责。该工程属于《坂田街道小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则》中的限额以下办公室装饰装修, 因深圳一佳设计工程有限公司无施工资质, 深圳一佳设计工程有限公司以中恒消防工程(广东)有限公司施工资料向马安堂社区工作站进行了小散工程备案。深圳一佳设计工程有限公司又将项目木工劳务发包给杨训广。

(二) 坂田国际中心 B 栋基本情况。坂田国际中心 B 栋位于环城南路西北侧, 建筑高度 42 米, 占地面积约 2000 平方米, 建筑面积约 20000 平方米, 共 10 层, 每层分隔 7-8 间办公室。

(三) 小散备案情况。龙岗区坂田街道马安堂社区坂田国际中心 B 栋 613、615 办公室装修工程于 2024 年 8 月 19 日在备案

系统提交资料,2024年8月27日上午取得马安堂社区工作站《小散工程和零星作业开工令》,2024年8月27日晚上正式动工拆除旧隔墙。

(四) 事故相关单位及人员基本情况

1. 万物皆可梦(深圳)科技有限公司,成立于2024年2月21日,法定代表人:邹谕,统一社会信用代码:91440300MADBU86D0Q,注册地址:深圳市龙岗区坂田街道坂田社区吉华路489号乐荟科创中心3栋二十一层E2,经营范围:网络技术服务等。

2. 深圳一佳设计工程有限公司,成立于2018年3月22日,法定代表人:梁桂鹏,统一社会信用代码:91440300MA5F1R9Q9B,注册地址:深圳市龙岗区横岗街道四联社区腾昌二路1号A栋公寓219,经营范围:工程勘察设计等。

3. 中恒消防工程(广东)有限公司,成立于2021年4月27日,法定代表人:王瑞军,统一社会信用代码:91441702MA56BUF172,注册地址:深圳市龙岗区吉华街道丽湖社区上水径丽湖路金湖星苑117,经营范围:建筑工程、公路工程、消防设施工程、防腐防水保温工程等。

4. 章丽娥,女,汉族,28岁,广东汕头人,万物皆可梦(深圳)科技有限公司项目负责人。

5. 梁桂鹏,男,汉族,33岁,广东深圳人,深圳一佳设计工程有限公司法定代表人、项目负责人,负责项目管理。

6. 杨训广，男、汉族，45 岁，江西上饶人，坂田国际中心 B 栋 613、615 办公室装修项目木工劳务承包人。

二、事故经过及救援处置情况

（一）事故经过

2024 年 9 月 4 日 8 时 30 分许，包工头杨训广和临时工郭中贵、范秀杨一起到坂田国际中心 B 栋 6 楼进行铺设隔音棉施工作业，杨训广安排郭中贵和范秀杨在 615 办公室铺设东南面隔墙上的隔音棉，安排完工作后到 613 办公室做木工。9 时许，郭中贵负责扶着人字梯，范秀杨站在人字梯上铺设隔音棉。9 时 30 分许，范秀杨从人字梯顶帽坠落地面，杨训广闻训后立即拨打 120 急救电话。10 余分钟后 120 到场将范秀杨送至深圳市第三人民医院救治。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，龙岗区应急管理局、坂田街道城建办、坂田街道应急办，马安堂社区工作站、坂田派出所等部门的工作人员立即赶赴事故现场，对事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和区应急管理局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡


本起事故造成 1 人重伤，伤者范秀杨 9 月 4 日入院在重症监护室治疗，9 月 18 日转至神经外科观察，根据医院开具的诊断结果：左额颞顶部急性创伤性硬脑膜下血肿、颞叶出血、左额叶颞叶脑挫裂伤、创伤性蛛网膜下腔出血、左颞骨顶骨骨折、脑疝、左侧肋骨多发性骨折、左侧肩胛骨粉碎性骨折、胸 7/8 椎压缩性骨折、低蛋白血症等。依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）、《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），核定损失超过 105 个工作日，本起事故属于重伤事故。

（二）事故造成的直接经济损失

截至 10 月 8 日，事故造成直接经济损失人民币 17 万元，主要是范秀杨的医疗费用，该事故善后赔偿工作持续推进中。

四、调查情况

（一）施工情况。2024 年 9 月 4 日 8 时 30 分许，包工头杨训广和临时工郭中贵、范秀杨一起到坂田国际中心 B 栋 6 楼进行铺设隔音棉施工作业。铺设隔音棉的墙面（地面至屋面）高度 3.8 米、宽度 5.2 米，墙面面积约 20 平方米，隔音棉铺设高度 3.8 米。

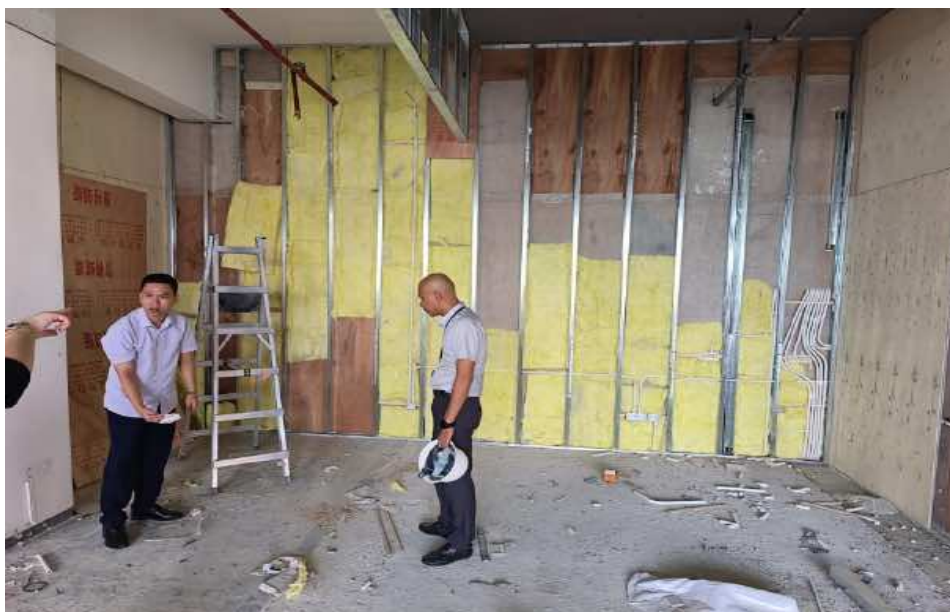

（二）涉事人字梯情况。涉事人字梯为铝合金结构，铝合金人字梯放置在地面，长度不可调节，主要构件由梯框、踏棍（使用者脚踩踏的构件）、顶帽（梯子最上部的水平部件）组成，折梯侧面设置撑杆，梯高 2.5 米，共 9 级踏棍。经调查，铝合金人字梯未见新增破损变形情况。



（三）作业管理情况。经调查，该室内装修项目深圳一佳设

计工程有限公司制定了施工方案；但未对作业人员进行三级安全教育培训和技术交底。

（四）劳动防护情况。经询问，事发时伤者范秀杨佩戴了自备的安全帽，摔下时安全帽从头部分离。



五、事故原因及性质

（一）直接原因

范秀杨违规双手离梯站在铝合金人字梯顶帽作业。

（二）间接原因

1. 深圳一佳设计工程有限公司未组织作业人员进行三级安全教育培训入场施工。

2. 万物皆可梦（深圳）科技有限公司违法发包，将装修工程发包给不具备装修资质的单位进行施工。

3. 深圳一佳设计工程有限公司未取得装修资质承揽工程组织施工；未建立本单位的安全生产责任制；未组织制定铝合金人字梯安全操作规程；未对作业人员进行安全教育培训和技术交

底；未建立安全风险分级管控制度；未督促作业人员正确佩戴劳动防护用品（安全帽）。

（三）事故性质

经过对事故调查分析，该起事故是一起因深圳一佳设计工程有限公司安全生产主体责任不落实，作业人员违章作业而导致的安全生产责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

（一）范秀杨违规双手离梯站在铝合金人字梯顶帽作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中受伤，建议不予追究其责任。

（二）深圳一佳设计工程有限公司未取得施工资质承揽工程组织施工；未建立本单位的安全生产责任制；未对作业人员进行安全教育培训和技术交底；未建立安全风险分级管控制度；未督促作业人员正确佩戴劳动防护用品（安全帽），对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第四十五条的规定，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其进行处罚。

（三）梁桂鹏作为项目负责人，未依法建立本单位的安全生产责任制；未组织制定铝合金人字梯安全操作规程；未对作业人员进行安全教育培训和技术交底；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；督促、检查本单位的安全生产工作不

力，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定对其进行处罚。

（四）万物皆可梦（深圳）科技有限公司将装修工程发包给不具备装修资质的单位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款的规定对万物皆可梦（深圳）科技有限公司及其项目负责人章丽娥进行处罚。

七、其他情况

中恒消防工程（广东）有限公司违规以建筑业企业资质证书进行小散工程备案，建议由龙岗区住房建设局依据相关规定对其进行处理。

八、监管履职情况

根据龙岗区应急管理局、龙岗区住建局印发《关于全面加强小散工程和零星作业安全生产管理工作的通知》（深龙应急〔2021〕155号）规定，投资金额10至50万的工程列为中风险项目，每周巡查不少于2次。马安堂社区工作站分别于8月27日10:23、8月27日16:58、8月30日12:50、8月30日20:14、9月2日10:56对该装修工程现场开展巡查，就发现的配电箱未张贴标识、未佩戴安全帽、使用人字梯等问题督促整改。经调查，针对此起事故，履职单位已按照要求落实巡查监督等相关职责。

九、事故防范措施建议

(一)万物皆可梦(深圳)科技有限公司要深刻吸取事故教训,提高对违法发包的危害性认识,建立外包工程安全规章制度并严格执行,选择有相应施工资质和具备安全生产条件的承包商合作;加强安全生产相关的法律法规、技术规范的学习,理解安全生产管理理念、落实相关要求,防范事故再次发生。

(二)施工单位和发包单位要高度重视施工作业全过程管理,特别是涉及特种作业和危险作业的管理,严格落实安全生产责任制、规章制度要求,制定施工方案和安全操作规程依据,采取针对性安全管理措施,并对现场管理人员和作业人员进行专项教育培训和交底,确保管理人员明确现场管理的风险点、关键点和事故防范措施,确保作业人员熟悉规章制度和安全操作规程,了解作业场所、作业内容的风险和危险因素,正确的佩戴使用劳动防护用品,掌握应急处置的方法,从根本上避免事故的发生。

(三)城建办立即会同各社区开展小散工程安全生产条件核查巡查,对于发现无资质或不具备安全生产条件、未对从业人员进行培训交底。施工现场管理不到位以及现场不符合施工安全生产条件等情形的,坚决责令停工整改,并对有关安全生产违法违规行为依法严厉惩处。同时,加强宣贯力度,结合事故案例及督导检查发现的问题,有针对性的对各社区小散工程巡查管理人员开展培训,采取公开曝光、约谈、诚信管理、联合惩戒等惩处措施,有力整治小散工程安全生产违法违规行为。