

东莞麻涌贵强染色洗水有限公司“4·12” 一般机械伤害事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024 年 10 月

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故发生单位及相关单位(人员)概况	2
(二) 事发工业园区及厂房租赁合同签订情况	3
(三) 事故发生单位安全管理情况	4
(四) 事故发生经过	4
(五) 事故现场情况	5
(六) 人员伤亡和直接经济损失情况	7
二、事故应急处置及评估情况	7
(一) 事故信息接报及响应情况	7
(二) 事故现场应急处置情况	8
(三) 医疗救治和善后情况	9
(四) 事故应急处置评估	9
三、事故原因分析	9
(一) 直接原因分析	9
(二) 事故相关技术勘查与分析情况	10
(三) 其他可能因素排除	12
(四) 间接原因分析	12
四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况	13
(一) 事故有关单位	13
(二) 有关监管部门	13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	14
(一) 因在事故中死亡免于追究责任人员	14
(二) 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议	14
(三) 其他处理建议	15
六、事故主要教训	16
七、事故整改和防范措施	16

2024年4月12日15时08分许，位于东莞市麻涌镇麻三村豪丰电镀、印染专业基地进美C13厂房第1层2单元的东莞市贵强染色洗水有限公司生产车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币108万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年4月14日，东莞市人民政府成立了由麻涌镇副镇长杨正杰为组长，镇应急管理分局、公安分局、人力资源和社会保障局、总工会等单位有关人员组成的东莞麻涌贵强染色洗水有限公司“4·12”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请有关专家参与事故技术分析，共同开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，总结了事故教训，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞麻涌贵强染色洗水有限公司“4·12”一般机械伤害事故是一起因从业人员违章操作、涉事设备安全防护缺失、事故单位安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况

1.东莞市贵强染色洗水有限公司（以下简称贵强公司），事故发生单位，法定代表人：吴化春，成立日期：2017年4月18日，类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91441900MA4WF48J25，经营范围：纺织品、纺织服装、牛仔服装的漂染、洗水、吊染、浆染等，住所：东莞市麻涌镇麻三村豪丰电镀、印染专业基地进美C13厂房第1层2单元，从业人员53人，属于规模以下企业^[1]。

（1）吴化春，男，汉族，四川省开江县人，吴化春为贵强公司的法定代表人，2021年吴化春出具委托书和聘书^[2]，其聘任朱静为贵强公司的总经理，并将贵强公司交由朱静自主经营。期间，吴化春不再参与贵强公司日常管理和利润分配。

（2）朱静，男，汉族，四川省开江县人，系贵强公司总经理、主要负责人，负责贵强公司全面工作。

（3）陈湘琳，女，汉族，湖南省南县人，其于2023年3月1日入职贵强公司担任财务，负责财务兼安全生产管理工作，有与贵强公司签订劳动合同。

（4）余修爱（死者），男，汉族，江西省九江市人，其于2024年3月15日入职贵强公司担任烘干机操作员，负责将脱水

[1] 根据《麻涌镇推进安全生产监管检查（巡查）全覆盖工作方案》的相关要求，规模以下企业由村（社区）落实安全生产巡查全覆盖。

[2] 《委托书》：东莞市贵强染色洗水厂由2021年起，所有生产盈亏都由朱静所有；《聘书》：兹聘请朱静同志任东莞市贵强染色洗水有限公司总经理，聘期自二〇二一年七月至二〇二六年七月止。

的衣物放进烘干机烘干工作，有与贵强公司签订劳动合同。

2.东莞市豪丰环保投资有限公司（以下简称豪丰公司），事发工业园区业主单位、物业管理单位，法定代表人：马宏利，成立日期：2006年3月1日，类型：其他有限责任公司，统一社会信用代码：914419007857765537，经营范围：物业管理；园区管理服务等，住所：广东省东莞市麻涌镇广麻大道126号80号楼552室，从业人员约400人。

（二）事发工业园区及厂房租赁合同签订情况

1.事发工业园区基本情况。东莞市麻涌镇豪丰环保基地主要负责整合麻涌镇的电镀企业，承接市域内其他地方经限期治理仍不达标的配套电镀、漂染、洗水车间，以及全市新建的需要配套电镀、漂染、洗水、印花项目，目前进驻园区产业主要有电镀、印染、蚀刻液回收处置和电镀污泥综合利用，已建成厂房总建筑面积723718.23m²，共有80栋，厂房区域划分为自编A-D区。事故发生位于C区的C13栋厂房。

2.事故厂房租赁合同签订情况。豪丰公司与贵强公司原厂房租赁合同于2024年4月8日期满，双方于2024年4月9日续签《厂房租赁合同》，贵强公司继续租用豪丰公司C13厂房第1层2单元用作生产车间使用，合同有效期至2026年4月8日。豪丰公司与贵强公司继续沿用双方2023年10月1日签订的专门安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理人员架构。尹家华^[3]协助主要负责人朱静管理贵强公司的日常工作；贵强公司安全生产管理人员为陈湘琳，负责贵强公司安全生产管理工作；贵强公司生产车间主管分别为吴景松^[4]和陈术国^[5]，负责生产车间白班和夜班的工作安排。该公司设有洗水、烘干、马骝、炒盐等部门。

2.倒班制及生产工艺流程。贵强公司生产车间实行“两班倒”制，每半个月倒班一次，每班班组 16 人，白班工作时间为 7 时 30 分至 19 时 30 分，夜班工作时间为 19 时 30 分至翌日 7 时 30 分，事发时余修爱为白班，工作由吴景松安排。生产工艺流程：翻裤→洗水→工艺→脱水→烘干→成品出库，事故发生在烘干工序。

3.安全管理情况。贵强公司建立了安全生产责任制及企业安全生产档案^[6]，配备了安全生产管理人员，有制定安全生产教育和培训计划，但实施不到位；有定期开展生产经营场所安全检查和隐患排查等工作，但隐患排查不到位。

（四）事故发生经过

2024 年 4 月 12 日，余修爱根据贵强公司白班安排负责生产车间烘干机操作岗位，余修爱当天的任务是负责将已经脱水的衣

[3] 尹家华，女，汉族，四川省开江县人，其于 2023 年 4 月 7 日入职贵强公司。

[4] 吴景松，男，汉族，重庆市合川区人，其于 2024 年 2 月 25 日入职贵强公司，系贵强公司事故当天白班生产车间主管。

[5] 陈术国，男，系贵强公司事发当天夜班生产车间主管。

[6] 其中包括：安全管理制度、各类岗位作业安全操作规程、日常安全检查制度、事故隐患整改制度、员工教育培训制度等。

物（牛仔裤）放进烘干机内进行烘干。15 时 07 分，余修爱从运转中的 4#烘干机滚筒内随机抽出一件衣物到工作台查看烘干情况和对板尺寸（图 1）。15 时 08 分 03 秒，余修爱侧身站在运转中的 4#烘干机旁将手伸入滚筒内捞取衣物，并将取出的衣物放置在旁边的推车斗（图 2）。15 时 08 分 15 秒，余修爱再次侧身将手伸入 4#烘干机滚筒内捞取衣物时，被滚动的衣物缠绕着右手并卷入烘干机滚筒（图 3）。



图 1 视频监控截图

（时间：事故当天 15 时 07 分）



图 2 视频监控截图

（时间：事故当天 15 时 08 分 03 秒）



图 3 视频监控截图（时间：事故当天 15 时 08 分 15 秒）

（五）事故现场情况

事故发生后，事故调查组和技术专家对事故现场进行勘验，具体情况如下：

1.事故发生现场位于东莞市麻涌镇豪丰环保基地C区的C13栋厂房一层,该层长76.5 m,宽27.6m,高6m,厂房面积2111.4 m²。其中,贵强公司租用该层的1018.91 m²用作生产车间,车间划分有生产区、摆货区、烘干区等区域,设有一般化学品仓、易制爆仓、办公室、马骝车间等场所。事故发生在烘干区域(图4)。

2.烘干区域位于贵强公司生产车间东侧,靠近墙边并排放置8台大小相等、规格相同的烘干机^[7]设备,烘干机依次编号为1#-8#。事故发生在4#烘干机(图5)。

3.涉事4#烘干机为滚筒式烘干机^[8],采用不锈钢板制成,该烘干机为二手设备^[9],无铭牌、购买记录和产品技术说明书等。烘干机由循环干燥系统、机械传动系统及通风排气系统组成^[10],热能供应方式为蒸汽加热普通型(图6)。

4.涉事4#烘干机标头板设有控制面板,并张贴有相关安全注意事项和安全警示标识。控制面板设有:温度控制(显示)、时间控制(显示)、单双向转换开关、运行电源指示灯、启动按钮、停止按钮等功能(图7)。烘干机右前方约3米处靠立柱摆放有简易工作台,工作台正对立柱表面张贴有烘干机的安全操作规程。

[7] 烘干机是洗涤机械中的一种,一般在水洗脱水之后,用来除去服装和其他纺织品中的水分。

[8] 出布草方式为单门式,圆形机门直径800 mm,中间观察窗直径48mm;箱体外形尺寸:长1890mm×宽1850mm×高2280mm,箱体顶部装有传动电机、风机电机、减速机及传动件,主电机功率无铭牌,风机电机额定功率3.0kw,额定电压380v;箱体内部设有滚筒,滚筒尺寸:直径1730mm×深1130mm,容积2655升。

[9] 经调查,贵强公司原由张小兰经营,2020年张小兰把贵强公司(包括生产设备)转给吴化春接手经营。

[10] 循环干燥系统:由加热室和干燥室组成;机械传动系统:由马达、皮带及带轮构成;通风排气系统:由风门、风箱、风道及风机组成。工作原理:加热室为一蒸汽热交换器,蒸汽通过热交器将周围空气加热而产生热风,并由抽风机送入干燥室,其内为一滚筒,湿物料放置在内,在滚筒转动的同时热风送入,与湿物进行热交换并将其水分带走,由抽风机把冷风抽出,再吹向蒸汽热交换器,进行加热之后再送入干燥室,不停地循环,从而使衣物干燥。

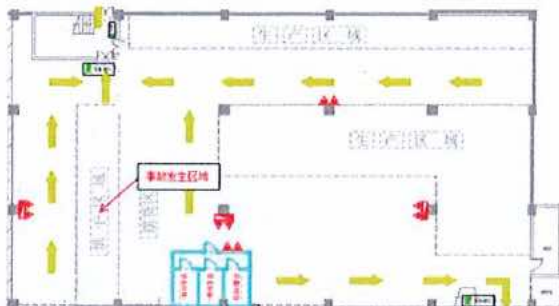


图4 事故一层生产车间2单元平面图



图5 生产车间烘干区域



图6 涉事4#烘干机



图7 涉事4#烘干机标头板

(六) 人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成余修爱1人死亡^[1]，经统计，本次事故直接经济损失约人民币108万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

2024年4月12日15时38分许，麻涌镇消防值班室致电麻涌镇应急指挥中心值班室称，位于麻涌镇麻三村豪丰环保基地的贵强公司有一名工人因操作烘干机时受伤，120救护车已将伤者

[1] 《居民死亡医学证明（推断）书》显示：死亡原因为重型颅脑外伤。

送往东莞市水乡中心医院救治。15 时 40 分许，麻涌镇应急指挥中心值班员接报后，立即将事故相关情况向麻涌镇应急管理分局带班员汇报，带班员随即向分局领导汇报，分局领导向镇领导汇报。15 时 42 分许，麻涌镇应急管理分局带班员率领应急小分队分成两小组，一小组前往豪丰环保基地了解情况，另一小组前往东莞市水乡中心医院了解伤者情况，结合收集汇总突发事件信息。

（二）事故现场应急处置情况

2024 年 4 月 12 日 15 时 18 分 15 秒，贵强公司一名员工发现余修爱被卷进 4#烘干机滚筒内，随即跑向生产车间告知姚红线^[12]。15 时 18 分 32 秒，姚红线快速跑向烘干区域 4#烘干机关闭设备电源，设备停止运转，姚红线试图取出衣物救人。同时，尹家华及部分员工相继也到达事故现场参与救援并拨打了 120。15 时 21 分 11 秒，众人将 4#烘干机滚筒内衣物取出后，李江龙^[13]进入滚筒内，姚红线和吴景松在烘干机外接应合力将余修爱抬出滚筒。15 时 21 分 45 秒，余修爱被成功救出，众人将余修爱平躺安放在烘干机对出地面，并用取出的衣物垫高其头部。期间，吴景松再次拨打 120 确认救护车到达时间，尹家华尝试对余修爱进行心肺复苏施救。15 时 30 分 56 秒，120 医护人员到达事故现场，医护人员立即对余修爱进行心肺复苏和简单处理后，将余修爱抬上担架送往东莞市水乡中心医院进行抢救。

[12] 姚红线，男，系贵强公司当天白班的一名技术师傅。

[13] 李江龙，男，系贵强公司当天白班的一名普通员工。

（三）医疗救治和善后情况

余修爱被送往东莞市水乡中心医院后，医院随即开通绿色通道对余修爱开展抢救。同时，东莞市水乡中心医院向东莞市人民医院请求支援，2024年4月12日17时许，东莞市人民医院医护人员到达东莞市水乡中心医院协助抢救，17时40分许，医生宣布余修爱抢救无效死亡。

事故发生后，麻涌镇综治办、司法分局、人社分局等部门迅速参与协调处理，贵强公司积极与余修爱家属沟通协调，并对余修爱家属进行安抚。经协商调解，贵强公司与余修爱家属于2024年4月26日签署《人民调解协议书》，贵强公司向余修爱家属一次性支付死亡赔偿金共计人民币108万元，善后处置工作平稳。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各职能部门应急响应及时，应急救援迅速，现场处置得当，救援工作中未造成衍生事故发生，本次事故未造成社会恐慌、骚乱，未引发负面不良舆论。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.余修爱安全意识淡薄，违反安全操作规程注意事项^[14]的要求，在烘干机未停转状态下冒险伸手捞取滚筒内衣物，最终被衣物缠绕右手卷入烘干机滚筒导致死亡。

[14] 贵强公司《安全操作规程》注意事项3.机器运转期间，严禁把手伸进滚筒，不得随意打开工作门，当需要打开工作门时应确认机器停稳，才可装卸物料，防止物料缠绕伤人。

2.烘干机机门未设置关门互锁停机装置^[15](烘干机机门与电源联锁,打开机门立即切断电源,滚筒停止转动)。

(二) 事故相关技术勘查与分析情况

事故发生后,事故调查组聘请技术专家多次对事故现场 4#烘干机进行勘查和技术分析,具体情况如下:

1.通过现场监控视频显示,事发时 4#烘干机处于打开机门滚筒运转状态,技术专家对涉事 4#烘干机进行运转操作试验,滚筒是通过控制面板的转换开关控制,转换开关控制面板标注的上为“单向”下为“双向”与转换开关功能不符,而实际转换开关设有左、中、右调节档位,其功能分别为调左(滚简单向转动,打开机门不停机)、调中(滚筒闭锁,按控制面板上的任何按钮滚筒均不转动)、调右(滚筒双向转动,打开机门不停机)。事发时滚筒处于单向转动状态,因此判定事发时转换开关调节为左档位(图 8)。



图 8 控制面板转换开关

[15] 《工业洗涤机械的安全要求第 4 部分:烘干机》(GB 25115.4-2010)第 5.2.1.1 条:旋转的转笼 机器的转笼容积小于 1000L 和在额定的潮湿负载条件下滚筒停止时间小于 6s,可以对手动门进互锁。其他机器要求对防护锁进行互锁。

2.涉事 4#烘干机的门铰上方设置有热风联动开关,其功能为当机门闭合时压触热风联动开关,风机启动,将热蒸汽吹进滚筒;当打开机门时,机门离开热风联动开关,热风联动开关复位,风机停止,热蒸汽供应停止,转换开关与热风联动开关无任何关联(图 9)。



图 9 热风联动开关

3.根据事发时余修爱在转动的 4#烘干机捞取衣物,机门处于打开热蒸汽停止供应状态,因此判定事故发生在打冷风^[16]步骤(图 10)。



图 10 贵强公司烘干机实际操作步骤

[16] 打冷风: 行业的俗称, 是为了使烘干的衣物温度迅速下降, 从而打开机门继续转动衣物散热。

4.经技术专家对涉事 4#烘干机现场勘查,该烘干机滚筒容积 2655 升,远大于 1000 升,该设备未设置关门互锁停机装置(图 11)。



图 11 未设置关门互锁停机装置

(三) 其他可能因素排除

通过事故现场勘察、调查询问和事故现场监控视频等资料分析,排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

(四) 间接原因分析

贵强公司安全生产主体责任落实不到位,一是未按公司制定的《员工教育培训制度》^[17]对新入职从业人员(余修爱)进行安全生产教育和培训,并未经考核合格上岗作业,导致余修爱不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,未掌握本岗位的安全操作技能,不了解工作岗位存在的危险因素、防范措施;二是未建立安全风险分级管控制度,未对烘干机开展风险辨识,未

[17] 《员工教育培训制度》 4.11.1 教育培训管理 2.培训任务 d) 新职工的安全教育培训 对于新进职工,为了使他们对企业有一个全面的了解,能够尽快达到上岗要求,对新职工进行以企业规章制度、安全知识、产品为内容的教育培训; 4.安全教育的方法 a) 新职工三级安全教育 新职工(包括临时工、学徒工、实习生)都必须进行公司、车间和班组级的三级安全生产教育。经考试合格后,才准许进入生产岗位。

制定风险管控措施；三是未采取技术、管理措施，未及时消除烘干机未设置关门互锁停机装置的事故隐患^[18]。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

（一）事故有关单位

豪丰公司，作为豪丰环保基地的业主单位、物业管理单位，设立了安全生产管理组织机构并明确各自职责，建立、健全了本单位安全生产责任制，制定了生产安全事故应急救援预案并组织园区企业演练，有与贵强公司签订专门的安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责，定期对贵强公司进行隐患排查并督促整改，有对贵强公司的安全生产工作统一协调和管理。

（二）有关监管部门

1.东莞市应急管理局麻涌分局，麻涌镇辖区内危险化学品、烟花爆竹及工矿商贸行业领域安全监管部门，主要对辖区内规模以上和重点监管企业落实安全生产检查、监管工作。2024年至事故发生前，监督检查辖区内企业 223 家次，对检查过程中发现的隐患下达责令限期整改通知书共 65 份，对存在违法行为的企业进行立案查处共计 16 宗。

2.东莞市麻涌镇麻三村村民委员会，豪丰电镀、印染专业基地的属地村，负责辖区内日常巡查、安全监督整治和安全生产宣传以及规模以下企业全覆盖检查等工作。2024 年至事故发生前检查辖区内企业 437 家次，排查隐患 370 项，已整改隐患 345

[18] 《设备维修保养记录表》（月总结），其中检查表内容涉及烘干机“设备安全防护装置是否齐全、可靠”项，但检查表中该内容均打勾，异常情况记录栏为空白。

项，组织人员对贵强公司开展检查 1 次，排查整改隐患 4 项，已整改隐患 4 项。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

余修爱，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 贵强公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[19]、第四十一条第一款^[20]和第二款^[21]的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

2. 朱静，作为贵强公司总经理、主要负责人，其履行主要负责人安全生产管理职责不到位，未对本单位新入职从业人员（余修爱）实施安全生产教育和培训计划；未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除烘干机存在的生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项^[22]的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查

对其进行行政处罚。

3.陈湘琳，作为贵强公司安全管理员，其履行安全生产管理职责不到位，未组织本单位新入职从业人员（余修爱）进行安全生产教育和培训；检查本单位的安全生产状况不力，未及时排查烘干机存在的生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（五）项^[23]的规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议麻涌镇安委办主任、麻涌镇应急管理分局局长约谈贵强公司主要负责人，要求其深刻吸取该起事故教训，必须严格按照国家安全生产法律法规有关规定，全面落实企业安全生产主体责任。

2.建议麻涌镇安委办主任、麻涌镇应急管理分局局长对豪丰公司主要负责人、安全管理人员等中高层管理人员进行集体约谈，督促其加强对进驻园区企业的统一协调和管理，加大安全检查督促力度和频次，消除各类安全事故隐患。

3.建议麻涌镇安委办主任、麻涌镇应急管理分局局长约谈麻三村分管安全生产副书记，督促其切实履行属地监管责任，组织分析辖区安全生产状况，加强监督巡查工作，压实辖区企业安全生产主体责任。

查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

事故如涉及构成民事侵权、工伤等其他法律责任的，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故的发生，暴露出部分企业安全生产主体责任落实不到位，企业的主要负责人、安全管理等相关人员未认真履行管理职责，未对新入职从业人员进行规范性安全教育和培训，作业人员安全意识差，未有效开展风险分级与隐患排查双重预防机制构建，隐患排查治理水平不够，未有效督促、检查消除设备存在的安全隐患；各相关职能部门在开展企业安全巡查（检查）工作不细致，检查存在疏漏。

七、事故整改和防范措施

为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保生产安全，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）贵强公司应深刻汲取本次事故教训，严格遵守有关法律法规，落实安全生产主体责任，认真组织对全厂生产作业场所和设施、设备进行安全风险辨识管控，落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；切实加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和事故应急处理措施；及时防控人的不安全行为和物的不安全状态，如实告知作业人员作业场

所存在的危害因素以及安全防范措施，坚决杜绝“三违”行为，从源头上遏制生产安全事故发生。

（二）豪丰公司要进一步加强园区进驻企业安全管理，针对园区洗水企业安全生产管理工作的特点和规律，建立健全安全生产责任制度，进一步完善安全生产监管体制机制，督促进驻企业严格落实企业安全生产主体责任和全员安全生产责任制，加大对进驻企业的安全检查督促力度和频次，深化安全隐患排查整改，及时发现并消除各类安全隐患。

（三）麻三村委会要开展事故警示工作，务必要求辖区内同类型企业汲取本次事故的深刻教训，认真查找工作不足，继续加大安全生产检查力度，组织研究分析辖区内安全生产形势，对重点监管企业和安全管理差、现场混乱的企业提高排查力度和频次。

（四）麻涌应急管理分局要进一步加大对工贸行业安全监管力度，按照“全覆盖，零容忍，严执法，重实效”的要求，继续深入开展安全大排查大整治工作，对在检查中发现的企业安全生产主体责任落实不到位、安全投入不足、安全措施不到位、违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的行为要按照相关法律规定予以坚决处理，及时消除各类事故隐患，防止类似事故再次发生。