



渭南市华州区人民政府

www.hzqu.gov.cn

请输入要查询的关键字

搜索

首页 新闻中心 政府信息公开 政务服务 政民互动 走进华州 专题专栏

首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 应急管理 / 正文

陕西奥航林建筑劳务有限公司华州区莲花寺镇“11·2”一般坍塌事故调查报告

来源：华州区应急管理局 发布时间：2026-01-04 11:15

2025年11月2日15时40分许，陕西奥航林建筑劳务有限公司在华州区莲花寺镇何巷村小何组进行污水管网局部冒水修复工程施工时，发生一起死亡1人，受伤1人的坍塌事故，事故直接经济损失约180万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，2025年11月2日，华州区人民政府成立了由区应急管理局牵头，公安华州分局、区总工会、区住建局、莲花寺镇政府派员并邀请区纪委监委参加的事故调查组，事故调查组下设技术组、管理组、综合组3个小组，并聘请2名专家参与事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料、专家论证和讨论分析，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，作出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故整改及防范措施。

经调查组认定，陕西奥航林建筑劳务有限公司华州区莲花寺镇“11·2”坍塌事故是一起因施工前制定的专项施工方案未按有关规定进行审查、落实，加之秋淋天气连续降雨造成土壤含水量较高，沟槽两侧土体的抗剪强度变差，且未采取沟槽支护措施，在不具备放坡条件的情况下（在较大安全风险[□]区域）作业，导致沟槽壁土方坍塌的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位概况

1.陕西奥航林建筑劳务有限公司（以下简称奥航林公司）

奥航林公司成立于2019年12月23日，统一社会信用代码：91610133MA6TUFB25P，法定代表人：龚西婷，注册地址：陕西省西安市国际港务区中铁卓越中心B座1415（01）号，经营范围：一般项目：金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；园林绿化工程施工；机械设备租赁；土石方工程施工；建筑材料销售；五金产品批发；办公设备销售；办公用品销售；体育用品及器材批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2.华州区莲花寺镇何巷村（以下简称何巷村）

何巷村是陕西省渭南市华州区莲花寺镇下辖的行政村，为莲花寺镇中心区。城乡分类代码：121，区划代码：610521106220，居民身份证号码前6位：610521。邮政编码：714101，长途电话区号：0913，车牌代码：陕E。1939年属通仁乡，1958年为少华公社何巷大队，1967年“文革”更名为红旗大队，1972年恢复为何巷大队，1984年为少华乡何巷村委会，2001年撤少华乡并入莲花寺镇，为莲花寺镇何巷村委会，全村分8个村民小组，500余户，总人口约1860人，党员41人，耕地面积1556亩。

（二）污水管网局部冒水修复工程（以下简称修复工程）概况

2025年10月份莲花寺镇何巷村村民反映，因污水管网漏水，造成自家耕地渗水塌陷，要求村委会解决此问题。接到村民反映后，村委会立即组织召开会


议，经研究决定由村监委会主任鲁志刚负责联系施工队，解决管网渗漏冒水问题。村监委会主任鲁志刚通过朋友李杰联系到奥航林公司熊德林，鲁志刚经与熊德林对接后约定10月23日开工，对渗漏冒水的管网进行修复。修复工程全长350m，东西走向，污水排水流向为自东向西。工期为半个月，工费为每米700元，工程总价24.5万元[□]，具体按实际工程量结算。截至坍塌事故发生时修复工程施工已进行250m，大约完成了工程总量的四分之三。

（三）事故发生经过

2025年11月2日15时许，奥航林公司技术员姜飞带领工人宋福君、张文团、周军3人进入何巷村小何组修复工程施工现场的沟槽底部进行施工。技术员姜飞测量标高后在管网沟槽底部进行找平作业，作业人员宋福君、张文团、周军3人将1节直径0.6m波纹管下到沟底在找平区域进行对接作业。当时管网沟槽底部4人的位置是由东向西依次为周军、宋福君、张文团，3人相距约0.5米，姜飞在3人西侧约3米处用铁锹按标高在沟底找平作业，约15时31分，施工现场沟槽南部槽壁突然坍塌，大量土方瞬间掩埋张文团至头部，姜飞被土方淹没。

华州区莲花寺镇何巷村污水管网局部冒水修复工程

11.2一般坍塌事故现场图

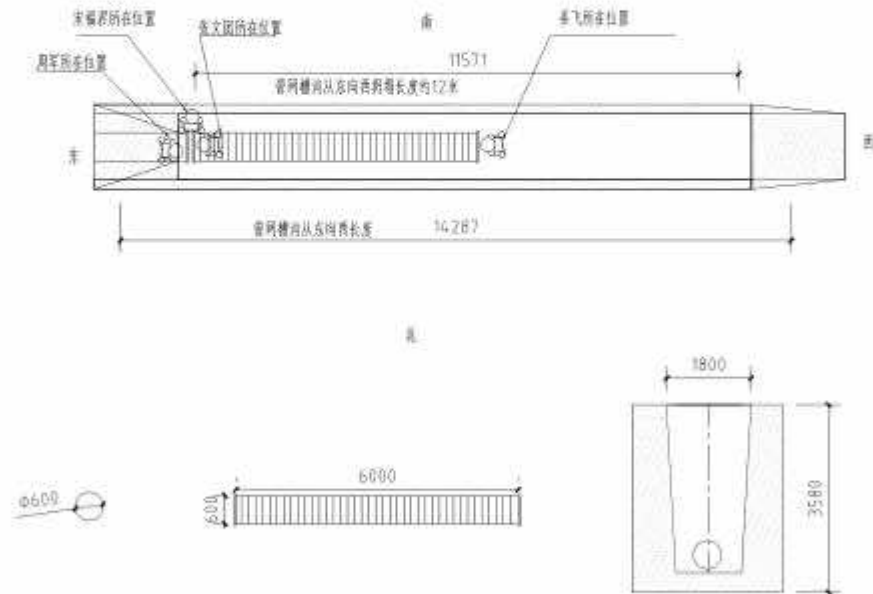

事故调查技术组成员经过现场走访和进行测量并结合现场人员的询问笔


坍塌前4人所在位置（见图1）

（四）事故现场情况

2025年11月3日调查组工作人员对事故现场进行勘查，并走访了解事故当天现场人员。经过测量、走访调查推算，修复工程全长350m，东西走向，排水流向自东向西。现场测算污水管网施工大约完成了250m，现场勘查该施工采取1.2m挖沟机进行开挖。11月2日上午已完成了约4节螺纹管（0.6m×6m）开挖、回填工作。当日13时，管网沟槽从东向西继续开挖，断面尺寸为上口宽1.8m，底部宽1.4m，开挖深度东端3.56m、中段3.58m、西端3.6m。约15时20分开挖找平了约长度14m管网沟槽，开始在沟底安装对接第1节螺纹管（0.6m×6m）时，沟槽南壁边坡坍塌。



2025年11月3日14时现场勘察测量（见图2）

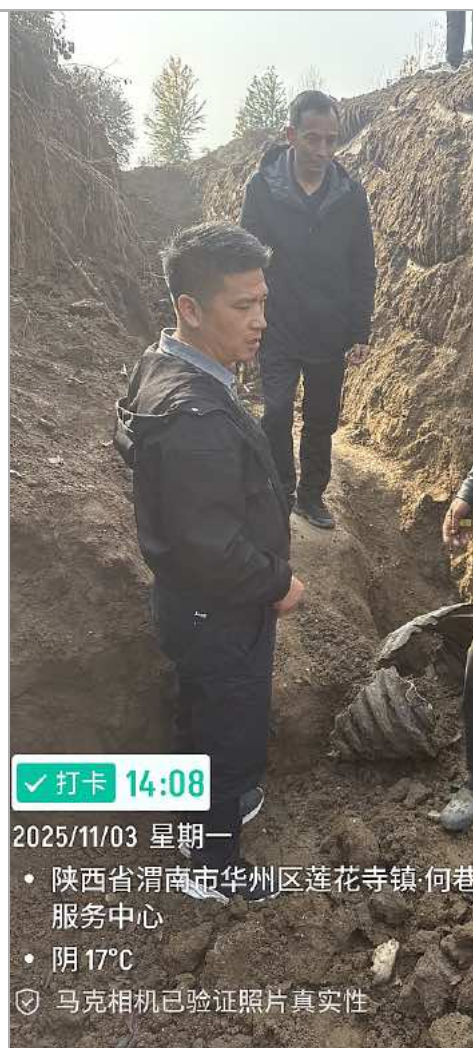

2025年11月3日14时走访现场

坍塌东西长约12m，两端逐渐收敛，中段区域坍塌最宽约1.4m，为事故坍塌所在部位约6m处。据现场测量估计坍塌方量约 15m^3 （ $1.4 \times 3.6 \times 6 \div 2 = 15.12$ ），根据土密度约 $1.6\text{t}/\text{m}^3$ 以上，坍塌土方约能形成22t（ $1.6 \times 15.12 = 22.68$ ）的重量。沟槽底部堆积大量坍塌土，发现死者点因救援被挖成一个坑，遗留铁锹一把。



11月2日上午10时13分施工（见图4）



11月3日14时现场走访测量（！



2025年11月3日14时现场勘查时现场作业人员指认事故现场（见图6）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

姜飞，男，汉族，家庭地址：四川省南江县侯家镇玛瑙村侯家1组28号。

2.受伤人员情况

张文团，男，汉族，家庭地址：陕西省兴平市桑镇西桥村四组387号。

3.直接经济损失

经核定，此次事故直接经济损失约180万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送及响应情况

2025年11月2日15时31分，奥航林公司工人周军发现有人受伤，拨打了120急救电话，同时拨打119、110，请求现场救援。

15时35分，周军电话向公司负责人熊德林报告发生事故，现场有两人被埋，其中张文团已救出，正在对被埋的姜飞进行挖掘施救。

15时47分，小何组组长高夏玲看见村口消防车和救护车后，赶往事故现场。途中电话告知何巷村监委会主任鲁志刚和何巷村书记何八红。

15时52分，何巷村监委会主任鲁志刚和何巷村书记何八红赶到事故现场，配合开展事故救援工作，安排村干部维护现场秩序。

15时57分，莲花寺镇向区应急管理局电话上报，何巷村北一施工现场施工期间发生坍塌，造成2名施工人员被埋。一人约15时56分被救出，送往医院救治，另一人正在搜救。

16时11分，莲花寺镇镇长秦斌和包村干部吴锦辉到达事故现场，并组织镇干部成立3个工作小组，分别开展舆情管控、现场救援、善后处置工作。

16时15分，区应急局局长宋朝军带领工作人员赶赴事故现场勘察了解情况，要求莲花寺镇安排专人赶赴医院跟踪了解相关情况。

16时26分，区应急局局长宋朝军电话上报区委办、区政府办事故情况，同时上报市应急管理局。

16时58分，莲花寺镇电话上报区应急管理局第二名被困人员救出，经120急诊人员查看无呼吸、心跳，宣布死亡。

18时05分，区应急管理局向区委办、区政府办上报事故情况书面报告。

18时07分，区应急管理局通过应急指挥系统向市应急管理局书面上报事故情况。

19时20分，经请示区政府批准成立“11·2”事故调查组，由区应急管理局牵头，公安华州分局、区纪委监委、区总工会、区住建局、莲花寺镇等单位组成，

聘请2名专家参加，下设技术组、管理组、综合组对事故发生原因、经过、经济损失、事故责任进行调查处理。同时，区安委办下发《关于开展建设工程安全隐患大排查大整治工作紧急通知》，部署在全区开展建设工程安全隐患排查整治工作。

（二）事故现场应急处置情况

2025年11月2日约15时29分，管网沟槽南部槽壁突然发生坍塌，大量土方瞬间掩埋张文团，只有头部在外，姜飞被土方淹没。坍塌瞬间周军、宋福君两人同时听到张文团喊了“啊”的一声后，发现南边坡坍塌将张文团埋得只露出头部安全帽，周军、宋福君约用1分钟将张文团救出，听到挖沟机司机喊还有1人，才知道姜飞完全被埋。作业人员周军迅速拨打119和120求助，并与相关人员试图用手扒开坍塌土方，但因土方量大且松散，无法快速施救。华州区人民医院急救人员于15时47分到达事故现场，急救人员将救出的张文团进行诊断后于16时01分送到医院，然后立刻投入现场救援。

华州区杏林消防救援站12名消防员于15时43分抵达现场展开处置工作。经确认被困人员具体掩埋位置后，立即开展救援，于16时57分救出被困人员姜飞，交由现场急救人员进行救治。

事故发生后区应急管理局、莲花寺镇主要负责人及相关人员立即赶往事发现场参与救援并对现场进行初步查勘。

（三）医疗救治及善后情况

11月2日16时57分，姜飞在事故现场经急救人员查看：颅脑损伤，无颈动脉搏动，无呼吸、心跳，心电图呈一条直线，宣布死亡。急救人员告知现场工作人员后返回医院，将死者停放在华州区人民医院太平间。伤者张文团经诊断：胸骨骨折、双侧多肋骨骨折、少许气胸、右侧皮下积气，后转至咸阳市人民医院继续治疗。伤者伤势稳定，家属情绪安好。11月4日，奥航林公司与死者家属签订赔偿协议，赔偿款已支付完成，死者于2025年11月9日在老家安葬。

（四）事故应急处置评估

11月2日晚，华州区人民政府批准成立“11·2”事故调查组，进一步查明事故发生的时间、地点、单位、伤亡情况、直接经济损失等。同时为深刻吸取事故教训，举一反三，区安委办下发紧急通知，在全区开展建设工程安全隐患大排查大整治活动，切实消除安全隐患，防范类似事故再次发生。

11月2日晚，莲花寺镇政府组织召开党委紧急会议，决定由镇长秦斌牵头，成立了善后维稳、舆情引导、协调处置3个小组，明确工作职责，全力配合做好善后处置、舆情管控和事故调查等各项工作。

11月2日，何巷村委会有关领导，在事故发生后，相继赶赴现场参与救援，组织维护现场秩序、路线引导等工作，为救援工作顺利开展提供保障。

11月3日上午，事故调查组组织召开“11·2”事故调查处理工作会议，区委常委、常务副区长韩佩，应急管理局局长宋朝军，区纪委监委、区住建局、公安华州分局、区总工会等单位派出的事故调查人员参加。会议对事故调查、善后处置、舆情管控、医疗保障、信访维稳等工作作出安排部署，要求莲花寺镇安排专人配合奥航林公司做好死者及伤者家属的安抚与善后处置、医疗救治事宜。

何巷村书记、村监委会主任、小何组组长等反应迅速，疏散农忙干活群众，维护现场秩序，确保救援高效。

奥航林公司作业人员反应迅速，及时拨打救援电话，全力参与现场救援，同时向负责人报告事故情况。

区应急管理局、莲花寺镇政府、何巷村高度重视，信息流转及时，应急响应迅速，领导干部靠前指挥，及时组织开展现场救援和善后处置工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.施工现场东部沟槽开挖最深处沟槽开挖深度3.56m，西部开挖深度3.60m，开挖最深处槽壁揭露的土层上端为沉积性粘土，下端为湿陷性黄土，施工时未按施工方案采取专项支护，违反了“开槽支撑、先撑后挖”的基本原则进行

一次性开挖，同时现场放坡坡度远低于规范要求，且在不具备放坡条件的情况下未采取有效的支护措施，是造成本次事故的直接原因。

2.自9月以来，我区降水量为464.9毫米（较常年同期多出2倍）。施工现场土层含水率较高，沟槽两侧土体的抗剪强度差，抵抗剪切破坏的能力显著降低，导致本没有多少抗剪强度的南侧槽壁失稳坍塌。

（二）间接原因

1.奥航林公司。公司安全生产主体责任落实不到位，作业人员安全意识淡薄，未建立安全生产管理制度；在组织实施危险作业时，制定的专项施工方案未按有关规定进行审查，未对作业人员进行安全教育培训，盲目组织施工，且施工现场未采取必要的安全防护措施，是造成本次事故的间接原因。

2.何巷村。村委会未履行安全管理职责，在项目发包过程中，未审查施工队资质，未签订书面合同及安全生产管理协议，未对施工现场进行有效的统一协调和管理，以包代管，是造成本次事故的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）奥航林公司。该公司技术管理缺失，在从事危险作业时，制定的专项施工方案未按有关规定进行审查，未采取沟槽支护措施，在不具备放坡条件的情况下，施工人员违章冒险（在较大安全风险区域）作业为事故发生埋下致命隐患。未对从业人员进行必要的安全生产教育和培训，致使作业人员缺乏基本的安全意识和风险辨识能力，不了解作业场所的危险因素和必要的防范措施。在明知存在较大风险的情况下，未采取有效的安全防护措施（如现场支护），由从业人员在危险环境下作业，暴露出现场管理的混乱和失控。企业负责人和现场管理人员片面追求工程进度和经济效益，忽视甚至放弃安全生产条件，存在麻痹思想和侥幸心理。

（二）何巷村。村委会在选择施工队时，未签订专门的安全生产管理协议，仅为口头约定，且未明确各自的安全生产管理职责，导致安全生产责任不清，管理脱节。未对其安全生产条件和相应的施工资质进行审查，将工程发包给不具备安全生产条件和能力的“包工头”，从源头上引入了风险。在工程发包后，未能履

行对施工现场的统一协调、管理职责，未对施工队的安全生产工作进行检查和监督，实质上形成了“以包代管”的模式。

（三）莲花寺镇政府。镇政府属地管理责任落实不到位，汲取事故教训不深刻，未建立有效的排查和巡查机制，对辖区内小型工程、村民自建项目的安全监管存在盲区和漏洞，未能及时处置和制止辖区内无培训、无防护的违规建设行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据对事故原因的分析，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故责任单位、责任人提出如下处理意见：

（一）相关人员处理建议

1.姜飞，作为施工现场直接指挥者，对具有较大风险的危大工程危险性认识不足，安全意识淡薄，在施工方案无审查，未落实安全措施的情况下，盲目组织冒险作业，在明知存在坍塌风险，未采取任何支护措施，且不具备放坡条件的情况下，违章冒险（在较大安全风险区域）作业。对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，故不予责任追究。

2.熊德林，作为奥航林公司项目负责人，未建立、健全本单位安全生产责任制；未按规定组织对施工方案进行审查；未制定安全操作规程；未组织实施安全生产教育培训；未提供必要的安全防护用品和措施。对事故发生负有主要管理责任，建议免去其项目负责人职务，并由华州区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》予以行政处罚。

3.鲁志刚，中共党员，作为莲花寺镇何巷村监委会主任、项目发起人，未履行安全管理职责；未对施工方的施工资质及人员安全技术条件进行审查和明确；未与施工方签订合同及安全生产管理协议，以包代管。对事故发生负有主要管理责任，建议免去其何巷村监委会主任职务。

4.吴锦辉，中共党员，作为莲花寺镇何巷村包村干部、属地安全监管直接责任人，对辖区内小型工程建设项目安全巡查不到位，未能及时发现并制止该起无

方案、无防护的违规施工作业，对事故的发生负有直接监管责任，建议由镇纪委给予处理。

5.何八红，中共党员，作为莲花寺镇何巷村村委会书记、村主任主要负责村委会项目管理等工作，作为村党组织和村委会的主要负责人，是本村安全生产工作的第一责任人。其对村集体工程管理混乱问题失察失管，对该村集体工程未履行规范的发包程序、未落实安全管理措施等问题负有责任，暴露出其在安全生产领导责任方面存在明显短板。对事故的发生负有领导责任，建议由区安委会办公室给予其警示约谈。

6.秦斌，中共党员，作为莲花寺镇党委副书记、镇长，辖区安全生产工作第一责任人，承担全镇安全生产全面工作，贯彻落实全区安全生产工作部署不细不实，指导、督促辖区安全生产工作不力，对镇村建设工程风险排查整治工作重视不够，存在监管盲区。对事故的发生负有重要领导责任，建议由区政府给予其批评教育。

（二）涉事企业的处理建议

奥航林公司。建议由渭南市华州区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》予以行政处罚。

（三）相关监管单位的处理建议

1.何巷村。建议由镇党委、政府对该村进行全镇通报批评，责令向镇政府作出深刻书面检查，并全面整顿该村的工程项目管理制度，加强项目管理。

2.莲花寺镇政府。建议责令向区委、区政府作出深刻书面检查。

六、事故整改及防范措施

为深刻吸取本次事故的沉痛教训，举一反三，切实落实企业安全生产主体责任和政府安全监管责任，现提出以下整改及防范措施：

（一）全面压实企业主体责任，筑牢安全管理第一道防线。奥航林公司要认真汲取事故教训，举一反三，健全安全管理体系。**一是要**杜绝“无审批，无方案”违规施工。立即开展安全生产大排查，重点检查是否建立并落实安全生产责任

制、是否针对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案并严格按方案施工。无方案、方案未审批或未进行安全技术交底的，一律不得开工。**二是要强化安全教育培训**，要狠抓提升从业人员安全素养工作。严格执行全员安全生产三级教育培训制度，确保所有从业人员掌握必要的安全知识和技能，了解作业场所的危险因素。重点加强对特种作业人员的资格管理和培训考核，确保持证上岗、按规操作。**三是要保障安全投入**，落实现场安全防护。企业必须依法提取和使用安全生产费用，确保足额投入，为从业人员配备符合标准的劳动防护用品。对基坑开挖、临边防护等存在较大风险的作业，必须采取可靠的安全支护和防护措施，未经验收合格不得进入下一道工序。**四是要强化施工现场安全管理**，建立健全安全管理制度和操作规程，分级落实各岗位安全职责，加强作业现场日常检查和隐患排查，严格设备设施安全管理、维护和保养，提高安全管理人员素质和应急处突能力。

（二）严格规范村镇工程建设管理，从源头消除事故隐患。莲花寺镇政府要组织一次全域检查，强化辖区工程项目建设源头管控，并建立台账，规范管理。**一是要严格落实建设单位首要责任**。严禁违法违规发包。镇、村组织实施的各类工程建设项目，必须依法履行项目审批程序，严格审查承包单位资质和安全生产条件。强制签订“双合同”，在签订工程承包合同时，必须同时签订《安全生产管理协议》，明确双方的安全管理职责和措施。**二是要建立健全村级工程民主决策与监督机制**。所有村级工程必须经村“两委”集体研究，并按规定提交村民代表会议讨论决定，会议记录等资料必须完整归档备查。**三是要明确村务监督委员会对工程全过程（包括发包、施工、验收、资金支付）的监督职责**，防止出现“自己联系、自己监督”的无效监管。

（三）强化属地管理责任，织密安全生产屏障。何巷村**一是要落实属地管理责任**。建立完善辖区内小型工程台账，明确监管责任人，制定并落实定期巡查制度，确保对各类建设工程的安全监管全覆盖、无盲区。**二是要坚决杜绝无审批、无资质、无安全措施等非法、违法工程随意开工**。**三是要建立信息共享和联合执法机制**，形成监管合力，对发现的安全隐患和违法行为，及时制止并上报行业监管部门，联动查处。

（四）加强警示教育，提升全社会安全意识。莲花寺镇政府要组织召开事故警示教育大会。**一**是要在辖区范围内组织召开本次事故警示教育大会，通报事故情况和处理结果，让各村（社区）及施工企业负责人受到警醒。**二**是要加强对本辖区建设领域工程的技术指导和服务，落实并推广适合小型工程的简易安全管理规范。**三**是要广泛开展安全宣传。利用广播（喇叭）、新媒体、宣传栏等多种形式，将安全声音传递到田间地头、企业车间，提升全民风险辨识和自救互救能力，构筑群防群治的“最后一公里”防线。

陕西奥航林建筑劳务有限公司华州区莲花寺镇

“11·2”一般坍塌事故调查组

2025年12月24日

[关于我们](#) | [网站声明](#) | [网站地图](#)

渭南市华州区人民政府办公室主办 渭南市华州区融媒体中心承办

联系电话：0913-4711105 运维电话：0913-2467070 邮编：714100

办公地址：陕西省渭南市华州区古郑路中段融媒体中心801室

陕ICP备16004253号-2