



公开机构
联系方式



政府网站
年度报表



基层政务公开
标准化规范化



依申请公开



归档专题



灯塔德昊混凝土有限公司“5·28”一般机械伤害事故调查报告

时间发布：2022-09-22 15:34

阅读次数：

936

次

信息来源：太子河区

字体：[大 中 小]

【打印文章】

2022年5月28日14时50分左右，灯塔德昊混凝土有限公司泵车在瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司高端轴承智能化工厂扩建项目施工场地内泵送混凝土过程中，发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

接到事故报告后，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，受区政府委托，太子河区应急管理局会同区纪委监委、区总工会、区公安分局、区住建局、铁西街道办事处组织成立了事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、分析尸检报告、询问相关人员等方式，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议和事故防范措施。现将事故情况报告如下：

一、基本情况

（一）有关单位情况

1.灯塔德昊混凝土有限公司（混凝土供应单位，以下简称“德昊公司”）2021年12月31日在辽阳市市场监督管理局注册登记；法定代表人：王峰；营业期限：自2011年6月16日至长期；经营范围：混凝土。加工；小型预制件。加工；销售。

持有辽阳市行政审批局颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：预拌混凝土专业承包不分等级；证书编号：D321059220；有效期至2021年6月22日。

2.灯塔市隆鑫建筑工程有限公司（施工单位，以下简称“隆鑫公司”），2016年1月28日在灯塔市市场监督管理局注册登记；法定代表人：范垂玉；营业期限：至2010年8月17日至2030年8月17日；经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：（1）28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程；（2）高度120米及以下的构筑物；（3）建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

持有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级；证书编号：D221070845；有效期至2021年7月9日。

持有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（辽）JZ安许证字【2011】006020-2/2；有效期2020年3月9日至2023年3月8日。

3.辽阳市智诚佳誉工程监理有限公司（监理公司，以下简称智诚佳誉公司），2018年7月26日在辽阳市行政审批局注册登记；法定代表人：张军红；营业期限：自2007年4月16日至2057年4月15日；经营范围：

房屋建筑工程监理、公路工程监理、市政公用工程监理、水利水电工程监理、招标投标代理、造价咨询。

持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，业务范围：房屋建筑工程监理甲级；证书编号：E121002038-4/1；有效期至2024年1月21日。

持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，业务范围：水利水电工程监理丙级、市政公用工程监理乙级；证书编号：E221002035-4/2；有效期至2022年8月23日。

4.瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司（建设单位，以下简称“瓦轴辽阳公司”），2018年5月18日在辽阳市行政审批局注册登记；法定代表人：苏中安；营业期限：自1996年11月22日至2036年11月22日；经营范围：轴承制造、销售；机械加工；经营货物及技术进出口；道路货物运输。

（二）工程项目立项、招投标等情况

2021年2月1日，太子河区行政审批局向瓦轴辽阳公司下发了《关于〈瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司高端轴承智能化工厂扩建项目〉项目备案证明》（辽太行审备〔2021〕4号）。

2021年9月17日，瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司高端轴承智能化工厂扩建项目进行招标。

2021年10月13日，隆鑫公司向瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司高端轴承智能化工厂扩建项目进行投标。

2021年10月19日，隆鑫公司收到瓦轴辽阳《中标通知书》，“你方于2021年10月13日所递交的瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司高端轴承智能化工厂扩建项目的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。”

（三）有关合同、协议情况

2021年10月21日，瓦轴辽宁公司与隆鑫公司签订了《建设工程施工合同》

2021年3月26日，瓦轴辽宁公司与智诚佳誉公司签订了《建设工程监理合同》。

2021年10月18日，瓦轴辽宁公司与智诚佳誉公司签订了《监理补充协议》。

2022年4月15日瓦轴公司与隆鑫公司签订了《安全环保协议书》

2022年5月30日，隆鑫公司与德昊公司补签了《建设工程预拌混凝土买卖合同》

2022年3月10日，胡忠阁与隆鑫公司签订《劳动合同书》

2022年3月1日，王明智与德昊公司签订《劳动合同书》

（四）工程建设情况

2022年3月10日取得《建筑工程施工许可证》，编号：
211011202203100401

2022年3月13日隆鑫公司向瓦轴辽阳公司和智诚佳誉公司递交了《开工报告》，2022年3月13日瓦轴辽阳公司和智诚佳誉公司审批同意开工。

高端智能化工厂扩建项目为一栋二层，建筑面积4848.9m²，长120米、宽20米、高度15.8米（一层8米二层7米），2021年3月13日开工，5月28日事发当时正在浇筑二层南侧第三根主梁，主梁为东西方向，浇筑模板高80cm宽40cm，浇筑模板底端两侧分别通长布有两块脚手板。截止2022年5月28日，主体工程二层梁板钢筋混凝土施工完成。

（五）事故泵车及操作员、驾驶员情况

1. 事故车辆情况。

类型：重型专业作业车；品牌型号：中联牌ZLJ5430THBK;识别代号：YS2P8X425C2079876;发动机号：DC1206L026732845;外廓尺寸：

13940×2500×4000mm；整备质量：42870kg；制造厂商：中联重科股份有限公司；制造日期：2014年1月

2014年1月28日在辽阳市公安局交通警察支队办理了相关手续。

车辆号牌号码：辽K3317A；车辆所有人：灯塔德昊混凝土有限公司。

2. 操作手及驾驶员情况

泵车操作手，王明智，男，1990年1月26日出生。

驾驶员及泵车操作手，应昊，男，1992年7月21日出生。

持有辽阳市道路运输管理处核发的《中华人民共和国道路运输从业人员资格证》

持有辽阳市公安局交通警察支队颁发的《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型B2

（六）混凝土泵送及布料基本要求

《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T 10-2011）

5.3.12 当混凝土供应不及时，宜采取间隔泵送方式，放慢泵送速度。间歇泵送可采取每隔4min-5min进行两个行程反泵，再进行两个行程正泵的泵送方式

7.1.2 混凝土输送泵及布料设备在转移、安装固定、使用时的安全要求，应符合产品安装使用说明书及相关标准的规定。

《56米混凝土泵车操作保养手册》（中联重科股份有限公司）


2.4.1 第三条第二项 启动泵送后，由于空气内含杂物或臂架的突然运动，使末端软管摇动，也会对操作人员造成一定的伤害。危险情形如图2-6所示



启动泵车时的危险区就是末端软管能摇动出的周围区域。区域直径是末端软管长度的两倍。假设末端软管最大3m，则危险区=2×末端软管长度=6m。

2.4.2 第八条 操作机手应密切关注布料人员作业。如果布料人员操作存在安全隐患时，必须及时停止泵送并通知现场管理人员。操作机手应对设备工作区域的安全负责。

2.4.5 第十三条 操作末端软管时，须使用末端软管牵引绳，如图2-28所示。

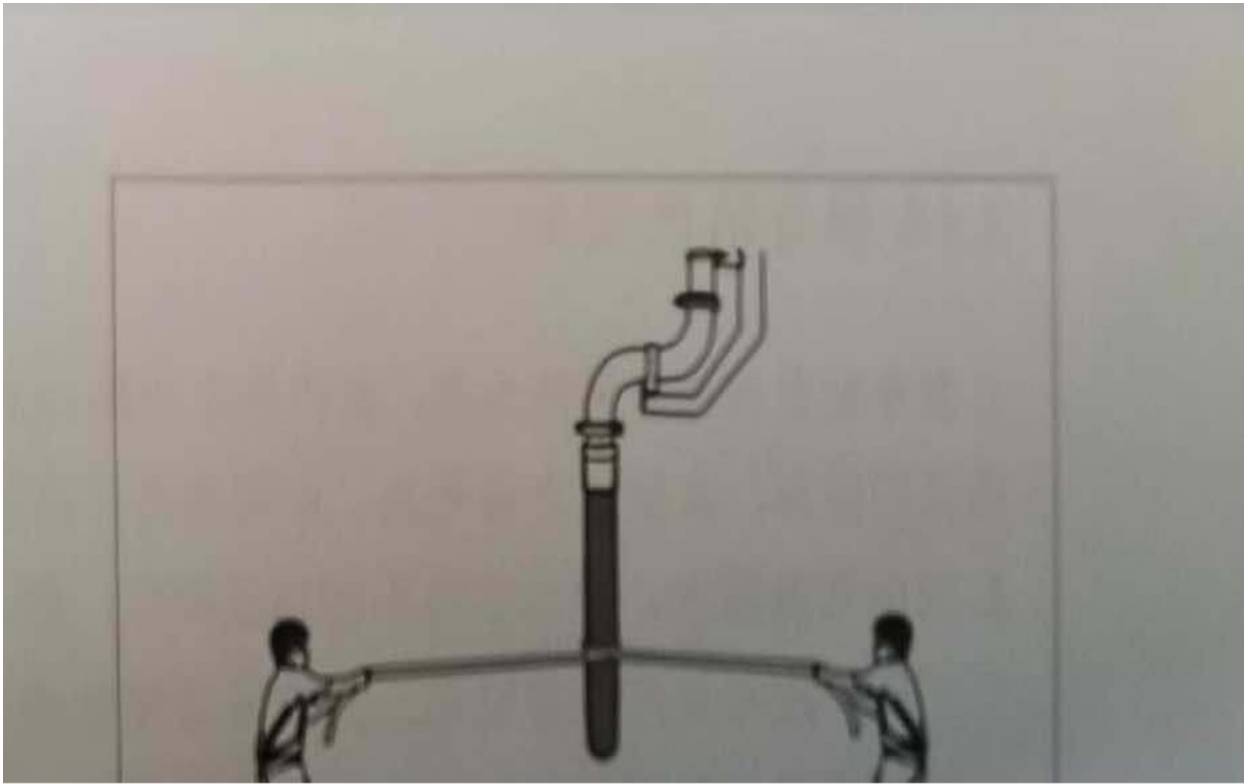

3.8.2 第七条 长时间停泵，应每隔4-5min开泵一次，使泵正转和反转各两个冲程。同时开动料斗中的搅拌器，使之搅拌3-4转，以防止混凝土离析。

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）

4.2.6 第一项 浇筑离地2m以上框架、过梁、雨蓬和小平台时，应设操作平台，不得直接站在模板或支撑件上操作。

二、事故发生经过和事故救援情况

2022年5月28日施工计划浇筑项目楼二楼楼板和过梁，7时左右混凝土泵车到达项目施工场地，正常支泵车，混凝土罐车到以后用润滑剂打通泵车，管道通后，泵车操作员应昊上二楼进行操作，一切正常有序进行。

11时30分左右应昊到泵车驾驶室内休息，王明智接替应昊上二楼对混凝土泵车进行操作，混凝土打到13时左右，发现混凝土没有了，泵车停止工作。

14时左右混凝土罐车到达施工现场，二楼泵车操作员王明智发现罐车到场后，已按喇叭的形式通知罐车准备打混凝土，随后操作手王明智准备泵送作业（停泵期间操作手王明智进行了一次正反泵操作），隆鑫公司力工胡忠阁听到喇叭声后前往布料区，双腿岔开站在模板上手扶泵管尾端软管（胶皮材质，长度3米，直径125mm，尾端20cm铁箍装置），准备控制软管向浇筑模板内浇筑混凝土，王明智开始进行泵送操作，刚开始泵送混凝土，尾端软管发生剧烈摆动击中胡忠阁胸部，将胡忠阁击飞至两米外盒子板下方脚手板上，此时胡忠阁面朝下、脚朝西、头朝东，鼻子出血。

事故发生后，在一楼的施工队长魏乃绪立即组织救援，安排塔吊吊着托盘将伤者胡忠阁运转至楼下，并马上拨打了120急救中心电话，120接线员说“路程太远，耽误救治，建议驾车将伤者送至急救中心”，随后魏乃绪带人驾车将伤者送至急救中心抢救，后抢救无效死亡。

三、事故原因

（一）直接原因

因浇筑混凝土时中间停供一小时左右，泵车操作员未采取有效措施对混凝土管道进行处理，造成管道内混凝土结块，混凝土开始再次泵送时，泵车软管因内部压力产生剧烈摆动，将站在危险区域内手扶软管脚踩浇筑模板的胡忠阁击打至脚手板上，导致这起机械伤害亡事故的发生。

（二）间接原因

1、德昊公司对泵车操作员管理不严，致使王明智没有按照《混凝土泵送施工技术规程》《56米混凝土泵车操作保养手册》要求，长时间停泵未采取有效措施对泵车管道进行处理。

2、德昊公司对职工的安全教育培训不到位，使职工安全意识和安全行为意识差，对作业环境危机意识不强，在作业时不能严格履行其自身

安全法律义务和责任，违反《56米混凝土泵车操作保养手册》要求发现布料人员存在安全隐患时未能及时制止并作停泵操作和通知管理人员。

3、隆鑫公司，安全生产管理不到位，对现场工人教育培训不到位，未制定外来车辆及人员管理制度和混凝土浇筑安全操作规程，致使外来车辆和人员安全生产工作无人管理，本单位工人不能熟知本岗位操作技能，缺乏必要的安全操作知识和安全意识。

4、隆鑫公司，现场管理不到位，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调。隐患排查不到位，未能及时发现现场工人违章作业并制止。违反《56米混凝土泵车操作保养手册》、《建筑施工高处作业安全技术规范》规定在布料危险区踩在浇筑模板上手扶软管进行浇筑混凝土作业。

5、智诚佳誉公司，未有效履行关于安全生产方面的义务和责任，未能有效的开展安全生产工作，没有及时的发现现场施工存在的安全隐患。

6、瓦轴公司，对施工单位安全生产管理能力把关不严，对施工方和混凝土方劳动人员违章违规行为问题未能及时发现。

四、事故性质

经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.因在事故中死亡、免予追究责任人员（1人）

胡忠阁，隆鑫公司项目场地力工。危机意识不足，冒险作业，违反《56米混凝土泵车操作保养手册》、《建筑施工高处作业安全技术规范》规定，在危险区域脚踩浇筑模板并且手扶末端软管进行浇筑作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

2.建议追究刑事责任人员（1人）

王明智，德昊公司泵车操作员，违反《混凝土泵送施工技术规范》、《56米混凝土泵车操作保养手册》，发现布料人员违规违章作业，未能及时制止。长时间停泵未能采取有效措施对泵车管道进行处理，致使泵送混凝土时前段软管剧烈摆动，将胡忠阁击伤。对事故发生负有直接责任，建议司法机关追究其刑事责任。

3.建议给予行政处罚的人员（2人）

①王峰，德昊公司主要负责人，负责公司的全面工作，对车队管理不到位，职工安全教育培训工作督促不到位，对此次事故负有领导责

任。依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议对其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

②李卫东，隆鑫公司项目经理，项目施工主要负责人，负责项目施工全面工作，未有效履行工作职责，未组织制定外来车辆和人员管理制度，未组织制定混凝土浇筑过程有关规章制度和操作规程，对工人安全生产教育和培训内容不够全面，督促本单位安全生产工作不够，未有效消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议对其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

4.其他处理人员（6人）

①范晓梅，隆鑫公司安全员，未有效履行工作职责，未组织拟订外来车辆和人员管理制度，未组织拟定混凝土浇筑过程有关规章制度和操作规程，未如实记录安全生产教育和培训情况，隐患排查不到位未能及时发现违反操作规程的行为。对事故发生负有责任，建议隆鑫公司其给予撤职处分，将处理结果报太子河区应急管理局。

②魏乃绪，隆鑫公司施工现场负责人，现场管理不到位，未能及时发现员工危险作业行为，对事故发生负有责任。建议隆鑫公司按照内部

规定给予处理，并将处理结果报太子河区应急管理局。

③冯超，德昊公司安全员，对职工安全教育培训工作落实不到位，对事故发生负有责任。建议德昊公司按照内部规定给予处理，并将处理结果报太子河区应急管理局。

④王春雷，智诚佳誉公司监理，该项目总监理工程师，负责安全生产方面工作，履职不到位，未能及时发现现场工人违规违章行为，对事故发生负有责任。建议智诚佳誉公司按照内部规定给予处理，并将处理结果报太子河区应急管理局。

⑤王炳宏，瓦轴公司项目经理，负责扩建项目全面工作，履职不到位，对施工单位安全生产管理能力把关不严，对施工方和混凝土方劳动人员违章违规行为问题未能及时发现。对事故发生负有责任，建议瓦轴公司按照内部规定给予处理，并将处理结果报太子河区应急管理局。

（三）对事故责任单位的处理建议

①德昊公司，对泵车操作员王明智管理不严格，教育培训不到位，致使王明智安全意识和安全行为意识差，对作业环境危机意识不强，在作业时不能严格履行其自身安全法律义务和责任，没有按照《混凝土泵送施工技术规程》《56米混凝土泵车操作保养手册》要求，长时间停泵

未能采取有效措施对管道进行处理，发现布料人员存在安全隐患时未能及时制止并作停泵操作、通知管理人员，对事故负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议对该单位处以三十一万元罚款的行政处罚。

②隆鑫公司，未履行法定职责。安全管理不到位，未制定外来车辆及人员管理制度，未制定混凝土浇筑过程有关规章制度和操作规程。现场管理不到位，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调。隐患排查不到位，未能及时发现现场工人违章作业并制止。对现场工人教育培训不到位，致使工人不能熟知本岗位操作技能，缺乏必要的安全意识，违反《56米混凝土泵车操作保养手册》、《建筑施工高处作业安全技术规范》规定在布料危险区踩在浇筑模板上手扶软管进行浇筑混凝土作业。对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零二条第一项的规定，建议对该单位处以二万元罚款的行政处罚。

③智诚佳誉公司，作为项目监理公司，未有效履行关于安全生产方面的义务和责任，未能有效的开展安全生产工作，没有及时的发现现场

施工存在的安全隐患。对事故负有责任，建议区应急管理局约谈该公司项目总监理工程师。

④瓦轴公司，作为建设单位，对施工单位安全生产管理能力把关不严，对施工方和混凝土方劳动人员违章违规行为问题未能及时发现。对事故负有责任，建议区应急管理局约谈该公司项目经理。

六、事故防范的措施建议

1、德昊公司要加强对职工开展履行安全法律责任和义务教育，有针对性的岗位风险辨识能力、操作规程、遵章守纪的安全教育培训，避免安全教育流于形式，通过安全教育切实提高职工的安全法律意识，安全素质，安全操作技能的能力。

2、德昊公司要强化外派车辆管理，充分考虑施工场地情况，积极与施工单位沟通协调，制定有针对性、严密性的安全技术组织措施，做到布料区域不具备泵送混凝土条件不作业，布料人员安全措施不到位不作业，杜绝在场地、人员等存在安全隐患的情况下开展作业，增强技术手段抵御风险的能力。

3、隆鑫公司领导要高度重视安全生产摆位问题，完善安全生产管理制度，组织制定制定外来车辆和人员管理制度、各岗位安全操作规程，

针对外来车辆和人员安全生产工作要安排专人进行管理，要统领施工作业过程安全生产工作，强化隐患排查，发现隐患及时整改，切实把施工现场发现的隐患消灭在萌芽状态，思想安全生产。

4、隆鑫公司要加强对职工开展履行安全法律责任和义务教育，有针对性的岗位风险辨识能力、避险能力、操作规程、遵章守纪及自救处置能力的安全教育培训，避免安全教育流于形式，通过安全教育切实提高职工的安全法律意识，安全素质，安全操作技能、规避风险和自救处置的能力。。

5、智诚佳誉公司要严肃履行监理职责，对建设单位负责，加大对施工单位和施工现场的管理力度，杜绝现场各方工人，危险作业，违章违规作业情况的发生。

6、瓦轴公司要依法严格履行“统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”的法律责任，及时发现和纠正外包单位违法违规行为和安全问题，避免履职不到位的行为责任发生。

灯塔德昊混凝土有限公司“5·28”



县（市）区网站



省内城市政府网站



浏览量：1251282



[辽阳网站群](#) | [关于我们](#) | [网站地图](#) | [网站声明](#)

版权所有：辽阳市太子河区人民政府办公室

主办单位：辽阳市太子河区人民政府办公室

联系电话：0419-4123700

网站标识码：2110110001



辽公网安备 21100202000154号

ICP备案序号：辽ICP备19019055号