

日照钢铁轧钢有限公司“7·21” 一般起重伤害事故调查报告

2021年7月21日14时25分许，在日照钢铁轧钢有限公司2150轧线大修作业现场，F6轧机下支抬升缸回装作业过程中发生一起起重伤害事故，造成一人死亡、一人受伤，直接经济损失580余万元。

2022年6月14日，省安委办到日照钢铁轧钢有限公司核查瞒报死亡事故举报案件，经调查核实，发现该起事故涉嫌瞒报。2022年6月28日，省安委办下发了《举报核查反馈意见》要求依法依规严肃处理。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省生产安全事故调查报告和处理办法》等有关规定，2022年7月8日，岚山区人民政府成立了由区应急局牵头，区工信局、区公安分局、区总工会等部门单位人员组成的日照钢铁轧钢有限公司“7·21”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对该起事故进行调查。对事故责任单位和人员的有关情况及时与区纪委、监委进行汇报，区纪委、监委原则同意该起事故报告。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在综合分析当事人陈述、证人证言等证据的基础上，查明了事故发生经过及事故瞒报过程，分析了事故原因，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单

位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的有关问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：


一、基本情况

（一）企业基本情况

日照钢铁轧钢有限公司（以下简称轧钢公司），成立于 2006 年 08 月 02 日，注册地位于山东省日照市岚山区沿海路 600 号（岚山港北工业园），类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），统一社会信用代码:913711007915285216，法定代表人为胡文明。经营范围：生产、销售高档建筑五金件与棒、线材、带钢及其副产品，并提供相关产品的配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）

（二）事故现场基本情况

事故现场位于轧钢公司 2150 生产线精轧区域 F6 轧机地坑下部。F6 轧机整体结构主要为牌坊（机架）、压下装置、上支撑辊、上工作辊、下工作辊、下支撑辊，下支撑辊位置位于 0 米平台下方地坑内，现场检修作业项目为更换下支撑辊下部抬升缸（下支抬升缸），作业面距离 0 米平台高度约 3 米。事故发生时，吊物悬空高度距离作业面约 1.5 米，两名作业人员在下支抬升缸下方清理安装面油污。（见图一）

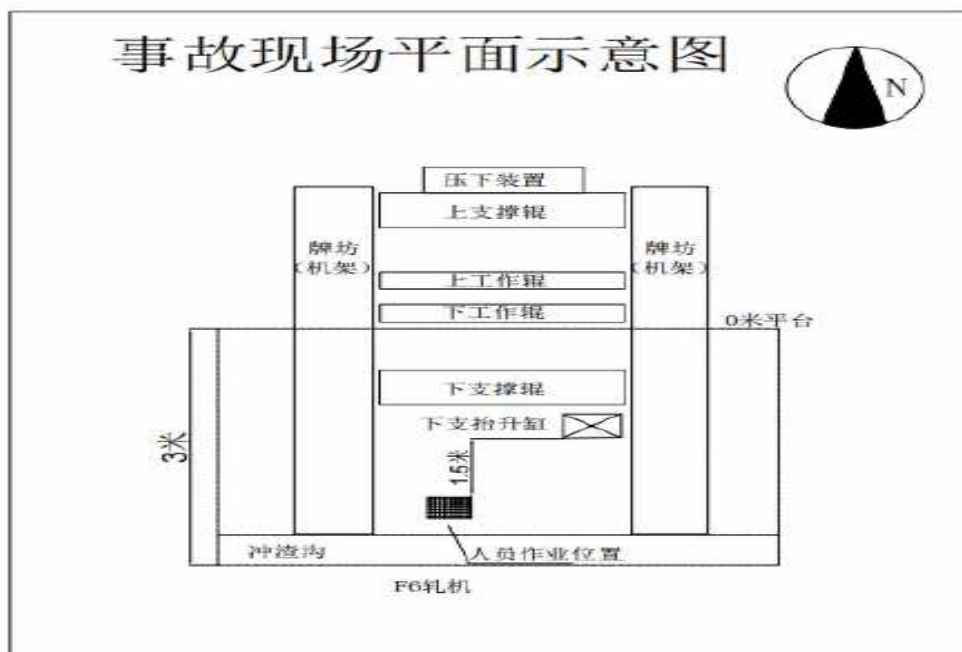


图一 事故现场平面示意图

二、事故发生经过及应急救援情况

(一) 事故发生经过

2021年7月21日13时30分许，F3-F6轧机检修作业项目负责人翟玉明安排高文杰、高卫东、苏树平等人到精轧区域F6轧机处进行下支抬升缸回装作业。13时40分左右，翟玉明发现，两台下支抬升缸备件上下摞放在小车上，当使用单个手拉葫芦拉升抬升缸时，无法将其正常吊运到预定安装位置。翟玉明见状，随即安排高文杰在抬升缸上焊接螺母作为临时吊点。13时45分左右，翟玉明指挥高文杰、高卫东、苏树平等使用两个手拉葫芦将下支抬升缸起升、拉平。13时48分左右，高文杰手动捅液压阀将小车拉出，此时抬升缸处于悬空状态。14时20分左右，翟玉明发现下支抬升缸安装面存在油污，随即安排苏树

平一同进入悬空的抬升缸下方清理油污。14 时 25 分左右，焊接在抬升缸上的临时吊点突然断裂，悬空的抬升缸因重力因素由北侧向南侧快速摆动，将翟玉明头部、苏树平左前臂砸伤。（见图二）

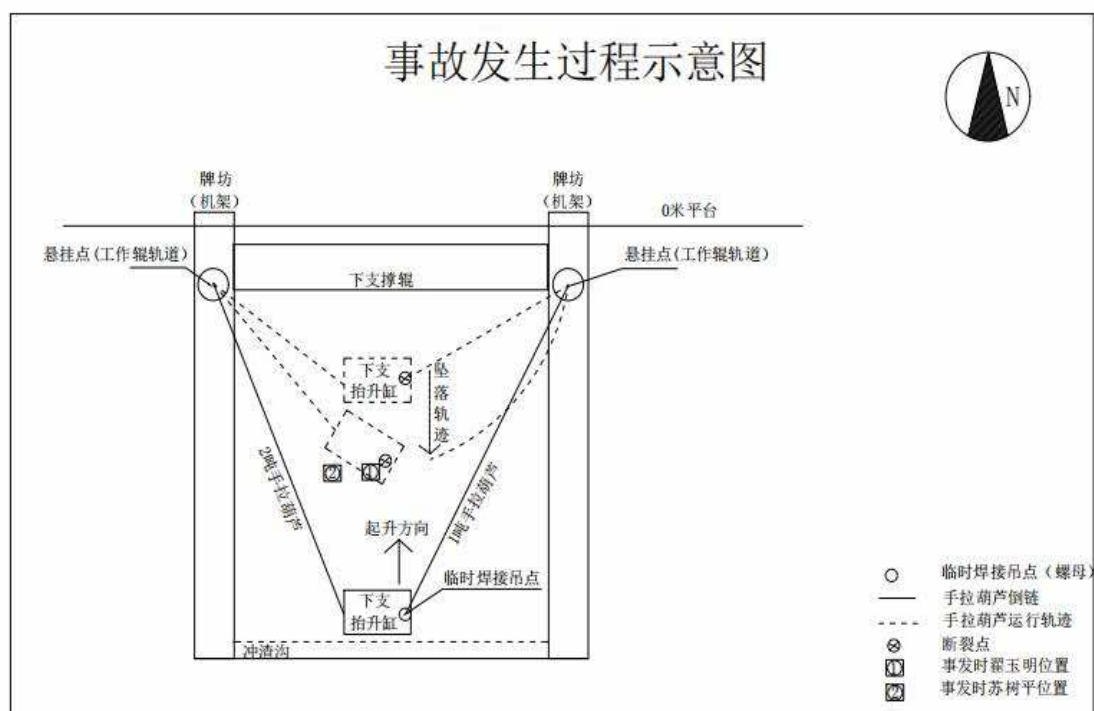

图二 事故发生过程示意图

（二）事故救援情况

14 时 25 分左右，机械检修二课课长鲍怀强接到检修工张守义电话汇报现场有人受伤，立即赶到 F6 事发现场，组织救援并拨打 120 急救电话，同时上报设备检修工场主任朱传磊。14 时 27 分，朱传磊迅速赶到事故现场协助救援并向制造部部长陈金伟进行了汇报。14 时 30 分左右，安环课长徐军军到达事故现场后安排专人迎接救护车辆。14 时 40 分左右，救护车辆到达现场，将翟玉明、苏树平先后送往日照市岚山区人民医院救治。15 时

40 分左右，翟玉明经医院抢救无效宣布死亡。苏树平因创伤面较大转往潍坊解放军 89 医院救治。

三、事故善后处理及瞒报情况

（一）善后处理情况

事故发生后，轧钢公司积极与伤亡者家属协商善后赔偿事宜，2021 年 7 月 27 日达成相关赔偿协议；伤者已于 2021 年 8 月 3 日出院回家休养。

（二）事故瞒报情况

事故发生后，胡文明作为事发时公司主要负责人，未按规定向属地政府应急管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告，公司其他有关责任人员也未向政府应急管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告，事故构成瞒报。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

F3-F6 轧机检修作业项目负责人翟玉明在未对临时吊点焊接质量确认的情况下，盲目指挥检修工高文杰加设手拉葫芦进行吊装作业^①。当吊物处于悬空状态时，又违章指挥检修工苏树平协同进入吊物下方危险区域内进行冒险作业^②，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 作业监护人监护不到位。F6 下支抬升缸回装作业安全监护人

①轧钢公司《更换 F6 下支抬升缸检修 SJP 卡》第 4.2 条，检查工机具符合安全要求，无损坏、无裂纹、变形、漏电等缺陷，有缺陷的工机具严禁使用。

②《手拉葫芦安全规则》（JB9010-1999）第 4.2.3 条，起吊过程中，严禁任何人在重物下行走或停留。

高文杰，未有效履行监护人职责，在发现翟玉明违规进入吊物坠落范围内冒险作业时，虽进行口头提醒，但未采取有效措施制止两人的不安全行为。

2. 轧钢公司对大修作业现场安全管理缺失。

（1）《更换 F6 下支抬升缸 SJP 卡》中表述的作业方式与现场实际作业方式严重不符。未将使用换辊小车输送油缸备件、使用手拉葫芦起重作业吊装等程序及风险管控措施列入 SJP 卡。

（2）检修作业方式变更后，未组织人员重新对新作业方式潜在的安全风险进行辨识、评估，仅在口头商定且未经上级部门主管审核的情况下盲目进行作业。

（3）各级管理人员对检修作业现场安全监督、检查不到位，未能及时发现、纠正、制止作业现场存在的违章指挥、违章作业行为。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，日照钢铁轧钢有限公司“7·21”起重伤害事故是一起因违章指挥、违规作业发生的一般生产安全责任事故，且存在瞒报行为。

五、有关部门、政府监管情况

岚山区工信局、虎山镇人民政府、岚山区应急局作为行业主管、属地监管以及综合监管职能部门，对所辖企业事故瞒报行为失察。

六、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

1.翟玉明，作为 F3-F6 轧机检修作业项目负责人，违章指挥员工进入吊物下方危险区域内进行冒险作业，并且违规进入吊物下方进行冒险作业，且未听从他人劝阻，对事故发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对事故有关企业和人员处理建议

1.日照钢铁轧钢有限公司，对作业现场安全隐患排查治理不细致，对检修作业安全管理不到位，对事故发生负有责任。建议由岚山区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014 版）第一百零九条第（一）项^③的规定，对其处以 50 万元的罚款。

因瞒报事故，建议由岚山区应急局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）第三十六条第（一）项^④规定，对其处以 100 万元的罚款。

2.高文杰，时任日照钢铁轧钢有限公司板材轧钢制造部检修工，作为现场作业监护人，履行监护职责不到位，未有效制止违章指挥、违章作业行为，对事故发生负有责任。经查，事故发生后，轧钢公司第一时间依据内部规定对其作出当月只发生生活费的处理。

^③《中华人民共和国安全生产法》（2014 版）第一百零九条，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

^④《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）第三十六条，事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

3.鲍怀强，时任日照钢铁轧钢有限公司板材轧钢制造部设备检修工场设备检修二课课长，对员工日常安全教育培训不到位，未及时制止违章指挥、违规作业行为，对事故发生负有责任。经查，事故发生后，轧钢公司第一时间依据内部规定对其作出免职、当月只发生活费的处理。

4.朱传磊，中共党员，时任日照钢铁轧钢有限公司板材轧钢制造部设备检修工场主任，履行安全管理职责不到位，对检修作业现场安全管理工作失察，对事故发生负有责任。经查，事故发生后，轧钢公司第一时间依据内部规定对其作出免职、当月只发生活费的处理。建议给予其党内警告处分。

5.徐军军，日照钢铁轧钢有限公司板材轧钢制造部安环课课长，负责公司安全管理工作，履行安全管理职责不到位，对事故的发生负有责任。经查，事故发生后，轧钢公司第一时间依据内部规定对其作出当月只发生活费的处理。

6.陈金伟，时任日照钢铁轧钢有限公司板材轧钢制造部部长，督促、检查本部门安全生产工作失职，对事故发生负有领导责任。经查，事故发生后，轧钢公司第一时间依据内部规定对其作出免职，目前已离职。

7.胡文明，日照钢铁轧钢有限公司法定代表人，作为公司安全生产第一责任人，未依法履行安全生产管理职责，督促、检查本单位安全生产工作失职，对事故发生负有重要领导责任。建议由岚山区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第九十二条第（一）项^⑤的规定，对其处上一年年收入30%

^⑤《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第九十二条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

的罚款。

因瞒报事故，建议由岚山区应急局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）第三十六条第（一）项^④规定，对其处上一年年收入 100%的罚款。

（三）问责单位建议

建议岚山区工信局、虎山镇人民政府、岚山区应急局向岚山区安委会作出检查。

七、事故防范和整改措施

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防此类事故再次发生，提出以下防范措施和建议：

（一）深刻吸取事故教训，落实企业安全生产主体责任。事故单位要深刻吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，持续完善安全生产规章制度、SJP 安全工作程序，强化对作业人员的安全教育和培训，确保作业人员掌握必要的安全知识，杜绝触碰安全红线、安全底线。

（二）加强作业人员安全培训，提高作业人员安全意识。事故单位要加强对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉相关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。

（三）强化作业现场安全管控，提升企业本质安全水平。事故单位要全面加强检修作业现场安全管控力度，固化危险作

业管控流程，持续细化、完善检修作业安全方案与各环节安全控制措施，严格落实 SJP 卡作业流程，明确现场作业红线边界。要加强检修作业现场安全检查和监督，及时发现并制止作业过程中存在的违章违规行为，消除安全事故隐患，防止类似事故的发生。

日照钢铁轧钢有限公司“7·21”

一般起重伤害事故调查组

（岚山区应急管理局代章）

2022 年 9 月 9 日

