

个旧鸡街红河州红铅有色化工股份有限公司
“6·26”一般物体打击事故调查报告

个旧市政府事故调查组

2026年8月19日

目录

事故简述.....	1
一、基本情况.....	2
（一）事故发生单位及项目情况.....	2
（二）事故有关单位安全管理情况.....	3
（三）事故发生经过.....	4
（四）事故现场勘查情况.....	5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....	5
二、事故应急处置及评估情况.....	6
（一）事故信息接报及响应情况.....	6
（二）事故现场应急处置情况.....	6
（三）医疗救治和善后情况.....	7
（四）事故应急处置评估.....	7
三、事故原因分析.....	7
（一）事故直接原因.....	7
（二）事故间接原因.....	7
四、事故单位存在的主要问题.....	8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	8
（一）免予追究责任人员.....	9

(二) 对责任人员的处理建议.....	9
(三) 对责任单位处理建议.....	12
六、 事故主要教训.....	13
七、 事故整改和防范措施.....	14
(一) 落实企业安全生产主体责任.....	14
(二) 强化行业部门监管责任.....	15
附件: 事故现场照片.....	16

事故简述

2026年6月26日17时许，位于云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市鸡街镇黑神庙坡工业园区红河州红铅有色化工股份有限公司发生一起物体打击事故，造成一名从业人员^{1]}死亡，直接经济损失101.5万元。

事故发生后，个旧市政府主要领导及时作出工作指示，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，个旧市人民政府于2026年6月27日批准成立了由市政府办、**云南个旧产业园区管委会**、市工业商务和信息化局、市应急管理局、市公安局、市总工会、鸡街镇有关人员组成的个旧鸡街红河州红铅有色化工股份有限公司“6·26”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）并邀请市纪委监委、市人民检察院派人员参与，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调取视频监控、查阅资料、人员询问等，查明了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议，针对事故暴露出的问题，提出防范整改的措施和建议。

^{1]} 张某康，男，汉族，61岁，身份证号：532501196506*****，住址：红河哈尼族彝族自治州个旧市鸡街镇。

经调查认定，个旧鸡街红河州红铅有色化工股份有限公司“6·26”一般物体打击事故是一起有限空间作业危险因素辨识和安全措施未落实到位造成的一般生产安全责任事故，属迟报事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

红河州红铅有色化工股份有限公司（以下简称“红铅有色公司”）：类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；统一社会信用代码：915325006626*****；法定代表人：王某凡；注册资本：伍仟万元整；成立日期：2007年08月01日，公司地址：云南省红河州个旧市鸡街镇黑神庙坡工业园区；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险废物经营，贵金属冶炼等^[2]。公司共有员工630人左右，公司设有财务部、人事部、安环部、经营部、生产部，配置有行政、经营、财务、安全生产4个副总经理，生产部下设：粗炼分厂、电解分厂、稀贵金属分厂，每个分厂一名厂长一名副厂长，粗炼分厂三名副厂长，分别为管理工艺技术、行政后勤、生产安全，粗炼分厂有员工250人左右。

事故发生地点为红铅有色公司粗炼分厂底吹炉车间底吹炉直升烟道底部，主要进行提炼矿原料中的铅，分离其

²□（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；化工产品生产（不含许可类化工产品）；贵金属冶炼；金银制品销售；货物进出口；技术进出口；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

他元素。

（二）事故单位安全管理情况

红铅有色公司安全生产工作由主要负责人王某凡统筹，常务副总经理张某峰全面负责管理，设有安环部，安环部下设：安全科、应急科、特种设备科共有 6 人。人员持证方面：主要负责人王某凡、粗炼分厂厂长王某、副厂长梁某丹持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》，特种设备科科长李某星分管制氧站持有（化工）中级注册安全工程师证。安环部经理马某晨截止 2026 年 6 月 26 日未取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》；安全培训教育方面：张某康于 2022 年 08 月 16 日接受“三级”安全教育培训，2026 年上半年开展了 2 期内部培训，培训内容起重吊装、金属冶炼重大隐患判别标准、金属冶炼企业常见事故分析、危化企业 8 大危险作业注意事项、工作票三种人职责与工作内容培训，培训对象为各分厂厂长、各生产车间主任、机电仪主任，培训人员未全员参加“特种作业监护人专项培训考试”，未对有限空间作业审批、监护、作业、救援人员开展有限空间作业知识专题培训。安全隐患排查治理方面：“日常安全隐患巡查记录表”记录频次有的月份仅开展 1 次、最多 3 次，检查未全覆盖公司生产经营场所，检查隐患结果未进行辨别分类。管理规章制度和规程方面：2023 年建立了《安全生产责任制汇编》、《安全管理制度汇编》、《安全操作规程汇编》，《有限空间作业安全技术规范》GB46768-2025 发布实施后，未对标准辨识制定有

限空间作业安全管理制度；安全生产费用提取和使用方面：未建立提取、使用台账，把建筑设施、生产设备更新等费用列入投入使用，不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财政部应急部财资〔2022〕136号）的规定；应急预案及演练方面：编制有生产安全事故综合应急预案和有限空间事故专项预案，但无有限空间事故预案演练记录。有限空间安全管理方面：1.无管理台账；2.无警示标志；3.无专题培训记录台账；4.配备有限空间作业安全防护和设备设施不齐且无台账管理；5.作业审批票证填写不规范：未认真评估作业风险，未填写作业等级；可能存在的危险有害因素分析不到位，未辨识坍塌、物体打击等因素；主要安全措施内容填写简单，未对作业现场环境和风险提出有效消除或控制的措施；安全措施确认人由分管后勤的分厂副厂长签字确认，部门和公司领导的作业审批人只有签名而无具体的实施意见；作业负责人未对作业人员安全交底。

（三）事故发生经过

2026年6月25日23时许，红铅有色公司粗炼分厂制氧站空压机出现故障导致无法给底吹炉供应氧气，造成底吹炉停车，因底吹炉直升烟道壁积渣较多影响抽烟效果，粗炼分厂临时计划对直升烟道壁进行除积渣作业，底吹炉冷却至26日早上后，粗炼分厂底吹炉车间主任肖某9时许办理有限空间作业票后，10时许安排早班7名作业人员轮流单人进入底吹炉直升烟道底部用风镐敲击振动烟道管壁积渣进行清渣作业。下午15时40分早班和中班交接班后，中

班班长钟某武 16 时左右首先到直升烟道清渣作业，16 时 40 分左右，张某康替换班长钟某武作业，16 时 50 分在人孔旁的现场监护人员底吹炉车间主任肖某和作业人员宁某看到直升烟道上部有积渣掉落砸到搭在人孔上的临时防护挡板（木板）上，木板断裂，大量积渣砸到在直升烟道底部作业人员张某康身上，事故发生。

（四）事故现场勘查情况

事故现场位于云南省红河州个旧市鸡街镇黑神庙坡工业园区红河州红铅有色化工股份有限公司，粗炼分厂底吹炉车间为三层钢筋混凝土结构，一至二层采用焊接楼梯通过，二至三层采用楼梯通过，房体总高约为 20 米，大门在北面为敞开式，最上层为给料部分，中间为底吹炉炉体，下层是通过溜槽把物料送到还原炉的过程。

粗炼分厂底吹炉车间二层北面有一摄像头拍摄炉口，作业平台放有清渣作业工具安全帽和风镐，三层底吹炉观察口位置为打开状态，在人孔口位置斜搭有一木板长约 1.5 米、宽约 30 厘米、厚约 3 厘米木板，底吹炉炉口左上方有残留掉落的积渣。张某康作业点位置距离人孔垂直高度约 3 米。

第一次事故现场勘查过程中发现，事故发生位置底吹炉正常开炉作业，现场遭到破坏。第二次事故现场勘查过程中发现断裂的挡板消失，死者作业工具不在事发现场，经询问后得知被放置库房，经要求后将工具放置原位置。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致红铅有色公司底吹炉下料口工人张某康死亡，事故造成直接经济损失 101.5 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，粗炼分厂底吹炉车间主任肖某 6 月 26 日 17 时电话向粗炼分厂厂长王某报告相关事故情况，17 时 05 分副厂长王某福用电话向常务副总经理张某峰报告相关事故情况，同时张某峰在电话中安排王某福立即展开救援，17 时 30 分张某峰电话报告法定代表人王某凡事故情况，王某凡在电话中要求张某峰做好善后处置工作，22 时 30 分左右张某峰因手机电量不足关机，王某凡要求张某峰回到家中充电后立即向个旧市应急管理局报告情况，27 日 0 时 30 分左右，张某峰安排梁某丹上报政府相关部门，27 日 0 时 50 分梁某丹将事故信息上报个旧市应急管理局，个旧市应急管理局接报后立即安排相关人员赶赴事故现场，经核实事故造成 1 人死亡，市应急管理局立即向市委、市政府报告事故情况并上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

16 时 50 分事故发生后，粗炼分厂底吹炉车间主任肖某立即组织现场 5 名人员迅速展开救援，在一楼平台烟道和炉子缝隙处把积渣清开，17 时 08 分张某峰、梁某丹、兰某媛 3 人开车到达事故现场参与救援，17 时 10 分众人将张某康救出用公司车辆送往个旧市人民医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

18 时 05 分左右张某康送达个旧市人民医院抢救，18 时 58 分，医生宣布抢救无效死亡，下达了死亡医学证明。事故发生后，红铅有色公司积极与死者家属协商善后赔偿，公司于 2026 年 6 月 29 日与死者家属签订了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，红铅有色公司现场应急救援及时、应急处置妥当，公司积极与家属协商并达成赔偿协议，未造成社会舆情和其他危害后果。有关部门接报后及时赶赴事故现场参与善后处置工作和上报事故信息。但是，红铅有色公司在事故发生后，公司主要负责人王某凡未在 1 小时内向政府安全监管部门报告，事后 8 小时才由粗炼分厂副厂长梁某丹上报政府安全监管部门，存在迟报事故行为。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

在底吹炉直升烟道底部用风镐敲击振动烟道壁积渣，造成烟道壁上部积渣松动掉落，掉落积渣无安全防护设施遮挡导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.作业负责人、作业票审批人员对底吹炉直升烟道壁除渣的作业环境、作业过程风险评估不到位，危险有害因素分析不全面。

2.未采取有效安全防护措施，作业上方仅用一块木板斜搭在人孔处遮挡，未采用强度足够的材料和全铺等方式防范直升烟道上部掉渣。

3.办理有限空间作业票“走过场”，安全措施确认人、生产部门负责人、安全部门负责人、公司分管安全副总、公司主要负责人未认真落实和核实现场安全措施，随意签字，未认真履行安全工作职责。

4.未严格按照《有限空间作业安全技术规范》GB46768-2025、《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）开展有限空间作业安全管理。

5.安全培训教育效果不明显，管理人员对有限空间知识掌握不够，从业人员安全意识淡薄。

四、事故单位存在的其他主要问题

主要负责人和安全管理人員履行职责不到位，在组织实施本单位安全生产规章制度、安全生产教育培训、安全风险分级管控、隐患排查整改、及时报告生产安全事故等方面不符合安全法规要求。落实公司制定的安全生产责任制不严不实，其他管理人员未认真履行安全生产职责。部分安全生产管理人员不具备与本单位的生产活动相应的安全生产知识，从业人员普遍文化素质较低、安全知识欠缺安全意识淡薄。事故发生后未向行业监管部门报告事故情况，擅自开炉，破坏事故现场，影响事故调查。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

张某康，群众，红铅有色公司粗炼分厂底吹炉车间下料口作业人员，安全意识淡薄，冒险在未落实安全防护措施的直升烟道有限空间除渣作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于责任追究。

（二）对相关责任人员的处理建议（7人）

肖某，群众，时任红铅有色公司粗炼分厂底吹炉车间主任；王某福，群众，时任红铅有色公司粗炼分厂副厂长；梁某丹，群众，时任红铅有色公司粗炼分厂副厂长；王某，群众，时任红铅有色公司粗炼分厂厂长；马某晨，群众，时任红铅有色公司安环部经理；张某峰，中共党员，红铅有色公司常务副总经理；王某凡，群众，红铅有色公司法定代表人，建议由个旧市应急管理局按照相关规定依法进行处理。

（三）对责任单位处理建议

红铅有色公司未建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；未认真组织从业人员安全教育培训，管理层和员工对有限空间作业风险不了解不掌握，安全意识淡薄；建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，但未按照安全风险分级采取相应管控措施，隐患排查治理流于形式。建议由个旧市应急管理局按照相关规定依法进行处理。

六、事故主要教训

红铅有色公司“6·26”一般物体打击事故的主要教训：一是安全管理松懈混乱，全员安全生产责任制未有效落实安全管理制度执行不严格，公司安全生产管理人员未认真履行安全生产职责。二是企业开展安全生产教育培训走过场，从业人员普遍文化素质底，安全知识欠缺，安全意识淡薄，企业未树造安全文化理念；三是企业建立的《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设成果汇编》未落到实处，未按安全风险分级采取相应管控措施，隐患排查治理流于形式，未加强有限空间等危险作业的风险隐患识别和管控，安全措施落实不到位。四是企业未树牢安全发展理念，重生产轻安全，事故现场勘查过程中发现，事故发生后擅自开炉，破坏事故现场。

七、事故整改和防范措施

（一）落实企业安全生产主体责任

（1）红铅有色公司要加强全员学法、懂法，严格贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规规定，安全生产管理人员要认真履行法定职责；要认真落实全员安全生产责任制，要建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核。要根据法规标准和生产经营状况，及时修订、完善公司安全管理规章制度和操作规程，严格落实制度，强化现场“三违”行为的检查和惩罚。

（2）红铅有色公司要把有限空间作业、动火作业等危险作业纳入公司建立的《安全风险分级管控和隐患排查治

理双重预防机制建设成果汇编》，进一步辨识完善安全风险管控，要双重预防机制真正落地见效，切实管控重大安全风险；要加强安全隐患排查整治，根据危险化学品、工贸行业重大事故隐患判定标准和作业现场安全风险管控清单开展系统性、全覆盖的隐患排查工作，发现问题隐患逐条落实责任人和整改时限，确保问题隐患整改到位。要鼓励从业人员查找和报告身边安全隐患并给予奖励，形成群防群治机制。要加强有限空间、动火等危险作业的安全管理，认真办理作业许可票，制定有效的安全管控措施和应急处置方案，加强对从业人员专项培训教育。

（3）红铅有色公司要加强对从业人员安全教育培训，特别是分厂和车间要结合本单位安全风险特征，有针对性的开展安全教育培训，培训结束后严格开展考核，确保培训质量，提升管理人员、班组长、作业人员的安全知识技能和安全风险意识。

（4）红铅有色公司要树牢安全发展、安全第一理念，坚持不安全不生产，塑造自身安全文化底蕴，企业主要负责人充分掌握企业安全管理现状，保证公司安全生产投入，要采取多种途径逐步改善管理人员和现场从业人员素质，使之达到危化品、有色金属冶炼生产的水平要求。

（5）红铅有色公司本次事故的迟报和破坏事故现场行为是典型的法律意识淡薄，下步要全面组织管理层进行相关法律法规条例规定的学习。

（二）强化行业部门监管责任

鸡街镇、个旧市应急管理局、市工业商务和信息化局、**云南个旧产业园区管委会**要按照职能职责加强对企业监管力度。

1.牢固树立安全发展和以人为本、生命至上的理念，加强对企业安全生产法律法规的宣传教育培训力度，增强安全责任意识，使其依法履行职责。认真落实属地和行业监管责任，严格按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，加大监管力度。

2.严格督促企业落实安全生产主体责任制，开展经常性的隐患排查治理，督促企业构建安全风险隐患分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平。

3.按照分类分级监督管理的要求制定年度安全生产执法检查计划，对生产经营单位薄弱环节进行严格检查。对检查中发现的安全问题，特别是违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为要按照有关法律法规进行严厉查处，提高监管实效，确保安全生产。

附件：事故现场照片

个旧鸡街红河州红铅有色化工股份有限公司

“6·26”一般物体打击事故调查组

（个旧市应急管理局代章）

2026年8月19日

调查组人员签字：

事故现场照片



图 1 事故现场：底吹炉

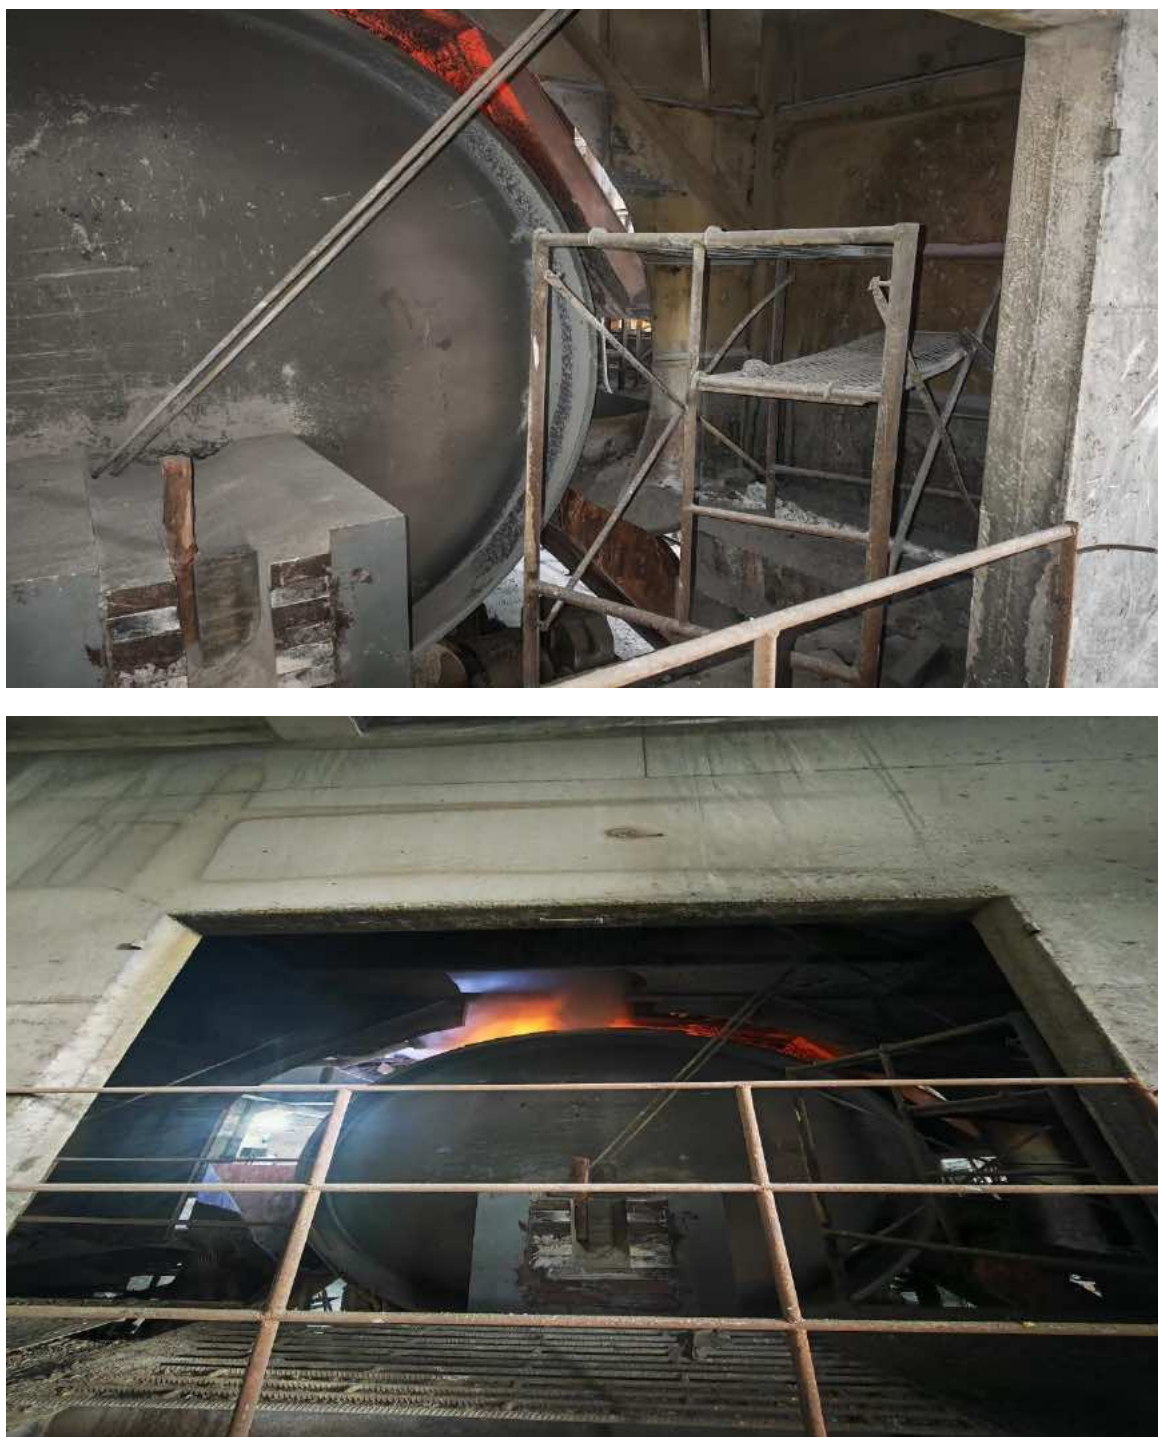


图 2-3 事故现场：底吹炉正常运转



图 4 事故现场：底吹炉残留积渣



图 5 事故现场：底吹炉观察口



图 6 事故现场：直升烟道底部作业位置



图 7 事故现场：死者使用的作业工具