

东莞沙田润发布匹加工有限公司“3·1”一般 火灾事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024 年 7 月

目 录

一、事故基本情况.....	1
（一）事故发生单位及相关人员概况.....	1
（二）事故发生单位安全管理情况.....	3
（三）事故发生经过.....	4
（四）事故现场情况.....	4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....	7
二、事故应急处置及评估情况.....	8
（一）事故信息接报及响应情况.....	8
（二）事故现场应急处置情况.....	8
（三）医疗救治和善后情况.....	8
（四）事故应急处置评估.....	9
三、事故原因分析.....	9
（一）直接原因分析.....	10
（二）间接原因分析.....	11
（三）其他可能因素排除.....	12
四、有关责任单位存在的主要问题与履职情况.....	12
（一）润发布匹公司.....	12
（二）沙田生态环境分局.....	12
（三）沙田消防救援大队.....	12
（四）沙田应急管理分局.....	13
（五）沙田镇穗丰年村.....	13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	14
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员.....	14
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....	14
（三）其他处理建议.....	15
六、事故主要教训.....	15
七、事故整改和防范措施.....	16
（一）制定并落实安全管理措施.....	16
（二）夯实安全技术措施.....	17
（三）加大安全监管力度.....	18

2024年3月1日5时50分许，位于东莞市沙田镇穗隆南路16号的东莞市润发布匹加工有限公司发生一起火灾事故，造成1人死亡，直接经济损失约为人民币140万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年3月1日，东莞市人民政府成立了由沙田镇党委副书记陈锡立任组长，沙田镇消防大队、应急分局、生态环境分局、公安分局、城管分局、司法分局、人社分局、总工会以及穗丰年村委会等有关单位人员组成的东莞沙田润发布匹加工有限公司“3·1”一般火灾事故调查组，并聘请有关专家参与此次事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，东莞沙田润发布匹加工有限公司“3·1”一般火灾事故是一起因事故企业未及时发现并消除事故隐患，安全教育培训不到位，应急处置措施失当造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1.东莞市润发布匹加工有限公司（简称为“润发布匹公司”），

成立日期：2019 年 12 月 9 日，统一社会信用代码：91441900MA54605D0E，法定代表人：肖乃明，住所：广东省东莞市沙田镇穗隆南路 16 号 101 室。经营范围：加工布匹（不含漂染、洗水、印花）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

润发布匹公司厂房占地面积约 3000 m²，总建筑面积约 2600 m²，在职人员约 20 人，公司主要从事布匹定型加工（不含漂染、洗水、印花）。

2.肖乃明，女，汉族，1970 年 11 月 10 日出生，户籍住址：河南省信阳市，系润发布匹公司的股东和法定代表人。

3.蔡成祥，男，汉族，1970 年 11 月 18 日出生，户籍住址：河南省信阳市，系润发布匹公司法定代表人肖乃明的丈夫，是润发布匹公司的实际控制人和主要负责人。

4.李练秋，男，汉族，1993 年 5 月 10 日出生，户籍住址：湖南省岳阳市，系润发布匹公司的布匹定型机操作工，负责操作涉事布匹定型机。

5 范正明（死者），男，汉族，1969 年 9 月 13 日出生，户籍住址：河南省信阳市，系润发布匹公司的厂长和安全生产管理人员。

（二）事故发生单位安全管理情况

润发布匹公司生产车间为单层厂房，建筑结构为钢框架结构和砖混墙面、铁皮顶棚（屋顶设有保温层），建筑面积约 2000

m²，本次发生起火的布匹定型机位于生产车间东侧（称之为“1号布匹定型机”）。

涉事1号布匹定型机工艺流程为：将未定型布匹由剥边器平幅送入机器，机器自动将布幅两端挂接在针板上，针板两端随机运行牵带布幅进入烘箱，烘箱由天然气直接燃烧加热，风机鼓风，经过连续的几个不同温段的恒温烘箱，进到尾端经过冷却去静电后，摆幅落入布车，形成挺括、美观的布匹。布匹定型机使用主要原料为布匹（分为化纤布匹和棉麻布匹），部分布匹上面涂有产品要求的药剂，大部分布匹有毛刺。

除1号布匹定型机以外，车间内还有另外一台布匹定型机（称之为“2号布匹定型机”），两台定型机的型号、购买日期和生产厂家相同（均为2005年8月购买的二手设备，生产厂家为中国台湾乘福工业有限公司）。2号布匹定型机机台有两个不大的进气孔洞，其他部位的保温性和密封性非常强。两台定型机均没有设置专门的安全泄压设施（如泄爆片、泄爆膜等）^[1]。

1号和2号布匹定型机总共长度大约有50米，进布和出布前后设置有4个操作工位（分别是：送布1人、上定型机2人、打包1人），机台各种控制按键设有该机台领班1人。

据润发布匹公司主要负责人蔡成祥陈述，事发生生产车间布匹定型机（与本起火灾事故为同一台布匹定型机）的机箱内此前发生过小火，那时没有报火警，公司自行用灭火器扑灭了。经调查，

[1] 《涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定（GB14443-2007）》5.3.1：间歇式烘干室宜设置泄压装置。

蔡成祥未履行好企业主要负责人的安全生产工作职责，实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，未组织建立并落实隐患排查治理工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，有组织制定但未组织实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（三）事故发生经过

2024年3月1日5时50分许，1号布匹定型机操作工李练秋发现他负责的定型机突然起火了，于是他立即将车间的天然气阀门和该定型机相关控制开关关掉，然后组织工人一起救火。李练秋先去把该定型机内部安装的喷淋开关打开，然后又用外面的水管对起火部位一直冲，但还是没有冲灭，接着火势蔓延到整个定型机生产线。后来听到定型机发出爆裂响声，定型机的机箱门迅速弹开，紧接着火势烧到厂房屋顶的保温层又把办公室点燃了。厂长范正明当时在1号布匹定型机中部的内墙消防栓位置灭火，弹出的定型机机箱门刚好击中范正明的头部，范正明受伤倒地，后经送医院抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

由于事故现场的监控摄像头被大火全部烧坏了，事故调查组通过事发现场相关人员的陈述及现场实地勘查情况进行分析认定，具体如下：

2024年3月4日，事故调查组委托专家到事故现场进行勘查。根据涉事现场负责人和涉事机台操作工等人对事发经过的描

述，生产车间的1号布匹定型机是最先被发现起火的，因此专家对1号布匹定型机设备及火灾后的现场进行了仔细勘查。经勘查发现：现场生产车间内部有2台款式和大小一样的定型机（分别位于车间内部东西侧），其中发生事故的1号布匹定型机位于车间东侧，1号布匹定型机南段是该定型机的控制柜，以及配套的布匹定型烘烤传输线。

事故现场勘查情况及照片如下：

1.涉事生产车间火灾过后破坏较为严重，该生产车间门窗、屋顶和部分原辅材料等都被烧损（如图1）。

2.涉事1号布匹定型机设备因火灾遭受严重损毁，旁边西侧的2号布匹定型机设备也因火灾影响遭受局部破坏。

3.涉事生产车间内部其他区域因为燃烧后火势蔓延较快，包括车间存放的布匹以及车间办公室存放的视频监控控制系统和安全档案资料等，在消防车到来灭火时已大部分被烧毁。

4.1号布匹定型机设备采用管道天然气直接燃烧加热，1号布匹定型机上方安装有天然气泄漏浓度检测报警器，据现场人员描述，事发时没有听见可燃气体报警器报警。经现场勘察发现可燃气体报警装置事故时无故障，因此排除天然气泄漏（如图2、图3）。

5.据现场勘查1号和2号布匹定型机南端的各自控制按钮，1号布匹定型机很多控制按键在事发后是处于关闭状态（尤其是排风机的开关处于关闭位置），据现场人员描述系起火后员工施

救时关闭的，未发生事故的 2 号布匹定型机很多控制按键在事发后是处于正常停机状态（排风机的开关处于打开位置）（如图 4）。

6.据现场勘查 1 号和 2 号布匹定型机箱体和排风管内部，1 号布匹定型机箱体和排风管内部燃烧烧焦的痕迹比较明显并且范围、面积也比较大；未发生事故的 2 号布匹定型机箱体和排风管内部粘附很多很厚的油污和布匹毛刺，且同时存在少量粉尘积尘，但未发现明显且较厚的布匹粉尘积尘（如图 5、图 6）。由此可见事发前该 1 号布匹定型机设备和风管内部存在粘附较多油污和布匹毛刺的情况，且同时也排除存在较厚的布匹粉尘积尘情况，即粉尘爆炸的可能性较小。

7.据现场勘查 1 号和 2 号布匹定型机，1 号布匹定型机箱体的上面和两侧的封闭箱门以及连通的排放管道均已大部分因蒸汽膨胀造成破损、连接处断掉或整体掉落；未发生事故的 2 号布匹定型机箱门和排风管基本完好。

8.据现场勘查 1 号布匹定型机中部与车间墙面之间地面，地面有 2 处较大面积的血迹，血迹旁边是弹出的 1 号布匹定型机箱门（该箱门为铁质外壳、里面含有较厚保温棉，单个箱门重约 25 公斤）。



图1 涉事生产车间发生火灾后
受损状态

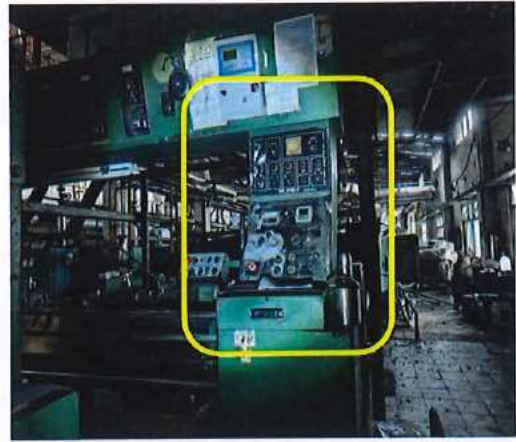


图2 1号布匹定型机南段控制柜和
机台上可燃气体报警器控制箱



图3 1号布匹定型机顶部设置
的可燃气体浓度探测器



图4 1号布匹定型机控制柜开关
(排风机开关处于关闭位置)



图5 2号布匹定型机上面排风管
内壁及外面的油污



图6 2号布匹定型机上面排风管
内壁的油污

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 1 人死亡，死者范正明死亡原因：特重度颅脑损伤，呼吸心跳骤停。经统计，本起事故造成的直接经济损失约为人民币 140 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 3 月 1 日 6 时 09 分，东莞市消防救援支队接报火警后，消防指挥中心共调集 1 站 3 车 15 人赶赴现场，6 时 16 分，沙田政府专职队（辖区站）首先到达现场。6 时 30 分许，沙田镇应急指挥中心接到电话，称在沙田镇穗隆南路 16 号的东莞市润发布匹加工有限公司发生一起火灾事故。沙田应急分局值班员接报后立即报告分局领导，分局领导向镇分管领导汇报后立即协调沙田公安分局、穗丰年村委会等相关部门赶赴事发现场，组织开展应急救援工作，收集掌握事故第一手资料，核实事故现场情况，沙田应急分局值班员通过值班终端系统向市应急管理局报送事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

发现起火后，车间在场的人员迅速进行灭火，同时向润发布匹公司实际控制人蔡成祥报告事故情况，蔡成祥立即赶往事故现场，现场人员拨打了 119 火警电话求救。接到事故报告后，沙田镇立即启动了应急预案，政府及有关部门主要负责同志立即赶赴现场，开展事故救援和应急处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

消防员到达事发现场后，润发布匹公司员工开始撤离出来，清点员工人数时未见范正明，公司员工去了着火现场和宿舍都未找到范正明，大约五分钟后消防员把范正明从火场中救出，此时范正明还有呼吸，头部有伤。现场人员立即拨打了 120 急救电话，随后沙田医院的救护车和医护人员赶到事发现场，将范正明送往沙田医院进行抢救，最后范正明由于受伤严重抢救无效死亡。

沙田镇政府成立了善后工作处理小组，对死者家属进行了安抚和慰问，并协调事故相关方做好赔偿事宜，最后达成了赔偿协议，未引发社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

在本次事故中，沙田消防救援大队行动迅速，奋力灭火，控制灾情，避免了事故的进一步扩大。同时，沙田应急分局、公安分局、穗丰年村委会等单位在接到事故报告后迅速派员赶到事故现场处置，第一时间疏散企业员工和周边群众，未造成二次事故及群体事件。

经评估，本次事故救援行动开展迅速，应急处置及时。但起火后该公司布匹定型机操作工仓促关闭涉事机台鼓风机和排风机电源，导致不能继续抽风以降低易引起定型机内部膨胀的高温高压水蒸气浓度，加大了定型机内部爆裂的风险，这反映出润发布匹公司此次应急处置措施存在失当之处。

三、事故原因分析

事故调查组经过现场勘查、调查询问和对相关证据材料的分析论证，分析了事故发生的原因，并排除了其他可能因素。

（一）直接原因分析

1号布匹定型机箱体和排风管内粘附积聚了过多的油污和布匹毛刺混合物，在高温条件下引发燃烧，火势迅速蔓延到整个定型机生产线，在喷水灭火过程中定型机内部产生了高温高压水蒸气，达到一定浓度后定型机内部发生燃爆，弹开的机箱门击中了正在灭火的范正明头部，致其死亡。本起事故发生的直接原因，具体可归纳为以下两方面：

1.物的不安全因素

（1）1号布匹定型机属于老式的机器，该机器两侧的箱体门或箱体上方未设置有效的安全泄压设施^[2]；该机器未设置火焰探测器或压力检测与鼓风机、排风机的联锁控制系统，未能防止人员在紧急情况下乱关闭鼓风机和排风机的电源^[3]；

（2）1号布匹定型机周边危险区域未设置防护隔离栏。

2.人的不安全行为

（1）范正明在灭火应急处置过程中，未能意识到仅关闭排风机电源所存在的风险，冒险进入危险区域进行灭火，未采取更安全的做法：将该布匹定型机鼓风机和排风机继续开启，将箱体内的高压气体排出后再进行灭火。

[2] 《涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定（GB14443-2007）》5.3.1：间歇式烘干室宜设置泄压装置。

[3] 《涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定（GB14443-2007）》4.4.1.2：需设置安全通风检测装置的烘干室，优先使用可燃气体浓度报警仪，直接监测爆炸危险浓度；4.4.1.4：控制系统的连锁应保证，开机时先启动循环风机及排气风机，再启动加热系统和工作输送系统。

(2) 1 号布匹定型机机台领班兼操作工人李练秋，缺乏对 1 号布匹定型机燃烧后会发生爆炸的风险辨识，在发现其负责的定型机机台内起火后，仓忙关闭该机台鼓风机和排风机电源。

(二) 间接原因分析

导致发生本起事故的间接原因主要是润发布匹公司未落实安全生产主体责任，主要表现在以下几方面：

(1) 未采取措施及时发现并消除事故隐患

未按照布匹定型机设备日点检表认真对作业现场定期进行安全检查，未定期且及时清理布匹定型机箱体和排风管内部粘附积聚的油污和毛刺，未在 1 号布匹定型机周边危险区域设置防护隔离栏。

(2) 安全教育培训不到位

对布匹定型机操作工缺乏专业的操作安全知识培训，该公司日常仅有口头安全教育，安全教育培训不到位，布匹定型机操作工未具备必要的安全生产知识，缺乏设备出现故障后的应急处置安全意识和安全操作技能，在发现 1 号布匹定型机着火后，仓忙把该机台的鼓风机和排风机全部关停，进而导致机台内积聚的大量高温高压水蒸气不能及时排出泄压，造成该机台爆裂后箱体门撞击到范正明。

(3) 欠缺应急救援演练

润发布匹公司有制定应急预案，但未进行过应急救援演练，致使事故发生后员工们只知道盲目救火，未正确采取应急处置措

施，仓促将事发定型机机台的鼓风机和排风机全部关停，进而导致机台内积聚的大量高温高压水蒸气不能及时排出泄压，造成该机台爆裂后箱体门撞击到范正明。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、走访询问和查阅相关资料分析，本起事故可排除人为纵火、粉尘爆炸等因素。

四、有关责任单位存在的主要问题与履职情况

（一）润发布匹公司

润发布匹公司，存在“间接原因分析”所述相关问题。

（二）沙田生态环境分局

润发布匹公司办理了生态环境审批（东环建[2016]1968号）和验收（东环建[2017]5008号）手续，经生态环境部门审批允许设有开幅、抓毛、定型、烘干、收卷等工序和相关生产设备。2024年2月22日，沙田生态环境分局执法人员对该企业进行了检查，发现定型和烘干工序正在使用，配套的废气处理设施正常运转，现场未发现环境违法行为。执法人员下发了《关于做好生态环境领域安全生产工作的提醒函》，要求企业做好污染防治设施的安全生产管理，防范生产安全事故发生。

（三）沙田消防救援大队

润发布匹公司为非消防安全重点单位，沙田消防救援大队对该企业的日常检查没有固定频次要求，主要以“双随机一公开”抽查方式进行。2023年12月14日，沙田消防救援大队对润发

布匹公司进行了消防监督抽查，发现其存在 6 处消防隐患^[4]，该大队发出了限期改正通知。2023 年 12 月 22 日，该大队组织了复查，发现隐患已按要求整改完毕。本次事故暴露出涉事企业对员工的消防安全培训缺失，沙田消防救援大队对涉事企业消防安全培训的督促指导力度不够。

（四）沙田应急管理分局

沙田应急管理分局对全镇的纺织印染、布匹加工企业组织了联合检查整治行动，以事故案例形式多次开展了安全警示教育。对本次事发企业润发布匹公司，沙田应急管理分局进行了年后复工复产安全生产动员，并督促属地村委做好安全巡查和报告工作。

（五）沙田镇穗丰年村

穗丰年村严格贯彻镇委、镇政府工作部署，成立了以党委书记为组长，副书记为副组长的安全生产工作小组，小组配有检查人员 6 人，严抓辖区的安全生产工作。2023 年安全生产工作小组共出动 3077 人次，检查企业 253 家、三小场所 851 家、小作坊 29 家，排查隐患 395 处，完成整改 395 处，整改率达 100%。2023 年 12 月 14 日，穗丰年村安全办联同消防大队对辖区内企业（其中包括润发布匹公司）进行安全生产、消防安全、特种设备检查，检查企业 3 家，对存在的隐患进行了整改。2024 年 2 月 20 日，穗丰年村两委联同村安全办对辖区内复工企业（其中包括润发布匹公司）进行复工复产“六个一”安全检查。本次事故

[4] 6 处消防隐患分别为：1. 遮挡消火栓；2. 室内消防栓系统故障；3. 生产车间使用泡沫彩钢板进行分隔；4. 疏散指示标志、应急照明灯配置数量不足；5. 疏散通道堵塞；6. 部分灭火器过期。

反映出穗丰年村在安全检查方面流于形式，针对性不强。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

范正明，作为事发单位的厂长和安全生产管理人员，未能履行好安全生产管理职责，对引发本起事故的安全隐患未能及时有效治理，事故发生后在未做好自身防护措施的情况下冒险应急处置，对事故的发生负有责任。鉴于范正明在本事故中死亡，建议不予追究其相关法律责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.东莞市润发布匹加工有限公司，未落实企业安全生产主体责任，存在“间接原因分析”所述相关问题，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[5]、第四十一条第二款^[6]、第八十一条^[7]的规定，对事故的发生负有责任，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定^[8]对其进行行政处罚。

2.蔡成祥，作为润发布匹公司的主要负责人，存在“事故发

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位的生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

生单位安全管理情况”所述相关问题，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、第（五）、第（六）项^[9]的相关规定，蔡成祥未履行企业主要负责人的安全生产相关工作职责，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定^[10]对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议由沙田镇分管安全生产的副书记对沙田消防救援大队和穗丰年村的负责人进行约谈，督促其进一步压实监管职责。

2.建议由沙田镇安委办主任约谈沙田镇穗丰年村的副书记，督促其落实属地监督责任。

3.建议由沙田镇安委办主任约谈润发布匹公司的主要负责人蔡成祥，督促其吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方存在民事法律责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

本次火灾事故暴露出印染布匹加工行业存在的一些普遍问题，总结事故教训主要有以下方面：一是**清扫不及时、不彻底导致火灾**。由于该设备是箱式机型，机身长、温度高、排烟管道密闭且长，生产任务重，造成设备连续运转，存在卫生死角，且使

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

用单位（人员）未结合实际对机台进行彻底打扫，仅对机台进行常规性打扫，易导致机内、排烟道内花绒积聚增多，在高温条件下引发燃烧，酿成火灾。二是**操作者缺乏必要的常识导致火灾**。因操作者思想麻痹，违反操作规程，对不同的织物不按照工艺要求设置不同的温度，造成机箱内温度过高，引起织物燃烧起火；起火后，相关人员缺乏必要的应急救援常识，处置方法不当，延误灭火时机而酿成大火。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，防范和杜绝类似事故的发生，特提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）制定并落实安全管理措施

1.润发布匹公司要切实履行安全生产主体责任，制定并落实安全管理制度和安全操作规程，层层落实安全生产责任制。针对本次事故教训，应加强工作现场安全管理和作业过程的控制，完善设备出现故障后的符合安全要求的紧急处置程序，确保安全规程的遵守和安全措施的落实，认真开展对重点部位、重点设备的安全风险辨识和安全隐患排查治理，切实将事故隐患消除在萌芽阶段。强化对各级人员的安全警示教育，杜绝违章冒险作业；着力排查各类安全隐患与整改闭环，尤其是完善各种机械设备出现故障后紧急处置所必须的安全操作事项。

2.润发布匹公司应进一步加强员工安全生产教育和培训工作，告知员工工作场所和工作岗位存在的危险因素，保证员工熟

悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，熟练掌握本岗位机器或控制柜的各种操作功能，尤其是自动化控制的机器设备，要督促员工严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，落实安全生产责任制度，加强现场监督检查，及时发现和纠正“三违”情况。

（二）夯实安全技术措施

为了避免类似事故再次发生，润发布匹公司的定型机作业现场应采取并夯实以下安全技术措施：

1.为防止类似机台或机器出现火灾等故障后岗位操作工擅自处理出现伤人情形，应在布匹定型机周边危险区域设置防护隔离栏，防止人员进入危险区域。

2.布匹定型机两侧的箱体门或箱体上方应设置有效的安全泄压设施。

3.张贴当心机械伤害、当心触电、当心机器爆炸、必须正确佩戴防护用品等齐全的安全警示标识。

4.制定完善的安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程，公示在生产车间现场，并加强督促落实。

5.加强现场作业人员的安全教育培训，尤其是加强新进员工的三级安全教育培训，员工接受该岗位各种安全操作技能培训合格后方可上岗操作，加强各种机械设备出现故障后紧急处置的安全注意事项以及出现事故后的应急逃生避险、应急自救互救、应急处置措施等培训。

6.将布匹定型机以及其他自动化控制启动的机器作为危险机器对待，员工未接受该岗位安全技能培训不能擅自操作该机台设备或处理该机台设备故障，相关人员未经审批严禁进入进行危险作业或危险抢险。

7.针对容易对人体造成损伤的机器，应加强现场作业人员的安全意识教育，在日常管理中也应定期对现场各种机器的安全性进行排查，及时发现并消除事故隐患。

（三）加大安全监管力度

各镇街（园区）政府和各有关部门要履行好安全生产监管职责，加大对类似涉事企业的布匹定型机和隧道式烘干炉使用单位的安全检查、巡查，提高对违法违规行为的查处力度，督促相关企业对类似设备的隐患整改，有效提升辖区内企业的安全管理能力和水平，减少事故发生。