

阜新蒙古族自治县辽宁建兴固废资源循环
利用有限公司“6·21”一般灼烫
事故调查报告

阜新蒙古族自治县政府事故调查组

2025 年 10 月 16 日

目录

一、事故基本情况.....	1
（一）事故发生单位概况.....	1
（二）生产工艺及主要设备.....	2
（三）事故发生单位安全管理情况.....	3
（四）事故发生经过.....	4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....	6
二、事故应急处置及评估情况.....	6
（一）事故信息接报及响应情况.....	6
（二）事故现场应急处置情况.....	6
（三）事故善后情况.....	6
（四）事故应急处置评估情况.....	7
三、事故原因分析.....	7
四、事故单位存在的主要问题和监管单位的履职情况.....	7
（一）事故单位存在的主要问题	7
（二）有关监管部门的履职情况.....	8
五、对有关责任单位和责任人员的处理建议.....	9
（一）免于追究责任人员.....	9
（二）建议给予行政处罚人员.....	9
（三）建议给予行政处罚单位.....	11
六、事故防范措施建议.....	11

2025 年 6 月 21 日 7 时 4 分，辽宁建兴固废资源循环利用有限公司发生一起一般灼烫事故，造成 1 名工人死亡。直接经济损失 147.16 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《辽宁省安全生产条例》等有关法律法规的规定，经阜新蒙古族自治县人民政府批准，成立由县应急局牵头，县公安局、县总工会组成的阜新蒙古族自治县辽宁建兴固废资源循环利用有限公司“6·21”一般灼烫事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请专家参与事故调查。同时，邀请阜新县纪委监委介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家分析论证等方法，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，阜新蒙古族自治县辽宁建兴固废资源循环利用有限公司“6·21”一般灼烫事故是一起违反安全操作规程作业，造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

辽宁建兴固废资源循环利用有限公司(以下简称建兴公司)。统一社会信用代码为 91210921MA0X*****, 注册类型: 有限责任公司, 法定代表人: 林*强, 住所: 辽宁省阜新市阜蒙县阜新铸造园区管委会建兴大街 1-1 号, 成立日期: 2018 年 7 月 12 日。注册资本: 人民币壹亿元整。经营范围: 一般项目: 固体废物治理; 再生资源加工; 再生资源销售; 资源循环利用服务技术咨询; 资源再生利用技术研发; 金属废料和碎屑加工处理; 石灰和石膏制造; 石灰和石膏销售; 隔热和隔音材料制造; 隔热和隔音材料销售; 黑色金属铸造: 金属材料制造; 金属材料销售; 有色金属铸造; 有色金属合金制造; 有色金属合金销售等(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。


(二) 生产工艺及主要设备

建兴公司年处理工业固体废弃物 110 万吨, 主要产品为年产次氧化锌 3 万吨, 低镍生铁、铸造用生铁合计 40 万吨, 高锰材料 6 万吨, 富镍材料 10 万吨。

主要设备包括: 合金提炼炉、烘干机、给料机、润磨机、回转窑、鼓风机、磨煤机、给煤机、喷吹罐、袋式除尘器等。

分离车间(事故车间)主生产工艺: 原料装入合金提炼炉内, 热风从合金提炼炉风口鼓入, 随着风口前焦炭燃烧, 耗尽风口处氧气, 高温下 CO_2 和 C 生成 CO, 温度达到 1000 摄氏度时, 原料中的氧化物(氧化铁、氧化锰、氧化镍、氧化钒)被 CO 还原成单质金属, 在接近风口处开始熔化, 并吸收焦炭中的碳元素,

熔化为液态金属。杂质则形成熔融炉渣，二者积存于炉缸，其中液态金属沉在底部，定期由铁口排出炉外，经炉前分离器、铁水沟，液态金属流至渣铁场流入铸锭机铸锭（包括再生铸铁、低锰铸铁、富镍材料、富钒铁合金），炉渣实行水冷床冷却处理。

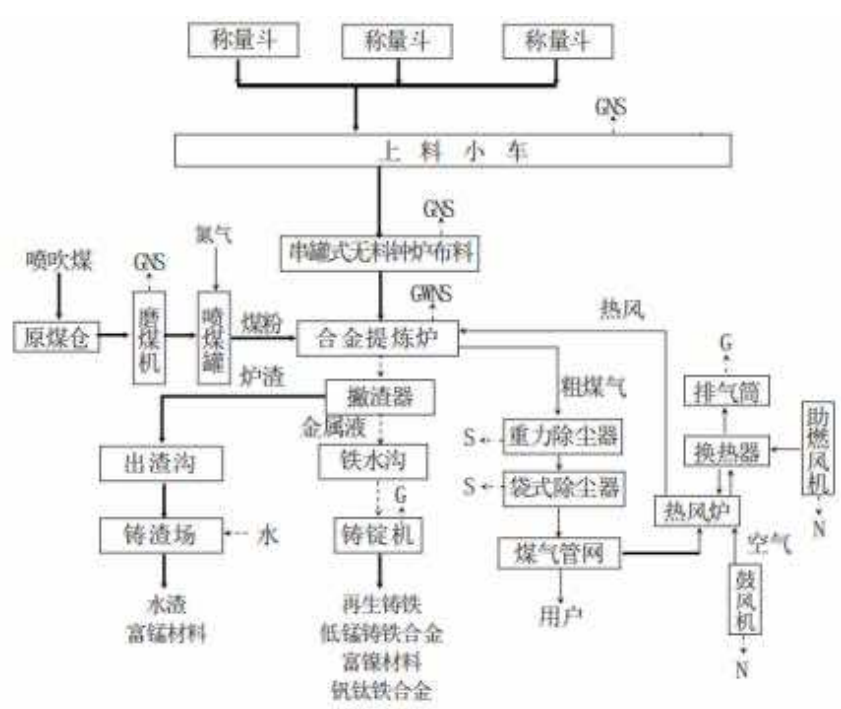

---分离车间生产工艺流程图---

(三) 事故发生单位安全管理情况

1. 安全管理情况

辽宁建兴固废资源循环利用有限公司建立了全员安全生产责任制，制定了各项安全生产规章制度和各岗位安全操作规程，对从业人员开展了安全生产教育培训。总经理吴*建为安全生产第一责任人。公司设置了生产安环部，部长职位自 4 月开始处于空缺状态，副部长李*、高*分别负责生产管理和安全、环保、职

业卫生管理，并配备了 3 名安全管理人员。事故当日当班安全员为刘*久。

2. 劳动组织形式

辽宁建兴固废资源循环利用有限公司实行三班两运转工作制，二十四小时分为两个班次，早班从早上 8 点至晚上 8 点，晚班则从晚上 8 点至次日早上 8 点。

（四）事故发生经过

2025 年 6 月 20 日 20 时，分离车间炉前班组工人杨*昆、于*利、杨*青、田*民、刘*林^[1]到岗接班。

2025 年 6 月 21 日早上 6 时 58 分，杨*昆安排于*利进行堵口作业，堵口作业完成后杨*昆与于*利到车间外休息^[2]，田*民在拿沙袋进行截铁水作业，杨*青在进行渣沟除渣作业，其余人员处于休息状态。

2025 年 6 月 21 日早上 7 时 4 分，刘*林在泥炮机未撤炮并且在无人安排情况下，独自去铁水沟进行除渣作业（除渣作业需两人共同进行），刘*林在铁水沟除渣作业中使用撬棍侧面向上发力方式进行除渣作业，在铁水渣撬开瞬间，刘*林顺着发力方向，跌入铁水沟内，瞬间即被高温铁水点燃，导致死亡。

[1] 杨*昆为班长，于*利为铁口工，田*民为支沟工，杨*青为金属冶炼工，刘*林为铁水沟除渣工。

[2] 堵口作业后铁水出口处温度较高，铁水出口处不允许立即进行作业。



-事故现场照片-

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）和有关规定统计，直接经济损失 14 7.16 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，附近的工人于*利、田*民立即跑出车间通知了班长杨*昆，杨*昆立即跑到事故现场进行查看，随即于 7 时 5 分拨打电话通知工长张*风、车间主任郑*全、段长苗*全、安全员刘*久相关事故情况，工长张*风、车间主任郑*全、段长苗*全、安全员刘*久接到电话后立即赶往现场，车间主任郑*全到达现场查看后随即打电话上报公司生产副总司*友，生产副总司*友在接到通知后立即赶往现场查看情况，确认刘*林已当场死亡，于 7 时 42 分拨打电话向铸造园区管委会、县人民政府、县应急局报告事故情况，7 时 55 分拨打 110 报警电话。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，于*利、田*民立刻跑去附近想要营救，发现刘*林已被铁水灼烧无法救援，于是进行逐级上报。

（三）事故善后情况

2025 年 6 月 21 日 9 时许，殡仪馆车辆到达现场，将刘*林部分遗体送至永安殡仪馆。

2025年6月22日，辽宁建兴固废资源循环利用有限公司与死者家属签订了工亡赔偿协议书，一次性向刘*林家属支付了工亡补助金、抚恤金、丧葬补助金等费用，完成了善后处置各项工作。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，辽宁建兴固废资源循环利用有限公司立即向阜新县人民政府、县应急管理局、铸造园区管委会进行上报，应急处置措施得当，未造成次生事故。

县应急管理局接到事故报告后，立即按照规定向市应急管理局、县人民政府报告事故，并组织相关单位人员赶赴事故现场。县应急局主要领导带领相关人员赶到事故现场后，责令辽宁建兴固废资源循环利用有限公司分离车间立即依法停产整顿，全面开展事故隐患排查工作，全力安抚家属、做好善后相关工作。政府层面应急响应及时、处置措施得当，事故舆情平稳。

三、事故原因分析

事故的直接原因是：刘*林违反安全操作规程^[3]，在泥炮机未撤炮期间，独自进行除渣作业，使用撬棍侧面向上发力的方式进行除渣作业是导致此次事故的直接原因。

四、事故单位存在的主要问题和监管单位的履职情况

（一）事故单位存在的主要问题

[3] 辽宁建兴固废资源循环利用有限公司《安全操作规程汇编》（第四版），炉前各主要工种安全操作规程。第二条，做好铁前铁后安全确认。

第十三条，清理铁水主沟上面渣时需双人作业，作业前先确定双脚站在地面，使用撬棍正面铁沟进行撬动。严禁侧身硬撬，防止因用力过猛，导致踏入铁水沟。

1.辽宁建兴固废资源循环利用有限公司。一是安全管理人员督促、检查本单位安全生产工作不到位，未能及时消除生产过程中的生产安全事故隐患。二是安全生产教育培训不到位，导致从业人员不熟悉本岗位安全操作规程，缺乏安全意识和自我保护意识。三是未有效落实全员安全生产责任制，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。四是未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，风险管控不到位，未及时发现和消除事故隐患。五是现场缺少安全警示标志。六是未认真督促现场作业人员正确穿戴劳动防护用品。

（二）有关监管部门的履职情况

2.阜新农产品深加工产业园区安环部。组织企业每月开展自检自查，并于月底上报自检自查台账，并督促指导企业彻底整改隐患。截至 2025 年 7 月 2 日，园区企业共计上报 98 家次安全隐患报告，一般隐患 35 条，上报隐患均已整改完成。按照年度安全生产检查计划，到企业现场开展安全隐患检查。2025 年上半年入企检查共计 72 次，发现安全隐患 66 条，相关企业已全部完成隐患整改。2025 年 6 月 4 日，组织园区机关工作人员开展消防应急救援演练。并要求园区企业开展应急救援演练并上报应急演练材料。2025 年上半年，联合县应急管理局、市场局等部门聘请专家到力达、鑫盛、汧川、建兴等 4 家冶金铸造类企业开展重大隐患帮扶指导。共计发现隐患 49 条，企业已全部整改完毕。

3.阜新蒙古族自治县应急管理局制造业安全监督管理办公

室。截至目前对 20 户重点企业、30 户一般企业进行计划执法检查。对辖区内小微企业进行入企帮扶指导，共计帮扶指导企业 30 户次；制造业安全监督管理办公室联合县市场局并聘请省级专家对本辖区内金属冶炼企业遵守《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国特种设备安全法》等进行联合检查，共检查企业 6 户，发现问题隐患 47 项，已全部整改完毕。2025 年上半年组织辖区内企业主要负责人和安全管理培训 3 场次，培训人数 200 余人次。组织企业主要负责人和安全管理培训收看《全国安全生产执法和工贸安全监管工作会议》及相关安全生产、警示教育工作会议共计 8 场次。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）免予追究责任人员

1.刘*林，男，辽宁建兴固废资源循环利用有限公司铁水沟除渣工。在泥炮机未撤炮并且在无人安排情况下，独自去铁水沟进行除渣作业（除渣作业需两人共同进行），刘*林在铁水沟除渣作业中未按除渣安全操作规程正面按压撬棍撬动铁水渣进行除渣作业，导致跌入铁水沟内。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定^[4]。对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2. 吴*健，男，辽宁建兴固废资源循环利用有限公司主要负责人。未认真落实主要负责人安全生产职责，组织落实全员安全生产责任制不到位，组织实施本单位安全生产教育培训工作不到位，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未能及时消除生产过程中的生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项^[5]规定。建议由阜新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项的规定^[6]，给予行政处罚。

3. 高*，男，生产安环部副部长，负责全面安全生产管理工作。未认真履行安全生产工作职责，未有效落实全员安全生产责任制，对员工进行岗前三级安全教育培训不到位等问题失察。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定^[7]。建议由阜新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定^[8]，给予行政处罚。

4. 刘*久，男，安全员，负责车间安全生产管理工作。未认真履行安全生产工作职责，未有效落实全员安全生产责任制，对

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 第一款第一项生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

员工进行岗前三级安全教育培训不到位等问题失察。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定^[9]。建议由阜新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定^[10]，给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位

5. 辽宁建兴固废资源循环利用有限公司。未有效落实全员安全生产责任制，对员工进行安全生产教育和培训不到位，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，风险管控不到位，未及时发现和消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款^[11]、第二十八条第一款^[12]、第四十一条第二款^[13]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定^[14]，建议由阜新县应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故防范措施建议

（一）辽宁建兴固废资源循环利用有限公司。要深刻吸取事

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

故教训，一是要切实采取有效措施加强铁水沟的安全防护，防止类似事故再次发生。要加强作业现场安全检查与管理，及时发现并消除安全隐患，确保管理措施落实到位。二是加强安全生产教育培训工作，落实全员安全培训教育。通过安全培训教育，使员工树立安全责任意识，提升员工安全技能。三是落实全员安全生产责任制，坚决压实各级、各岗位安全生产责任。进一步完善、并严格执行安全生产管理制度。四是完善生产安全事故隐患排查治理制度以及安全设施设备检修与维护制度。五是增加厂区、车间内安全警示标志，提高从业人员安全意识。六是严格规范从业人员对劳保防护用品的使用。

（二）阜新农产品深加工产业园区安环部。要深刻吸取事故教训，采取有效措施督促本次事故相关单位切实加强安全管理，落实全员安全生产责任制以及各项安全防范措施。同时举一反三，立即开展事故警示教育，认真加强对辖区内企业的监督检查。督促企业不断提升安全条件，采取有效措施，遏制同类事故的再次发生。

（三）阜新蒙古族自治县应急管理局制造业安全监督管理办公室。要进一步加强制造业行业企业的安全监管，严肃查处违法违规生产行为。立即开展事故警示教育，进一步加强安全生产风险较高行业领域的监督管理力度。不断提高监管执法效能、加大执法检查力度，督促企业不断提升安全条件，采取有效措施，遏制同类事故的再次发生。

阜新蒙古族自治县政府事故调查组

2025 年 10 月 16 日