

灵寿县凯越新型材料有限公司“7·23” 一般触电瞒报事故调查报告



灵寿县人民政府事故调查组

2024 年 7 月

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故发生单位概况	2
(二) 事故发生经过	3
(三) 事故瞒报情况及经过	5
(四) 事故现场及整改情况	5
(五) 事故发生时的天气情况	7
二、事故应急处置及评估情况	7
(一) 事故信息接报及现场应急处置情况	7
(二) 医疗救治和善后情况	7
(三) 事故应急处置评估	8
三、事故原因分析	8
(一) 事故直接原因分析	8
(二) 间接原因分析	9
四、有关责任单位存在的主要问题	10
(一) 有关监管部门	10
(二) 地方党委政府	11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	11
(一) 在事故中死亡免于追究责任的人员	11
(二) 建议移送司法机关处理的人员	11

(三) 对有关公职人员处理建议	12
(四) 对事故责任人员和责任单位的行政处罚建议	13
(五) 对其他有关单位的处理建议	15
六、事故主要教训	15
(一) 企业主体责任落实不到位, 存在重发展轻安全思想	15
(二) 企业法律意识淡薄, 瞒报事故害人害己	15
(三) 安全监管有漏洞, 问题隐患常治长存	16
七、事故整改和防范措施	16
(一) 统筹发展和安全, 进一步树牢安全发展理念	16
(二) 突出重点, 严格企业安全生产主体责任落实	17
(三) 进一步厘清安全监管职责, 严格监管执法	17
(四) 强化举报工作, 严厉打击生产安全事故瞒报行为	18

2023年7月23日15时55分，灵寿县凯越新型材料有限公司打蜡车间发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失123.5万元。

2023年11月16日，石家庄市收到《关于对举报石家庄市灵寿县振华岗石有限公司安全生产隐患事故核查的通知》，市政府高度重视，市领导要求市应急管理局抽调专门人员会同灵寿县人民政府组成检查组，迅速对举报事项进行核查，同时对核查发现问题依法依规严肃处理。按照市领导指示要求，市应急管理局会同灵寿县应急局、公安局、环保局、市场监管局、三圣院乡等部门和单位人员组成检查组，迅速对举报事项展开全面核查。经核查，2023年7月23日，灵寿县凯越新型材料有限公司（与被举报单位灵寿县振华岗石有限公司同处一个院内）发生一起触电事故，造成1人死亡，该起举报事故涉嫌瞒报。

2023年11月30日，石家庄市安委办对灵寿县凯越新型材料有限公司“7·23”一般触电瞒报事故进行了挂牌督办。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，12月4日，灵寿县人民政府成立灵寿县凯越新型材料有限公司“7·23”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故进行了调查，事故调查组由县应急管理局、县公安局、县总工会、三圣院乡人民政府等有关单位组成，并聘请有关专家提供技术支持。灵寿县纪委监委成立追责问责组，依规依纪依法对有关单位和人员开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查询问、查阅资料和专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急处置、直接经济损失、瞒报过程等情况，认定了事故性质和责任，查清了地方政府、有关部门和企业存在问题，提出了对有关责任单位和责任人员处理建议，总结分析了事故主要教训，并针对事故暴露出的突出问题提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，这是一起因喷码机外置稳压器线路破损，裸露电缆线与设备金属架体连接，造成设备金属架体带电致人触电身亡的一般生产安全责任事故，且存在瞒报情节。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.灵寿县凯越新型材料有限公司（以下简称凯越公司）统一信用代码：91130126MA07PN[REDACTED] 位于石家庄市灵寿县三圣院乡（与灵寿县振华岗石有限公司同处一个院内），法定代表人焦倩倩，实际控制人焦振学（灵寿县振华岗石有限公司法人，与焦倩倩系父女关系）。成立于2016年4月12日，个人独资企业，注册资本500万元人民币，经营范围：新型材料的技术研发与销售；人造石方料、人造石板材的加工、销售；石材的加工、销售；自营和代理本企业商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限为2016年4月12日


至 2066 年 4 月 11 日。公司现有员工 96 人，设有安全生产领导小组和兼职安全管理人员 1 名，2022 年被灵寿县认定为规模以上工业企业。

2. 生产工艺流程。


将石英砂、石英粉、不饱和树脂、固化剂等原料按固定比例投入混料桶进行搅拌，混合均匀的物料投入成型壳体内压机压制成型，然后将压制好的物料加热固化。再将固化后的半成品平整、定厚用抛光机磨平，最后根据客户需求分切、喷码覆膜。

（二）事故发生经过

2023 年 7 月 23 日 15 时 52 分，凯越公司打蜡车间打蜡工张■■■■到覆膜生产线为板材覆膜机（图一）更换第一根膜辊（图二），双手将膜辊搬运至覆膜机南侧墙根；15 时 55 分，张■■■■更换第二根膜辊过程中（图三），左手触碰到板材覆膜机前方金属架，随即触电倒伏在膜辊并发出尖叫。质检员吕丽莎听到尖叫声后，呼叫其他工友立即停机断电，随后在现场对张■■■■实施心肺复苏抢救，16 时 20 分，120 救护车赶赴现场将其转移至灵寿县医院救治。

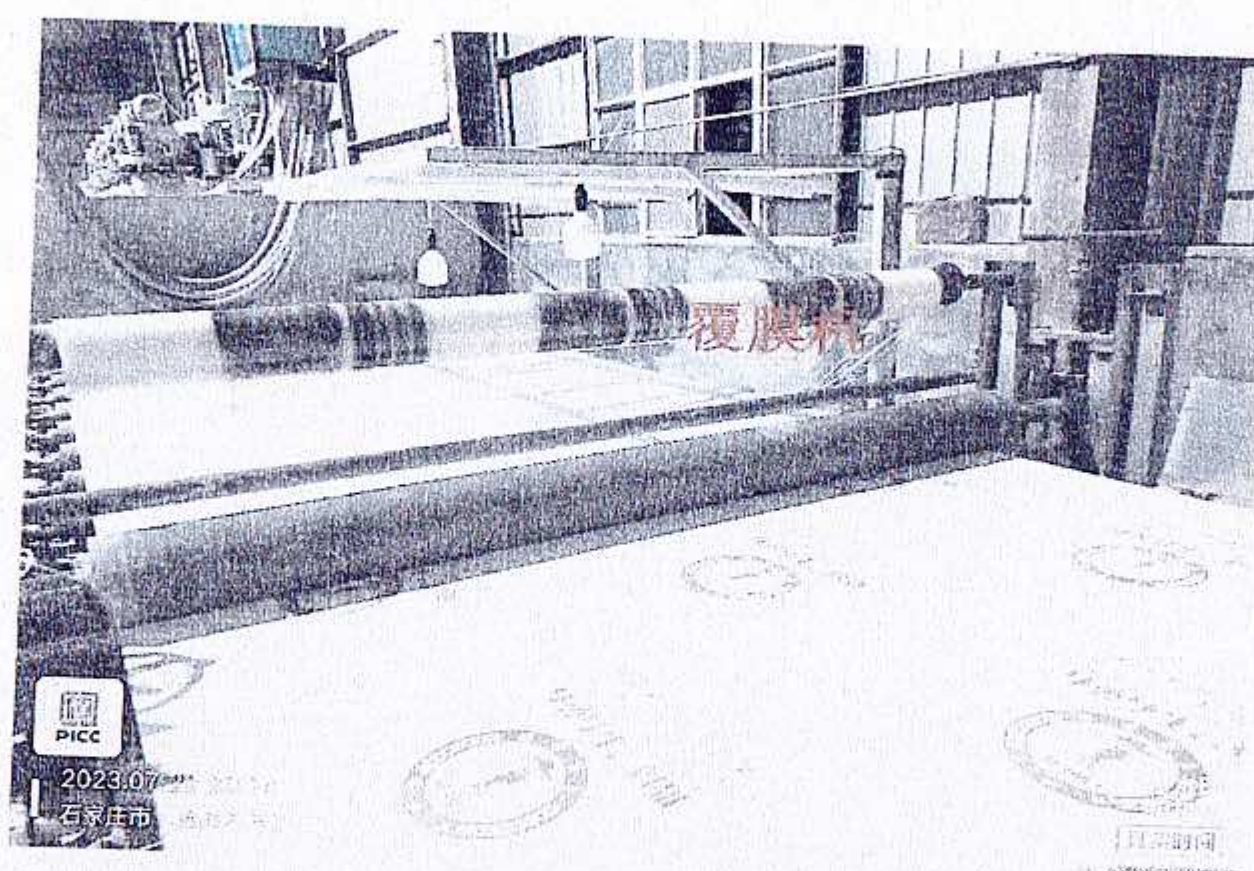

(图一：覆膜机)

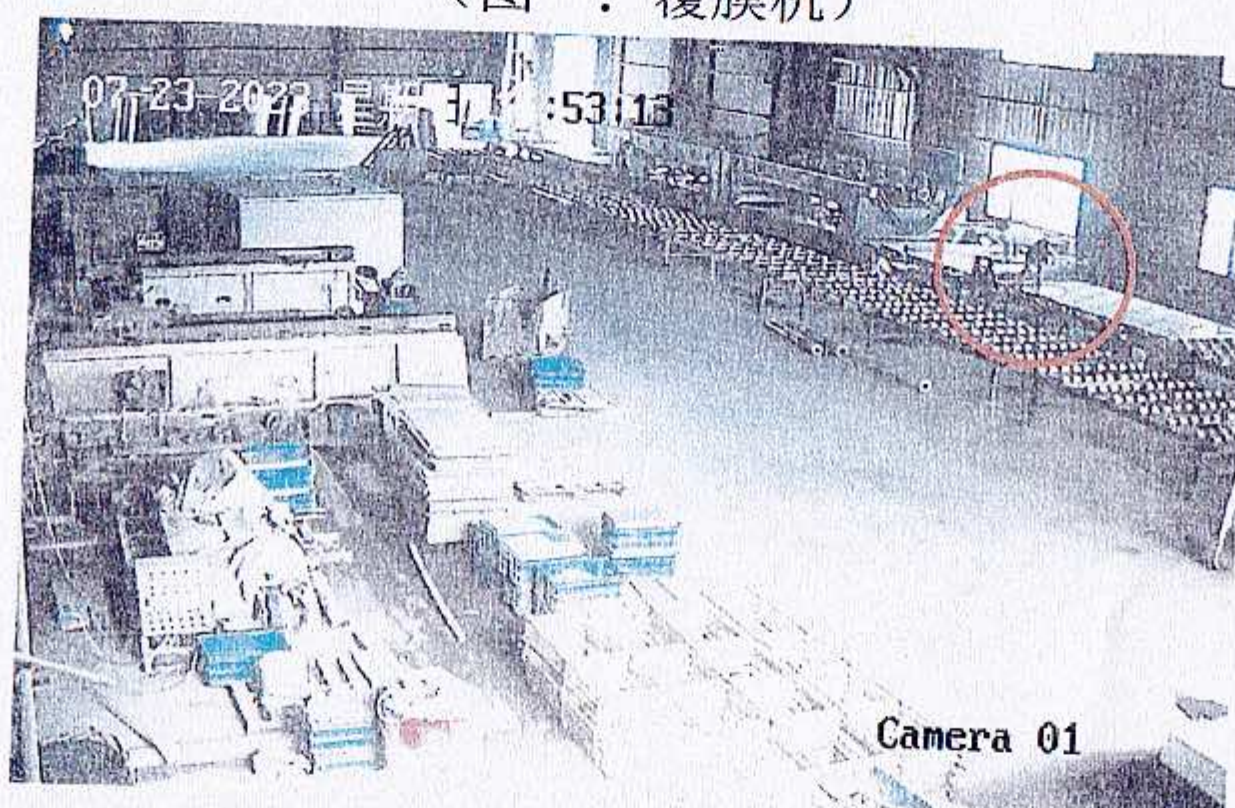

(图二：更换第一根膜辊)



(图三：更换第二根膜辊，左手触碰到板材覆膜机前方金属架)

（三）事故瞒报情况及经过

2023年7月23日事故发生后，凯越公司实际控制人焦振学未向灵寿县人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，私自与死者家属协商处理。后有群众举报灵寿县振华岗石有限公司违规储存危险化学品污染环境且发生燃爆事故，2023年11月16日，石家庄市接到《关于对举报石家庄市灵寿县振华岗石有限公司安全生产隐患事故核查的通知》后，市县两级成立核查组核查发现，与振华岗石有限公司（法定代表人与实际控制人为焦振学）同处一个厂区的凯越公司2023年7月23日发生一起触电事故，造成1人死亡，该起事故涉嫌瞒报。2023年12月4日，灵寿县人民政府成立调查组。经调查，2023年7月23日事故发生后，凯越公司实际控制人焦振学未履行《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》中“及时、如实报告生产安全事故”的职责，向驻地政府或负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，私自与死者家属协商处理，瞒报事故。

（四）事故现场及整改情况


事故发生现场在凯越公司打蜡车间覆膜生产线膜辊金属架，该位置位于厂房西南角，距西侧墙体约15米（图四、图五）。主要设备有抛光打蜡机、覆膜机、喷码机。据打蜡车间视频监控画面显示，事故发生时伤者张■■■■手握膜辊金属架，身体位于覆膜机膜辊金属架的西侧，身体痉挛呈头朝南状态（图六）。

经现场勘验，凯越公司在发生触电事故后，对覆膜机、喷码


机线路进行整改并局部升级改造（图七），设备线路已更换。从配电箱到喷码机和覆膜机敷设有桥架，外接线路有穿管保护，设备接地线在覆膜机南侧 1 米处连接角铁入地。




（图四：事发现场照片）

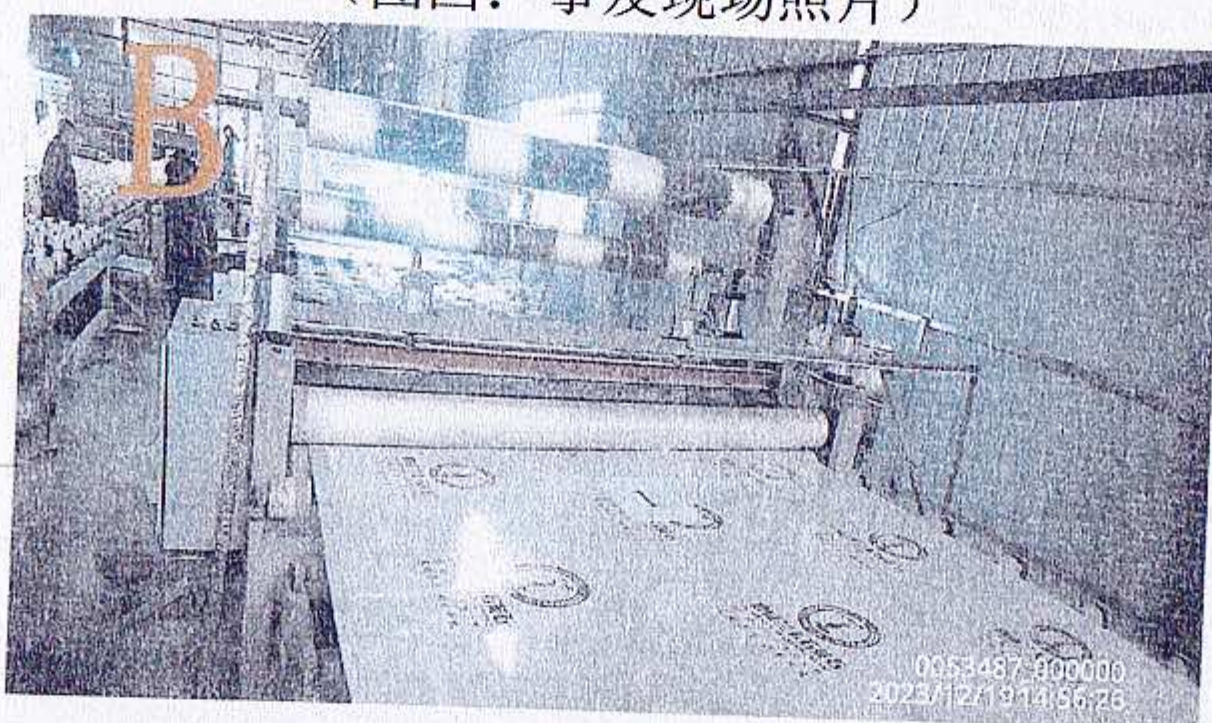

（图五：标记 1 号位置为事故现场）

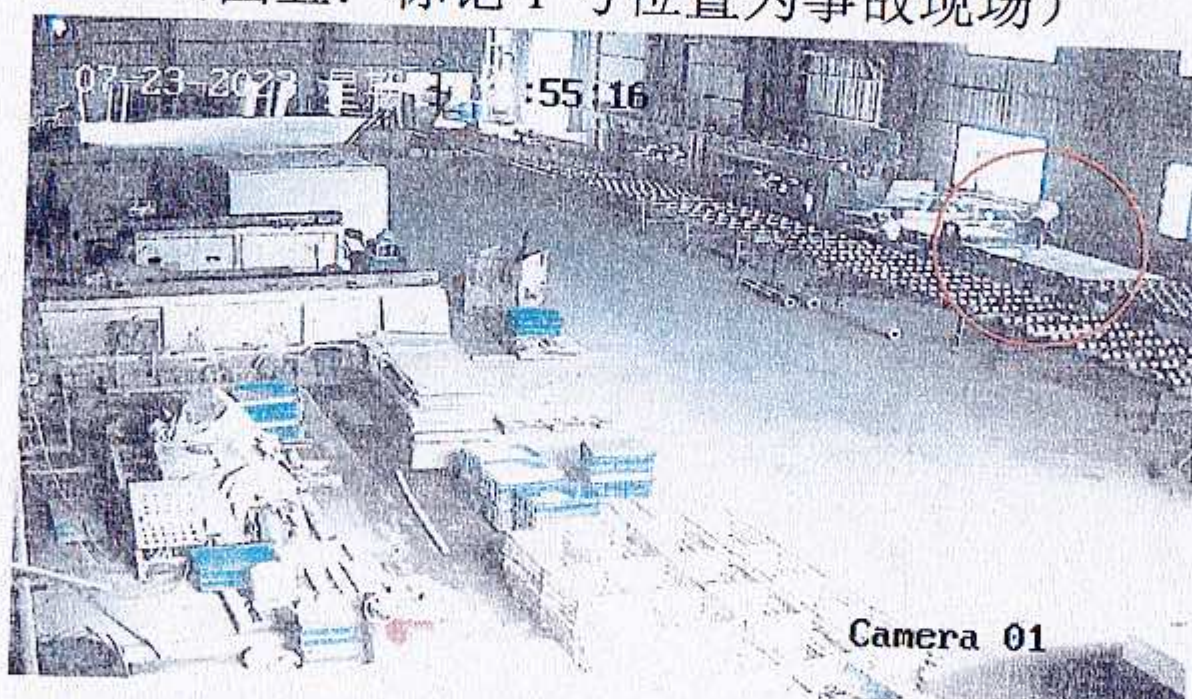

（图六：事故发生时伤者张[REDACTED]手握膜辊金属架，身体位于覆膜机膜辊金属架的西侧，身体痉挛呈头朝南状态）

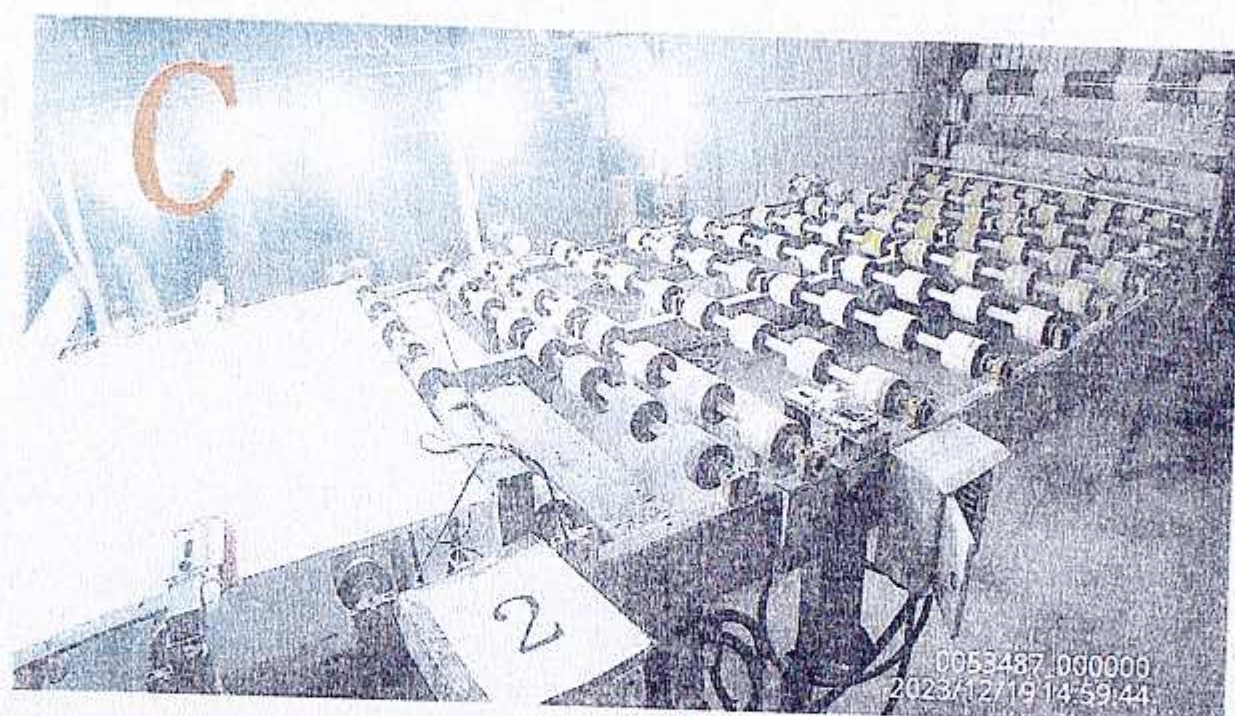

(图七：2号位置为喷码机)

(五) 事故发生时的天气情况

2023年7月23日，事故发生时当地最高气温 35°C ，极大风速 1.5m/s ，东南风1级，多云转晴。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及现场应急处置情况

2023年7月23日15时55分，质检员吕丽莎听到张[REDACTED]呼喊后，前去查看，看到张[REDACTED]爬在覆膜机上，随即紧急停机、断电，同时让车间员工李喜辉电话通知车间主任吕士龙。15时57分，吕士龙赶到车间查看后，立即向实际控制人焦振学电话汇报，并与吕丽莎将张[REDACTED]平放到覆膜机大板上，焦振学赶到后与吕士龙、吕丽莎对张[REDACTED]做人工呼吸及心肺复苏。

(二) 医疗救治和善后情况

2023年7月23日15时59分，车间员工腾刚拨打120急救电话，16时20分120救护车到达凯越公司，将张[REDACTED]送往灵寿县医院救治，17时38分，张[REDACTED]在灵寿县医院抢救无效死亡。7月25

日，凯越公司与张[]家属协商达成一致，签署工伤死亡赔偿协议书，向死者家属支付赔偿金 123.5 万元。2023 年 8 月 1 日，凯越公司李红卫向灵寿县人社局提交工伤认定申请，办理工伤理赔手续。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，凯越公司现场人员对张[]做了人工呼吸及心肺复苏，立即联系救护车，在较短时间内将伤员送往医院抢救，积极开展事故应急处置工作。凯越公司主动与死者家属沟通，双方达成谅解，并签署死亡赔偿协议，家属情绪稳定。

三、事故原因分析

事故直接原因：喷码机外置稳压器线路破损，裸露电缆线与设备金属架体连接，造成设备金属架体带电，致人触电身亡。

（一）事故直接原因分析

1.企业未及时排查发现喷码机稳压器电缆线路破损。根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十七条第二款规定，企业应当定期开展事故隐患排查。通过查阅凯越公司隐患排查治理台账，该公司未按规定定期开展安全生产检查，排查事故隐患，喷码机电缆线路破损问题未能及时发现并消除。

2.设备接地锈蚀松动。根据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》4.2.3 规定，接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。通过现场勘验，事故发生时设备接地线与承重梁底部螺丝连接，凯越公司未采取任何防锈措施，造成接地线导电不

良。

3.生产车间配电箱漏电保护器失灵。根据《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/13955-2017）要求，凯越公司对生产车间配电箱漏电保护器管理存在漏洞。

4.喷码机电缆线未穿管保护。凯越公司安全生产意识淡薄，作业现场电缆线未按要求穿管保护，根据《低压配电设计规范》7.6.8要求，凯越公司未对与地面距离小于2.5米的电缆水平敷设采取有效铠装防护，致使破损电缆线与金属架体连接，造成漏电亡人事故。

（二）间接原因分析

1.安全生产责任制不健全。凯越公司违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条¹规定，未按要求制定覆膜机、喷码机岗位安全生产职责，明确岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

2.隐患排查治理管理制度落实不到位。凯越公司安全员、打蜡车间负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项²规定，未按照《灵寿县凯越新型材料有限公司安全管理制度汇编》中，隐患排查治理管理制度“第五章职责”要求，对车间开展全面生产事故隐患排查，及时排查发现喷码机稳压器线路

¹ 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

² 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

破损、设备接地锈蚀松动、配电箱喷码机漏电保护器失灵等问题并及时消除。

3.安全风险辨识不全面。凯越公司违反了《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十条第（二）项³规定，未对覆膜机、喷码机开展风险辨识，未按要求悬挂风险告知卡。

4.安全生产教育培训不扎实。凯越公司违反《河北省安全生产培训管理规定》第十四条第一款⁴、《河北省生产经营单位安全培训实施细则》第七条⁵规定，在不具备安全培训条件的情况下，违规自主开展全员安全生产教育培训。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关监管部门

灵寿县应急管理局。对凯越公司安全生产工作监督管理不到位。2023 年度，未将该企业做为重点监督检查生产经营单位纳入年度执法计划。对凯越公司主要负责人未按规定履行安全生产职责，安全管理制度不健全，隐患排查治理不到位，未按规定对从业人员开展教育培训，安全生产管理人员未取得相应资格证书从事安全管理工作等问题未能及时发现并督促整改，安全生产监管工作不实不细。

³ 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十条：生产经营单位应当对下列因素开展全面辨识：（二）普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况。

⁴ 《河北省安全生产培训管理规定》第十四条第一款：对从业人员的安全培训，具备安全培训条件的生产经营单位应当以自主培训为主，不具备安全培训条件的生产经营单位，应当委托具备安全培训条件的机构对从业人员进行安全培训。

⁵ 《河北省生产经营单位安全培训实施细则》：生产经营单位或安全培训机构对从业人员进行安全培训，应当具备《安全培训机构基本条件》（AQ/T 8011）等有关规定。不具备安全培训条件的，不得从事安全培训活动。

（二）地方党委政府

三圣院乡党委、政府。属地监管职责落实有差距，对凯越公司履行安全生产主体责任、主要负责人履行第一责任人职责及带动企业全员安全生产岗位责任落实，切实提高企业隐患排查和整改、及时消除生产安全事故隐患等督促不到位。未严格落实《灵寿县安全生产大排查大整治实施方案》、《灵寿县工贸行业重大事故隐患专项排查整治 2023 行动实施方案》要求，对该公司安全生产监管工作存在漏洞。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）在事故中死亡免于追究责任的人员

张[REDACTED]，凯越公司打蜡车间打蜡工，具体负责板材喷码、覆膜及该岗位有关设备的隐患日排查工作。张[REDACTED]安全管理制度落实不到位，对导致事故发生的相关设备存在的隐患排查不彻底，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究。

（二）建议移送司法机关处理的人员（1 人）

焦振学，男，凯越公司实际控制人。未按要求建立健全本单位全员安全生产责任制；未按要求落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，并及时消除生产安全事故隐患；未按规定对从业人员开展教育培训。未履行法定安全生产管理职责，对事故发生负有直接责任。事故发生后瞒报事故。其行为涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送司法机关依法处理。

(三) 对有关公职人员处理建议

1.三圣院乡人民政府（2人）。

（1）贾学军，男，中共党员，乡应急办职员，负责西木佛片区企业应急、消防工作。对凯越公司安全生产责任制不健全、安全管理制度落实不到位、风险辨识不全面、未按要求排查并及时消除生产安全事故隐患等问题失管失察，对事故发生负有管理责任。建议灵寿县纪委监委给予贾学军责令检查。

（2）杨诚，男，群众，乡综合执法队职员，负责西木佛村企业土地违法、安全生产巡查工作。对凯越公司风险辨识不全面、安全员未经考核合格上岗、打蜡车间覆膜机稳压器线路破损等问题、隐患未能及时发现并督促及时整改，对事故发生负有管理责任。建议灵寿县纪委监委给予杨诚责令检查。

2.灵寿县应急管理局（2人）。

（1）张玉昆，男，群众，综合执法二股职员。对凯越公司存在的喷码机稳压器线路破损、设备接地锈蚀松动、配电箱喷码机漏电保护器失灵等问题、隐患排查不彻底，履行安全生产监督职责不力，对事故发生负有管理责任。建议灵寿县纪委监委给予张玉昆政务警告处分。

（2）田振玉，男，中共党员，综合执法二股负责人。未严格落实日常安全生产监督管理工作，对凯越公司安全生产责任制不健全、风险辨识不全面、隐患排查不到位、未按规定对从业人员开展教育培训、安全生产管理人员未取得相应资格证书从事安全

管理工作等问题失管失察，履行安全监督管理职责不到位，对事故发生负有领导责任。建议灵寿县纪委监委给予田振玉责令检查。

（四）对事故责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.相关责任人员的行政处罚建议。

（1）吕士龙，男，凯越公司打蜡车间车间主任。落实公司安全管理制度不到位，未按要求对车间开展全面生产事故隐患排查，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第九十六条⁶之规定，建议由灵寿县应急管理局给予吕士龙 2022 年度收入 20%计人民币 6600 元罚款的行政处罚。

（2）李超，男，凯越公司安全负责人。未取得相应资格证书从事安全管理工作；未履行安全管理人员职责，隐患排查不全面，未发现打蜡车间喷码机稳压器电缆线破损裸露、设备接地锈蚀松动、配电箱漏电保护器失灵等问题，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第九十六条之规定，建议由灵寿县应急管理局给予李超 2022 年度收入 20%计人民币 6600 元罚款的行政处罚。

（3）焦振学，男，凯越公司实际控制人。事故发生后，焦振学未按规定及时、如实上报生产安全事故，存在瞒报情节。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项规定，建议由灵寿县应急管理局给予焦振学 2022 年度收入 100%计

⁶ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

人民币 30800 元罚款的行政处罚。

2.对责任单位的行政处罚建议。

凯越公司。安全生产责任制不健全，未按要求制定覆膜机、喷码机岗位安全生产职责，明确岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；隐患排查治理管理制度落实不到位，未按要求排查并及时消除生产安全事故隐患。对喷码机稳压器电缆线破损裸露、设备接地锈蚀松动、配电箱喷码机漏电保护器失灵等问题未发现并及时整改；风险辨识不全面，未对覆膜机、喷码机开展风险辨识，未按要求悬挂风险告知卡；安全生产教育培训不扎实，在不具备安全培训条件的情况下，违规自主开展全员安全生产教育培训，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项⁷之规定，建议由灵寿县应急管理局给予凯越公司 50 万元罚款的行政处罚。

事故发生后，凯越公司瞒报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项⁸之规定，建议由灵寿县应急管理局给予凯越公司人民币 110 万元罚款的行政处罚。依据

⁷ 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

⁸ 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

《安全生产严重失信主体名单管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第11号）第六条第（四）项⁹规定，建议灵寿县应急管理局将凯越公司列入严重失信主体名单。

综上，建议由灵寿县应急管理局将上述两项处罚合并处理，给予凯越公司人民币160万元罚款的行政处罚。

（五）对其他有关单位的处理建议

建议灵寿县应急管理局、三圣院乡人民政府分别向灵寿县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任落实不到位，存在重发展轻安全思想

凯越公司安全发展理念不牢、安全生产意识淡薄，主要负责人履行安全生产职责不到位；未按要求落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，并及时消除生产安全事故隐患；不具备安全培训条件，违规自主开展全员安全生产教育培训。这些都暴露出企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理流于形式，企业安全和技术管理人员缺乏、重发展轻安全，为事故发生埋下祸根。

（二）企业法律意识淡薄，瞒报事故害人害己

迁西县“9·2”重大透水事故发生后，事故企业未按规定上报，造成重大社会影响，有关责任人员受到严肃处理，教训极其深刻。

⁹ 《安全生产严重失信主体名单管理办法》第六条：下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：（四）瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员。

“7·23”事故发生后，凯越公司未从中汲取教训，仍然未按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定向当地政府、应急管理部门或负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，私自协商解决，隐瞒已经发生的事故。被举报、查实后，面临巨额行政处罚，主要负责人涉嫌犯罪移交公安机关处理，害人害己，教训深刻。

（三）安全监管有漏洞，问题隐患常治长存

习近平总书记强调，要以对人民极端负责的精神抓好安全生产工作，守土有责，敢于担当，严格监管，让人民群众安心放心。从凯越公司“7·23”触电事故暴露出的问题看，灵寿县应急管理局和三圣院乡人民政府督促企业排查、发现问题隐患的能力还需要进一步提升，监管监察流于形式，导致一些显而易见的问题隐患常治长存。监管监察人员重检查数量和痕迹、不重质量，发现问题避重就轻一交了之，对企业主要负责人履职情况、车间隐患排查治理情况未能及时发现并督促整改消除，使企业“带病”生产，最终酿成事故。

七、事故整改和防范措施

（一）统筹发展和安全，进一步树牢安全发展理念

各级党委、政府要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，深刻吸取事故教训，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，压实各级安全生产责任，严格落实企业

安全生产主体责任和部门、乡镇监管责任。要切实增强风险意识和底线思维，以“时时放心不下”的责任感，抓细抓实安全生产各项工作，积极有效防范化解安全风险，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处，以有效措施和良好成效坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

（二）突出重点，严格企业安全生产主体责任落实

全县各类生产经营单位要结合本次事故，举一反三，深入开展自查自纠活动，严格制定、落实全员安全生产责任制，建立健全安全生产规章制度，加大安全生产资金投入和教育培训力度，提升主要负责人、安全技术人员和安全管理能力水平。组织开展安全隐患大排查和设备安全大检查，对存在隐患的作业地点或设备设施，采取切实可行的安全措施，对查出的问题隐患立即组织整改。特别是凯越公司要针对作业现场各项安全管理制度和岗位责任制度组织一次全员安全教育培训。要组织开展安全隐患大排查和设备安全大检查，对存在隐患的作业地点或设备设施，采取安全措施，立即整改到位。

（三）进一步厘清安全监管职责，严格监管执法

全县各乡镇、部门要认真分析此次事故的深层次原因，总结梳理监管措施未落地见效的问题，研究制定相应的对策措施，认真组织开展安全生产大排查大整治活动，加大监管执法力度，进一步梳理监管清单及职责清单，厘清边界，做到监管全覆盖、无盲区。针对检查发现的问题和隐患，督促企业立即整改，不能立

即整改到位的，要落实安全管控措施；对构成重大安全隐患的，依法依规采取停产整顿、吊销证照、关闭取缔等措施，从重从快处理，坚决防范事故发生，确保全县安全生产形势持续稳定。

（四）强化举报工作，严厉打击生产安全事故瞒报行为

全县各乡镇、部门要进一步加强国家安全生产法律法规的宣教活动，严厉打击生产安全事故瞒报行为，对瞒报事故始终保持高压态势，坚决做到“零容忍”，坚决杜绝生产安全事故的瞒报、谎报、迟报、漏报现象出现。要加强安全生产举报工作，鼓励广大人民群众积极举报安全生产违法违规行为。