

宝安沙井宗地 A301-0622 项目 “9·19” 一般高处坠落事故调查报告

2025 年 9 月 19 日，宝安区沙井街道宗地 A301-0622 项目工地发生一起高处坠落事故，造成 1 人受伤。事故发生后，市安委办对事故调查处理工作进行了挂牌督办，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房和城乡建设局、区总工会等部门参与，组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，本起事故是一起因作业现场安全管理不足、工人违章冒险作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位概况及事故相关概况

1. 事故发生单位概况

（1）防台风措施作业单位：深圳不二科技建设有限公司（以下简称深圳不二公司），法定代表人：陶某，统一社会信用代码：91440300MA5HMEET61，注册地址：深圳市宝安区航城

街道三围社区航城智慧安防科技园 A 栋 888，成立日期：2023 年 1 月 9 日，经营范围：建筑工程承包、建筑幕墙工程承包等。资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级、建筑幕墙工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级等。

（2）劳务承包单位：上海力廷建筑劳务有限公司（以下简称上海力廷公司），法定代表人：包某法，统一社会信用代码：91310230MA1JXULQ4N，注册地址：上海市崇明区庙镇宏海公路 98 号 8352 室（上海庙镇经济开发区），成立日期：2016 年 11 月 23 日，经营范围：建筑劳务分包。资质类别及等级：施工劳务不分等级。

2. 事故相关单位概况

（1）1 栋幕墙施工单位：中建不二幕墙装饰有限公司（以下简称中建不二幕墙公司），法定代表人：刘某军，统一社会信用代码：91430000616770791J，注册地址：长沙市雨花区中意一路 158 号中建大厦 21 楼，成立日期：1991 年 7 月 26 日，经营范围：建筑工程承包、建筑幕墙工程承包等。资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级等。

（2）监理单位：安徽省建设监理有限公司（以下简称安徽建设监理公司），统一社会信用代码：91340000148947612F，法定代表人：朱某芳，注册地址：安徽省合肥市包河区徽州大道 6669 号高速滨湖时代广场 C8 栋 2101，成立日期：1993 年 8

月 19 日，经营范围：建筑工程项目管理等。资质类别及等级：工程监理综合资质。

（3）建设单位：深圳融华置地投资有限公司（以下简称融华置地公司），统一社会信用代码：91440300MA5GFNNCX0，法定代表人：李某，注册地址：深圳市宝安区沙井街道坐岗社区松山工业区 12 栋 A204，成立日期：2020 年 11 月 6 日。经营范围：房地产开发、房地产经纪、物业管理等。

3. 事故相关概况

涉事工程于 2023 年 7 月 5 日取得施工许可证，该工程涉及施工内容包括主体结构、装饰装修、幕墙安装等。

2021 年 6 月，融华置地公司与安徽建设监理公司签订了涉事工程《监理服务合同》。

2024 年 7 月份，融华置地公司将涉事工程的 1 栋幕墙及金属屋面工程发包给中建不二幕墙公司与维业建设集团股份有限公司联合体负责施工，签订有《建筑工程施工合同》，其中合同约定由中建不二幕墙公司负责 1 栋幕墙工程的施工。

2025 年 5 月份，融华置地公司将涉事工程的 S5 栋幕墙工程发包给深圳不二公司负责施工，签订了工程的《建筑工程施工合同》。

2025 年 6 月份，深圳不二公司将 S5 栋幕墙工程的劳务施工分包给上海力廷公司，双方签订了《劳务分包合同》。合同签订后，上海力廷公司安排常某涛的劳务班组配合深圳不二公

司负责项目工地 S5 栋幕墙工程的劳务施工工作。

（二）事故发生单位及相关单位的安全管理情况

1. 上海力廷公司安全管理情况

（1）相关人员情况

李某磊，项目负责人，全面负责 S5 栋幕墙工程劳务施工的日常管理等工作。

常某涛，班组长，负责 S5 栋幕墙工程劳务施工班组的施工管理及班组工人施工安排等工作。

陶某波（伤者）、毕某，两人为劳务施工班组工人，负责 S5 栋幕墙工程劳务施工安装作业等工作。

（2）安全管理状况

公司为作业工人提供有劳动防护用品；工人入场时有对其进行班组级安全教育和培训；在工人开工前有进行班前安全教育及提醒工人施工时按要求佩戴、使用劳动防护用品。

2. 深圳不二公司安全管理情况

（1）相关人员情况

何某强，项目经理，全面负责 S5 栋幕墙工程的日常管理和运营等工作。

谢某，安全总监，负责 S5 栋幕墙工程的现场安全管理等工作。

（2）安全管理状况

公司安排有安全员对施工现场进行安全巡查；编制了《安

全生产基本常识》《现场安全管理要求》《安全生产六大纪律与十项安全技术措施》等文件；对新入场作业工人进行了三级安全教育培训及技术交底等，提供有《工人入场三级安全教育登记表》及对施工现场相关安全检查照片等材料。

3. 中建不二幕墙公司安全管理情况

（1）相关人员情况

徐某鑫，项目经理，全面负责1栋幕墙工程的日常管理和运营等工作。

（2）安全管理状况

对施工现场有安排人员进行检查、巡查；编制了《现场安全管理要求》《安全生产基本常识》等文件；有对工人进行三级安全教育培训，提供了对施工现场相关安全检查照片和项目安全会议纪要等材料。

4. 安徽建设监理公司安全管理情况

（1）相关人员情况

师某利，项目总监理工程师，全面负责涉事工程监理服务等工作。

（2）安全管理状况

公司成立了项目监理部，对涉事工程有按要求进行巡视和旁站，对项目的日常巡检提供有《安全监理工作联系单》《安全隐患整改通知》《罚款单》《危大工程监理巡视检查记录表》《项目周安全例会会议纪要》及巡检记录照片等材料。

5. 融华置地公司安全管理情况

（1）相关人员情况

顾某冰，项目负责人，全面负责涉事工程的建设管理等工作。

（2）安全管理状况

公司委托安徽建设监理公司对项目进行日常管理与施工监管；与中建不二幕墙公司及深圳不二公司签订有《安全生产管理协议》；参与监理单位组织的安全检查、安全例会，并提出安全管理要求，提供有《项目安全、质量周检查报告》《项目联合检查安全问题销项清单》《罚款单》及安全检查记录照片等材料。

（三）事故有关情况

2025年9月18日建设单位转发了第17号“米娜”台风蓝色预警生效的提醒信息，并督促项目施工单位按照台风正面袭击的准备严格落实各项台风防御措施。同日，中建不二幕墙公司与其控股的深圳不二公司在项目部组织召开了防台风安全会议，经双方在会议上协商确定，由深圳不二公司的劳务班组工人负责落实防台风相关措施，包括材料归整、防护设施设备加固及将吊篮落地并捆绑固定等。

（四）事故发生经过

2025年9月19日14时35分许，深圳不二公司项目经理何某强巡查工地防台风措施落实情况时发现1栋幕墙工程施工区域下方S1-C栋7楼平台屋面的40号吊篮（涉事吊篮）的悬吊平台被卡阻未降落至地面，于是交代上海力廷公司劳务班组

长常某涛安排工人将其落地并进行捆绑固定。

14 时 40 分许，常某涛安排工人毕某和陶某波（伤者）将涉事吊篮悬吊平台落地及固定。15 时 50 分许，陶某波和毕某来到项目工地 S1-C 栋 7 楼北侧平台后看到涉事吊篮悬吊平台的西北侧支腿被卡阻在 18 号吊篮西侧悬挂支架的顶部（详见图 1），于是毕某就用一根钢管去撬悬吊平台被卡阻的位置，而陶某波则用手去推悬吊平台底部，两人操作了一会后未能将悬吊平台从卡阻位置脱离出来。随后毕某就上到悬吊平台内，操作悬吊平台上下轻幅移动，而陶某波则站在悬吊平台下方的围墙上用钢管去撬卡阻位置及用手去推悬吊平台，悬吊平台突然从卡阻位置脱离出来并发生摆动，陶某波下意识抓住悬吊平台，随即被摆动的悬吊平台带至 7 楼平台围墙外，后因陶某波未能抓紧吊篮悬吊平台导致其从 7 楼坠落至 4 楼平台地面受伤。



图 1 事发前涉事吊篮悬吊平台被卡阻的状况

（五）事故现场情况

1. 事故发生地为涉事项目工地西面 S1-C 栋 7 楼北侧平台

(详见图 2)。

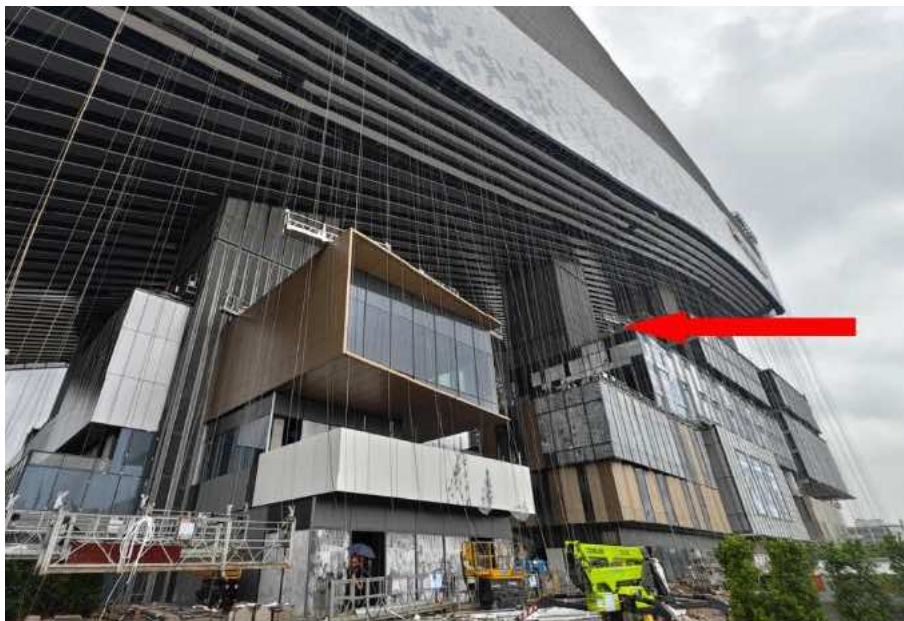


图 2 事发地位于工地西面 S1-C 栋 7 楼北侧平台

2. 事故发生位置位于项目工地西面 S1-C 栋 7 楼北侧屋面平台，平台边缘砌有围墙，地面安装有 18 号吊篮的配重悬挂装置，每套配重悬挂装置均由 2 个配重悬挂支架、多个配重块和钢丝绳等组成；事发时，涉事吊篮悬吊平台西北侧支腿被卡阻在 18 号吊篮西侧悬挂支架的顶部，涉事工人站立于围墙上的红圈位置；事发后，涉事吊篮悬吊平台悬挂于空中（详见图 3）。



图 3 事故现场

3. 事发后，涉事吊篮悬吊平台悬挂在事故现场北侧围墙上，现场测得悬吊平台尺寸约为 $4.1\text{m} \times 0.69\text{m} \times 1.1\text{m}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）（详见图 4）。

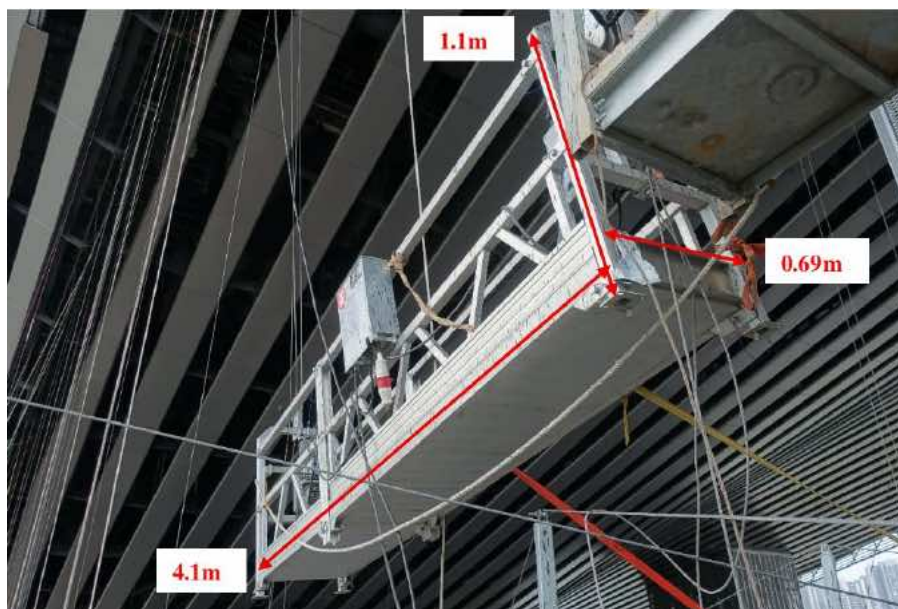


图 4 涉事吊篮悬吊平台

4. 经现场勘查发现，涉事吊篮悬吊平台的底部四个角均设

置有支腿，其中悬吊平台西北支腿存在明显刮擦的痕迹（详见图 5）。



图 5 涉事吊篮悬吊平台西北支腿有刮擦痕迹

5. 事发后，涉事工人陶某波坠落至项目工地 S1-C 栋 4 楼平台，坠落高度约 13.79 米；在涉事工人坠落位置边上有一顶蓝色安全帽，为涉事工人作业时佩戴的安全帽（详见图 6）。



图 6 涉事工人坠落高度及位置

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故造成 1 人受伤。

伤者陶某波，男，52 岁，湖南省汉寿县人；经医院诊断伤者伤情为：创伤性肺破裂（左肺）、创伤性血气胸（左侧）、多发肋骨骨折（左侧）、脾破裂、多发性腰椎骨折（L1-5 左横突、棘突）、闭合性锁骨骨折（左侧）、肩胛骨骨折（左侧）、肾挫伤等，根据《企业职工伤亡事故分类》（GB/T 6441-1986）4.2 条及《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）的相关标准，伤者伤情诊断核定损失工作日约 520 个工作日，超过 105 个工作日，属于重伤。

2. 事故造成的直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币 17.47 万元（为伤者的住院治疗费用；伤者的误工及人身伤害赔偿尚未达成赔偿协议。）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，工人毕某立即联系班组长常某涛并下到 4 楼平台查看陶某波情况，赶到 4 楼平台时陶某波一直在喊痛，随后和赶来人员用木板将其抬至涉事楼栋一楼等候救援车辆。中建不二幕墙公司项目经理徐某鑫在涉事工地巡查时发现涉事工人受伤情况，于是立即安排工地的应急救援车将陶某波送往医

院救治。

（二）事故报送情况

中建不二幕墙公司项目经理徐某鑫组织人员将陶某波送往深圳广生医院救治，因伤者伤情较重该医院不具备救治条件，后将伤者转至龙岗区仁安医院救治；仁安医院处理了伤者胸腔积液情况后因不具备处理伤者内脏损伤问题，于是徐某鑫又将伤者转至公办龙岗中心医院救治，龙岗中心医院接收伤者后便将其受伤情况上报至龙岗区总值班室。中建不二幕墙公司项目经理徐某鑫在事故发生后未在规定时间内^[1]内向政府有关部门报告事故，存在迟报事故行为；深圳不二公司项目经理何某强在事发后约 25 分钟赶到现场，获悉事故有关情况后亦未在规定时间内报告事故，存在迟报事故行为。

（三）政府及相关部门应急处置情况

9 月 19 日 23 时许，宝安区总值班室接到龙岗区总值班室通报有关信息后将情况转至相关职能部门核实，沙井街道办事处、辖区派出所、区住房和建设局等部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，并按时将核实后的情况上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（四）事故善后情况

^[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

事故发生后，政府相关部门立即组织协调善后处理工作，善后处置过程中伤者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（五）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问及检测鉴定，认定事故直接原因是：涉事工人陶某波安全意识不足，在未采取有效防高坠安全措施的情况下，冒险站在事发区域 7 楼平台围墙上用手推移被钩挂的涉事吊篮悬吊平台，当钩挂点脱离瞬间，悬吊平台发生摆动，随即将抓住悬吊平台的涉事工人带至 7 楼平台围墙外，导致其从 7 楼坠落至 4 楼平台受伤。

（一）直接原因分析

1. 事发区域 7 楼平台围墙的北侧为距离 4 楼地面高度约 13.79 米的临空，事发时涉事工人冒险站立在围墙上方并用手推移涉事吊篮悬吊平台的过程中，存在高处坠落风险。

2. 涉事工人安全意识淡薄，在临边高处作业时未系挂安全带等劳动防护用品^[2]，不慎被突然摆动的悬吊平台带至 7 楼平台围墙外，导致从 7 楼坠落至 4 楼平台，造成本起事故。

[2] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB 55034-2022)第 3.2.1 条：在坠落高度基准面上方 2m 及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

（二）事故相关鉴定情况

经广东省质量监督机械检验站现场勘查鉴定：

1. 事故现场位于涉事项目工地西面 S1-C 栋 7 楼屋面，屋面边缘砌有围墙，涉事人员的坠落部位位于 4 楼地面，测得坠落高度约为 13.79m，坠落部位距离 S1-C 栋北侧外立面约 3.5m，说明涉事人员应从事故现场北侧围墙处坠落至地面。

2. 事故现场的地面安装有 17 号吊篮和 18 号吊篮的 2 套配重悬挂装置，每套配重悬挂装置均由 2 个配重悬挂支架、多个配重块和钢丝绳等组成。测得 17 号吊篮北侧悬挂支架的顶部离地高约 2.45m，18 号吊篮西侧悬挂支架的顶部离地高约 2.25m。由此可见，涉事人员站在地面上时，手需要举起高于头顶才能触及卡阻的涉事吊篮支腿，这样的姿势难以发力推拉涉事吊篮，结合目击者的描述，如果涉事人员站在围墙上推拉涉事吊篮则更容易发力。

3. 现场对涉事吊篮进行运行试验，经试验，涉事吊篮运行平稳、无卡阻、无噪声、无异常动作。

4. 从事发前涉事吊篮卡阻的现场照片来看，涉事吊篮的西北侧支腿被卡阻在 18 号吊篮西侧悬挂支架的顶部。经现场勘查发现，涉事吊篮的悬吊平台底部四个角均设置有支腿，其中西北支腿存在严重刮擦痕迹，18 号吊篮的悬挂支架（材质为钢材）顶部同样存在刮擦痕迹。

结论：事发时，涉事人员站在围墙上推拉涉事吊篮的悬吊

平台，当钩挂点解除瞬间，悬吊平台摆动，涉事人员被带至平台北侧围墙外，坠落到4楼平台。

（三）安全管理存在的问题

1. 上海力廷公司安全管理存在的问题

（1）未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除作业人员在临边高处作业时未采取防高坠措施的事故隐患。

（2）公司主要负责人李某磊履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事工人违章冒险作业的生产安全事故隐患。

2. 深圳不二公司安全管理存在的问题

（1）未教育和督促作业工人严格按照项目工程的安全操作规程和技术交底^[3]进行作业；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除作业人员在临边高处作业时未采取防高坠措施的事故隐患。

（2）项目经理何某强未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事工人违章冒险作业的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任

[3] 《现场安全管理要求》第2条第（4）项：在无可靠操作平台的高处，作业人员必须按高挂低用的规定系挂合格的安全带。

《安全生产基本常识》第6条：在无可靠操作平台的2米高处、悬空、陡坡、脚手架搭设、拆除及大中型机械的安装拆卸等施工作业必须系好安全带。

《安全生产六大纪律与十项安全技术措施》第2条：二米以上的高处、悬空作业无安全设施的，必须戴好安全带、扣好保险钩。

认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中受伤免于追究责任人员

工人陶某波安全意识淡薄，在未采取有效防高坠安全措施的情况下冒险进行临边高处作业，作业过程中不慎被突然摆动的吊篮带至7楼平台围墙外，导致从7楼坠落至4楼平台受伤，应对本起事故负直接责任，鉴于其在事故中已受重伤且仅造成自身伤害、未造成其他人身伤害和财产损失，建议免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 上海力廷公司主要负责人李某磊履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事工人违章冒险作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 深圳不二公司项目经理何某强未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事工人违章冒险作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

同时，项目经理何某强在事故发生后未在规定时间内向政

府有关部门报告事故，其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3. 中建不二幕墙公司项目经理徐某鑫在事故发生后未在规定时间内向政府有关部门报告事故，其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

1. 上海力廷公司安全管理不到位，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除作业人员在临边高处作业时未采取防高坠措施的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 深圳不二公司未认真落实安全生产主体责任，未教育和督促作业工人严格按照项目工程的安全操作规程和技术交底进行作业；未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除作业人员在临边高处作业时未采取防高坠措施的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事企业监管部门的监督管理情况进行调查，

未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事单位未认真落实作业现场安全监管工作，未严格落实隐患排查治理工作，未及时发现作业人员违章冒险作业的安全问题；涉事工人安全意识淡薄，临边高处作业系挂安全带等劳动防护用品是基本的安全常识，涉事工人却在实际作业过程中存在侥幸心理，在未采取任何防高坠措施的情况下冒险违章作业，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）上海力廷公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强对从业人员安全教育和培训，提高员工安全防范意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全操作规程及掌握本岗位安全操作技能。

2. 加强对员工的管理，督促作业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章冒险作业行为。

3. 项目负责人应认真履行安全管理职责，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除施工现场的生产安全事故隐患。

（二）深圳不二公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如

下要求：

1. 加强对施工现场的安全管理，对查出的事故隐患要及时整改；教育和督促从业人员严格执行项目工程的安全生产规章制度和安全操作规程。

2. 项目负责人应认真履行安全管理职责，进一步加强施工现场的安全管理，认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除施工现场的生产安全事故隐患，并及时、如实报告生产安全事故。

（三）中建不二幕墙公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，加强对安全生产事故信息报告的管理和监督，事故报告应当及时、如实、准确、完整。

（四）安徽建设监理公司应认真吸取本起事故的深刻教训，严格履行监理职责，强化施工现场的安全检查，对检查发现的各种事故隐患，要及时督促施工单位采取切实有效的整改措施并落实整改。

（五）融华置地公司应认真吸取本起事故的深刻教训，加强对生产经营活动的安全管理，加大监管力度，督促监理单位和施工单位严格落实安全生产管理工作。

（六）区住建部门应以此为戒，加强在监项目的安全监管力度，切实落实安全监管责任，督促项目各参建单位严格落实安全生产主体责任，防范类似事故再次发生。