

沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿 “12·7”瞒报一般其他事故调查报告

事故调查组

目 录

一、 事故基本情况	2
(一) 有关单位概况	2
(二) 事故单位概况	3
(三) 事故区域情况	5
(四) 事故发生经过	5
(五) 事故现场情况	6
(六) 人员伤亡和直接经济损失情况	6
(七) 事故瞒报经过	7
二、 事故应急处置及评估情况	8
(一) 事故信息接报及响应情况	8
(二) 医疗救治和善后情况	9
(三) 事故应急处置评估	9
三、 事故直接原因分析	9
(一) 直接原因分析	9
(二) 事故相关检测检验和鉴定情况	10
(三) 其他可能因素排除	10
四、 有关责任单位存在的主要问题	10
(一) 红阳三矿	10
(二) 有关部门	11
五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议	12
(一) 对事故责任人员的处理建议	12
(二) 对事故单位的处理意见	12
(三) 其他处理建议	12
六、 事故防范及整改措施	12

2025 年 12 月 7 日 2 时 01 分，沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿（以下简称红阳三矿）发生一起一般其他事故，造成 1 人遇难，直接经济损失 207.13 万元。事故发生后，红阳三矿蓄意瞒报事故。

经群众举报，辽宁省地方矿山安全监督管理局、辽宁省公安厅对红阳三矿瞒报生产安全事故组织核查，经核查属实，随即报告辽宁省委、省政府。

辽宁省委、省政府高度重视，省委书记许昆林、省长王新伟分别作出批示，要求对瞒报事故严肃追责问责、一查到底。2026 年 1 月 3 日，依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，国家矿山安全监察局辽宁局会同辽宁省地方矿山安全监督管理局、辽阳市人民政府成立沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿“12·7”瞒报一般其他事故联合调查组（以下简称事故调查组），辽阳市发展和改革委员会、市公安局、市总工会、市应急管理局作为成员单位参加事故调查。辽宁省监委驻辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（以下简称省能源产业集团）监察专员办公室应邀派员参与。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查清了红阳三矿瞒报生产安全事故情况，认定了事故

的性质和事故责任，提出对责任人员和责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的主要问题，提出了防范和整改措施，编制了事故调查报告。

调查认定：该起事故是一起因工人违章作业导致的生产安全责任事故，并且蓄意瞒报。

一、事故基本情况

（一）有关单位概况

1. 上级企业概况

省能源产业集团是辽宁省委、省政府于 2018 年 11 月批准设立的国有独资公司，由原 9 个省属能源类企业重组整合而成，注册资本 200 亿元人民币。主营业务涵盖煤炭、电力、清洁能源、页岩油及循环经济、装备制造、产业金融等领域，拥有 27 个生产矿井。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称辽能股份公司）是省能源产业集团下属公司。沈阳焦煤股份有限公司（以下简称沈焦公司）是辽能股份公司下属公司，拥有 7 个煤矿（本埠 5 个、域外 2 个），煤炭核定生产能力 1160 万吨/年。沈焦公司设有安全生产委员会，全面负责公司的安全生产管理工作，下设安全监督管理部、煤炭事业部、机电管理部，对矿井行使全面的安全技术管理职能。

2025 年以来，沈焦公司通过开展重大隐患专项检查、安全生产标准化专项验收、安全专项行动等方式对所属矿井进行日常

安全检查。2025 年，沈焦公司对红阳三矿共计检查 133 次，发现问题隐患 2572 条。

2.其他单位情况

辽宁省健康产业集团沈煤红菱矿医院(以下简称红菱矿医院)位于沈阳市苏家屯区,系辽宁省健康产业集团有限公司下属医疗机构,该医院在红阳三矿设有驻矿卫生所。沈阳市苏家屯区天台山殡仪馆位于沈阳市苏家屯区,由沈阳市苏家屯区民政中心直接管理。

(二) 事故单位概况

1.基本情况

红阳三矿位于辽阳市灯塔市柳条寨镇,隶属于沈焦公司,省属国有重点煤矿。矿井始建于 1991 年 12 月,2000 年 12 月投产,核定生产能力 240 万吨/年,井田面积为 49.11km²,正常生产煤矿。矿井采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均在有效期内,原矿长王某持有安全生产知识和管理能力考核合格证。

2.开拓开采

矿井采用立井单水平上下山开拓方式,矿井共有 5 个井筒,3 个井筒提升兼入风,2 个井筒回风,采用两翼对角机械抽出式通风。现主采煤层为 7#煤、12#煤和 13#煤,煤种为瘦煤、贫瘦煤、贫煤。

矿井生产水平-850m,有 4 个生产采区,分别为北三采区、北二下采区、西二采区、西三上采区;1 个新建采区西一下采区。

事故发生时，井下有 2 个综采工作面：西三上采区 706 工作面、北二下采区 1316 工作面；1 个拆除工作面：西二采区 1304 工作面，1 个准备工作面：北三采区 1306 工作面；4 个掘进工作面：北三采区 1300 运顺、西三上采区 708 切眼、西二采区 1300-1[#] 泄水巷、西二采区 1300-2[#] 泄水巷；1 个停掘工作面为西一下采区回风巷。

3.安全管理机构人员配置情况

事故发生时，红阳三矿安全管理机构成员有：矿长、党委书记、总工程师、生产副矿长、纪委书记、安全副矿长、机电副矿长、总会计师、生产副总工程师、掘进副总工程师、机电副总工程师、通风副总工程师、地测副总工程师、防冲副总工程师等。

4.职能科室和生产区队设置情况

红阳三矿设置安全管理部、生产办公室、机电办公室、地测办公室、调度室、防冲办公室、防突办公室 7 个职能部室和综采队、综采拆除队、掘进队、维修队、运维队、运输队、运转队、皮带队、机电队、制冷队、通风队、防冲队、防突队、安检大队、工程地测大队、信息中心等 29 个基层单位。

5.劳动组织形式

矿井劳动组织形式为三班制，掘进队及二线辅助单位作业时间：甲班（0 时至 8 时）、乙班（8 时至 16 时）、丙班（16 时至 24 时），综采队作业时间：生产甲班（0 时至 12 时），生产乙班（12 时至 24 时），检修班（8 时至 16 时）。

（三）事故区域情况

事故发生在北二下采区 1316 综采工作面，采用倾斜长壁后退式综合机械化采煤，全部垮落法管理顶板，工作面设计长度 210m，顺槽长度 1163m，事故发生时已回采 988m，煤层平均厚度 2.6m。1316 综采工作面回风顺槽为三心拱形断面，净宽 4.6m，净高 3.4m，巷道倾角 9°，支护形式为锚杆、钢绞线、金属网、U 钢棚等联合支护，超前支护 120m，采用 ZQ4000/20.6/45 型巷道超前支护液压支架支护，支架间通过推拉缸实现联动连接，从上隅角沿回采方向排序分别为 1[#]、2[#]、3[#]支架。1316 综采工作面回风顺槽风门外距工作面约 180m 处安设 1 台 JDHB-28/11 型回柱绞车。


（四）事故发生经过

12 月 6 日 21 时 40 分许，综采一队召开班前会，当班出勤 11 人，跟班副队长冯某某主持，班长张某春安排工作，安排韩某峰、王某甲、王某乙在 1316 综采工作面刮板输送机机尾清理底板散落的煤炭，安排其他 6 名工人在机头和工作面移架、清理煤炭。23 时 20 分许，工人陆续到达工作面作业，12 月 7 日 0 时许，韩某峰、王某甲、王某乙清理 1316 综采工作面回风顺槽超前支护段 3 台液压支架之间堆积的煤矸，随后韩某峰操作支架推拉缸移动 1[#]支架，支架前移 600mm，韩某峰第 2 次移架时推拉缸异响，1[#]支架未产生位移。1 时 30 分许，韩某峰与张某春商议用 1316 综采工作面回风顺槽外回柱绞车拖拽支架，韩某峰用 40T

刮板运输机链条作连接装置，将钢丝绳与 1#支架连接，1 时 50 分许，张某春发出提升信号后，回柱绞车牵引 1#支架前移 200mm，2 时 01 分，张某春再次发出提升信号，1#支架未产生位移，韩某峰在 2#支架处操控推拉缸的液压阀组，辅助拖拽 1#支架，刮板运输机链条被拉断，弹出的链环击中韩某峰左腿。

（五）事故现场情况

经调查认定，事故发生地点为 1316 综采工作面回风顺槽距工作面约 1m 处。事故发生时，1316 综采工作面距回风顺槽风门 66m，回风顺槽超前支护段在巷道左侧（回采方向）安设 3 台液压支架，每组支架长 2.4m，宽 0.74m，1#支架与工作面液压支架齐平，3 台液压支架间距约 2m，韩某峰位于 2#液压支架煤壁侧，距工作面约 1m，张某春站在韩某峰的对侧，绞车信号装置吊挂处，距工作面约 8m，冯某某与张某春同侧，距工作面约 13m。

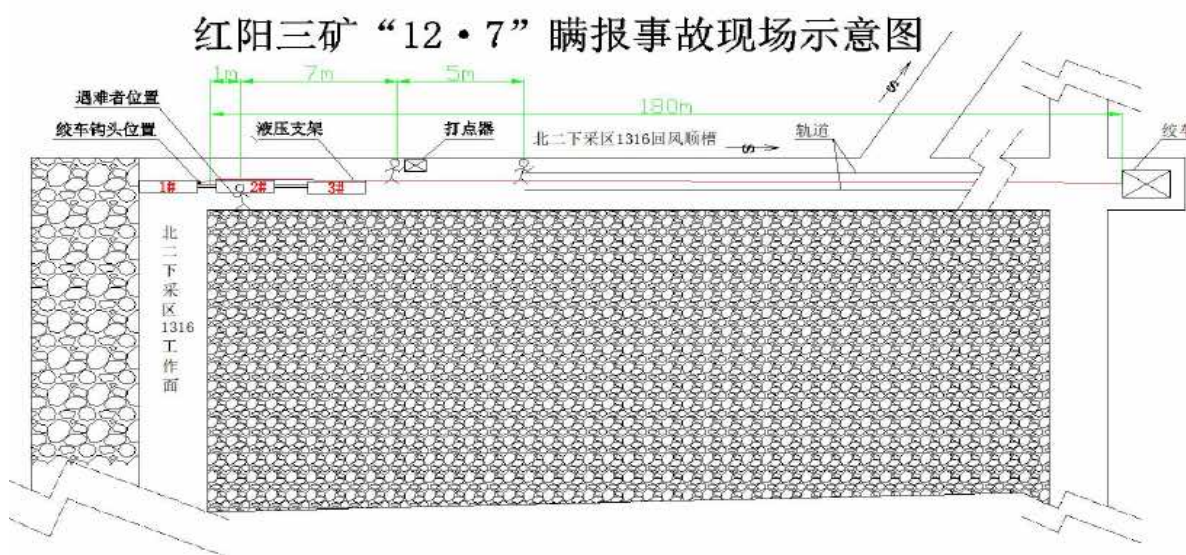

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人遇难，直接经济损失 207.13 万元。

（七）事故瞒报经过

1.秘密商议瞒报经过。12 月 7 日 3 时 25 分，矿长王某接到调度室主任李某昌的电话，报告“韩某峰拉机尾支架时，大绳把腿抽骨折了，情况不容乐观”；3 时 40 分，王某接到生产副总工程师王某丙电话，报告“人已经不行了，死了”；4 时 40 分许，王某、杨某宏、王某东、宋某利等副总工程师以上矿领导 11 人开会，会议决定对事故隐瞒不报，与会人员未提出反对意见。杨某宏联系红菱矿医院开具病亡死亡医学证明，宋某利安抚遇难者家属，人力资源部部长韩某与遇难者家属协商赔偿事宜，调度室主任李某昌伪造工人晕倒的电话录音和调度记录。宋某利和综采一队党支部书记刘某利授意工人谎称韩某峰心脏病死亡。总会计师何某芹联系红菱矿医院删除运送遇难者遗体进、出医院视频录像。

2.秘密协商赔偿经过。12 月 7 日 5 时许，韩某与遇难者家属协商赔偿事宜，最终达成一致意见。7 时 30 分，王某、杨某宏、王某东、宋某利等 11 人开会研究筹集赔偿款事宜，副总工程师以上矿领导 14 人筹集现金，与会人员未提出反对意见。当日，何某芹以现金形式赔偿遇难者家属，其余赔偿款计划以工伤保险赔付。

3.秘密开具死亡医学证明经过。12 月 7 日，杨某宏电话联系红菱矿医院院长许某潭，商定将遇难者韩某峰的死亡医学证明开

成突发疾病，许某潭授意医疗科科长唐某静和值班医生张某娥在没有诊断书的情况下出具虚假《居民死亡医学证明（推断）书》，载明韩某峰的死亡原因为急性心肌梗死。12月8日许某潭授意医院驻矿卫生所医生王某国伪造遇难者韩某峰病亡门诊病志，王某国将韩某峰死亡原因写为急性心肌梗死。

4.处置遗体经过。韩某峰经苏家屯区中心医院抢救无效宣布死亡后，遗体被运至红菱矿医院，12月7日下午，天台山殡仪馆殡葬车将遇难者遗体运至天台山殡仪馆遗体寄存处，天台山殡仪馆工作人员郑某平和赵某为遇难者清洗遗体、缝合伤口，换穿寿衣后，将遇难者遗体火化。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，张某春用毛巾勒紧韩某峰左腿根部止血，2时03分，冯某某向调度室汇报事故情况并请求安排井下人车、救护车，王某甲、王某乙等人用调量风门门板充当担架护送伤者于2时11分离开现场。调度员娄某联系红菱矿医院救护车，联系驻矿卫生所医生董某令到井口准备施救，并向矿领导汇报事故情况。2时38分，现场人员护送韩某峰到达副井井口，医生董某令初步检查，韩某峰左大腿骨折，大量失血，面色苍白、手部冰凉。

事故发生后，红阳三矿未按规定报告上级公司和矿山监管监察部门，蓄意瞒报事故。

（二）医疗救治和善后情况

韩某峰被送至沈阳市苏家屯区中心医院救治。3 时 10 分，救护车抵达苏家屯区中心医院，急诊诊断：患者左大腿远端一长约 25cm 大小横行伤口，左大腿部分离断，无自主呼吸，无心率，颈动脉搏动消失。经抢救无效死亡后，遇难者遗体被运往红菱矿医院暂存。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，红阳三矿没有向各级政府及有关监管部门报告，自行组织抢救，救援过程中没有造成次生事故，现场及时处置，但止血措施效果不佳，伤者大量失血。事故发生后矿区生产生活秩序稳定。

三、事故直接原因分析

事故直接原因：工人违规使用回柱绞车拖拽液压支架，用刮板输送机链条作为连接装置，链条在绞车和推拉缸的拉力作用下发生断裂，弹出的链环将钢丝绳运行区域内的作业人员腿部击伤，经抢救无效死亡。

（一）直接原因分析

1.现场作业人员违反《北二下采区 1316 工作面采煤作业规程》规定，使用回柱绞车拖拽液压支架。

2.作业人员使用的刮板输送机链条为非标准连接装置，绞车停车后钢丝绳等主要受力部件持续受力，作业人员操作液压支架推拉缸致使连接装置受力不均，刮板输送机链条断裂，链环弹出。

3.作业人员未严格执行《红阳三矿机电运输系统管理制度》，违规站在绞车钢丝绳运行区域内，被弹出的链环击伤致死。

（二）事故相关检测检验和鉴定情况

沈阳市苏家屯区中心医院出具的《门（急）诊病例》记载：韩某峰死亡，失血性休克，创伤性大腿截断，股动脉部分断裂。

（三）其他可能因素排除

依据现场勘查、调查询问情况，当班未监测到有毒有害气体超限，事故现场顶帮支护完好，未见其他异常情况。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）红阳三矿

1.现场安全管理混乱。作业人员不具备把钩工作业资格，违反《红阳三矿机电运输系统管理制度》，未执行“四人连锁”和“行车不行人”规定，明知钢丝绳运行区域有3名作业人员，仍违规发出绞车运行信号。安全管理人员未履行现场安全管理职责，跟班副队长对现场作业人员使用绞车拖拽液压支架的违章行为未有效制止。

2.隐患排查不到位。液压支架维护不到位，推拉缸经常性损坏，加大液压支架移架难度。井下视频监控管理不严格，多地点、多频次、长时间关闭视频，事故发生前事故地点视频断电，未能及时发现违章作业行为。

3.安全培训教育不到位。作业人员安全意识淡薄，对违章作业行为造成的严重后果认识不足，自保互保意识不强，违规在钢

丝绳运行区域作业。工人互救能力不足，人员受伤后大量失血，止血措施效果不佳。

4.蓄意瞒报事故。矿井安全管理人员法治意识淡薄，事故发生后，不按规定^[1]报告，采取伪造电话录音和调度记录、删除医院视频监控录像、给遇难者家属高额赔偿、请托医疗机构出具虚假《居民死亡医学证明（推断）书》和伪造门诊病志等方式蓄意瞒报事故。

（二）有关部门

1.辽能股份公司及沈焦公司

辽能股份公司及沈焦公司事故教训汲取不深刻，辽宁本埠煤矿在6个月内发生2起生产安全事故；对红阳三矿安全生产工作指导不力，对违规作业、安全管理混乱等行为失察；事故警示教育不到位，未有效推动红阳三矿落实事故信息报送的主体责任，对红阳三矿“12·7”瞒报事故失察。

2.省能源产业集团

省能源产业集团督促下属公司落实企业安全生产主体责任不到位，安全管理松懈，未有效传递安全生产压力。

3.医疗机构

红菱矿医院参与瞒报事故，违规开具虚假《居民死亡医学证明（推断）书》，驻矿卫生所伪造遇难者韩某峰门诊病志。

4.殡葬服务机构

[1]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

苏家屯区天台山殡仪馆遗体处置不规范，发现遇难者韩某峰遗体有明显外伤后，未按规定向有关部门报告。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

共对 32 名相关责任人员提出处理建议：给予行政处罚 17 人次，党政纪处分 26 人次，组织处理 4 人次，2 人涉嫌犯罪，建议移送司法机关立案查处。

（二）对事故单位的处理意见

建议对事故发生负有责任的红阳三矿罚款人民币 252 万元，对于瞒报行为，建议处罚款 149 万元，合计罚款 401 万元。

（三）其他处理建议

1.沈阳市苏家屯区卫生健康局对红菱矿医院依法给予行政处罚，并通报批评。

2.沈阳市苏家屯区民政局对天台山殡仪馆通报批评。

3.省能源产业集团向辽宁省人民政府作出书面深刻检查。

六、事故防范及整改措施

（一）筑牢守稳安全生产红线底线

省能源产业集团及下属企业要深刻领会并认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神和省委、省政府主要领导批示要求，增强政治意识，树牢安全发展理念，自觉担负起安全生产政治责任。要强化法治思维，提升法治素养，夯实安全管理基础，以最严格的要求、最扎实的行动，全力防范化解安全风险、

彻底排查整治事故隐患，从源头上防范瞒报事故再次发生。

（二）提升依法办矿意识

沈焦公司要开展法治专项培训，提升煤矿主要负责人、安全管理人员依法办矿、依法管矿的法律意识，推动落实事故信息报告的主体责任，严禁迟报、漏报、谎报、瞒报事故。加强电话录音、视频录像管理，严禁伪造、销毁。加强事故警示教育，制作红阳三矿“12·7”瞒报事故警示教育片，以反面典型开展专题事故警示教育活动。

（三）全面落实主体责任

沈焦公司及红阳三矿要加强煤矿安全管理，严格执行绞车运输“四人连锁”“行车不行人”等安全管理制度。严格执行“无视频不作业”，提高视频监控停送电管理权限，严禁作业现场视频随意停电。加强安全培训教育，提高工人安全意识和按章作业意识，提升作业人员紧急情况下的自救互救技能。

（四）深化隐患排查治理

沈焦公司及红阳三矿要实施设备设施全生命周期健康管理，对液压支架、绞车等设备建立维修档案，严格执行定期检修、强制保养制度，对频繁损坏的部件进行技术溯源分析，从设计、选型、维护等环节彻底根治重复性故障。强化安全风险辨识，对倾斜巷道运输、大型设备搬运等作业，必须提前进行专项安全风险辨识评估，制定风险管控措施。

（五）强化群众监督作用

沈焦公司及红阳三矿要拓宽并畅通群众监督渠道，健全矿山安全内部报告奖励机制，规范举报线索的核查、处置与反馈流程，充分发挥基层群众的“前哨”作用。卫生健康部门应加强对医疗机构的监管，严格规范死亡医学证明的出具程序，强化相关医务人员的责任与法律意识。民政部门需加强对殡葬服务机构的管理，完善并严格执行非正常死亡尸体接收、存放、火化等环节的管理流程，发现矿难等非正常死亡遗体第一时间向相关部门报告。