

# 台州椒江金泮医药化工有限公司 “3·28”一般闪燃事故调查报告

台州市人民政府调查组

2026 年 8 月 1 日

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 一、事故基本情况 .....          | 2  |
| （一）事故发生单位基本情况 .....     | 2  |
| （二）事故相关单位基本情况 .....     | 2  |
| （三）事故项目情况 .....         | 4  |
| （四）事故相关工艺、设备及生产情况 ..... | 9  |
| （五）事故发生单位安全管理情况 .....   | 11 |
| （六）事故发生经过 .....         | 13 |
| （七）人员伤亡和直接经济损失情况 .....  | 16 |
| 二、事故应急处置及评估情况 .....     | 17 |
| （一）事故信息接报及响应情况 .....    | 17 |
| （二）事故现场应急处置情况 .....     | 17 |
| （三）善后处置情况 .....         | 17 |
| （四）事故应急处置评估 .....       | 17 |
| 三、事故原因分析 .....          | 18 |
| （一）直接原因 .....           | 18 |
| （二）事故相关检验检测和鉴定情况 .....  | 18 |
| 四、有关责任单位存在的主要问题 .....   | 19 |
| （一）金津公司 .....           | 19 |
| （二）瑞得公司 .....           | 20 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| (三) 泰鸽公司 .....                   | 20        |
| (四) 前进公司 .....                   | 21        |
| (五) 有关监管部门 .....                 | 21        |
| <b>五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 .....</b> | <b>21</b> |
| (一) 建议移送司法机关处理的人员 .....          | 21        |
| (二) 对有关公职人员的处理建议 .....           | 22        |
| (三) 对事故有关责任人员的行政处罚建议 .....       | 22        |
| (四) 对事故企业及有关责任单位的行政处罚建议 .....    | 23        |
| (五) 其他处理建议 .....                 | 24        |
| <b>六、事故整改和防范措施 .....</b>         | <b>25</b> |
| (一) 树牢安全理念，强化底线思维 .....          | 25        |
| (二) 深化专项整治，从严执法监管 .....          | 25        |
| (三) 压实属地责任，健全监管机制 .....          | 26        |
| (四) 夯实主体责任，提升本质安全 .....          | 26        |

2026年3月28日13时19分许，位于台州市椒江区滨海路95号的台州金沣医药化工有限公司（以下简称“金沣公司”）在生产过程中发生一起闪燃事故，造成2人死亡，直接经济损失约440万元。

事故发生后，省安委办领导作出批示，责令台州市提级调查，严肃追责。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）规定，3月28日，台州市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市经信局、市公安局、市消防救援局、市总工会和椒江区人民政府等单位有关同志参加的台州椒江金沣医药化工有限公司“3·28”一般闪燃事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请台州市人民检察院派员参加。事故调查组聘请危险化学品领域专家参与事故原因技术鉴定，并委托浙江省应急管理科学研究院和上海化工研究院检测中心对相关物证进行检测。鉴定期限为2026年4月10日至2026年6月10日。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、调阅资料、问询谈话、检验鉴定、专家论证等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，台州椒江金沣医药化工有限公司“3·28”一般闪燃事故是一起企业未开展安全评价、未经正规设计，擅自改造

既有设备设施非法组织生产，在生产过程中，物料与包装袋摩擦产生静电，进而引发物料闪燃的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位基本情况

金沣公司，成立于 2021 年 3 月 19 日；统一社会信用代码：91331002MA2KA79E4U；法定代表人、董事王某甲，监事陈某甲；企业类型：其他有限责任公司；注册地址：浙江省台州市椒江区滨海路 95 号；现有员工 246 人。经营范围：化工产品生产，化工产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；安全生产许可证编号：(ZJ)WH 安许证字〔2026〕-J-2989，发证日期为 2026 年 3 月 2 日；许可范围：年副产：氧〔压缩的〕1080 万标准立方米、氮〔压缩的〕2160 万标准立方米；年回收：甲醇 665 吨、乙酸乙酯 841 吨、三乙胺 191 吨、环己烷四氢呋喃混合液（环己烷 75%）2667 吨、甲苯 5163 吨、二氯甲烷 368 吨、甲苯和吡啶的混合溶液（含甲苯 89.1%、吡啶 10.9%）2476 吨；有效期：2026 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日；发证机关：浙江省应急管理厅。根据公司章程，金沣公司由台州市前进化工有限公司（以下简称“前进公司”）与浙江海翔药业股份有限公司共同出资设立，其中前进公司持股 90.7273%。

### （二）事故相关单位基本情况

1.金沣公司控股股东。前进公司，成立于 2002 年 2 月 28 日；统一社会信用代码：91331002148251586W；法定代表人：王某

甲；总经理：陈某甲；企业类型：有限责任公司；注册地址：浙江省台州市椒江区海门街道海虹大道 71 号；经营范围：染料、染料中间体、溴盐制造、销售（以上不含前置许可项目及国家禁止、限制、淘汰的项目）；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止或限制经营的项目除外）。

**2.安全现状评价报告编制单位。**浙江泰鸽安全科技有限公司（以下简称“泰鸽公司”），成立于 2003 年 1 月 28 日；统一社会信用代码：91330000747013619K；法定代表人：王某乙；企业类型：有限责任公司；注册地址：浙江省杭州市上城区九华路 1 号 3 幢 4 层。安全生产评价机构资质证书编号：APJ-（浙）-001，有效期至 2029 年 12 月 10 日；评价业务范围：石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业，金属冶炼；发证机关：浙江省应急管理厅。

2025 年 7 月 10 日，金泮公司委托泰鸽公司进行安全现状评价，双方签订了《安全评价技术咨询合同》。2026 年 2 月 25 日，泰鸽公司出具了《台州金泮医药化工有限公司安全现状评价报告》（编号：TG 台 25-080）。报告显示，金泮公司发生事故的 110 车间（以下简称“110 车间”）年产 500 吨 4-乙酰氧基氮杂环丁酮（培南类药物中间体，以下简称“DK-QF4A”）项目已于 2025 年 1 月停产，未纳入评价范围。

**3.110 车间改造施工单位。**浙江瑞得工程设备有限公司（以下简称“瑞得公司”），成立于 2000 年 8 月 4 日；统一社会信用代码：9133100170467867XR；法定代表人：金某；企业类型：

有限责任公司；注册地址：台州市君悦大厦 B 幢 1120 室；经营范围：建设工程施工；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；建设工程设计等；取得浙江省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，有效期至 2028 年 5 月 16 日；取得浙江省市场监督管理局颁发的中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目：承压类特种设备安装、修理改造，子项目工业管道安装（GC2）。

### （三）事故项目情况

**1.DK-QF4A 项目技改情况。**因 DK-QF4A 产品原有的化学合成工艺成本较高，金泮公司转而探索成本更低的新型酶法生产工艺（以下简称“酶法工艺”）并着手开展技改工作。金泮公司年产 300 吨 JFMF 医药中间体技改项目（即采用酶法工艺生产 DK-QF4A 产品，以下简称“JFMF 技改项目”）于 2026 年 1 月 8 日在椒江区经济信息化和科学技术局完成备案（项目代码：2601-331002-07-02-360403）。该项目计划结合酶法工艺的生产需求对 110 车间实施改建，项目建成后将具备年产 300 吨 JFMF 医药中间体（即 DK-QF4A 产品）的生产能力。该项目涉及乙酸乙酯回收套用工艺，需依法取得安全生产许可。2026 年 1 月 28 日，浙江椒江经济开发区管委会组织召开了 JFMF 技改项目入园评估报告评审会，目前该项目尚未开展安全评价和安全设施设计。

**2.110 车间情况。**事故发生的 110 车间位于金泮公司厂区西侧，属于甲类车间，占地面积 2772.4m<sup>2</sup>，建筑面积 8968.9m<sup>2</sup>，

为主体 3 层局部 5 层框架结构，建筑高度 23.7m，耐火等级一级。东面为闲置车间，南面为 111 车间，西面为浙江丽晶化学有限公司，北面为罐区及循环水池。110 车间原本用于年产 500 吨 DK-QF4A 项目生产。自 2024 年 7 月起，110 车间逐步停产，2025 年 1 月 20 日完全停车。



图 1 金洋公司厂区总平面图



图 2 金沣公司 110 车间俯视图

**3.110 车间非法改建情况。**在实验室酶法工艺试验成功后，经法定代表人王某甲决策批准，金沣公司启动了对 110 车间既有设施设备的改造工作，改造方案由公司自行编制。

2025 年 6 月 30 日至 12 月 31 日期间，金沣公司与瑞得公司就 110 车间改建项目先后签订 5 份《小型、零星工程施工合同》。合同约定由瑞得公司承接 110 车间酶法工艺 F4、F5、F6、F7、F8 工序改建项目，该改建项目于 2025 年 7 月 12 日正式动工，截至 2026 年 3 月 28 日，整体改建项目尚未完工。

**4.事故现场情况。**事故发生地点位于 110 车间一层 5~7 轴 /D~F 区域的包装岗位，该岗位总面积约 104m<sup>2</sup>，原设计功能为 DK-QF4A 产品的烘干包装作业。包装岗位西侧设有两个房间：靠北侧的为清洗间，仅设一个出入口；靠南侧的房间设有两个出

入口，一个与包装岗位连通，另一个通向 110 车间其他区域，出口附近布置有乙酸乙酯中间储罐和碟式离心机等设备。经与 DK-QF4A 项目竣工图纸比对，上述两个房间系金沣公司私自改建。事故发生后，一楼包装岗位顶板和墙板塌落，地面留存消防水和物料，东侧和南侧靠墙处有带托盘的残余物料，西侧有一个变形的包装袋支架，北侧入口处的塑钢门烧毁。

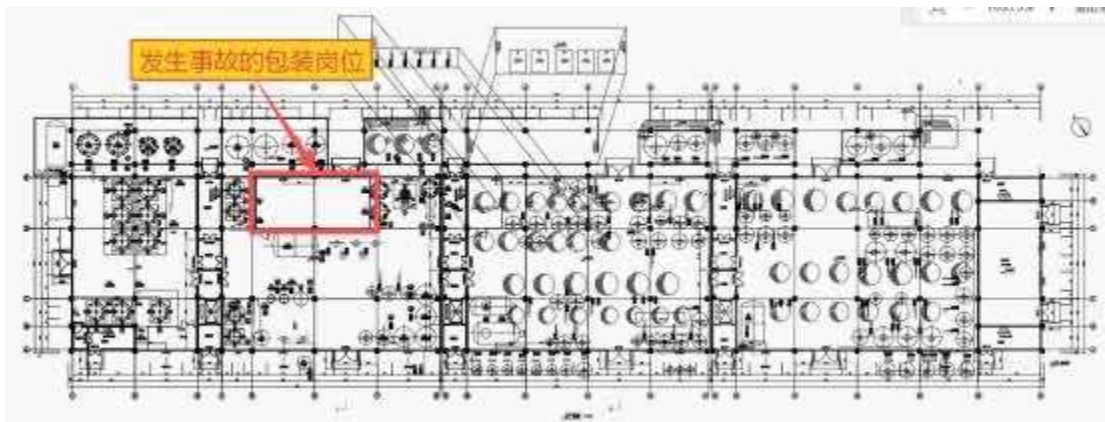


图 3 110 车间一层平面设备布置图



图 4 110 车间包装岗位现场情况



图 5 110 车间一层包装岗位平面示意图



图 6 事故车间北侧出口照片



图 7 事故车间南侧出口照片



图 8 事故车间内部照片



图 9 包装袋支架照片

#### （四）事故相关工艺、设备及生产情况

1.事故相关工艺情况。酶法工艺由金沔公司自主研发，于 2022 年在金沔公司实验室试验成功。该工艺以乙酸乙酰甲酯为原料，经 F1 至 F8 共 8 步反应制得 DK-QF4A 产品，邻苯二甲酰亚胺-3-羟基丁酸甲酯（以下简称“F4”）是生产 DK-QF4A 的中间体。事故发生时，110 车间正在进行 F4 产品生产。F4 产品以邻苯二甲酰亚胺-3-酮基丁酸甲酯（以下简称“F3”）为原料，需经缩合、萃取、分层、浓缩、结晶、分离、干燥等工序最终制得，其中 F3 为外部采购。

2.涉事多功能过滤机（以下简称“‘三合一’设备”）情况。设备编号：5110M212；生产单位：江苏巨能机械有限公司；产品型号：GXG2800-1201-00；出厂日期：2020 年 9 月。该“三合一”设备是集过滤、洗涤、干燥、搅拌、自动出渣功能于一体的多功能固液分离设备，位于 110 车间二层。设备下方加装了放料管，

通向一层包装岗位，长度约 5.7 米，放料管下方连接有 PE 材质的下料袋。

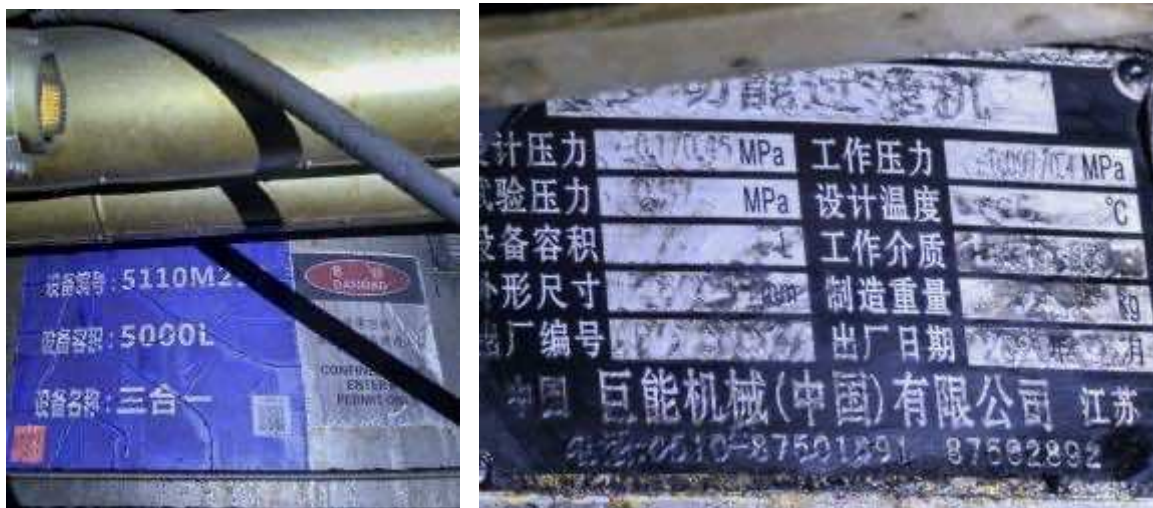


图 10 涉事“三合一”设备标识及铭牌



图 11 下料管及 PE 下料袋情况

**3.非法组织生产情况。**经法定代表人王某甲决策批准，金泮公司自 2025 年 9 月 25 日起采用该工艺生产 F4 产品，生产组织由副总经理徐某某具体负责；2026 年 1 月 8 日起，F4 产品生产

改由现任总经理潘某某批准决策。截至 2026 年 3 月 28 日，公司累计生产 F4 共 23 批次，合计 9.98 吨（不含第 21-23 批次）。其中，部分 F4 产品（含发生事故的第 21 批次）在事故中被烧毁，其余存放于公司仓库；另有第 22、23 批次产品仍留存于 110 车间反应釜内。经核查，未发现金沣公司存在对外销售 F4 产品的情况。

表 1 110 车间 F4 生产情况表

| 序号 | 日期          | 批次（次） | 产量（kg）                 | 决策人 |
|----|-------------|-------|------------------------|-----|
| 1  | 2025 年 9 月  | 1     | 516                    | 王某甲 |
| 2  | 2025 年 10 月 | 3     | 1809                   |     |
| 3  | 2025 年 11 月 | 6     | 2790                   |     |
| 4  | 2026 年 1 月  | 1     | 448                    | 潘某某 |
| 5  | 2026 年 3 月  | 12    | 4417<br>（不含第 21-23 批次） |     |
| 合计 |             | 23    | 9980                   | /   |

**（五）事故发生单位安全管理情况**

1.公司安全管理架构情况。公司设有安全生产委员会（以下简称“安委会”），主要职责为制定并督促落实公司安全管理制度、审定公司安全生产年度工作计划、每季度召开安全管理会议、检查安全工作部署落实情况，讨论决定安全工作中的重大问题。法定代表人王某甲任安委会主任，副总经理徐某某、总经理助理曹某任副主任，成员为各车间（部门）负责人及安全员。公司原总经理王某丙于 2025 年 8 月提出离职申请，同年 9 月 22 日正式离职。离职期间，公司工作由法定代表人王某甲全面负责；2026

年1月8日，总经理潘某某到任并负责公司全面工作，王某甲不再参与日常生产经营。公司设置安全部负责日常安全生产管理工作，现有专职安全员6人。

**2.事故车间管理情况。**杜硕担任110车间副主任，全面负责车间生产组织、安全生产及人员班组管理等工作；张某、吴某某为110车间班组长，负责相关班次生产组织、现场安全及员工日常管理等工作。3月28日当班班组长为张某，当班人员为张某、贾某某、叶某某、邓某某、陆某某、张某某。

**3.项目建设情况。**事故发生前，JFMF技改项目已完成项目备案并进行入园评审，还未开展安全评价及安全设施设计；该项目涉及乙酸乙酯回收套用工艺。

**4.安全管理制度建立及落实情况。**金沣公司制定了78项EHS体系制度、96项安全生产规章制度。（1）**全员安全生产责任制方面。**制定了EHS责任制，但针对110车间非法改建、非法生产的违法违规行为，法定代表人、总经理、生产副总经理、总经理助理、总工程师、工程部经理、安全部经理、车间主任、班组长均未履行相应安全职责。（2）**安全风险管控及操作规程方面。**未对F4产品包装过程中存在的可燃性粉尘等危险因素进行辨识并采取对应的安全防护措施；未制定F4岗位安全操作规程。（3）**安全教育培训方面。**制定了2026年度安全生产教育和培训计划，公司对110车间当班人员进行了常规的三级安全教育培训，但未针对酶法工艺对当班人员开展专门的安全生产教育和培训。（4）**隐患排查治理方面。**建立了安全生产风险分级管控和隐患排查治

理制度。公司层面每月及重大节假日前会明确检查重点并组织专项检查，参与人员包括公司领导、各部门（车间）负责人及安全员；2025年以来，公司层面累计开展安全检查15次。安全部每日开展安全巡查，事故发生前，安全部曾对110车间进行过多次安全巡查，但均未及时制止和纠正其非法改建及非法生产行为。（5）安全生产投入方面。公司制定了2025年、2026年安全生产费用提取使用计划，2025年按照规定<sup>[1]</sup>提取安全专项资金405.83万元，实际投入使用438.76万元，将110车间设施设备改造费用在2025年的安全生产费用中列支。

#### （六）事故发生经过

根据视频监控、谈话问询以及现场调查情况，还原事故发生经过如下：

2026年3月25日，金沔公司110车间进行第21批次的F4产品生产工作。经过浓缩、萃取、分层、浓缩结晶等一系列工序，3月27日21时30分许，物料结晶完毕。随后，F4结晶料经管道输送至“三合一”设备进行过滤、洗涤、干燥操作。

3月28日13时许，过滤、洗涤、干燥工序完成。当班班组长张某组织贾某某、张某某、陆某某在110车间一楼包装岗位开展出料包装作业，叶某某在二楼车间配合操作。包装过程中，张某某、陆某某负责提拉包装袋，贾某某负责扶稳下料袋；待袋子准备就绪后，张某通知叶某某启动下料，并在一旁指挥协调。

---

<sup>[1]</sup> 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第二十一条：危险生产与储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：（一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；（二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；（三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；……

13 时 10 分许，开始包装第一袋；13 时 15 分许，第一袋包装完成。

13 时 17 分许，开始包装第二袋；13 时 19 分许，“三合一”设备向包装袋出料过程中，下料袋与包装袋之间突发闪燃。事故发生后，张某某、陆某某从包装岗位北侧出口逃生，贾某某避入无出口的清洗间；张某某第一时间尝试移动手推小车未成功，又尝试拉走包装袋，拉动过程中火势进一步扩大，随即向西侧门逃生，至通道门口开门时发生第二次闪燃，导致张某某、贾某某死亡。



图 12 13 时 19 分 03 秒包装袋袋口发生起火



图 13 13 时 19 分 04 秒发生第一次闪燃



图 14 13 时 19 分 06 秒第一次闪燃火焰消散，袋口持续燃烧



图 15 13 时 19 分 08 秒火势扩大



图 16 13 时 19 分 11 秒发生第二次闪燃

### (七) 人员伤亡和直接经济损失情况

死亡人员 1：[ 张 某 ]，男，汉族，身份证号码 513721\*\*\*\*\*1790，四川通江人，110 车间班组长。

死亡人员 2：贾某某，男，汉族，身份证号码 510702\*\*\*\*\*4419，四川绵阳人，110 车间员工。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计表》（GB/T6721）等规定，经统计确认事故直接经济损失约 440 万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）事故信息接报及响应情况

3 月 28 日 13 时 22 分，现场人员拨打 119 报警；13 时 38 分，椒江区应急管理局获悉事故后，向金沣公司总经理助理曹某了解事故相关情况；14 时 45 分，椒江区应急管理局核实事故情况后，通过浙政钉向台州市应急管理局上报事故信息；15 时 09 分，台州市应急管理局通过浙政钉向浙江省应急管理厅上报事故信息。

### （二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打急救电话并组织施救，张某、贾某某均当场死亡。台州市应急管理局、椒江区人民政府、椒江区应急管理局、椒江区消防救援局和浙江椒江经济开发区管委会收到事故报告后，相关人员立即赶往事故现场组织救援。

### （三）善后处置情况

事故发生后，椒江区人民政府随即成立了善后处置工作组，指导金沣公司做好家属安抚、死亡补偿等善后处置工作。3 月 31 日、4 月 10 日金沣公司分别与两名死者家属达成民事赔偿协议。

### （四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急及善后处置复盘评估认为，事故发生

后相关部门及属地能第一时间赶赴事故现场开展救援及善后处置，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理及舆情管控平稳有序。

### 三、事故原因分析

#### （一）直接原因

事故调查组经现场勘验、调查询问、查阅资料、技术鉴定、专家论证，排除人为故意破坏、自然灾害等因素原因。经过综合分析，认定事故的**直接原因是**：在 F4 产品包装过程中，经干燥后的粉状 F4 物料为可燃性粉尘且属于静电非导体<sup>[2]</sup>，从“三合一”设备下料管垂直卸料至包装袋时，因摩擦和碰撞产生大量静电电荷，并在绝缘 PE 袋内壁粉尘层上持续富集形成高电位带电层；作业人员徒手拉扯袋口过程中，手臂靠近带电区域，诱发静电放电，最终导致粉末物料闪燃。

#### （二）事故相关检验检测和鉴定情况

**1.死因鉴定。**根据台州市椒江区公安司法鉴定中心出具的鉴定意见，两名死者均全身严重烧伤。解剖检验显示，其咽喉部黏膜存在烧伤热作用改变，黏膜附着碳末；气管上下段及左右支气管可见大量碳末，双肺呈水肿状态。综上分析，两名死者均系烧死。

**2.涉事物料理化性质分析。**事故调查组分别对 110 车间事故现场、涉事“三合一”设备内留存的 F4 物料及金沣公司仓库存放

---

<sup>[2]</sup> 《防止静电事故通用要求》（GB12158-2024）3.3：静电非导体：在使用条件下，体电阻率大于或等于  $1 \times 10^{10} \Omega \cdot m$ （即电导率小于或等于  $1 \times 10^{-10} S/m$ ）的物料或表面电阻率大于或等于  $1 \times 10^{11} \Omega$  的固体表面。

的 F4 产品进行抽样，并委托浙江省应急管理科学研究所和上海化工研究院检测中心对上述物料的最小点火能量<sup>[3]</sup>和粉尘比电阻<sup>[4]</sup>开展分析。根据上海化工研究院检测中心出具的分析报告显示：干燥后的 F4 粉状物料最小点火能量低于 30 毫焦，属于可燃性粉尘，且属于静电非导体。

#### 四、有关责任单位存在的主要问题

##### （一）金津公司

（1）非法改建 110 车间。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十一条、第三十二条规定<sup>[5]</sup>，未履行安全评价和安全设施设计程序，擅自委托瑞得公司对 110 车间部分设施设备进行改造。

（2）非法组织生产。违反《安全生产许可证条例》第二条<sup>[6]</sup>规定，JFMF 技改项目涉及乙酸乙酯回收套用，未取得安全生产许可，擅自采用酶法工艺生产 F4 产品。

（3）未开展安全风险辨识。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十九条<sup>[7]</sup>规定，对酶法工艺生产过程中的风险缺乏必

---

<sup>[3]</sup> 《防止静电事故通用要求》（GB12158-2024）3.4：最小点火能量：在常温常压条件下，点燃该物质所需的最小电气能量。

<sup>[4]</sup> 《粉尘物性试验方法》（GB/T16913-2008）3.18：粉尘比电阻：加于粉尘的电场强度与通过电流密度的比值，……说明：粉尘比电阻为粉尘电学物性指标，表征粉尘导电性能强弱，可反映粉尘电积聚与电荷释放的难易特性。

<sup>[5]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。第三十二条：矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。

第三十三条第二款：矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。

<sup>[6]</sup> 《安全生产许可证条例》第二条：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。

企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

<sup>[7]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十九条：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

要的分析论证，未掌握其安全技术特性，未采取有效的安全防护措施。

**（4）安全教育培训流于形式。**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十九条<sup>[8]</sup>、第四十四条规定<sup>[9]</sup>，未针对新工艺开展专项安全教育培训，未告知员工 F4 产品安全风险，导致员工对物料危险特性掌握不足，缺乏安全防护及应急处置能力。

**（5）安全管理机构未有效履职，**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条<sup>[10]</sup>规定，未有效检查本单位的安全生产状况，及时制止和纠正本单位非法改建、长期非法生产的违法行为。

**（6）安全生产费用使用不规范。**违反《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二十二条<sup>[11]</sup>的规定，将 110 车间设备设施非法改造的相关费用在 2025 年度安全生产费用中列支。

## **（二）瑞得公司**

未履行施工单位安全管理职责，在该建设项目未经安全设施设计的情况下违规进行施工。

## **（三）泰鸽公司**

履行安全技术服务职责存在疏漏，现场勘验时未能及时发现 110 车间存在非法生产的违法行为。

---

<sup>[8]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十九条：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

<sup>[9]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

<sup>[10]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……

<sup>[11]</sup> 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）第二十二条：危险品生产与储存企业安全生产费用应当用于以下支出：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），……

#### **（四）前进公司**

对金沅公司长期存在非法生产和改造等问题检查指导不力。

#### **（五）有关监管部门**

1. **浙江椒江经济开发区管委会。**未有效加强安全生产监管力量建设，专业监管能力不足；对危险化学品企业日常监督管理职责不清，未对园区内危险化学品企业安全生产状况进行有效监督检查<sup>[12]</sup>，未有效开展违法“小化工”排查整治，对金沅公司非法改建、非法生产等违法违规行为监管缺位。

2. **椒江区应急管理局。**履行危险化学品企业安全生产监管职责不力，落实上级部署的有关工作不到位，未有效开展违法“小化工”排查整治工作<sup>[13]</sup>，对金沅公司存在非法改建、长期非法生产等违法违规行为失察。

### **五、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

#### **（一）建议移送司法机关处理的人员**

1. 潘某某，男，金沅公司总经理、主要负责人，2026年1月8日起负责公司全面工作。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条<sup>[14]</sup>的规定，未有效履行企业主要负责人安全生产工作

---

<sup>[12]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

<sup>[13]</sup> 《浙江省安全生产委员会办公室关于印发〈浙江省违法违规“小化工”专项整治实施方案〉的通知》（浙安委办〔2026〕14号）二、整治重点 1.危险化学品建设项目安全条件、安全设施设计未履行审批手续开工建设。2.未依法取得许可从事危险化学品生产、经营。……5.原有化工企业未经安全评价、正规设计或未经审批擅自转产、增加其他化工产品。……

<sup>[14]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列责任：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

职责，在明知未经安全评价、正规设计的情况下，非法组织 110 车间进行 F4 产品生产。对该起事故负主要领导责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法处理。

2.王某甲，男，金沣公司法定代表人、安委会主任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，履行企业主要负责人安全生产工作职责不力，在未经安全设施设计和安全评价的情况下，擅自决策对 110 车间设备设施进行改造，非法组织该车间开展 F4 产品生产。对该起事故负主要领导责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法处理。

3.徐某某，男，金沣公司副总经理，分管公司生产组织工作。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，在明知未经安全评价、正规设计的情况下，非法组织 110 车间进行 F4 产品生产。对该起事故负有直接领导责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法处理。

## **（二）对有关公职人员的处理建议**

对在事故调查过程中发现的有关部门的公职人员履职方面存在的问题线索及相关材料移交纪委监委机关，对相关人员依纪依规进行问责处理。

## **（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议**

1.曹某，男，金沣公司总经理助理，分管企业安全生产工作，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条<sup>[15]</sup>规定，未有效

---

<sup>[15]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管

履行安全生产管理职责，放任 110 车间非法改建、非法生产行为，导致发生事故，建议椒江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

2.杜某，男，金沣公司 110 车间副主任，具体负责车间生产组织工作，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，非法组织 110 车间员工进行 F4 产品生产，导致发生事故，建议椒江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

3.王某丙，男，2024 年 9 月至 2025 年 9 月期间任金沣公司总经理，负责公司全面工作，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，放任 110 车间非法改建行为，建议椒江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

4.陈某乙，男，金沣公司安全部经理，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，未深入检查本单位安全生产状况，及时制止和纠正 110 车间非法改建、非法生产的行为，建议椒江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

#### **（四）对事故企业及有关责任单位的行政处罚建议**

1.金沣公司。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款<sup>[16]</sup>规定，未经安全评价、安全设施设计，擅自改建 110 车间；

---

理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

<sup>[16]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

未取得安全生产许可非法组织生产；未制定岗位安全操作规程，未告知从业人员作业岗位危险有害因素、物料安全风险及应急防控措施，对事故发生负有责任，建议椒江区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

**2.瑞得公司。**违反《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第一款<sup>[17]</sup>规定，未履行施工单位安全管理职责，在该建设项目未经安全设施设计的情况下违规进行施工，建议由椒江区住房和城乡建设局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

### **（五）其他处理建议**

1.责成浙江椒江经济开发区管委会、椒江区应急管理局向椒江区人民政府作出深刻检查。

2.责成椒江区人民政府向台州市人民政府作出检查并抄送台州市安委办。

3.对泰鸽公司履职存在疏漏，未能发现 110 车间非法改建、非法生产的问题，责成椒江区应急管理局对其进行约谈。

4.前进公司对金沣公司安全生产指导、监督不力，对金沣公司长期存在的非法生产和改造等问题失察，责成椒江区应急管理局对其进行约谈警示。

5.对前进公司总经理陈某甲未有效督促、检查控股企业安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，建议由前进公司对其进

---

<sup>[17]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第一款：矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

行处理。

## **六、事故整改和防范措施**

### **（一）树牢安全理念，强化底线思维**

椒江区人民政府要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，始终坚持“人民至上、生命至上”，牢固树立“100-1=0”和“隐患即事故”的底线思维，深刻汲取事故教训，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要聚焦事故暴露出的深层次问题与薄弱环节，全面部署开展生产安全事故警示教育；要持续完善安全监管体系，厘清应急管理部门与化工园区管理机构的监管职责边界，提升监管效能，坚决防范遏制各类安全事故，切实保障人民群众生命财产安全，维护经济社会持续健康发展大局。

### **（二）深化专项整治，从严执法监管**

椒江区应急管理局要严格履行危险化学品安全监管职责，严格落实省、市《安全生产和防汛防台重大风险隐患排查整治行动方案》以及《台州市安全生产委员会办公室关于组织开展危险化学品安全生产攻坚整治暨可燃性粉尘专项整治行动的通知》（台安委办〔2026〕5号）要求，深刻吸取事故教训，聚焦重点领域、重点企业、重点部位，全面排查整治各类风险隐患，推动各项攻坚举措落地见效。严格落实省、市《非法违法“小化工”专项整治实施方案》，聚焦12类整治重点，坚持重拳出击、溯源彻查，对露头的非法违法行为“零容忍”，刚性执行停产整顿、关闭取缔、上限处罚、严厉追责“四个一律”措施，坚决清除各类事故隐患。

### **（三）压实属地责任，健全监管机制**

浙江椒江经济开发区管委会要提高政治站位、强化组织领导，进一步明确化工园区负责人、安全管理机构及相关部门的安全管理职责，结合园区实际细化履职事项清单，建立专业监管人员工作手册，明确日常动态联系企业制度，督促企业完成上级部署任务，确保督促指导、日常巡查、隐患排查等工作落地落实；配齐配强化工专业监管力量，明确岗位职责、优化力量配置，保障专业监管能力适配化工行业发展需求；加强与应急管理部门协同联动，健全信息共享、联合执法机制，强化隐患排查闭环整改，对发现的违法违规问题第一时间移送处置，坚决堵塞监管漏洞、消除监管盲区。

### **（四）夯实主体责任，提升本质安全**

全市各危险化学品企业要深刻汲取事故教训，压紧压实法定代表人、实际控制人安全生产第一责任人职责，健全完善全员安全生产责任体系。严格执行危险化学品建设项目安全设施“三同时”制度，坚决杜绝未开展安全评价、未经正规设计及行政审批，擅自转产扩能、新增化工品类等违法违规行为。深入开展安全风险精准辨识，严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时修订完善安全生产管理制度与岗位安全操作规程。全域推进应急小单元标准化建设，常态化组织从业人员开展应急演练和安全警示教育，从严落实新员工三级安全教育、一线员工常态化复训再教育，确保突发状况下能够快速辨识风险、高效应急处置、有序疏散人员。涉及放热反应、可燃性粉尘、危险

工艺、重大危险源且常态化作业人员 3 人以上的高危车间，企业要制定“一企一策”改造提升方案，全面实施自动化改造，提升本质安全水平，严防同类事故再次发生。