

# 双峰县石膏矿业有限公司

## “5·4”一般车辆伤害事故调查报告

### 一、报告开篇和事故性质认定

2026年5月4日10时24分，双峰县石膏矿业有限公司（以下简称“石膏矿业公司”）主斜井井筒中发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

事故发生后，市应急管理局主要领导第一时间赶赴现场指导救援处置工作。县委、县政府高度重视，主要领导作出批示指示，县委常委、常务副县长伍鹤群在事故现场持续调度。杏子铺镇党委书记贺铁坚，双峰县应急管理局党委书记、局长朱冰清第一时间赶赴事故现场指挥抢险救援工作。

事发当日，县人民政府成立了由县人民政府办公室牵头，县应急管理局、县公安局、县总工会、杏子铺镇人民政府等单位组成的事故联合调查组，聘请专家组进行技术鉴定，邀请国家矿山安全监察局湖南局派员参与监督指导，邀请县纪委监委派员参与追责问责调查和监督指导。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅资料、人员问询、调查取证、技术分析、专家论证，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接

经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因和暴露的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，双峰县石膏矿业有限公司“5·4”一般车辆伤害事故是一起因企业安全生产主体责任不落实、停产期间安全管理混乱、人员违章作业，同时暴露出属地监管和行业指导不到位的一般生产安全责任事故，且事故发生后存在迟报行为。

## 二、事故基本情况

### （一）事故发生单位及相关单位概况

#### 1. 单位基本情况

双峰县石膏矿业有限公司位于双峰县城东北部梓门桥矿区内，原名为双峰县石膏矿，属全民所有制县办企业，于1988年1月动工兴建，1991年5月投产，核定生产能力10万t/a。1993年进行技术扩能改造后，生产能力达到20万t/a。2003年矿山改制为民营股份制企业，更名为双峰县石膏矿业有限公司，生产规模30万t/a，主采石炭系下统梓门桥组下部II、III、IV膏层。

双峰县石膏矿业有限公司位于湖南省娄底市双峰县杏子铺双石村（见图一），地理坐标东经112°13′47″，北纬27°33′50″。矿山沿乡镇公路往东约6km达到沪瑞线（G320），沿G320往东南约17km至双峰县城、约22km在双峰西互通接入S71华常高速，沿G320往东北约35km至湘乡市、约39km在湘乡互通接入G60沪昆高速；娄邵铁路设有双峰北站，东部测水河可常年通



图一

航，交通较为便利。

## 2.事故企业证照情况

营业执照统一社会信用代码为 [REDACTED]，有效期长期；采矿许可证号为 [REDACTED]，有效期限为 2023 年 4 月 16 日至 2031 年 4 月 16 日；安全生产许可证号为 (湘) FM 安许证字[2024]S689 号，有效期 2024 年 7 月 25 日至 2027 年 7 月 24 日；主要负责人胡 [REDACTED] 安全生产知识和管理能力考核合格证号 [REDACTED]，有效期 2024 年 5 月 27 日~2027 年 5 月 26 日。证照齐全有效。

## 3.事故企业提升运输系统

主斜井采用双钩箕斗方式担负全矿山矿石和辅助材料的提升任务，装备 2JK3×1.5P 型提升机 1 台，提升容器为 9t 箕斗。井筒中铺设 30kg/m 钢轨 3 根（两股运行轨道共用中间一根轨道，在井筒中间错车时，错车道铺设 4 根、通过错车道岔分道），

轨距 900mm。箕斗型号 JXH4，载重 4200kg，自重 3800kg。安装 RJY4528/1400P 型架空乘人装置 1 台，担负矿井人员运送任务。

各中段沿矿体下盘布置沿脉和运输巷道，作为中段的主要运输平巷，中段运输巷装备 UQ5 型自卸式运矿车。

事发时，该矿虽安装 RJY4528/1400P 型架空乘人装置，但因停产期间未安排专业人员维护，装置处于停用状态，值守人员安全意识差，违规乘箕斗上下井。

#### 4. 矿井生产经营现状

因石膏市场疲软，销售形势严重滞后，难以维持正常的生产经营，经公司股东会议集体研究决定，从 2025 年 2 月 13 日起全面停止井下生产。

停产期间，矿山只进行通风排水，由胡 为主负责留守值班管理，值班值守人员为吴 、胡 、吴 。胡 负责主井停产期间全面管理工作，协调做好人员安排和值班考勤工作，负责特殊情况下的调度和应急处理；郭 协助胡 工作。并制订了《双峰县石膏矿业有限公司主井停产期间安全工作方案》。

#### （二）事故发生单位安全管理情况

##### 1. 停产期间安全工作方案

根据《双峰县石膏矿业有限公司主井停产期间安全工作方案》规定：

① 矿井停产期间，要确保主要通风机正常运行；

②掘进工作面、采空区进行密闭或设置栅栏，悬挂禁止入内的警标，禁止人员进入栅栏；

③地面值班人员值班期间，重点关注主要通风机及排水系统运行情况，发现异常情况及时报告；

④停产期间作业人员不得单独下井，确需检修作业时事先报告现场安全主管领导，批准后必须保证二人以上同时入井；

⑤入井需提前通风，并佩戴安全帽、识别卡、自救器和便携式气体检测仪，经值班人员登记确认后下井；

⑥人员出井后做好登记，并报告安全主管领导。

## 2. 停产期间人员配置

停产期间，仅由胡 为主负责，郭 协助，吴 、胡 、吴 留守值班，无设备维护检查专业人员留守，主斜井提升系统和排水系统无专业人员检查和维护。

## 3. 特种作业人员管理

该矿正常生产期间建立了特种作业人员管理台账，由于企业停产，特种作业人员管理失控，未发现并通报有关人员特种作业证失效的情况。该矿停产前，曾 为在编在岗的绞车司机，停产後，为临时聘用人员，仅在有检维修需要下放材料器材时由值班值守人员临时通知其上岗操作，按日计酬。曾 特种作业操作证（证号：T432522197206235884）应于2024年6月7日前复审，但未按期复审，证件已失效<sup>1</sup>。

<sup>1</sup> 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年国家安全监管总局令第80号修订）第二十六条：延期复审仍不合格，或者未按期复审的，特种作业操作证失效。

#### 4.提升机安全保护装置情况

该矿 2JK3×1.5P 型提升机安装有过卷、超速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸瓦磨损保护，但未安装松绳保护装置。事发时北侧箕斗卡阻导致钢丝绳松弛，提升机未能自动报警或断电停车。

#### 5.提升运输专项整治落实情况

2026 年 3 月 31 日，国家矿山安全监察局湖南局、省应急管理厅印发《关于组织开展矿山提升运输专项整治的通知》（矿安湘联函〔2026〕1 号）。该公司未按通知要求开展自查自改和提升系统隐患排查，未对钢丝绳进行检测检验，也未组织人员培训，未按照整治要求落实。

#### （三）事故发生经过

2026 年 5 月 4 日 8 时 20 分，矿山值守人员吴 电话联系主井绞车司机曾 ，告知要下井查看井下抽水设备运行情况，要求曾 来矿山操作提升机运送其下井，曾 答应马上来矿。

8 时 43 分，曾 到达矿山，在绞车房开启电源准备操作提升机。吴 未按企业《停产期间安全工作方案》“确需检修

作业时事先报告现场安全主管领导，批准后保证二人以上同时入井”的规定，未经报告和批准，单人入井。

8 时 45 分，吴 进入绞车房拿起信号对讲器（见监控视频截图二），试用正常后告知曾 其将步行下井，需要将箕斗下放至井下 283m 井底处，随后离开绞车房。



图二 8 时 45 分吴永连进入操作室拿对讲器

8 时 51 分，曾 接收到吴 发送的下放信号，操作提升机下放箕斗（见监控视频截图三）。



图三：监控显示曾 在绞车房操作台操作提升机下放箕斗。

8 时 56 分，吴 乘坐箕斗经过井下 200m 处（见监控视频截图四）。



图四

9 时 5 分，吴 乘坐箕斗到达井底，随即下车到 283m 中段开展井下水泵等检查工作。

9 时 55 分 26 秒，吴 检查完毕后返回井底，乘坐南侧箕斗并坐在车头上，向曾 发送提升信号。

9 时 56 分吴 乘坐箕斗从 283m 井底升井（见监控视频截图五）。



图五：井下 283m 处监控显示吴 乘坐南侧箕斗并坐在车头上准备升井。

9 时 57 分 40 秒，北侧箕斗下放至距离井口 100m 时，箕斗碰撞井筒冒顶散落在轨道边沿的矸石而脱轨被卡停顿，绞车司机曾 没有发现异常继续操作提升机下放，造成钢丝绳松弛，北侧（箕斗下放侧）滚筒上的钢丝绳松动（见监控视频截图六）。



图六：监控显示缠绕式提升机北侧提升滚筒上的钢丝绳出现松动、跳动。

9 时 58 分 12 秒，绞车司机曾 发现异常后停车，北侧滚筒上的钢丝绳处于松弛状态（见监控视频截图七）。



图七：监控显示曾 在操作台进行停车操作。

10 时 0 分 25 秒，曾 在操作台旁的监控显示屏上调取井筒中 200m 以上监控，查看井下情况，发现北侧下放的箕斗脱轨。

10 时 1 分，曾 电话联系胡 ，告知“下行的箕斗脱轨了”，胡 回复要求曾 到绞车房等待。曾 打完电话后

离开绞车房到井口查看情况。

10 时 15 分 52 秒，乘坐在南侧提升箕斗上的吴 看到停车，用对讲机发送提升信号，发现没有反应后下车，沿主斜井北侧轨道步行（见监控视频截图八）。



图八：井下 300m 处监控显示吴 从主斜井井筒北侧缓慢往上行走。

10 时 24 分 10 秒，原卡阻北侧下行箕斗的矸石在箕斗重力作用下滑落，箕斗失去阻挡后飞速下滑，因北侧提升钢丝绳处于松弛状态，箕斗突然下滑导致“蹬绳<sup>2</sup>”（见监控视频截图九）。



图九：监控显示矿井提升机北侧滚筒上松动的钢丝绳突然快速跳动、绷紧。

10 时 24 分 15 秒，提升钢丝绳受“蹬绳”冲击而断裂，箕斗

<sup>2</sup> “蹬绳”释义：提升钢丝绳在松弛状态下突然被猛然拉紧，从而产生巨大冲击力的现象。

失去钢丝绳的牵引束缚失控，飞速向下滚落（见监控视频截图十）。向下滚落的箕斗将正在井筒行走的吴 伤害致死。



图十：监控显示北边下行箕斗失控后飞速向井底方向滚落。

#### （四）事故现场情况

##### 1.主斜井概况

主斜井井口标高为+99m，主斜井落底标高 283m，井筒坡度  $28^{\circ}$ ，从地面翻料口至主井底全长 853m。井筒布置在石膏层底板内，三心拱形，上段砌碇支护，岩石较好地段为裸体巷道，下段 300m 采用锚网喷支护，巷道净宽 3.8m，净高 2.8m。主斜井主要担负矿井进风、运输、行人、管线敷设之用，安装架空行人装置，铺设 30kg/m 轨道，敷设有监控系统、人员位置监测系统等线路。

主斜井采用双钩箕斗提升方式，主井绞车房安装一台 2JK3  $\times$  1.5P 型双滚筒缠绕式提升机，电机功率 355kW，最大提升速度 3m/s，安装有过卷、过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸瓦磨损保护，无松绳保护；提升钢丝绳为  $6 \times 19S + FC$



图十一

型光面钢绳；直径 30mm 提升容器为 9t 箕斗。

## 2. 钢丝绳断裂情况

主井北侧提升钢丝绳在距离井口 42m 处井筒中断裂，断裂处绳股松动变形鼓起，断头不齐整，钢丝呈拉伸针尖状。测量钢丝绳直径 32.8mm（绳股松动变形鼓起处），在断头退后 2m 处测量直径为 27.5mm（磨损更换极限为 27mm），钢丝断头直径 0.9mm，钢丝锈蚀出现麻坑点沟（见图十一）。

### 3.井筒顶板情况



图十二

主斜井在距离井口 100m 处，井筒巷道两侧采用料石砌墙，顶部未支护，巷道中北侧顶部有矸石冒落形成的空洞，轨道边沿有冒落矸石堆积（见图十二）。


### 4.箕斗擦痕及撞击痕迹

在距离主井井口 126~131m 位置，北侧轨道中部有明显箕斗擦痕，擦痕长度 5m（见图十三）。



图十三

距离主井井口 480~489.5m 处，巷道南侧砌碇墙体被断绳后滚落的箕斗碰撞倒塌，倒塌长度 9.5m，倒塌料石中有一个损坏的矿帽、衣服、矿鞋等遗留物（见图十四）。

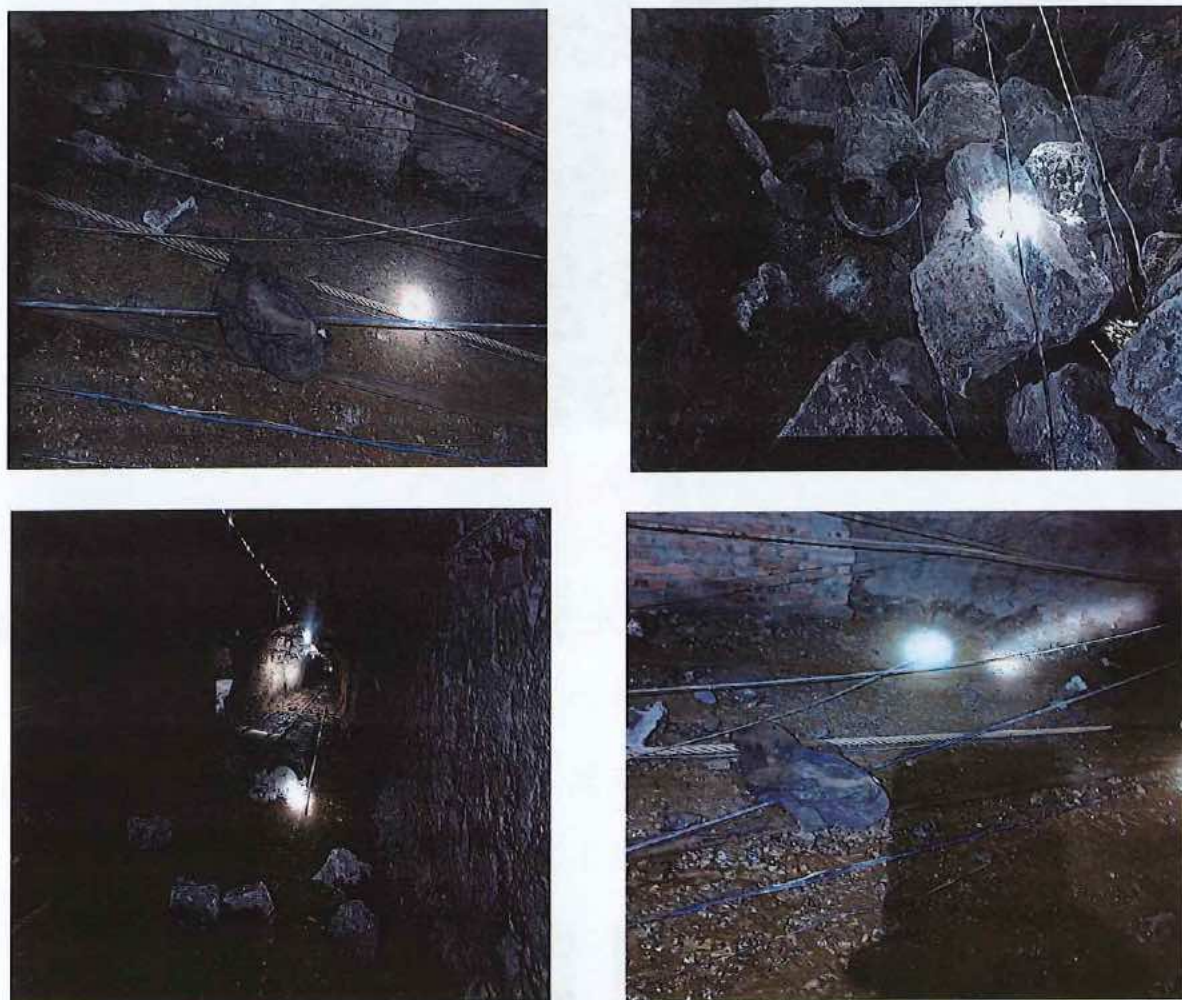

图十四

主斜井井筒多处巷道墙体和架空乘人装置设施被滚落的箕斗撞坏（见图十五）。



图十五

### 5.箕斗最终位置

北侧下行箕斗失控滚落在距离主斜井井口 610m 处的井筒中，箕斗横向卡住在井筒巷道中间，两端卡在双侧巷道墙帮上。断裂后的钢丝绳余绳盘绕压在箕斗下方，钢丝绳断头在车厢内。实测箕斗长 3.5m，宽 1.3m，高 1.2m，前端碰头长 1.1m，宽 1.3m，






图十六

箕斗车厢厢体钢板厚 16mm（见图十六）。

## 6. 绞车房情况

主井绞车房提升机北侧滚筒上钢丝绳盘圈松动，松圈股数 18 圈，深度指示器显示北侧下放深度 300m（见图十七）。

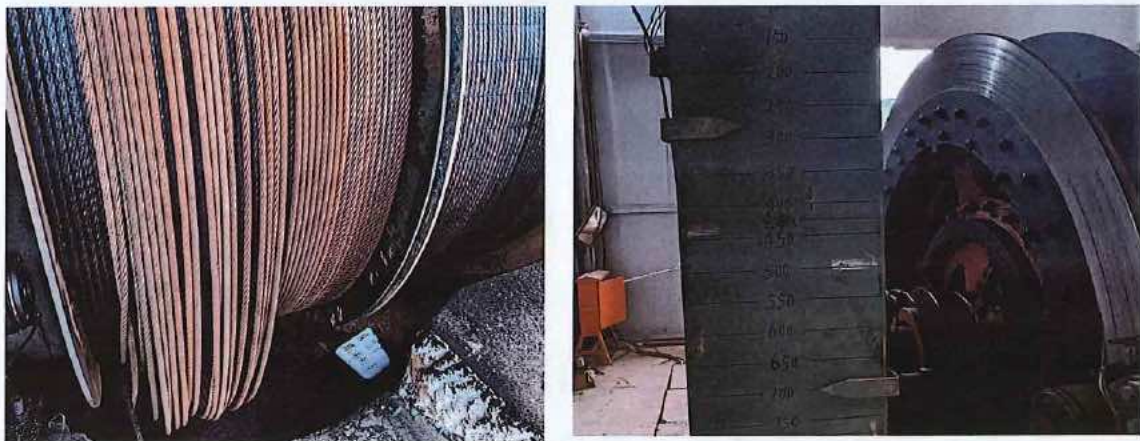

图十七

主井绞车房操作室内操作台台面安装有井筒监控显示屏，北侧上方显示屏能显示监控内容（见监控视频截图十八）。



图十八

### （五）人员伤亡和直接经济损失情况

#### 1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者吴[ ]，男，汉族，64岁，双峰县杏子铺镇双石村凤形组人，身份证号码：[ ]。事发时为石膏矿业公司停产期间值班值守人员。

#### 2.直接经济损失

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）和《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）计算，事故造成直接经济损失约150万元。

### 三、事故应急处置及评估情况

#### （一）事故信息接报及响应情况

10时24分事故发生后，绞车司机曾[ ]于10时1分向胡[ ]电话报告“下行箕斗脱轨”。曾[ ]用信号对讲机呼叫吴[ ]，无反应。

12时07分，胡[ ]多次打电话询问曾[ ]，得知吴[ ]尚未出井后，给吴[ ]（吴[ ]亲属）打电话，告知吴[ ]在井下

还没上来，要求其从副井口下去查看并接吴永连升井。胡 打完电话后立即驾车赶往矿山。

12 时 20 分，吴 骑摩托车到达矿山后，沿主斜井井筒步行下井察看，到 150m 排水泵房没有看到吴 后，从 150m 排水泵房沿风井井筒前往 248m 排水泵房，在 248m 泵房未发现吴 后，沿主斜井筒往上寻找，在 150m 标高处的主井井筒中发现了吴 的残肢。

13 时 10 分，胡 赶到矿山后沿主斜井井筒下井寻找，在井口往下 450m 处发现了吴 的残腿，预感到人已死亡，迅速升井。

14 时 05 分，胡 升井后，将事故情况告诉了已赶到矿山的股东郭 ，并要求郭 立即向上级监管部门报告。各级部门领导接到事故报告后，立即赶往矿山指挥救援。

22 时 30 分，吴 遗体由娄底市应急救援支队运送出井。

迟报认定：从事故发生（10 时 24 分）到企业首次报告（14 时 05 分），间隔 3 小时 41 分钟，超过《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的 1 小时时限<sup>3</sup>，构成迟报。

## （二）事故现场应急处置情况

企业方面：曾 停车后向胡 报告；胡 接报后安排吴 下井查看；胡 本人驾车赶往矿山并下井寻找。

政府方面：各级部门领导接到事故报告后，立即赶往矿山指

3 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：.....单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

挥救援。22 时 30 分，吴 遗体由娄底市应急救援支队运送出井。

### （三）医疗救治和善后情况

在杏子铺镇党委、政府的组织协调下，2026 年 5 月 5 日 22 时，双峰县石膏矿业有限公司与死者家属达成赔偿协议，死者于 5 月 11 日安葬，家属情绪稳定，未引发负面社会舆情。

### （四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后存在以下问题：

- 1.企业未能及时启动应急预案，在人员失联后未第一时间下井搜救；
- 2.企业迟报事故信息，从事故发生到报告间隔 3 小时 41 分钟；
- 3.政府及相关部门接报后响应及时，救援组织有序。

## 四、事故原因分析

### （一）直接原因分析

北侧下行箕斗在距井口 100m 处碰撞井筒冒落矸石，脱轨卡顿（9:57:40），绞车司机停车后未及时处理（9:58:12），卡阻箕斗的矸石在其重力作用下松动滑落，箕斗突然下滑导致“蹬绳”，冲击力使严重锈蚀的钢丝绳断裂（10:24:10—10:24:15），箕斗失控滚落（10:24:15）。此时，吴 在箕斗停车后违章沿主斜井北侧轨道步行上井，被滚落箕斗伤害致死。

具体分析如下：

- 1.人的不安全行为。吴 在提升机运行期间沿主斜井轨道步行，将自己置于车辆伤害危险之中，违反《金属非金属矿山安

全规程》第 6.4.2.2 条<sup>4</sup>的规定；绞车司机曾 在发现钢丝绳松弛异常后未及时停车处理，应急处置不当，违反《金属非金属矿山安全规程》第 6.4.2.5 条<sup>5</sup>的规定，违反公司《双峰县石膏矿业有限公司安全生产岗位责任制》<sup>6</sup>有关规定。

吴 违章沿主斜井轨道步行上井是其致死的直接原因；曾 证件失效违规上岗、违规运送人员乘坐箕斗、未及时停车处理等过失行为，是导致其处于危险环境和事故最终发生的重要原因。

2.物的不安全状态。提升机未装松绳保护装置；主井北侧提升钢丝绳严重锈蚀（实测直径 27.5mm，接近更换极限 27mm），抗拉强度显著降低；井筒顶板失修导致矸石冒落，影响提升运输安全。

## （二）事故相关检验检测和鉴定情况

经现场勘察和检测：

（1）主井北侧提升钢丝绳断裂处断头不齐整，钢丝呈拉伸针尖状，系强力拉伸而断裂；

（2）钢丝绳直径测量：断头退后 2m 处为 27.5mm（磨损更换极限为 27mm），钢丝绳锈蚀出现麻坑点沟；

（3）提升机北侧滚筒上钢丝绳有 18 圈松动；

（4）经提升机运行时间计算分析，钢丝绳松动时间与箕斗

<sup>4</sup> 《金属非金属矿山安全规程》第 6.4.2.2 条：斜井提升应遵守下列规定：严禁人员在提升轨道上行走。

<sup>5</sup> 《金属非金属矿山安全规程》第 6.4.2.5 条：加速或者减速过程中，不应出现松绳现象。

<sup>6</sup> 《双峰县石膏矿业有限公司安全生产岗位责任制》第十二条、绞车司机：7.绞车运行时，必须集中精力，仔细观察各种仪表是否显示正常，如遇箕斗跳轨必须及时发现并刹车。

下放至巷道顶板矸石冒落处时间吻合。

### （三）间接原因分析

#### 1.企业主体责任层面

##### ①安全教育培训缺失

值守人员未经岗前安全培训和年度再培训，对《金属非金属矿山安全规程》中“斜井提升应遵守下列规定：严禁人员在提升轨道上行走”“乘车人员应在人车车厢内乘坐”等基本规定一无所知。绞车司机曾 为临时聘用人员，公司未对其开展岗位安全操作规程培训，也未核查其特种作业操作证是否有效。

##### ②现场安全管理不到位

《主井停产期间安全工作方案》未得到有效执行，吴 未按要求告知管理负责人员、未保证二人以上同时入井、未佩戴识别卡和便携式气体检测仪，擅自乘坐箕斗下井。值班值守人员仅安排 3 人，未明确具体职责分工和巡查要求。

##### ③隐患排查治理流于形式

公司未组织开展停产期间的危险源辨识和风险评估，对“人员违章乘坐矿车”“钢丝绳锈蚀断绳”“井筒顶板掉矸”等突出风险未进行任何辨识和管控。主斜井提升钢丝绳自 2025 年 1 月 5 日最后一次检查后，至事故发生时长达约 16 个月未进行检查。井筒顶部矸石冒落堆积在轨道边沿，影响提升运输安全，也未及时清理。

##### ④特种作业人员管理违法违规

对特种作业人员管理失控，值班人员聘用证件失效的绞车司

机上岗操作，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款<sup>7</sup>的规定。

## 2. 监管层面

① 镇人民政府作为安全生产属地监管责任单位，对辖区内停产停建矿山日常巡查不深不细，未能发现并制止企业长期存在的人员违规下井、违章乘坐箕斗、特种作业人员证件失效等问题。特别是在2026年4月1日监管职责明确由乡镇负责<sup>8</sup>后，未调整监管力量、细化巡查要求，巡查有效性不足。

② 局作为非煤矿山行业安全生产监管部门，监管职责移交前（2025年2月13日至2026年3月31日）虽开展4次执法检查，但检查停留在表面，未发现设备失修、人员违章等深层次问题；监管职责移交后（2026年4月1日至事故发生时）未履行行业指导职责，未对乡镇监管人员进行业务培训，未建立移交后的信息互通和问题反馈机制。

## 五、有关责任单位存在的主要问题

### （一）事故单位

#### 1. 安全生产主体责任严重悬空

① 停产期间安全管理形同虚设。自2025年2月13日全面停产，虽制定了《主井停产期间安全工作方案》，但方案未得到

<sup>7</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

<sup>8</sup> 县安应委办印发《全县安全生产行动年矿山、危化品、工贸、烟花爆竹、应急救援安全专项整治工作方案》（双应安委办发〔2026〕2号）第二点重点任务第二项：扎实强化对停产停建非煤矿山的安全监管中规定：……对县石膏矿、仰书采石场、青山采石场等15家，短期内暂未计划复工复产的企业，由属地乡镇加强安全监管，督促企业履行企业主体责任。

有效执行。值班值守人员仅安排 3 人，未明确具体职责分工和巡查要求，导致值守人员随意下井、擅自行动。

②未配备关键岗位专业人员。停产期间未安排设备维护检查专业人员留守，导致提升钢丝绳长期闲置在井筒淋水中，锈蚀严重，且未按规程进行每日检查和维护保养，直接埋下断绳隐患。

③对上级文件要求落实不到位。2025 年 7 月，省应急管理厅印发《关于进一步加强停产停建非煤矿山安全管控的通知》（湘应急函〔2025〕162 号），明确要求“需要开展抽排水等日常维护作业的地下矿山，必须严格执行‘先通风再作业，先检测再作业’”“入井作业人员必须佩戴便携式气体检测报警仪和自救器”。2026 年 3 月 31 日，国家矿山安全监察局湖南局、省应急管理厅印发《关于组织开展矿山提升运输专项整治的通知》（矿安湘联函〔2026〕1 号），明确要企业落实自查自改主体责任，对提升运输装置系统性开展隐患排查治理，严格检测检验，强化人员管理、严禁违章操作等具体措施。该公司未按要求执行。

## 2. 安全教育培训完全缺失

①对值守人员未开展有效培训。吴 等值守人员未经岗前安全培训和年度再培训，对《金属非金属矿山安全规程》基本规定一无所知。

②临时聘用人员培训管理空白。绞车司机曾 为临时聘用人员，公司未对其开展岗位安全操作规程培训，也未核查其特种作业操作证是否有效。

## 3. 隐患排查治理流于形式

①未辨识停产期间重大安全风险。公司未组织开展停产期间的危险源辨识和风险评估。

②设备设施隐患长期未治理。主斜井提升钢丝绳长达约 16 个月未进行检查，井筒顶部矸石冒落未及时清理。

③现场违章行为无人制止。公司未建立下井登记和人员出入井管理台账，对值班人员擅自下井、乘坐矿车等行为处于完全失管状态。

#### 4. 特种作业人员管理违法违规

聘用无证人员上岗操作。绞车司机曾 的特种作业操作证未按期复审，证件失效，公司值班人员仍安排其操作提升机。

#### 5. 事故发生后迟报

事故发生于 5 月 4 日 10 时 24 分，胡 于 13 时 10 分下井确认人员死亡，但直至 14 时 05 分才安排郭 向上级报告，超过《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的 1 小时时限要求，构成迟报。

### （二）有关监管部门—— 局

监管职责移交前（2025 年 2 月 13 日至 2026 年 3 月 31 日）：  
监督检查深度不足

在此期间， 局虽将该公司纳入 2025 年度行政执法检查计划并开展 4 次执法检查，但检查停留在表面，未发现停产矿山存在的以下问题：①人员擅自下井、违章乘坐箕斗；②提升钢丝绳长期未维护保养、严重锈蚀；③特种作业人员证件失效仍被安排特种作业。监督检查的针对性和有效性不足。

监管职责移交后（2026 年 4 月 1 日至事故发生时）：跟踪指导责任缺位

2026 年 4 月 1 日，县安应委办印发《全县安全生产行动年矿山、危化品、工贸、烟花爆竹、应急救援安全专项整治工作方案》（双应安委办发〔2026〕2 号），明确将包括双峰县石膏矿业有限公司在内的长期停产停建矿山的安全监管职责移交属地乡镇负责。此后，局未履行行业指导职责：

①未对乡镇监管人员进行业务培训；②未对移交后的履职情况开展专项督导检查；③未建立移交后的信息互通和问题反馈机制。

### （三）属地党委政府——镇人民政府

监管职责移交前（2025 年 2 月 13 日至 2026 年 3 月 31 日）：日常巡查流于形式

在此期间，镇虽按规定开展月度巡查，但未能发现企业存在的以下问题：①人员违规下井、违章乘坐箕斗；②井筒顶板矸石未进行清理；③特种作业人员证件失效。巡查深度和有效性不足。

监管职责移交后（2026 年 4 月 1 日至事故发生时）：承接职责后履职缺位

2026 年 4 月 1 日职责明确由乡镇负责后，镇未据此调整监管力量、细化巡查要求、增配专业人员，仍沿袭原有的一般性巡查模式。从 4 月 1 日至 5 月 4 日期间，未能发现并制止企业的严重违章行为。

## 六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

### （一）对责任单位的处理建议（3家）

#### 1. 双峰县石膏矿业有限公司

作为事故责任主体，该公司未依法履行安全生产主体责任，在停产期间安全管理混乱，安全教育培训缺失，隐患排查治理不到位，特种作业人员管理混乱，对事故的发生负有直接责任。

处理建议：由双峰县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项<sup>9</sup>的规定，依法给予行政处罚。由行业主管部门对其矿山安全生产条件进行重新核查。

#### 2. 镇人民政府

作为安全生产属地监管责任单位，对辖区内停产停建矿山日常巡查不深不细，未能及时发现并制止企业长期存在的严重违章行为，对事故的发生负有属地监管责任。

处理建议：由双峰县应急和安全生产委员会对镇人民政府进行约谈，责令其向县人民政府作出深刻书面检查，并在全县范围内通报批评。

#### 3. 局

作为非煤矿山行业安全生产监管部门，对停产停建矿山风险研判不足，监督检查深度不够，在监管职责调整后对移交乡镇的监管工作跟踪指导不力，对事故的发生负有监管不到位责任。

处理建议：局向县人民政府作出书面检查，并由县人民政府分管领导对局主要负责人进行提醒

<sup>9</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

谈话。

## （二）对相关人员的处理建议（8人）

### 1. 吴

双峰县石膏矿业有限公司值班值守人员。安全意识淡薄，违规要求特种作业证失效人员进行特种作业，严重违章乘坐箕斗、沿主斜井轨道行走，存在违章指挥和违章作业情形，对事故发生负有直接责任。

处理建议：鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

### 2. 曾

事发时绞车操作司机。特种作业操作证失效违规上岗；违章操作运送人员乘坐箕斗上下井；未及时发现绞车松绳并及时采取刹车措施，应急处置不当，对事故发生负有直接责任。其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款【重大责任事故罪】<sup>10</sup>的规定。

处理建议：由双峰县应急管理局将相关线索移送公安机关依法处理。

### 3. 胡

双峰县石膏矿业有限公司法定代表人、主要负责人。未认真履行企业主要负责人安全生产管理职责，未组织实施有效的安全教育培训，对特种作业人员资格审查不严、管理失控，未及时发现并通报特种作业人员证件失效等情况，未督促、检查本单位的

<sup>10</sup> 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，且在事故发生后存在迟报行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）、（七）项<sup>11</sup>之规定，对事故发生负有主要领导责任。

处理建议：由双峰县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项<sup>12</sup>和第一百一十条第二款<sup>13</sup>之规定，依法给予行政处罚。

#### 4. 郭

双峰县石膏矿业有限公司股东，协助留守工作。经调查，其在协助管理期间，对企业值班值守人员的管理存在一定疏忽，对事故的发生负有重要领导责任。

处理建议：由双峰县应急管理局对郭建中进行约谈提醒，责令其加强安全生产法律法规学习。

#### 5. 肖

局非煤矿山股股长。2026年3月17日任职后，在监管职责移交前未组织针对性检查；职责移交后未建立跟踪督导机制、未对乡镇监管人员进行业务培训，对事故的发生负

<sup>11</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）、（七）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

<sup>12</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

<sup>13</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款：生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。（前款：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，……给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；）

有监管不到位的责任。

处理建议：由 [ ] 局党委对其予以责令检查。

6.刘 [ ]

[ ] 局非煤矿山安全监管分管领导。自 2026 年 2 月起分管非煤矿山安全监管工作，对停产停建矿山安全风险研判不足，对职责移交后监管工作衔接督促不到位，对事故的发生负有主要领导责任。

处理建议：由县应安委对其进行批评教育。

7.曹 [ ]

[ ] 镇应急管理站站长。作为属地乡镇具体负责该矿巡查盯守的直接责任人，在职责移交前后未认真履行巡查职责，特别是在职责明确由乡镇负责后未能有效承接，对事故的发生负有直接监管责任。

处理建议：由 [ ] 镇纪委对其政务立案，给予政务警告处分。

8.赵 [ ]

[ ] 镇安全生产工作分管领导。作为属地乡镇分管安全生产的领导和监管责任人，对应急管理站巡查工作督促指导不力，特别是职责移交后未组织调整监管力量、细化工作要求，对事故的发生负有主要领导责任。

处理建议：由 [ ] 镇党委对其予以责令检查。

## 七、事故主要教训

### （一）“停产即安全”的麻痹思想必须坚决克服

本案中，企业认为停产就可放松管理，导致设备失修、人员失管。提升钢丝绳长达16个月未检查，井筒顶板矸石冒落未清理，值班值守人员随意下井、违章乘坐箕斗。这反映出企业负责人对停产期间安全风险认识严重不足，将“停产”等同于“安全”，忽视了设备闲置锈蚀、人员管理松懈带来的安全隐患。

### （二）属地巡查不能流于形式

镇虽按规定开展了月度巡查，但巡查停留在“到矿拍张照、进门签个字”层面，未能发现企业长期存在的人员违规下井、特种作业人员证件失效等深层次问题。巡查人员缺乏发现隐患的专业能力，巡查制度成了“纸面落实”。

### （三）行业指导不能“一交了之”

2026年4月1日监管职责移交乡镇后，局未对乡镇监管人员进行业务培训，未开展专项督导检查，行业指导责任“悬空”。监管职责的移交不等于监管责任的免除，行业部门仍需对下级监管力量进行跟踪指导。

### （四）迟报事故必须依法严惩

事故发生后，企业未在法定1小时内报告，迟报长达3小时41分钟。迟报行为延误了政府救援响应时间，增加了事故后果恶化的风险，必须依法从严处理。

## 八、事故整改和防范措施

为深刻汲取“5·4”车辆伤害事故教训，针对事故暴露出的

问题，按照“原因—措施”对应原则，提出以下防范措施：

### （一）针对企业主体责任悬空问题的整改措施

#### 1.严格履行停产期间法定职责

全县所有停产停建矿山企业必须严格执行《湖南省应急管理厅关于进一步加强停产停建非煤矿山安全管控的通知》（湘应急函〔2025〕162号），制定并严格落实“一矿一策”的停产期间安全管理方案。企业主要负责人必须与值守人员签订安全责任状，明确值守期间的巡查、设备维护、应急处置等具体职责，严禁“只留人、不履责”。

#### 2.强化关键设备维护与隐患自查

必须对提升、运输、通风、排水等系统进行定期检修和维保。特别是长期停用的提升钢丝绳、防跑车装置等，必须按规程进行日检并记录，严禁“带病锈蚀”运行。企业实际控制人必须每月至少组织一次全面的隐蔽致灾因素自查自改，及时清理井筒冒落矸石。

#### 3.开展全员反“三违”专项行动

企业必须对所有从业人员（包括临时聘用、值班值守人员）进行一次强制性安全再培训、再考核，重点学习《金属非金属矿山安全规程》中“行车不行人”、严禁违章乘坐箕斗等铁律。建立内部举报奖励制度，鼓励员工举报违章行为，对查实的“三违”行为责任人，一律按上限处罚。

### （二）针对属地监管缺位问题的整改措施

### 1.全面落实“电子封条”+“网格化”盯守

各乡镇（街道）要对辖区内所有停产停建矿山立即实行“电子封条”（智能视频监控）全覆盖，并与县应急指挥中心联网。同时，落实“一对一”包保盯守制度，明确一名乡镇领导班子成员、一名应急站工作人员作为直接责任人，每周至少开展1次“四不两直”突击检查，填写《停产矿山巡查日志》，重点检查井口封闭设施、值班记录、人员违规下井等情况。

### 2.建立属地巡查“失职追查”机制

县应安委办要每季度对各乡镇停产矿山巡查情况进行专项督查。对巡查流于形式、发现问题不报告、隐患整改不跟踪的，一经查实，直接约谈乡镇分管负责人；对因巡查缺位导致发生事故的，依规依纪依法严肃追究相关人员责任。

### 3.加强基层监管能力建设

各乡镇应急管理站要配齐配强专业力量，定期组织非煤矿山安全监管业务培训，提升巡查人员发现深层次隐患（如钢丝绳锈蚀、设备失效、违章作业迹象等）的能力，坚决杜绝“到矿拍张照、进门签个字”式的形式主义巡查。

## （三）针对行业监管盲区问题的整改措施

### 1.动态调整监管计划，严禁“一停了之”

县应急管理局必须将长期停产停建矿山与生产矿山同部署、同检查，纳入年度执法计划，实行“分类分级”管理。严禁以“职责已移交乡镇”为由，放弃行业监管责任。对长期停产矿山，每

季度至少组织1次“双随机”抽查或明察暗访。

## 2.建立停产停建矿山“三个清单”管理制度

县应急管理局要牵头建立辖区内所有停产停建矿山的台账清单、问题隐患清单、整改责任清单，实行动态更新、销号管理。对排查出的重大隐患，要挂牌督办，确保整改到位。

## 3.强化对检测检验机构和人员资质的核查

立即对全县矿山提升运输设备的检测检验报告进行“回头看”，重点核查钢丝绳、防跑车装置等是否按规定周期和标准进行检测，严厉打击出具虚假报告行为。对特种作业人员持证上岗情况进行全覆盖排查，无证或证照过期的一律不得上岗。

### （四）针对直接原因的专项整改措施

#### 1.严禁行人行车

全县矿山立即排查斜井提升系统，严格执行“行车不行人”规定。在斜井提升作业期间，必须设置警戒线或封闭行人通道，从制度和技术上杜绝人员在提升轨道上行走。

#### 2.强制钢丝绳检测

所有停产矿山在恢复任何提升运输作业前，必须委托具有资质的第三方检测检验机构，对主斜井提升钢丝绳、连接装置、防跑车装置、深度指示器、过卷保护等安全设施进行全覆盖检测，出具检测报告报县应急管理局备案。未经检测合格，不得运行。全县其他停产矿山参照执行，2026年12月底前完成。

### （五）开展全县矿山提升运输安全专项整治

结合《国家矿山安全监察局湖南局 湖南省应急管理厅关于组织开展矿山提升运输专项整治的通知》（矿安湘联函〔2026〕1号）要求，在全县范围内立即开展“五个一”行动：开展一次全员警示教育、组织一次提升系统全面检测、核查一次特种作业人员资质、查处一批严重违章行为、曝光一批典型违法案例。对检查中发现的“明停暗开”、擅自组织人员下井、违章乘车、无证操作提升设备等严重违法行为，一律依法采取停产整顿、上限处罚、联合惩戒等措施；涉嫌犯罪的，坚决移送司法机关追究刑事责任。

双峰县石膏矿业有限公司“5·4”一般车辆伤害事故调查组

2026年6月11日