

信丰县城北农贸市场“4·24” 一般坍塌事故调查报告

信丰县政府事故调查组

2026年9月

目 录

一、基本情况..... - 1 -

 （一）事故相关主体基本情况..... - 1 -

 （二）拆除项目概况..... - 3 -

 （三）事故发生经过..... - 4 -

 （四）事故现场情况..... - 6 -

 （五）事故相关检验检测和鉴定情况..... - 6 -

 （六）人员伤亡和直接经济损失情况..... - 7 -

二、事故应急处置及评估情况..... - 7 -

 （一）事故信息接报及响应情况..... - 7 -

 （二）事故现场应急处置情况..... - 7 -

 （三）医疗救治和善后情况..... - 8 -

 （四）事故应急处置评估..... - 8 -

三、事故原因分析..... - 8 -

 （一）直接原因分析..... - 8 -

 （二）其他可能因素排除..... - 9 -

 （三）间接原因分析..... - 9 -

四、有关责任单位存在的主要问题..... - 10 -

 （一）事故相关单位、人员..... - 10 -

 （二）有关监管部门、单位..... - 11 -

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议..... - 11 -

 （一）因在事故中重伤免于追究责任人员..... - 11 -

 （二）对事故有关单位和责任人员的行政处罚建议..... - 12 -

 （三）其他建议..... - 14 -

六、事故防范和整改措施..... - 14 -

 （一）落实企业主体责任..... - 14 -

 （二）落实行业监管责任..... - 14 -

 （三）落实全链条监管责任..... - 15 -

 （四）落实属地监管责任..... - 15 -

2026年4月24日15时许，信丰县城北农贸市场3号楼二层商铺在进行墙体拆除施工过程中，发生过梁坍塌，造成一人重伤，后送医院抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规要求，2026年7月23日，信丰县人民政府成立由县城管局、县住建局、县应急管理局、县城市社区管委会、县公安局、县人社局、县总工会等单位派员组成的事故调查组，并邀请县纪委监委派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、查阅资料、问询谈话和综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及主要教训，提出了整改防范措施。

经调查认定，信丰县城北农贸市场“4·24”一般坍塌事故是一起因作业人员违章作业造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关主体基本情况

1.涉事商铺情况。

涉事商铺位于信丰县城北农贸市场3号楼二层，整体建筑为一层地下室，地上三层钢筋混凝土框架结构，以钢筋混凝土柱、梁、楼板面等构件承重，产权人为赣州瑞景置业发展有限公司。2024年4月1日，赣州瑞景置业发展有限公司聘请赣州金鸿商务管理有限公司负责市场内的商铺、摊位出租及市场的日常运营管理。

2.相关企业情况。

（1）赣州瑞景置业发展有限公司。该公司成立于2018年11月22日，注册地位于江西省赣州市信丰县嘉定镇南山西路中段金安

嘉苑，法定代表人为胡某生。经营范围包括房地产开发、经营、销售；房地产中介、营销策划；物业管理服务；建材加工、销售；建筑工程、市政工程、水利工程、土石方工程、钢结构工程、玻璃幕墙工程、建筑防水工程、消防设施工程、园林绿化工程、地基与基础工程、城市及道路照明工程、室内外装修装饰工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司为涉事商铺产权人。

（2）赣州金鸿商务管理有限公司。该公司成立于2022年1月13日，注册地位于江西省赣州市信丰县嘉定镇迎宾大道北段交警大队西侧，法定代表人为袁某，统一社会信用代码：91***722***FKC****。经营范围包括一般项目：商业综合体管理服务，集贸市场管理服务，园区管理服务，物业管理，品牌管理，供应链管理服务等。该公司为涉事商铺市场运营管理方。

3.相关人员情况。

（1）熊某文（信丰城北农贸市场管理者），男，汉族，1975年**月**日出生，身份证号码：362102*****0035，户籍地为江西省瑞金市*****，现居住江西省赣州市信丰县*****。事故发生时，不在现场。

（2）陈某建（涉事商铺承租者），男，汉族，1994年**月**日出生，身份证号码：360722*****5738，户籍地为江西省赣州市信丰县*****，现居住江西省赣州市信丰县*****。事故发生时，不在现场。

（3）王某（涉事商铺承租者合伙人），男，汉族，1994年**月**日出生，身份证号：360722*****5711，户籍地址为江西

省赣州市信丰县*****, 现居住在赣州市信丰县*****. 事故发生时, 不在现场。

(4) 郭某生 (事故死者高某敏工友), 男, 汉族, 1975年**月**日出生, 身份证号码: 362123*****5717, 户籍地和居住地为江西省赣州市信丰县*****. 事发现场见证人。

(5) 刘某英 (高某敏请来的帮工), 女, 汉族, 1975年**月**日出生, 身份证号码: 362123*****5763, 居住地址为赣州市信丰县*****. 事发时不在现场, 事发后到现场一同协助救援。

(6) 高某敏 (事故死者), 男, 汉族, 1971年**月**日出生, 身份证号码: 362123*****5739, 户籍地为江西省赣州市信丰县*****. 2026年4月24日下午, 在涉事商铺拆除门窗横梁时, 因操作不当, 门窗横梁发生坍塌, 被横梁砸倒脚手架致其摔倒受伤后抢救无效于4月27日5时死亡。

(二) 拆除项目概况

2026年4月18日, 陈某建 (合伙人王某) 与赣州金鸿商务管理有限公司签订商铺租赁合同, 陈某建向赣州金鸿商务管理有限公司承租信丰县城北农贸市场3号楼二层#201-#210铺位及店面前约180 m²场地共计700 m²用于棋牌娱乐 (事发时未办理营业执照), 租期为6年。

4月20日, 陈某建经朋友介绍联系郭某生, 就涉事商铺隔墙 (含门过梁) 拆除事宜进行沟通; 4月21日9时许, 双方到涉事商铺现场协商拆除价格, 未达成一致; 当日14时23分许, 陈某建通过微信提出以9000元价格完成涉事商铺隔墙 (含门过梁) 拆除及

清理工作；郭某生随即联系高某敏，询问其是否愿意以此价格承接；17时40分许，高某敏与郭某生到涉事商铺现场查看，双方口头约定：由高某敏自带脚手架、电锤等工具负责墙体拆除，费用约7000元；郭某生自带垃圾车负责垃圾清理，费用约2000元；18时左右，郭某生通过电话向陈某建反馈可按9000元价格承接，并告知将于23日开工。

（三）事故发生经过

4月23日7时许，高某敏、郭某生及刘某英到涉事商铺开展隔墙（含门过梁）拆除作业。其间，郭某生向高某敏提供陈某建的联系电话，并告知其隔墙（含门过梁）拆除具体事宜可直接与陈某建沟通，随后离开现场。当日11时许，郭某生返回现场清运垃圾1车；下午，再次清运垃圾2车。



图1：涉事商铺事发现场图

4月24日上午，郭某生清运垃圾2车。当日下午，高某敏未佩戴安全帽及安全绳，站在高约3米的脚手架上对涉事商铺门过梁实施拆除作业。监控视频显示：15时30分许，高某敏使用铁锤砸门过梁过程中，门过梁突然整体倾倒并砸向脚手架；高某敏见状，右手单手迅速抓商铺前梁（此时左手持铁锤，视线朝向门过梁倾倒方向）；门过梁砸中脚手架后支柱，导致脚手架整体坍塌倾倒；第二层脚手架向后坍塌倾倒时，二层护栏绊到高某敏双脚，使其双脚向后甩起后惯性向前甩（此时高某敏右手仍抓着前梁），因失力背部朝下、后脑勺着地跌落在楼面，当场昏迷，耳部、头部有鲜血流出。郭某生发现后，立即上前查看，并拨打120急救电话将高某敏送至信丰县人民医院救治。

（四）事故现场情况

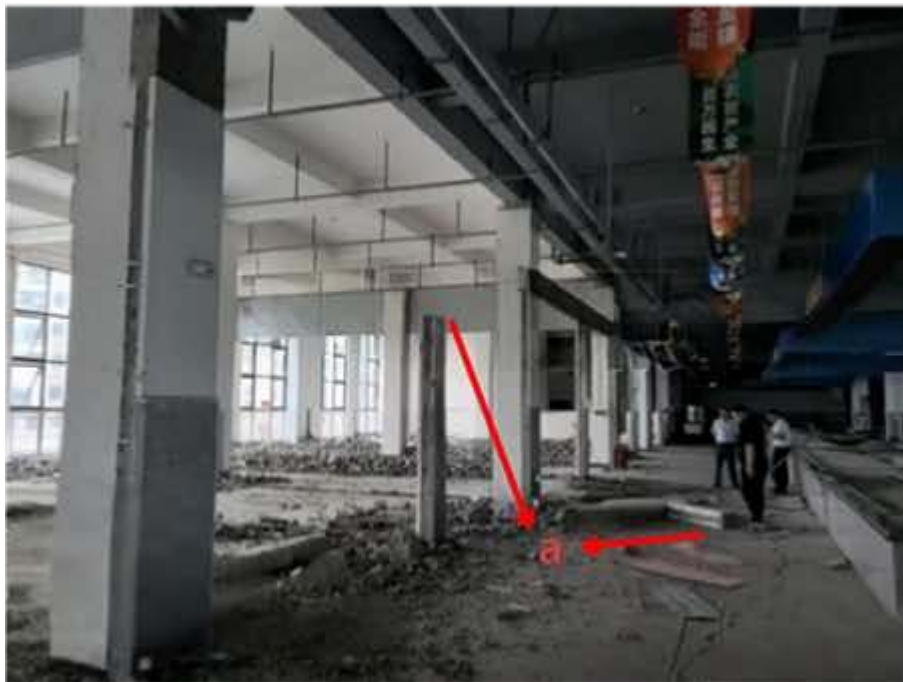


图2：涉事商铺平面示意图

经现场勘查，涉事商铺位于信丰县城北农贸市场二层东面靠窗处，开间约8.4米，进深约13.6米，层高约6米，结构为框架结构。图纸显示为米制面铺位，各铺位每间分隔成4.2米，商铺门采用铝合金玻璃门，各间之间采用100厚1.5米高砖墙分隔。二楼铺位出租改成其他用途，需对原有商铺铝合金玻璃门、柱、门过梁、1.5米高分隔墙进行拆除。现场1.5米隔墙已全部拆除，砖块大部分未清运；第一根门过梁已全部拆除，事发是第二根门过梁导致的，中间的构造柱下段与上段连接面相对平滑（图2标注a处），未发现钢筋折断痕迹。

（五）事故相关检验检测和鉴定情况

1.经核查赣州瑞景置业发展有限公司提供的规划图和电子版施工图。在3号楼2层楼面，a6轴线交aN-aQ轴线未标注有该门窗及柱和过梁内容，未标注门相关参数，仅在铺位之间设有1.5m高分隔墙。

2.根据鼎正建筑设计有限公司出具的《房屋鉴定报告》（鼎正鉴字〔2026〕赣1000号），对涉事商铺构件质量鉴定，评定信丰县城北农贸市场3号楼二层商铺的a6轴交aK-aQ轴过梁及构造柱构件承载力和质量不符合规范要求 and 设计图结构说明要求。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者高某敏，男，汉族，1971年**月**日出生，身份证号码：362123*****5739，户籍地为江西省赣州市信丰县*****，系本次事故拆除作业施工人员。

按照事故经济损失统计相关规定和要求，此次事故预估造成直接经济损失100万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

15时37分陈某建接到郭某生的事故报告后，陈某建未第一时间到事发现场，也未按照国家有关规定要求向相关部门和属地报告事故信息，存在瞒报事故行为。

（二）事故现场应急处置情况

郭某生看到高某敏坠落地面后，立即上前查看，发现高某敏受伤，于15时31分拨打了120急救电话；15时37分，郭某生用手机打电话将事故情况向陈某建报告，陈某建简单了解情况后要求郭某生赶紧拨打120急救。15时41分，信丰县人民医院120救护车到达现场，医护人员对其进行局部包扎止血；随后郭某生陪同救护人员将高某敏送至信丰县人民医院进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

2026年4月24日15时56分，救护车将伤者高某敏送至信丰县人民医院救治，经医生治疗诊断为弥漫性轴索损伤等，在医院ICU救治，3天后因中枢性呼吸循环衰竭于2026年4月27日5时死亡。

事故发生后，涉事商铺承租者陈某建和管理者赣州金鸿商务管理有限公司相关人员均未积极主动对接事故家属医疗救治及善后工作。目前，事故家属已于7月初就该起事故赔偿事宜向信丰县人民法院提起诉讼，案件已正式进入司法程序。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场作业人员郭某生迅速对高某敏进行应急救援，并及时拨打120急救电话，信丰县人民医院急救中心立即调度并出动救援力量。事故发生后，涉事商铺承租者陈某建、赣州金

鸿商务管理有限公司未积极主动对接事故家属医疗救治及善后工作；且涉事商铺承租者陈某建未按照国家有关规定报告事故信息，致使事故家属信访，造成不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

高某敏安全意识淡薄，高处作业拆除涉事商铺室内门过梁时未佩戴安全帽、未系安全绳，未按照操作规程实施拆除，未确认结构稳定性，违规使用铁锤直接锤击门过梁，未采取有效的下落控制措施即切断门过梁两端的钢筋支撑，导致门过梁整体受力失衡发生倾倒；倾倒的门过梁砸中脚手架造成脚手架整体坍塌，高某敏未能及时有效避险，导致其从脚手架背部朝下、后脑勺着地跌落，是造成此次事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问、气象资料和监控等分析，排除人为故意伤害、突发灾害、极端气象因素等影响。

（三）间接原因分析

1. 陈某建将拆除作业项目交由不具备安全生产条件的个人组织施工；在拆除作业前，未按规定编制拆除施工方案，未对作业人员开展安全生产教育培训和安全技术交底；未督促高某敏按照《建筑拆除工程安全技术规范》实施拆除作业；未认真履行安全生产职责，未对施工现场进行有效管理，对施工作业人员违规在脚手架进行作业的行为未及时制止和纠正，对施工作业人员未按规定佩戴使用安全带和正确佩戴安全帽的行为未发现并制止，未

能有效制止施工人员违章作业行为，未及时发现并消除事故隐患；事故发生后，陈某建未按规定报告事故信息。

2.赣州金鸿商务管理有限公司作为信丰城北农贸市场具体管理方，未依法履行安全生产管理职责，在租赁合同中免除其安全生产工作统一协调、管理义务；未签订专门的安全生产管理协议；拆除前未向承租人陈某建告知装修工程注意事项及存在风险，未掌握其二次装修房屋拆除墙体情况，未及时跟进施工动态，未对市场内装修施工开展安全巡查，未能有效制止施工人员违章作业行为。

3.赣州瑞景置业发展有限公司作为信丰城北农贸市场产权人，开发建设的3号楼二层涉事商铺a6轴线交aN-aQ轴过梁及构造柱构件不满足《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）<2015年版>中4.1.2，框架柱植筋深度和锚固力不满足《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位、人员

1.陈某建将拆除作业项目交由不具备安全生产条件的个人组织施工；在拆除作业前，未按规定编制拆除施工方案，未对作业人员开展安全生产教育培训和安全技术交底；未督促高某敏按照《建筑拆除工程安全技术规范》实施拆除作业；未认真履行安全生产职责，未对施工现场进行有效管理，对施工作业人员违规在脚手架进行作业的行为未及时制止和纠正，对施工作业人员未按规定佩戴使用安全带和正确佩戴安全帽的行为未发现并制止，未

能有效制止施工人员违章作业行为，未及时发现并消除事故隐患；事故发生后，陈某建未按规定报告事故信息。

2.赣州金鸿商务管理有限公司作为信丰城北农贸市场具体管理方，未依法履行安全生产管理职责，在租赁合同中免除其安全生产工作统一协调、管理义务；未签订专门的安全生产管理协议；拆除前未向承租人陈某建告知装修工程注意事项及存在风险，未掌握其二次装修房屋拆除墙体情况，未及时跟进施工动态，未对市场内装修施工开展安全巡查，未能有效制止施工人员违章作业行为。

3.赣州瑞景置业发展有限公司作为信丰城北农贸市场产权人，开发建设的3号楼二层涉事商铺a6轴线交aN-aQ轴过梁及构造柱构件不满足《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）<2015年版>中4.1.2，框架柱植筋深度和锚固力不满足《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）。

4.熊某文，赣州金鸿商务管理有限公司信丰城北农贸市场项目负责人，未依法履行安全生产管理职责，未组织开展市场日常安全检查，对市场内违法违规拆除作业失察。

（二）有关监管部门、单位

1.县城管局。未按照“三管三必须”“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则落实部门职责，履行行业主管部门工作职责不到位。

2.县住建局。督促指导属地、相关部门对房屋建筑和市政基础设施限额以下建设工程安全生产监督管理力度不够，开展施工安

全相关业务培训不够深入广泛，仅限属地和相关部门，未深入企业宣传。

3.县城市社区管委会。落实属地安全宣传、日常巡查排查、督促检查职责不到位，对装修主体办理装修登记手续的提醒督促仍存在欠缺。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中重伤免予追究责任人员

高某敏，男，安全意识淡薄，高处作业拆除涉事商铺室内门过梁时未佩戴安全帽、未系安全绳，未按照操作规程实施拆除，未确认结构稳定性，违规使用铁锤直接锤击门过梁，未采取有效的下落控制措施即切断门过梁两端的钢筋支撑，导致门过梁坍塌砸到脚手架致其高处坠落。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^{〔①〕}、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条^{〔②〕}、《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第5.1.5条^{〔③〕}等规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关单位和责任人员的行政处罚建议

1.陈某建，信丰县城北农贸市场3号楼二层商铺承租人，装修拆除工程实际受益人，将拆除作业项目交由不具备安全生产条件的个人组织施工；在拆除作业前，未按规定编制拆除施工方案，未对作业人员开展安全生产教育培训和安全技术交底；未督促作业人员严格按照《建筑拆除工程安全技术规范》实施拆除作业；对施工作业人员违规在脚手架进行高处作业的行为未及时制止和

纠正，对施工作业人员未按规定佩戴使用安全带和正确佩戴安全帽的行为未发现并制止，未能有效制止施工人员违章作业行为；事故发生后，未按规定报告事故信息。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条^{〔④〕}的规定，对事故发生负有责任，建议由信丰县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条^{〔⑤〕}的规定予以处罚。

2.赣州金鸿商务管理有限公司作为信丰县城北农贸市场运营单位，在租赁合同中免除其安全生产工作统一协调、管理义务；未签订专门的安全生产管理协议；拆除前未向承租人陈某建告知装修工程注意事项及存在风险，未掌握其二次装修房屋拆除墙体情况，未及时跟进施工动态，未对市场内装修施工开展安全巡查，未能有效制止施工人员违章作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，对事故发生负有责任，建议由信丰县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条^{〔⑥〕}的规定予以处罚。

3.熊某文，赣州金鸿商务管理有限公司实际负责人，具体管理人员，未依法履行安全生产管理职责，未组织开展市场日常安全检查，对市场内违法违规拆除作业失察，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，建议由信丰县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条的规定予以处罚。

（三）其他建议

1.赣州瑞景置业发展有限公司。涉事商铺构件质量不符合规范要求 and 设计图结构总说明要求。建议县“两违”整治办对该公司涉事商铺构件问题依法依规查处。

2.建议县城管局、县住建局、县城市社区管委会向信丰县人民政府作出深刻的书面检查。

六、事故防范和整改措施

小散工程及零星作业存在高处坠落、触电、坍塌、机械伤害等安全风险，且具有点多、面广、量大、规模小、工期短的特点。

相关主体、有关单位要切实汲取事故教训，切实加强小散工程及零星作业安全生产管理，坚决防范类似事故发生。

（一）落实企业主体责任

城北农贸市场各参建单位应全面履行《中华人民共和国安全生产法》规定的管理义务，在租赁合同中不得免除或推卸安全生产责任。要与承租人签订专门的安全生产管理协议，明确各方安全责任。建立市场内装修施工登记备案机制，全面掌握商户二次装修动态，对涉及结构改动、高处作业等高风险施工活动实行重点监管。常态化开展安全巡查，发现未佩戴安全防护用品、无证上岗、违规拆除承重构件等隐患，立即责令停工整改。加强安全宣传教育，向商户普及装饰装修安全法规 and 操作规范，提升全员安全防范意识。

（二）落实行业监管责任

信丰县城管局要立即组织对辖区内同类市场、商业街区开展拉网式排查，重点核查是否存在擅自拆改承重结构、违规高处作

业、未落实安全防护措施等行为。对发现的问题建立台账、销号管理，督促责任主体限期整改。

（三）落实全链条监管责任

信丰县住建局要加强对限额以下房屋市政建设工程的安全监管指导，针对小散工程特点细化操作指引。指导属地及各行业部门开展农贸市场、商业街区、临街商铺等重点区域专项督导检查，重点核查装修施工是否存在违规拆除承重构件、使用不合格建材、脚手架搭设不规范等问题。对乡（镇）、社区上报或群众举报的安全生产隐患和违法违规行为依法调查处理，通报属地政府和相关监管部门，督促产权人、使用人委托专业机构进行安全鉴定并落实整改。同时扩大安全生产培训覆盖面，将个体工商户、小型施工队纳入宣教范围，通过案例警示、实操演练等方式提升一线作业人员安全意识和应急避险能力。

（四）落实属地监管责任

县城市社区管委会要将城北农贸市场等重点商贸区域纳入社区专属网格管理，明确网格员安全巡查职责与频次，补齐属地管理短板。建立健全商户装修登记提醒机制，在日常走访中告知装饰装修安全责任与报备程序，督促承租人依法办理手续。加强与城管、住建等部门信息对接，掌握辖区施工动态，对未申报、无防护、违规作业等行为早发现、早报告、早干预。结合安全生产月、防灾减灾日等节点，常态化对商户和从业人员开展安全宣传教育，普及高处作业、临时用电、结构安全基本知识，提升风险防范意识与自救互救能力。

【①】《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

【②】《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第3.0.5条规定:高处作业人员根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

【③】《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2016)第 5.1.5条 当拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的控制下落措施。

【④】《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

【⑤】《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

【⑥】第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

- (一) 发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
- (二) 发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
- (三) 发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
- (四) 发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

相关文章

扫一扫在手机打开当前页



文章关键词：4·24 安全生产 涉事商铺

🖨️ | A+ | A-

分享到：

- 本省政府网站-

-党群机关网站-
- 政府部门网站-

-各县市区网站-
- 本地相关网站-

主办：信丰县人民政府办公室 承办：信丰县大数据中心 邮箱：xf_edit@126.com 地址：江西省信丰
县市政大道56号行政中心 邮编：341600

赣ICP备11007147号-1  赣公网安备 36072202000106号 政府网站标识码：3607220007 门户
网站运维电话：0797-3333689

[网站地图](#) [关于我们](#) [版权说明](#) [隐私保护](#) [使用帮助](#)

