

首页

新闻资讯

政务公开

政务服务

招商引资

互动交流

 您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 安全生产

普定白岩安顺市欣钜源建材有限公司“5•9”一般车辆伤害事故调查报告

时间：2025-11-12 11:31:54 来源：普定县应急管理局 浏览量：101次

**普定白岩安顺市欣钜源建材有限公司“5·9”
一般车辆伤害事故调查报告**

普定县人民政府事故调查组

2025 年 7 月 21 日

目 录

一、事故基本情况	2
（一）事故发生单位情况	2
（二）事故相关单位的安全管理情况	3
（三）事故发生经过	6
（四）人员伤亡和直接经济损失情况	6
二、事故应急处置及评估情况	6
（一）事故现场应急处置及善后情况	6
（二）事故信息接报及响应情况	7
（三）应急处置评估	7
三、事故原因分析	7
（一）直接原因分析	7
（二）间接原因分析	9
四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议	11
（一）对事故涉及人员的处理建议	11
（二）对事故单位处理建议	12
五、事故整改和防范措施	13
现场勘查及技术鉴定情况	16
事故现场图片	18

2025年5月9日11时39分许，位于我县白岩镇的安顺市欣钜源建材有限公司在开展矿山林地复绿作业过程中，发生1起车辆伤害事故，导致1名工人死亡。

为及时查明事故原因，分清事故责任，汲取事故教训，全力做好善后工作，杜绝类似事故的发生。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第十九条、第二十二條的规定，及按照国家矿山安全监察局贵州局和省、市应急管理部门要求，县人民政府成立由程发猛副县长任组长，县应急管理局、县公安局、县总工会、白岩镇参与，并邀请县人民检察院组成普定白岩安顺市欣钜源建材有限公司“5·9”一般车辆伤害事故调查组（以下简称调查组）。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行了调查。通过现场勘查、调查询问、查阅资料和综合分析，查清了事故发生的经过、原因和性质，对事故责任单位及责任人员提出了处理建议，并针对该起事故暴露出的问题提出了预防重复发生的整改措施。

经调查组调查认定，本事故是因企业未严格落实安全生产主体责任，对内部运输车辆和相关人员监管缺位，从业人员操作技能和安全防范意识薄弱导致的一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

事故发生单位为安顺市欣钜源建材有限公司（以下简称欣钜源公司），该企业成立于 2019 年 5 月 16 日，地址为：贵州省安顺市普定县白岩镇邓双前村双坑组 48 号，统一社会信用代码：91520422MA6HPBJ00R，法人代表：黄涌乾，注册资本：1000 万元，营业期限：2019 年 5 月 16 日至 2049 年 5 月 15 日，主要经营范围：砂石开采及销售；水泥制品制造及销售；混凝土制造及销售。

资质证书情况：安全生产许可证（编号：（黔）FM 安许证字〔2025〕G0008 号，企业名称：安顺市欣钜源建材有限公司（普定县白岩镇双坑村建筑用砂石矿），许可范围：建筑用砂，露天开采 25 万立方米/年（开采深度：由 1503.0 米至 1345.0 米标高），有效期：2025 年 3 月 24 日至 2028 年 3 月 23 日）、采矿许可证（证号：C5204222020037130149466，采矿权人：安顺市欣钜源建材有限公司，矿山名称：普定县白岩镇双坑村建筑用砂石矿，开采矿种：建筑用砂，开采方式：露天开采，生产规模：25 万立方米/年，矿区面积：0.186 平方公里，有效期限：自 2020 年 3 月至 2030 年 3 月）。

矿山于 2020 年 12 月 10 日取得安顺市应急管理局颁发的安全生产许可证，编号：（黔）安许证字〔2024〕G0041，有效期：2020 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 9 日。2024 年 1 月矿山编制

了开采方案设计（改建）和安全设施设计（改建），并于当年3月12日获得安顺市应急管理局审查通过的批复，要求建设工期自2024年3月12日至2025年3月11日。截止目前，矿山一采场处于开采初始阶段，二采场最低处已开采至+1430米标高位置。

（二）事故相关单位的安全管理情况

1. 事故发生单位

欣钜源公司编制了安全生产责任制度汇编，安排了1名矿长、2名专职安全员主要负责矿区安全生产管理工作。其中对矿长、安全员、挖机和装载机驾驶员等作了安全生产责任规定，包括但不限于矿长对矿山安全生产工作全面负责，定期组织安全检查和事故隐患排查，制定并落实安全生产教育培训制度和计划；安全员负责制定各类安全操作规程并监督落实，组织开展安全生产大检查，深入现场指导劳动保护工作。企业制定了运输系统安全管理制度、安全教育培训制度、事故隐患排查制度等有关安全生产管理制度。其中《运输系统安全管理制度》规定：运输能力应满足生产要求，且运行可靠；不得超载运输；各种运输设施要定期检查、维护，保证其良好的运行状态；矿山主要负责人应定期组织开展安全生产大检查，特别是对重点部位、岗位等进行重大隐患排查等。

欣钜源公司未明确6辆重型自卸货车（以下简称货车）的责任人员、责任范围和考核标准，未明确5名货车驾驶员的安全责

任和义务。调查过程中，安全管理人员对自身法定职责不清楚，工作主要内容是安排驾驶员完成企业的运输任务，实际未开展安全管理各项工作。经调查，企业内部 6 辆重型自卸货车均是矿区内部转运使用，车辆来源不明，有关信息资料缺失，涉事货车至少经“三手”转卖至矿区。公安车辆管理系统显示事故车辆的更新日期为 2021 年 5 月 18 日，机动车为注销状态。

欣钜源公司未按照内部《运输系统安全管理制度》要求，定期对货车性能状况进行全面检查检修，仅在出现故障时由驾驶员自行联系汽修人员进行处理（截止 4 月 28 日，事故车辆在 2025 年度就有 19 次故障维修记录）。5 名驾驶员中，有 2 名（包括死者黄厚斌）仅持有准驾车型 C1 的驾驶证，按照《机动车驾驶证申领和使用规定》^[1]，其不准驾驶重型自卸货车。企业对该情况放任不管，仅通过驾驶员自我介绍能驾驶重型自卸货车且有相关工作经历便聘用上岗。

经调查，企业对货车驾驶员的安全教育培训内容空泛、流于形式。制定了年度教育培训和应急演练计划，但并未得到落实，各项教育培训工作停留于纸面，对死者黄厚斌的教育培训资料大多无签字确认。对驾驶员的培训更多是停留于日常口头提醒常规注意事项（如禁止饮酒开车、熬夜开车等）。企业对驾驶员的驾驶资质、操作熟练度、安全意识、应急经验等要求较低。

2. 安全监管部门

[1] 《机动车驾驶证申领和使用规定》附件 1：准驾车型：大型货车，代号：B2，准驾的车辆：重型、中型载货汽车；重型、中型专项作业车。

涉事矿山由安顺市应急管理局于2024年3月12日批准改建，建设工期至2025年3月11日。2025年以来，企业已经按照安顺市应急管理局批准的安全设施设计完成建设。按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，由企业组织对建设项目安全设施进行验收，市、县应急管理局进行监督^[2]。2025年2月28日，企业组织省非煤矿山专家库5名专家对建设项目进行验收，安顺市、普定县应急管理局到场监督。经专家组检查，现场反馈安全设施竣工验收评价报告和现场存在问题。2025年3月13日，经安顺市、普定县应急管理局对该矿山现场存在问题进行复核通过后，安顺市应急管理局于2025年3月24日为企业办理了安全生产许可证。

2025年以来，普定县应急管理局按照《应急管理部关于严格规范安全生产执法行为的通知》（应急〔2025〕11号）文件要求，制定了年度安全监管执法计划。其中对欣钜源公司（普定县白岩镇双坑村建筑用砂矿）制定计划检查2次，分别在一季度和二季度进行。一季度于2025年3月3日开展检查，按照检查方案明确的检查内容，现场发现一般事故隐患7条，对检查出的问题已经下达责令限期整改指令书，限期在2025年3月18日前整改完毕。第二季度安全检查于2025年5月7日进行，按照检

[2] 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十三条：建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查。安全监督部门应当对建设项目的竣工验收活动和验收结果进行监督核查。

查方案明确的检查内容，检查发现一般管理类问题 5 条，并下达责令限期整改指令书，限期于 2025 年 5 月 22 日前整改完毕。两次检查中均不涉及企业车辆情况。在到达整改期限后，经普定县应急管理局复查，企业已对提出的问题全部按期整改完毕。

（三）事故发生经过

2025 年 5 月 9 日 8 时许上班后，蒙明平（安全员）安排黄厚斌（死者）驾驶 5 号货车从二采场运输石料至破碎场地进行破碎。监控录像显示，11 时 26 分许，黄厚斌驾驶的货车行驶至运输便道转弯处，即将进入主路时车辆突然停止，约 20 秒后货车开始沿便道往下溜车，溜至下方约 20 米处时，车辆右后轮陷入道路北侧复绿区域泥土中受阻停止，为右高左低姿态。此时黄厚斌从驾驶室跳车，在其跳车同时货车因重心左倾向左侧翻将其压住。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，直接经济损失约 150 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置及善后情况

事故发生后，现场挖机驾驶员杨朋、安全员蒙明平和谢小东立即前往查看现场情况，发现黄厚斌被压在车下后，蒙明平立即组织挖机驾驶员及现场工人将其救出。后经医护人员诊断确认，黄厚斌已无生命体征。

黄厚斌亲属到达后，应急部门和属地乡镇积极指导协调事故

单位和死者家属协调死亡赔偿和有关善后事宜。2025年5月12日，经双方协商一致达成协议，欣钜源公司向黄厚斌家属一次性支付工亡补偿人民币150万元。

（二）事故信息接报及响应情况

安全员谢小东组织企业工人将黄厚斌救出后，立即电话向企业负责人黄涌乾报告了事故情况。黄涌乾接报后向普定县应急管理局报告。普定县应急管理局接报后立即组织工作人员赶赴现场何时处置，并向公安、白岩镇等部门通报。普定县应急管理局核实事故情况后，随即向省、市应急部门和国家矿山安全监察局贵州局报告。省、市应急管理部门和国家矿山安全监察局贵州局接报后立即排派出相关人员赶赴事故现场开展处置工作。

（三）应急处置评估

事故发生后，企业现场管理人员立即组织工人抢救，同时电话向普定县应急管理局报告。普定县应急管理局接报后立即安排有关人员赶赴现场核实处置，并向公安和属地乡镇等部门通报；在了解事故情况后在规定时间内向省、市应急管理部门和国家矿山安全监察局贵州局报告。经调查组评估，此次事故应急处置总体及时妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员黄厚斌操作技能不熟练，应急处置失误，贸然采取

危险行为；涉事车辆车况较差，隐患突出；行驶路况不良，路面附着力差是本次事故发生的直接原因。

为进一步查明事故原因，排除其他可能因素，普定县应急管理局委托司法鉴定所（贵州奇安司法鉴定所）对涉事货车的各项车况进行了鉴定。鉴定结果显示，涉事货车转向系（最大自由转动量高于标准 2.1° ）、轮胎（第二轴右侧内外轮胎、左外侧轮胎花纹已磨损至极限，表现见数条不规则裂纹、划痕）不合格，制动系、传动系合格，车辆超重约 4620kg（详见附件 3）。直接原因具体分析如下：

1. 作业人员操作技能不熟练，应急处置失误，贸然采取危险行为。

经对涉事车辆进行专业鉴定表明，其制动系、传动系合格，且车辆侧翻后仍处于空挡状态，可排除因车况原因导致后溜因素。驾驶员黄厚斌在驶至运输便道弯道处操作失误，未及时正确挂挡，以致货车在空挡状态后溜至下方平缓处被北侧复绿区域堆积的泥土阻停。在货车停止后，黄厚斌察觉到侧翻风险，于是贸然选择跳车，但躲避不及以致被压。

2. 涉事车辆车况较差，隐患突出；行驶路况不良，路面附着力差。

经查，黄厚斌驾驶 5 号车在 4 个月内就进行了 19 次故障维修，车辆转向系和轮胎不合格，尤其是多个轮胎花纹已磨损至极限，且车辆处于超重状态。涉事车辆行驶道路为矿区内部的运输

便道，路面被泥沙覆盖，路两侧为复绿区域。当黄厚斌驾驶车辆后溜时，轮胎与路面附着力差，且车辆自重较大，制动系统不能有效使车辆停止，后溜至下方道路北侧复绿区域时，右后方轮胎被堆积的泥土阻碍抬高，以致于车辆被阻停后重心左倾发生侧翻。

（二）间接原因分析

欣钜源公司未健全和有效落实全员安全生产责任制，对重要岗位监管缺位；安全管理人员责任意识不强，履职不力；安全教育培训工作流于形式；对货车存在的事故隐患排查和治理工作长期缺失；监管部门针对企业制定的检查计划和检查方案未覆盖到运输车辆，企业运输车辆问题未及时被监督发现和纠正是此次事故发生的间接原因。

导致事故发生的间接原因具体分析如下：

1. 未健全和有效落实全员安全生产责任制，对重要岗位监管缺位。

欣钜源公司未对矿区内负责日常转运工作的6车5人建立安全生产责任制，未安排专人进行安全管理，仅根据生产需要下达运输任务；对货车及驾驶人员存在的隐患问题长期处于监管缺位状态，对包括黄厚斌在内的2名人员不具备驾驶资质的情况失管失察。

2. 安全管理人员责任意识不强，履职不力。

欣钜源公司安排了2名安全管理人员负责矿区内部安全管

理工作。但实际上，2名安全管理人员管生产多、管安全少，尤其对货车及驾驶人员的管理仅限于层层转达运输任务，对运输作业的安全管理意识薄弱，安全管理责任仅限于纸面上，对法定安全管理职责模糊不清，未及时发现货运车辆存在问题隐患。

3. 安全教育培训工作流于形式，作业人员安全意识薄弱。

欣钜源公司对作业人员（尤其对货车驾驶员）的安全教育培训工作不扎实、走流程，培训内容粗糙空泛，教育方式单一（以口头提醒注意事项为主）；货车驾驶员入场后简单讲解操作方式，调试车辆无显著问题即安排运输任务，对驾驶员安全意识、驾驶资质、操作技能要求较低。

4. 对货车存在的事故隐患排查和治理工作长期缺失。

欣钜源公司对车辆安全管理存在明显轻视心理，主观认为只用负责矿区内部日常转运任务，未定期对车辆进行检查、维护、保养，仅由驾驶员在工作中发现故障时自行联系汽修人员进行处理，以致企业对涉事车辆转向系、轮胎不合规等不利情况失管失察，对货车存在的事故隐患排查和治理工作长期缺位。

5. 监管部门针对企业制定的检查计划和检查方案未覆盖到运输车辆，企业运输车辆问题未及时被检查发现并纠正。

普定县应急管理局作为涉事企业的安全监管部门，在2025年度已对该企业开展了2次检查，提出了多项企业存在的事故隐患并责令整改。但因针对企业制定的检查计划和方案未覆盖到运输车辆方面，执法人员在开展检查过程中疏忽了企业车辆存在的

问题和事故隐患，以致于该不利情况未被及时发现并纠正。

四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故涉及人员的处理建议

1.黄厚斌，男，48岁，安顺市欣钜源建材有限公司的货车驾驶员，不具备相应驾驶资质，操作技能不熟练，应急处置失误，贸然采取危险行为，对事故发生负有责任。鉴于黄厚斌在事故中死亡，建议不予追究其行政责任。

2.黄涌乾，男，56岁，安顺市欣钜源建材有限公司的主要负责人。未严格建立健全并落实全员安全生产责任制；未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；对事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条^[3]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条^[4]的规定，建议由普定县应急管理局对黄涌乾处予上一年年收入40%罚款（核计：43200元）的行政处罚。

3.蒙明平，男，56岁，安顺市欣钜源建材有限公司的安全管理人员。未认真开展从业人员的安全教育培训工作，检查安全生产状况并及时排查生产安全事故隐患不力，安全生产知识和管理

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门按照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

能力薄弱，对事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条^[5]和第二十七条^[6]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[7]的规定，建议暂停或吊销蒙明平与安全生产有关的资格，并由普定县应急管理局对其处予上一年年收入 30% 罚款（核计：28800 元）的行政处罚。

4. 丁显贵，男，43 岁，普定县应急管理综合行政执法大队一中队负责人。作为非煤矿山企业安全监管负责人，制定的安全监管执法计划和检查方案未覆盖到事故企业运输车辆及人员，安全监管工作存在盲区，建议普定县应急管理局党委对丁显贵进行安全生产警示约谈。

（二）对事故单位处理建议

1. 安顺市欣钜源建材有限公司。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条^[8]、第二十六条^[9]、第四十一条^[10]的规定，对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条^[11]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条^[12]

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门按照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万以上

的规定，建议由普定县应急管理局对安顺市欣钜源建材有限公司处以罚款人民币 65 万元的行政处罚。

2.普定县应急管理局。作为涉事企业的安全监管部门，在安全监管过程中存在盲区，没有及时发现企业运输车辆管理存在的问题，对事故发生负有监管责任，建议普定县应急管理局向普定县人民政府作出深刻检查。

五、事故整改和防范措施

为认真深刻吸取事故教训，举一反三，防范类似事故重复发生，切实落实企业安全生产主体责任提出以下建议措施：

（一）提高思想认识，严格落实安全生产主体责任，更好统筹发展与安全。

欣钜源公司要深刻吸取事故教训，充分认识抓好安全生产工作的重大意义，提高安全生产思想认识，严守安全生产红线。企业要立即梳理自身存在的问题，建立健全安全生产责任制度并严格落实。更好统筹企业发展和安全，坚决避免重要岗位、重点部位无人监管的不利情况再次出现。要清晰认识到作业人员资质审核的重要性，保障从业人员具备与岗位相符的操作技能、安全意识和应急知识。企业要以高度责任感，抓细抓实矿山安全生产各项工作，积极有效防范化解各类风险，切实把确保从业人员生命

一百万以下的罚款。

[12] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：
（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

安全放在第一位落到实处。

（二）压紧压实安全管理人员职责，严格岗位准入，切实将安全管理各项工作落实落细。

欣钜源公司要深刻认识到安全管理人员对保障企业安全生产的重要性。严格岗位准入，确保聘用的安全管理人员具备相应的专业知识和安全管理能力。常态化组织安全管理人员学习相关法定职责和知识，建立健全安全管理人员责任制度，压紧压实各项监管职责，坚决避免安全管理人员只管生产不管安全，身负责任而无责任心的不利情况长期存在。要重视从业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，严防侥幸心理和轻视心理，切实提升安全管理和从业人员的操作技能和安全防范意识。

（三）加强重点部位的隐患排查治理工作，全面开展矿山隐患专项排查整治行动。

欣钜源公司要以此次事故整改为契机，对重点作业位置和事项，全面开展隐患排查整治工作，尤其要对其他车辆、驾驶员及重点部位存在的事故隐患加强排查，避免隐患不治不管、常管常存。企业要重视隐患排查整治的紧迫性，迅速建立责任倒查机制，坚决避免整治工作走过场、搞形式，严防“纸面整改”，确保监管检查能发现问题、解决问题、见到实效。要进一步投入必要的资金和精力，严控设备设施采购、检测和管理，确保各类运输、作业车辆来源清楚、状况良好，定期得到全面检查检修，并建立好维护保养台账，确保各项故障隐患在可控可预测范围。

（四）强化执法队伍专业化建设，提高年度检查计划和方案的覆盖范围和精准度，扎实推动执法检查工作取得更高实效。

监管部门要深刻吸取事故教训，全面排查辖区内矿山存在的同类问题并建立好台账，对各矿山企业车辆管理情况要做到底数清、情况明。执法检查队伍要积极调动企业自我排查的主观能动性，严防麻痹轻视心理，切勿因检查计划或检查事项未涉及就忽视企业存在的其他事故隐患。要进一步加强执法队伍的学习和培训工作，切实提升执法队伍的专业能力和责任感，以更专业、更务实的服务推动我县各类矿山事故隐患排查治理工作取得更进一步的实效。

附件：1. 现场勘查及技术鉴定情况
2. 事故现场图片

普定县人民政府事故调查组

2025 年 7 月 21 日

附件 1.

现场勘查及技术鉴定情况

时间：2025 年 5 月 9 日 12 时 30 分至 13 时 30 分，天气：晴，勘查地点：普定县白岩镇邓双前村，安顺市欣钜源建材有限公司复绿工程作业现场。

事故现场情况：涉事货车向左侧翻于上山便道弯道处，后方有 3 条便道汇入该上山便道。两侧便道分别停有 1 辆挖机、1 辆货车和 1 辆货车。上山便道两侧区域已完成复绿作业，均为泥土覆盖（见附件 2 图 1：事故现场俯瞰图）。涉事货车为黄色红岩牌无号牌重型自卸货车（车辆识别代号：LZFF25R44CD238824，车辆型号：CQ3254HTG384）。事发前涉事货车从边坡下运输石料前往破碎场地。事发后货箱内装载的石料倾倒覆盖了上山便道和南侧已复绿区域，勘查时黄厚斌（死者）已被救出安置于车头旁（见附件 2 图 2：事故现场图）。

技术鉴定情况：便道表面被泥沙覆盖，坡道角度约 11° ，坡度 19.4%，转弯半径约 16.04 米。涉事车辆处于向左侧翻状态，变速器处于空挡位置，驻车制动处于释放状态；前挡风玻璃、左侧车门玻璃及后视镜损坏，左侧车门及货箱体受损变形。车底传动轴受损脱出，前断卡滞于底盘横向固定件内侧，传动轴齿面、齿套未见其他明显异常损坏现象（经鉴定，传动轴为事发后车辆

侧翻所致)。货车转向盘自由转动量 32.1° ，转动系不合格；第二轴右侧内外轮胎、第二轴左外侧轮胎和第三轴左侧内外轮胎花纹已磨损至极限，表面见数条不规则裂纹、划痕。

附件 2.

事故现场图片

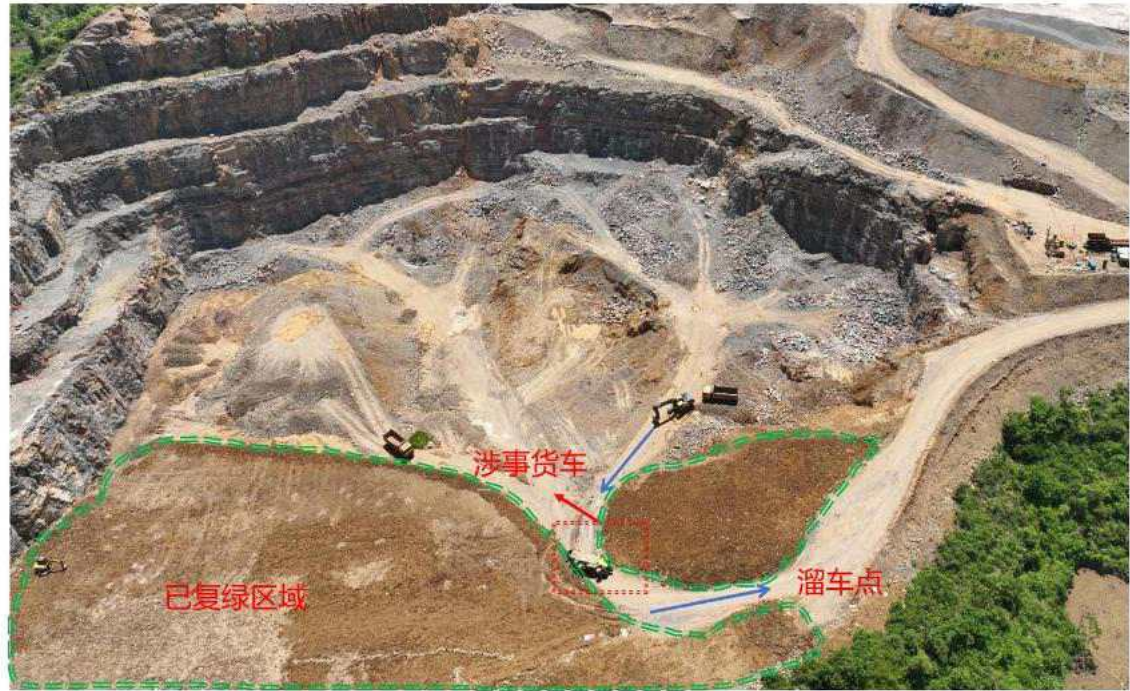


图 1.事故现场俯瞰图



图 2.事故现场图

事故现场图拍摄时间：2025 年 5 月 9 日 12 时 35 分

拍摄人：陈兵兵、谢中良



上一篇：	普定黄桶安盘高速公路1标段建设项目“9·16”一般物体打击事故调查报告（公示）
下一篇：	普定县2025年第三季度非煤矿山企业日常安全监管主体明细表

- 国家部委 ▾
- 各省市市政府 ▾
- 各省直部门 ▾
- 各州市 ▾
- 各州 ▾
- 各县 ▾

主办：普定县人民政府 承办：普定县人民政府办公室

普定县人民政府版权所有（隐私安全说明）

网站投稿邮箱：pdxzfb@163.com 网站工作咨询：0851-38228418 网站标识码:5204220033

ICP备案号：黔ICP备16003486号 技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司 建议使用1440x900以上以上分辨率IE8.0以上版本浏览器

 贵公网安备 52042202000009号



政务微信