

铁法煤业（集团）有限责任公司大平煤矿 “2·13”一般其他事故调查报告

铁法煤业（集团）有限责任公司大平煤矿“2·13”事故调查组
2026年5月25日

目 录

一、事故单位基本情况	2
(一) 事故发生单位概况	2
(二) 安全管理情况	4
(三) 事故发生经过	5
(四) 事故现场情况	5
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况	6
(六) 事故类别、等级、性质	6
二、事故应急处置及评估情况	7
(一) 事故信息接报及响应情况	7
(二) 事故现场应急处置情况	7
(三) 医疗救治和善后情况	7
(四) 应急处置评估	7
三、事故原因分析	8
(一) 直接原因分析	8
(二) 事故相关检测检验和鉴定情况	8
(三) 其他可能因素排除	9
四、事故间接原因及有关责任单位存在的主要问题	9
(一) 事故单位	9
(二) 上级企业	10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	10
六、事故防范和整改措施	10

铁法煤业（集团）有限责任公司大平煤矿

“2·13”一般其他事故调查报告

2026年2月13日，铁法煤业（集团）有限责任公司大平煤矿（以下简称大平煤矿）发生一起一般其他事故，造成1人遇难，直接经济损失140.4万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全生产条例》等法律法规规定，国家矿山安全监察局辽宁局会同辽宁省地方矿山安全监督管理局、沈阳市应急管理局、沈阳市总工会、康平县人民政府、调兵山市公安局等有关单位，成立大平煤矿“2·13”一般事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请辽宁省监委驻辽宁省能源产业控股集团有限责任公司监察专员办公室派员参与。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查取证、查阅有关资料和记录，查明了事故发生时间、经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的主要问题和教训，提出了防范和整改措施建议。

调查认定：大平煤矿“2·13”一般其他事故是一起因工人违章作业导致的生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

（一）事故发生单位概况

1. 上级企业概况

辽宁铁法能源有限责任公司（以下简称铁法能源公司）隶属于辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（以下简称省能源产业集团），注册资本 30.2 亿元，资产总额 340.2 亿元，员工总数 2.59 万人。企业以煤炭生产为主，涉及电力、建筑、煤机制造、煤层气开发利用等产业。铁法煤业（集团）有限责任公司（以下简称铁煤集团公司）是铁法能源公司控股子公司，其前身铁法矿务局于 1958 年成立，1999 年 4 月改制为铁煤集团公司，管理铁法能源所属 14 处（本埠 8 处、域外 4 处、托管 2 处）煤矿，煤炭核定生产能力为 4395 万 t/a。

2026 年以来，铁煤集团公司围绕一通三防、防治水、机电运输、顶板管理、现场管理等内容对所属矿井单位每月组织一次安全生产标准化专项检查，累计排查问题 249 条。围绕重大安全风险防控、重大灾害治理措施落实、重点工程施工安全等开展专项检查，累计检查 6 次，发现问题 60 条。

2026 年以来，铁煤集团公司对大平煤矿共计检查 18 次，查出各类隐患问题 357 条。

2. 大平煤矿概况

（1）基本情况

大平煤矿位于沈阳市康平县三台子，隶属于铁煤集团公司，为省属国有重点煤矿。矿井始建于 1991 年 12 月，2004 年 10 月正式投产，设计生产能力 240 万 t/a，核定生产能力 405 万 t/a。采矿许可证、安全生产许可证、矿长安全资格证、工商营业执照齐全有效，为正常生产矿井。

（2）开采条件

大平煤矿井田东北以断层为界，与小康矿、康平县三台子矿（已关闭）相邻，西南部与法库县慈恩寺煤矿（已关闭）相邻，井田面积为 24.28km²。矿井主采煤层 1[#]煤层和 2[#]煤层，开采深度+88m 至-750m 标高。

大平煤矿为高瓦斯矿井，绝对瓦斯涌出量 7.58m³/min，相对瓦斯涌出量 1.03m³/t；煤层自燃倾向性为容易自燃，自然发火期最短 41 天；煤尘具有爆炸危险性；水文地质类型中等，正常涌水量 63m³/h，最大涌水量 135m³/h。

（3）开拓部署及生产现状

大平煤矿采用立井单一水平开拓方式，共有 3 条立井井筒，即主井、副井和风井，担负提煤、运送物料和人员、通风等任务。现有 1 个生产水平，即-515m 水平。现有 2 个生产采区即南二采区和北二采区，布置 S2S5 综放工作面、N2S1 运顺掘进工作面和 N2S1 回顺掘进工作面。

（4）通风系统

大平煤矿通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出

式。主井、副井入风，风井回风，副井和风井设置梯子间兼做安全出口。风井设置 2 台 GAF30-16-1 型主要通风机，一台使用，一台备用。矿井总入风量 $10268\text{m}^3/\text{min}$ ，总排风量 $10397\text{m}^3/\text{min}$ 、负压 1777pa 、等积孔 4.89m^2 。

（二）安全管理情况

1. 安全管理机构和人员配置情况

太平煤矿现有职工 2068 人，其中安全管理人员 100 人、特种作业人员 493 人，配备矿长、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长、总工程师和采掘、机电、通风、地测防治水副总工程师。实行矿、区队两级管理，设置综合办公室、党建工作部、纪检监察部、群团工作部、生产办、机电办、调度室、经营管理部、财务部、人力资源部 10 个职能部门，综采队、掘进队、综维队、运输（皮带）区、运转队、保安区、工程地测大队、安全管理部、培训中心、安检大队、选煤厂、安装队、物资供应部、后勤管理中心、劳保部等 20 个基层单位。

2. 安全规章制度及培训情况

太平煤矿建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程。矿井主要负责人和安全生产管理人员均进行了相应安全培训并经过考核合格，取得了安全生产知识和管理能力考核合格证明；特种作业人员经考核合格，取得了特种作业操作资格证书；从业人员经过安全生产教育和

培训，取得了相应安全培训合格证明。

3. 劳动组织形式


矿井劳动组织形式为三班制，综采队、掘进队及二线辅助单位作业时间：零点班（0 时至 8 时）、白班（8 时至 16 时）、四点班（16 时至 24 时）。

（三）事故发生经过

2 月 13 日白班，大平煤矿保安区党支部书记汪某洋组织召开班前会，保安区测风组组长李某升安排测风工潘某鑫到北一采区胶带上山联络巷等北翼外围 18 个固定测风点测风，测风组其他人员按计划对井下 S1 采区轨道上山下车场、S2S5 运顺胶带联络巷等地点测风。8 时 30 分潘某鑫入井，先后到主井装载联络巷及清煤斜巷、北翼胶带大巷测风。9 时 15 分许，潘某鑫进入北一采区胶带上山联络巷。11 时 20 分左右，矿调度员张某伟、瓦检员李某男在井下巡检时，经过北一采区胶带上山联络巷入口，发现潘某鑫晕倒在联络巷内。

（四）事故现场情况

大平煤矿“2.13”一般其他事故现场示意图

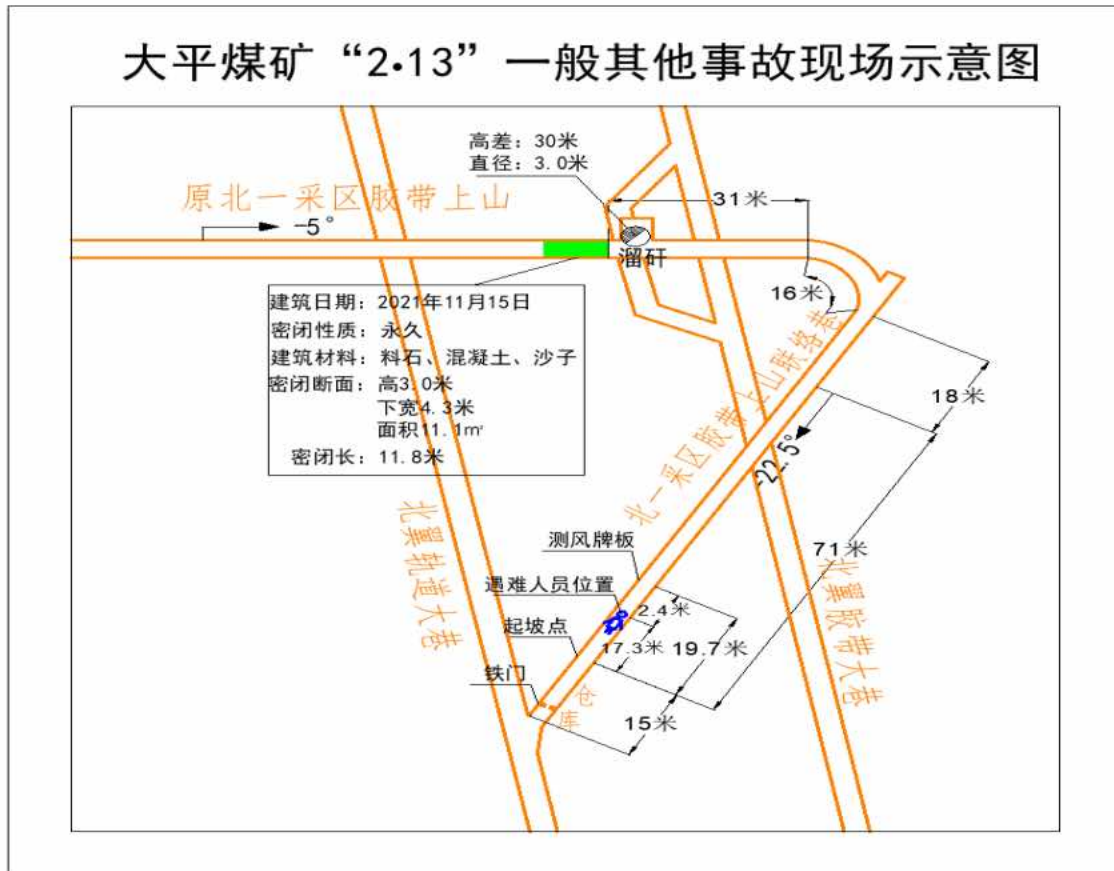

事故发生地点为北一采区胶带上山联络巷。2021年11月15日，矿井在北一采区胶带上山联络巷距入口151m处砌筑永久密闭，对北一采区胶带上山实施永久封闭。北一采区胶带上山联络巷为岩石巷道，支护方式为圆棚+壁后注浆，巷道为半圆拱形，断面积13.1m²。北一采区胶带上山联络巷底部连接北翼轨道大巷，顶部利用原溜矸眼（直径3m，高差30m）连接北翼胶带大巷。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人遇难，直接经济损失140.4万元。

（六）事故类别、等级、性质

经调查分析认定，该起事故为其他事故，是一起一般生

产安全责任事故。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，张某伟立即赶到北一缓冲仓处，电话向调度员李某汇报“北一采区胶带上山有人晕倒”。李某先后向调度室主任李某鹏、保安区区长廖某、安全矿长刘某昌、矿长王某敏报告了事故情况。12时16分，大平煤矿先后向国家矿山安全监察局辽宁局、辽宁省地方矿山安全监督管理局等部门汇报了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

11时40分，张某伟、李某男与闻讯赶来的刘某、丛某等人带上自救器进入北一采区胶带上山联络巷，将潘某鑫救出，抬至北翼轨道大巷实施心肺复苏和人工呼吸。12时左右，大平煤矿保健站医生郭某珠赶到现场，对潘某鑫注入肾上腺素，并继续进行心肺复苏。12时19分，潘某鑫被运至地面。

（三）医疗救治和善后情况

调度员李某接到现场事故报告后，立即联系驻矿医生韩某珠、辽健集团铁煤总医院等。潘某鑫升井后，送往辽建集团铁煤总医院救治。15时25分，潘某鑫经抢救无效遇难。大平煤矿成立了善后工作组，对遇难者家属进行疏导安抚及善后处置。

（四）应急处置评估

大平煤矿在事故发生后及时启动应急预案，现场应急救援处置及时，抢险救援过程中没有造成次生事故，遇难矿工的善后事宜得到了妥善处置，矿区社会生产生活秩序稳定。

三、事故原因分析

经分析认定，事故直接原因为：作业人员进入北一采区胶带上山联络巷测风时，未按规定确认作业现场环境安全，因联络巷内缺氧导致昏迷，经抢救无效遇难。

（一）直接原因分析

1. 矿井采空区防灭火检查记录记载，2月7日、14日北一采区胶带上山联络巷密闭内主要气体成分分别为：氧气4.17%、二氧化碳2.17%、瓦斯29.44%；氧气6.99%、二氧化碳1.09%、瓦斯19.35%。

2. 2月12日至2月13日，受康平县三台子地区气压降影响，北一采区胶带上山联络巷密闭内低氧气体涌出。

3. 北一采区胶带上山联络巷采用原溜矸眼（下风眼）通风，密闭内涌出的低氧气体在联络巷内扩散，造成联络巷内氧气浓度下降。

4. 作业人员进入北一采区胶带上山联络巷，未按照操作规程检测联络巷内气体成分，因缺氧导致昏迷，经抢救无效遇难。

（二）事故相关检测检验和鉴定情况

2026年3月3日，调兵山市公安局委托中国医科大学司

法鉴定中心对潘某鑫进行法医学尸体检验，4月7日，中国医科大学司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（中国医大司鉴中心〔2026〕病鉴字第FA5991号）记载：未检见体内各器官存在可以说明死亡的原发性疾病、机械性损伤及机械性窒息，潘某鑫系因肺出血、肺淤血、水肿，导致的急性呼吸功能障碍而死亡。

（三）其他可能因素排除

依据现场勘查、调查询问情况，事故现场顶帮支护完好，无在用机电、运输设备，未见其他异常情况。

四、事故间接原因及有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1. 密闭管理不严格。大平煤矿未按规定总结分析密闭内低氧气体涌出与地面大气压力变化的关系；未绘制密闭内气体观测曲线，未按规定进行密闭漏风分析；对北一采区胶带上山密闭墙体及围岩的喷涂材料开裂未及时处理，对密闭内低氧气体涌出失察。

2. “一通三防”管理有漏洞。大平煤矿安全风险研判不到位，未研判出大气压力变化造成北一采区胶带上山联络巷密闭低氧气体涌出的风险，未制定相关管控措施；风量配备不合理，北一采区胶带上山联络巷配备风量未考虑密闭内低氧气体涌出等因素，导致密闭涌出的低氧气体未及时排出。

3. 安全教育培训不到位。作业人员安全生产意识薄弱，

风险辨识能力差，对作业环境存在的安全风险防范不足；未按规定落实安全生产责任制，违反《大平煤矿安全技术操作规程》，作业时未测定巷道内气体成分，未确认现场环境安全。

（二）上级企业

铁煤集团公司事故教训汲取不深刻，未做到举一反三，未从根本上杜绝作业人员违章行为；对大平煤矿安全生产工作指导不力，对大平煤矿“一通三防”管理工作重视不足，未从根本上消除事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

事故调查组对 10 名相关责任人员提出处理建议，给予党政纪处分、组织处理、行政罚款、暂停或吊销其安全生产有关资格，对事故单位罚款 84 万元，责成大平煤矿、铁煤集团公司分别向上级企业作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）强化矿井密闭管理。新砌筑密闭应采用混凝土墙体，提升密闭的强度和封闭效果，现有密闭充填防灭火材料对充砂带及围岩缝隙进行封堵，防止闭内气体溢出。安装密闭自动抽放系统，密闭内外气压变化时自动对闭内气体进行抽放和远程控制抽放，保证密闭内外气体压力均衡。密闭前悬挂甲烷传感器，注氮气、二氧化碳的密闭应增设氧气传感器，在线监测密闭前气体状况，出现异常及时处置。

（二）加强矿井通风管理。优化通风系统，及时封闭闲置巷道，减少人员作业风险。科学配备井下各用风地点风量，对有密闭的巷道配风应综合考虑风流路径、有毒有害气体排放等因素。深入研判大气压力变化与密闭内气体涌出风险，总结分析密闭内气体与地面大气压力变化的关系，定期绘制气体观测曲线，开展密闭漏风分析，准确掌握密闭内气体变化规律。

（三）严格安全教育培训。根据测风工、瓦检员以及岗位工种等单人独岗工作特点，开展针对性的安全思想教育和操作技能培训，提升从业人员的安全防范意识和按章操作意识。加强事故警示教育，集中开展从主要负责人到一线作业人员的警示教育，切实用身边事教育身边人。加强对全员安全生产责任制落实情况的监督检查，确保各岗位、各工种的安全生产职责有效落实。

（四）强化企业主体责任落实。铁煤集团公司要修订、完善密闭管理制度，在全公司推动混凝土密闭、砂带及围岩充填、闭前传感器、密闭自动抽放系统的使用和实施，并确定有关技术参数和实施标准。组织开展密闭管理的专项抽查、检查，对密闭砌筑不合格的、防范措施落实不到位的要求积极推动整改，并依规依纪追责问责，防范同类事故发生。