

道里榆树哈尔滨民兴实业有限公司

“6·25”一般机械伤害事故调查报告

2026年6月25日，位于哈尔滨市道里区榆树镇的哈尔滨民兴实业有限公司生产车间内发生一起机械伤害事故，造成1人受伤，后经抢救无效死亡。直接经济损失约人民币162.5万元。

事故发生后，道里区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，成立了由区应急局牵头，区市场局、市公安局道里分局、区总工会等相关单位组成的事故调查组，并邀请了道里区人民检察院派人参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，“6·25”一般机械伤害事故是一起由于蒸炒锅配电系统能量隔离失效，设备电气控制存在缺陷，导致维修作业过程中设备误启动，使正在进行焊接作业的维修人员被搅拌棒扫伤致死的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

企业名称：哈尔滨民兴实业有限公司（以下简称民兴公司）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈玉霞

注册资本：100万人民币元

统一社会信用代码：91230102775012322U

成立日期：2005年06月08日

住所：哈尔滨市道里区榆树镇后榆村

经营范围：从事粮油产品的技术开发、技术咨询、技术服务，购销：粮油产品，加工粮油制品；食品生产经营；房屋租赁；粮食收购；收购稻壳；饲料生产；饲料原料销售；普通货物运输。

民兴公司主要负责人王某川，主营业务是食用植物油（大豆油）压榨生产与销售，持有食品生产SC证书（SC10223010200451），压榨大豆油对外批发零售。自有注册商标滨兴，深耕本地粮油加工二十余年为哈尔滨道里区本土小型粮油深加工民企。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 生产工艺流程：民兴公司为食用大豆油生产企业，生产工序主要为：大豆筛选→破碎软化→对辊轧豆（压成薄豆片）

→高温炒锅翻炒→预压成型→装垛→老式液压土榨压榨毛油→过滤、水化、脱胶、脱酸、脱臭、脱水→成品油。由于生产过程产生高温，民兴公司一般于下午17时左右开始生产，至夜间23时左右停止生产。

2. 安全管理情况：民兴公司未设置安全管理机构，但依法设置了1名兼职安全生产管理人员；安全生产责任制不健全，建立了安全管理制度及安全操作规程，但未建立动火作业等危险作业审批制度；公司主要负责人王某川和兼职安全员刘某明未接受安全培训，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；对从业人员安全教育培训不到位；特种作业人员管理缺失，事故死者康某厚仅持有应急管理部门颁发的电工特种作业操作证，未取得熔化焊接与热切割作业（焊工证）资格，属于无证从事焊接作业；企业隐患排查治理不到位，蒸炒锅配电柜内自动开关已损坏、未装设隔离开关，企业未及时发现并消除该设备“带病运行”的事故隐患。

3. 日常维修情况：经调查了解，康某厚为民兴公司专职电工、修理工，负责电气设备及机械设备的维护和维修工作。该公司生产车间内电源配电箱的日常维护工作由康某厚负责。至事故发生时，公司主要负责人王某川、车间生产负责人及其他从业人员均对配电箱内配电用自动开关损坏一事并不知情。

（三）事故发生经过

2026年6月24日19时许，民兴公司生产车间在生产大豆

油过程中，负责炒锅进料的工人付国庆发现蒸汽炒锅发生故障，随即通过工人邹某将炒锅故障一事转告维修工人康某厚。

6月25日上午，维修工人康某厚依工作职责开始对蒸汽炒锅进行检查维修。维修过程中，康某厚携带焊枪和焊工防护罩进入设备下层内部，对断裂的搅拌棒进行焊接作业。

11时10分许，康某厚在蒸炒锅内启动电焊机进行焊接作业时，蒸炒锅突然启动，设备内叶轮风翅刮伤康某厚腿部。现场人员听到呼叫后，立即按下软启动器上的停止按钮使设备停止运行，随后将康某厚从蒸炒锅内救出。

（四）事故现场情况

1. 事故发生地点：哈尔滨民兴实业有限公司付油处厂房内，如图1；



图 1

2. 经专家组、公安机关及道里区事故调查组工作人员现场调查询问，企业提供的事故发生时段视频因固定灯具遮挡，无实际参考意义；

3. 经现场勘查，车间蒸炒锅内为死者康某厚事故前作业场所，如图 2。图中两条临时电线为死者康某厚作业前连接的电焊机二次电源线路以及风扇电源线路；



图 2

4. 车间内为蒸炒锅供配电的配电柜与事故发生时的状态相同，如图 3；



图 3

5. 经专家组对上图的配电柜进行现场勘查，该配电柜内 3 条线路与事故场所有关，如图 4:

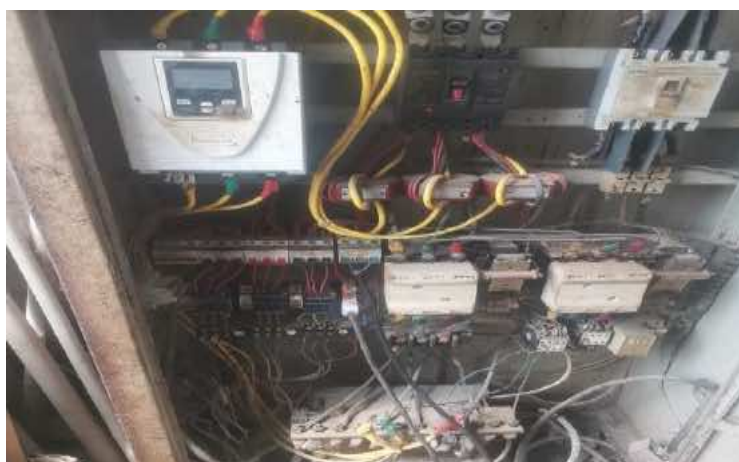


图 4

- (1) 图中插座临时线接作业用电焊机。
- (2) 插座上方微型断路器临时线接现场电风扇。
- (3) 蒸炒锅电机电源，见上图配电柜内左侧软起动东器 (配黄色聚氯乙烯电源铜导线)。

6. 专家组对上图的配电柜进行现场勘查，三条回路均处于送

电状态，配电柜内进户电源线未装设隔离开关，配电用自动开关已损坏，无法拉断，如图 5；



图 5

7. 经对上图的配电柜进行现场勘查，蒸炒锅配电用的软启动器处于受电待机状态，如图 6；



图 6

8. 对上图的配电柜进行现场勘查，配电柜门前的软启动器控制回路电源转换开关处于合闸位置，如图 7；



图 7

9. 对蒸炒锅内作业场所进行现场勘察，盖蒸炒锅结构分为两层，每层都内设同轴的翻炒大豆的搅拌棒，其中下层内搅拌棒叶轮一侧的金属风翅折断后，作业人员携带焊枪和焊工用防护罩进入设备下层内部对已断裂的搅拌棒进行焊接作业，如图 8；



图 8

10. 对蒸炒锅下层进行现场勘察，该设备下层高度约 0.5 米，直径约 2 米，如图 9。作业人员腿部先进入蒸炒锅下层，刚起动

电焊机作业时发生蒸炒锅突然起动，设备内叶轮风翅刮伤作业人员，救援人员停电后将其从蒸炒锅下层拉出；



图 9

11. 经调查了解，该救援人员在听到伤者呼叫后在停电救援时应按下了软启动器上的停止按钮（下排右侧红色按钮）使误起动的设备停止运行，如图 10；



图 10

12. 经调查，死者康某厚只有应急部门颁发的电工特种作业证，无焊工特种作业证，属于无证作业。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡。

死亡人员：康某厚，男，1977 年 11 月 9 日出生，身份证号 232101*****3011，哈尔滨民兴实业有限公司维修工人。死亡原因为创伤性休克。

2. 直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失为 162.5 万元（含人身伤亡后所支出的费用、财产损失价值、事故应急救援费用等）。

（六）其他情况

经初步了解，事故发生当日天气正常，无极端气象条件。事故未造成周边环境影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 6 月 25 日 14 时 57 分，道里区应急管理局接道里公安分局情指中心电话报告一起疑似生产安全事故。接到报告后，区应急局立即组织公安、工会等部门赶赴事故现场核实相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人听到伤者呼叫后，立即按下软启动器上的停止按钮使误启动的设备停止运行，随后将康某厚从蒸炒锅内拉出，转移至室外空旷地带，并拨打 120 急救电话。

约 20 分钟后，120 急救车到达现场，对伤者进行包扎后送往高新医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

6 月 25 日 11 时 45 分许，伤者康某厚被送至高新医院；12 时许转至哈尔滨医科大学附属第一医院群力院区，立即送往 ICU 抢救，13 时 29 分，康某厚经抢救无效死亡。

相关单位积极对接死者康某厚家属开展安抚及善后处置工作，并与其家属签订了《工亡事故一次性终结赔偿协议书》。目前，康某厚遗体已火化，家属情绪稳定，无网络舆情及不稳定事件。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故现场人员初期自救互救及时，政府部门响应迅速、现场管控规范、救援流程有序。

应急处置过程中存在的主要问题：民兴公司未落实应急救援机制，无应急预案，作业人员缺乏应急处置常识。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、技术鉴定和调查分析，事故直接原因为：蒸炒锅配电系统能量隔离失效，设备电气控制存在缺陷，导致维修作业过程中设备误启动，使正在进行焊接作业的康某厚被搅拌棒扫伤致死。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故调查期间，道里区应急管理局委托黑龙江省安全生产专家组成专家组，对事故进行了现场勘查和技术鉴定，并出具了《哈尔滨民兴实业有限公司"6·25"机械致害事故技术鉴定报告》。

鉴定结论：本次事故是一起典型的因设备本质安全缺陷、能量隔离失效及违章作业叠加导致的生产安全责任事故。详细鉴定意见见附件《技术鉴定报告》。

（三）其他可能因素排除

经公安机关调查，该起事故不存在自杀、他杀及人为故意破坏迹象。通过事故现场勘查、询问相关人员及综合分析，事故当日气象条件正常，无极端天气，排除突发自然灾害因素。

（四）间接原因分析

1. 民兴公司未健全安全生产责任制，未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

2. 主要负责人王某川和兼职安全员刘某明未接受安全培训，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

3. 民兴公司对从业人员进行的安全生产教育和培训不到位，未能保证维修人员具备必要的安全生产知识，缺乏必要的安全操作技能和应急处置能力。

4. 维修人员康某厚未取得熔化焊接与热切割作业资格，不具备焊接作业的安全技术能力与应急处置知识，属于无证开展

特种作业。

5. 从业人员在进行动火作业（电焊）前，未安排专门人员进行现场安全管理，未能保证有效落实安全措施。

四、监管部门与地方党委政府履职情况

（一）有关监管部门

道里区应急管理局安全生产监督管理科承担工贸行业安全生产监督管理职责。针对该起事故，区应急局对工贸行业日常监管履职情况开展了全面梳理核查。

核查显示，区应急局严格遵照《安全生产年度监督检查计划编制办法》（安监总政法〔2017〕150号）要求，科学编制并刚性执行工贸行业年度监督检查计划，对重点监管企业常态化开展执法检查，落实“有计划、有方案、有记录、有闭环”全流程管理；2023至2026年阶段性执法成效清晰，历年排查隐患均完成整改闭环。同时，持续开展工贸领域安全生产警示教育培训，常态化组织企业安全负责人、安全管理员集中学习，精准实施隐患约谈普法工作；执法全过程严格恪守法定标准流程，管控闭环规范到位。

综上，区应急局安全生产监督管理科工贸行业监管岗位人

员始终在法定职权范围内，对照年度执法计划、上级专项工作部署依规开展工贸行业安全监管工作，不存在怠于履职、不作为及越权行政等问题。

（二）地方党委政府

经事故调查组调查核实，依据《关于做好基层安全生产工作减负明责的具体措施》（哈安发[2024]15号）相关要求，榆树镇政府作为事故发生地的地方党委政府，在属地安全生产工作管理职责中存在以下问题：

1.底数不清、摸排不力，致使监管对象长期“失联”

榆树镇安全办公室对属地管辖企业数量底数不清、情况不明。在区应急管理局先后下发《关于道里区开展工贸行业企业摸排行动的通知》（哈里应急发〔2022〕24号）、《2024年关于开展道里区工贸企业信息摸底排查工作的通知》两次专项摸排工作中，该办公室均未按要求认真落实排查任务，上报企业名单存在疏漏。

2.检查走过场、监管流于形式，隐患长期得不到纠正

近三年来，榆树镇安全办公室对事故发生单位每年仅开展一次安全检查，且检查不规范。镇级安全检查单明确列明21项检查内容，但在实际检查中，检查人员未按检查单逐项核查。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予或不予追究责任人员

康某厚，男，哈尔滨民兴实业有限公司维修工人。未及时将其负责管理的车间配电柜存在的事故隐患向安全管生产管理人员或主要负责人进行报告，在存在不安全因素情况下违规（无证）使用电焊设备，导致事故发生，对该起事故的发生负有直接责任。鉴于其本人在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1. 刘某明，男，哈尔滨民兴实业有限公司生产主任，兼职安全生产管理人员。未有效检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未能发现并制止违反操作规程的行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项¹¹之规定。建议道里区应急局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项¹²予以处罚。

2. 王某川，男，哈尔滨民兴实业有限公司总经理，主要负责人。未健全本单位安全生产责任制，组织实施安全教育工作不到位，未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安

¹¹ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

¹² 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20% 至 30% 的罚款。

全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项^[3]之规定。建议道里区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项^[4]予以处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

马某宇，男，群众。2024年3月至今，担任道里区榆树镇政府安全办公室负责人。任职期间，组织日常安全检查不到位。在两次专项摸排工作中，未按要求认真落实排查任务，组织上报企业名单存在疏漏。建议榆树镇党委、镇政府依据《事业单位工作人员处分规定》及其他有关规定予以处理，处理结果报区应急局归档。

（四）对责任单位的处理建议

哈尔滨民兴实业有限公司，未健全安全生产责任制，主要负责人及安全生产管理人员不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，对从业人员安全教育培训不到位，维修人员无证开展特种作业，进行危险作业时未安排专门人员进行现场安全管理，未能保证有效落实安全措施，导致事故发生，是此起事故的责任单位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十七条第一款、

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

^[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十三条^[5]的规定，建议道里区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项^[6]的规定予以处罚。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故教训，有效防范同类事故重复发生，切实保障从业人员生命安全和身体健康，提出以下整改和防范措施：

（一）哈尔滨民兴实业有限公司

1. 全面开展设备隐患排查整治。立即停产整顿，对全厂生产设备、电气系统、安全防护设施进行一次全面彻底的安全检查，重点排查各类配电柜（箱）隔离开关配置、自动开关完好性、急停装置有效性等问题。对蒸炒锅配电系统进行彻底整改，加装符合安全标准的物理隔离开关，更换损坏的自动开关，完

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

第二十七条第一款 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第三十条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

^[6] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 （二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

善设备停机断电锁定装置，确保维修作业时能够实现可靠的能量隔离。所有设备隐患要建立台账，做到整改措施、责任、资金、时限和预案"五落实"，经道里区应急管理局、榆树镇政府联合验收合格后方可恢复生产。

2. 建立健全危险作业安全管理制度。针对动火作业、临时用电作业、高处作业等危险作业，制定专项安全管理制度和作业审批流程，明确作业审批权限、安全条件、防护措施和现场监护要求。严格执行“先审批、后作业”制度，未经审批一律不得实施危险作业。动火作业前必须清理周边可燃物、配备灭火器材，所有危险作业必须安排专人全程监护。

3. 严格规范特种作业人员管理。对全厂特种作业人员进行全面清查，建立特种作业人员档案，严禁无资质人员从事特种作业。电工、焊工等特种作业人员必须持证上岗，证书必须在有效期内。对需要从事焊接作业的人员，安排参加专门培训并取得熔化焊接与热切割作业操作证后方可上岗。加强对特种作业设备（电焊机）的安全管理，严禁随意安排非特种作业人员从事焊接、电工作业。

4. 健全完善安全生产责任体系。充分发挥企业主体责任，建立健全全员安全生产责任制，明确从主要负责人、生产主任、安全管理人员到一线作业人员的安全生产职责，完善考核奖惩机制，确保安全责任落实到每个岗位、每名员工。主要负责人要切实履行安全生产第一责任人职责，定期研究安全生产问题，

保障安全投入。

5. 切实加强全员安全教育培训。制定年度安全教育培训计划，对全体从业人员进行系统的安全生产教育和培训，重点加强安全生产法律法规、安全操作规程、危险作业安全知识、应急处置技能等内容的培训。对新入职员工严格落实三级安全教育，转岗、复工人员必须重新进行安全培训。特种作业人员必须经专门培训考核合格后方可上岗。培训要注重实效，杜绝形式主义，确保从业人员具备必要的安全知识和操作技能。

6. 建立隐患排查治理长效机制。建立健全隐患排查治理制度，明确排查频次、排查范围、排查方式和整改要求。定期开展综合性检查、专项检查和日常巡查，对排查出的隐患实行闭环管理，确保整改到位。加强对配电设施、生产设备、危险作业场所的重点检查，及时发现和消除事故隐患。鼓励从业人员报告事故隐患，建立隐患举报奖励机制。

7. 强化应急救援能力建设。结合企业实际制定生产安全事故应急救援预案，重点完善机械伤害、特种作业等专项处置方案，配备必要的应急救援器材、设备和个人防护用品。定期组织开展应急演练，每年至少组织一次综合应急演练或专项应急演练，提高从业人员应急处置和自救互救能力。

（二）行业监管部门

1. 健全企业底数管控机制。加大对街镇工贸企业摸排工作的督导复核力度，动态更新区级监管台账，及时补全漏报企业

信息，确保辖区工贸企业全部纳入监管范围，堵塞监管盲区。

2. 强化指导街镇对小微企业日常管理。针对粮油加工等安全基础薄弱的小微企业，重点检查安全制度建设、特种作业持证、危险作业管控等关键环节，依法严处违法违规行为，倒逼企业落实主体责任。

（三）属地党委政府

依据《关于做好基层安全生产工作减负明责的具体措施》（哈安发[2024]15号），榆树镇要进一步理顺安全生产工作管理职责任务，发挥基层“预防为主、源头管控”作用，健全完善横向到边、纵向到底的安全生产管理体系，形成上下贯通、协调一致、各负其责、齐抓共管的工作格局，全面提升安全生产基层治理精细化、社会化水平：

1. 健全责任落实机制。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，榆树镇党政班子成员对分管领域的安全生产工作负领导责任，按权限研究解决分管领域安全生产问题，建立覆盖辖区内相关安全生产工作人员的职责清单，明确村、屯（社区）网格事项清单范围，将安全生产监管体系延伸到最基层。

2. 加强安全生产网格化管控。充分发挥网格员的“信息员”和“宣传员”等作用，协助监管部门实现对基层安全生产工作的动态监管、源头治理和前端处理，对疑似非法、违法生产经营行为，交由监管部门处置。

3. 加强隐患排查治理。榆树镇要强化定期重点检查，组织村、屯(社区)加强日常巡查，协助监管部门着重开展生产经营单位安全生产、燃气安全、“九小场所”消防安全等相关隐患排查整治;重点对问题隐患突出、安全生产基础薄弱、危险系数高的生产经营单位，加大排查检查巡查频次，配合相关监管部门及时消除安全隐患。

4. 加强安全生产宣传教育。组织开展安全生产宣传进企业、进村屯、进社区、进学校、进家庭活动，向广大群众深入宣传安全生产工作理念、法律法规、应急避险常识、自救互救技能。发挥传统媒体和新媒体作用，扩大宣传阵地，拓宽宣传渠道，强化舆情引导。

道里区政府“6·25”事故调查组

2026年8月24日