



请输入关键字

政务公开

河北唐山开滦（集团）有限责任公司钱家营矿业分公司“3·22”一般顶板事故调查报告

(2) 安全管理机构情况。钱家营矿在册职工5542人，配备党委书记、经理、党委副书记(工会主席、纪委书记)、总工程师、副总工程师、安全副经理、生产副经理、机电副经理、通风副经理、地测防治水副经理、调度室主任、安监室主任、生产技术部(含机电室)、回采室、掘进室、开拓室、地测水文室、规划室等安全生产职能部室。

(3) 矿井开采条件。矿井水文地质类型为中等，地质类型为极复杂，煤与瓦斯突出矿井，主要开采5[#]、7[#]、8[#]、9[#]、倾向性等级均为Ⅱ类自燃，各煤层均具有煤尘爆炸性，无冲击地压煤层和岩层。

(4) 开拓部署及生产系统现状。矿井采用立井、多水平、阶段石门开拓方式，共设有4个立井，分别为主井、副井、井。矿井共划分三个水平，分别为一水平（-600水平）、二水平（-850水平）、三水平（-1100水平）。目前采掘生产活动全水平，三水平正在开拓延伸。矿井共划分为18个采区，目前，正在生产的采区有5个，即一水平三采区、二水平的八采区、和十一采区。生产区域分布在三采区的5[#]煤层，八采区的12[#]煤层，九采区的7[#]、12[#]煤层，十采区及十一采区的7[#]煤层、层。

事故发生时，矿井有3个回采工作面，分别是2070W回采工作面、2824W回采工作面、2098E回采工作面；8个掘进：1351E风道、1351E运道、2098W风道、2098W运道、2122E风道、2122E回风绕道、2972W回风边眼、2972W运道；4个别是七采至五采回风副巷、六采至九采回风副巷、辅1-3回风上山、-850回风石门至-850西大巷联络巷；2个安拆工2120W。

2.开滦（集团）有限责任公司

开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）位于河北省唐山市，隶属于河北省国资委，煤炭生产、经营和建设河北唐山、张家口、承德、石家庄以及内蒙古、新疆等地区，现有11个生产矿井，河北省9个（唐山6个、张家口1个、承德个。原煤核定产能3730万吨/年。

(二) 事故地点基本情况

事故发生在二水平十一采区2122E风道掘进工作面迎头。2122E风道掘进工作面设计长度1043m，矩形断面，巷宽4.8r使用掘进机掘进，采用机载液压临时支护装置，截止到3月22日已掘进38.7m。

1.2122E风道掘进工作面位置

2122E风道掘进工作面位于矿井二水平东翼十一采区12₁煤层，西部为十一采皮带山、十一采二中运斜石门、十一采二一采专用回风巷、十一采轨道山、四采下部轨道平石门，东部为钱范井田边界保安煤柱，上覆7煤层2171E工作面、9煤层2已采完封闭，倾斜下方暂无工程。



图1 2122E风道掘进工作面位置示意图

2.2122E风道掘进工作面所处12₁煤层情况

12₁煤厚度0.2~4.6m，平均2.6m，煤层倾角6~26°，平均16°。直接顶为碳质泥岩厚度0~5.49m，平均2.75m；基本顶0.3~4.9m，平均3.59m。

3.2122E风道掘进工作面支护设计及防片帮冒顶措施情况

采用锚网支护，顶、帮使用长2.4m锚杆，排距0.8m，间距0.9m，每排顶锚杆6根，每排帮锚杆上、下各4根，上顶使用护表，两帮使用钢护板和经纬网护帮，上顶和两帮使用锚索补强支护。

割煤结束后及时用机载临时支护将钢带及网托举至正顶，并与末排顶网连好，然后用塑料网配合两排玻璃钢锚杆将迎头锚杆距离巷顶不大于1m，两排排距不大于1m，每排使用三根锚杆，锚杆间距不大于1.5m，每根锚杆使用一卷树脂锚固剂。与顶、帮网有效连接，防护网与顶网不少于6处连接，与两帮帮网分别不少于3处连接，网扣均匀布置。

4.事故现场勘查情况

事故现场位于2122E风道掘进工作面迎头，破顶板、丢底煤施工，锚网支护，最里面一排顶锚杆距离迎头约0.3m，6根5根，剩余的1个上帮锚杆孔已打完、未上锚杆，两帮金属网与末排顶网挂齐。

巷道迎头为半煤岩，下半部为1.5m厚的煤层，上半部为1.7m厚的碳质泥岩，为煤层直接顶，泥岩裂隙、节理发育，岩体明显的软弱岩层滑动面。

巷道迎头中上部存在凹陷区，上至巷道顶板，最高1.7m、最宽2.4m，最深处距末排顶锚杆约1.4m，左距下帮1.3m、右距板迎头2.6m范围堆积有未出尽的煤矸及片落的矸石块，最高1.5m，表面散落多个矸石块，最大一块2.3m长、1.0m宽、C离迎头约1.5m，上表面有明显滑动面。

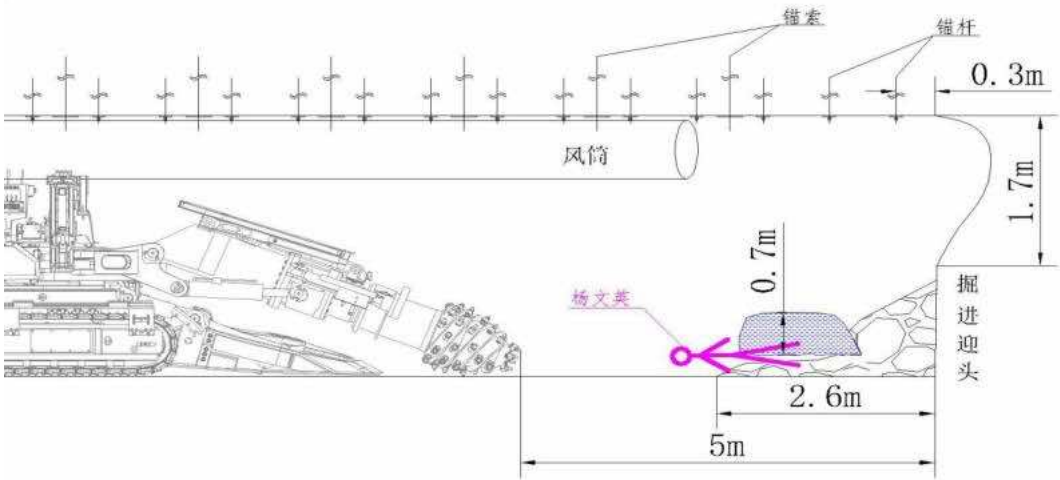


图2 2122E风道现场勘查示意图



图3 2122E风道现场勘查照片

（三）事故发生经过

2025年3月22日十点班（21日22点至22日6点），下井作业人员共490人，2122E风道作业人员14人，盯岗人员王XX，5人在工作面外围看风机、溜子等，7人在迎头使用掘进机掘进。

22日0时许，负责掘进的7人到达2122E风道，开始掘进。1时许，掘进了一排，班长张XX观山，于XX先在下帮找掉，后找掉。找掉完成，张XX用机载临时支护将钢带及钢筋网托举至正顶，开始施工顶锚杆，杨XX、唐XX操作1台锚杆机施工上帮锚杆，时XX操作另1台锚杆机施工下帮第二个孔。约15分钟后两个孔安装完成，钢带和钢筋网被固定，张XX降下机载临时支护至迎头外约5米处，上、下帮人员继续打锚杆。1时47分许，已施工完5根顶锚杆，上帮最后一个孔已打好，张XX站在第一排帮位置向孔内装树脂药卷，唐XX紧挨着他准备用锚杆向上捅药卷，杨XX站在巷中位置面朝上帮把着锚杆机准备打锚杆。这半部分中部发生片帮，掉落的矸石砸到杨XX身上，其双腿被一块约为2.3m长、1m宽、0.7m厚的矸石压住。

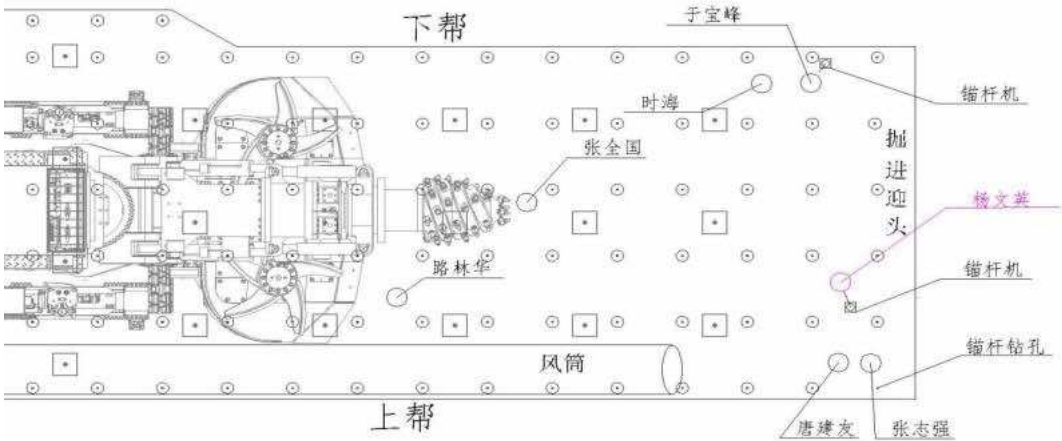


图3 事故现场示意图

二、事故应急救援处置及评估

（一）事故报告经过

事故发生后，现场人员立即向矿调度室进行了报告；钱家营矿向唐山市应急管理局和河北局进行了报告。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，张XX、唐XX、于XX等人立即用铁锹将杨XX从矸石下面挖了出来，发现他没有意识，耳根、鼻孔、嘴流血架将其抬至四采平石门车场。2时40分许，矿救护队到达四采车场，对杨XX进行了检查，血压无、瞳孔扩散、右耳流血。3时往开滦总医院抢救，4时43分被宣布死亡。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，钱家营矿立即启动生产安全事故应急预案，救援队伍响应迅速，应急处置得当。

三、事故原因

（一）直接原因

2122E风道掘进工作面迎头岩层节理、裂隙发育，存在原生滑动面的大块岩石在掘进机、锚杆机等外力扰动作用下失稳业的锚杆机司机砸倒致死。

（二）间接原因

1.作业规程、生产调度会要求落实不到位。现场防片帮冒顶措施不落实，迎头截割面未挂网防护；敲帮问顶制度执行不滑动面的大块岩石找掉。

2.未将顶板管理列为重点任务。开滦化工、钱家营矿制定的《2025年安全生产治本攻坚三年行动方案》中未针对顶帮顶帮管理列入治本攻坚重点工作任务，尤其是未将掘进工作面迎头煤岩壁管理列为重点工作任务。

3.作业规程中风险点不全面。作业规程中未将迎头断面大，上部岩层节理、裂隙发育易造成片帮的风险列为该面安全风险

4.安全教育培训不到位。职工安全意识不强、防范意识不高，现场人员在大断面半煤岩巷道施工时，对迎头煤层上部岩动面，易发生片帮风险认识不到位。

四、有关责任人员和单位处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

事故共对16名相关责任人员进行追责问责。其中将钱家营矿掘进准备区夜班班长移送公安机关调查处理，对安全副经理长等3人给予撤职处分，对党委书记、经理、生产副经理等9人给予党纪政务处分，对安检员、掘进准备区夜班班长等3人进上级公司安管部副主任工程师给予政务处分。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

钱家营矿风险研判、作业规程落实、安全教育培训不到位，给予84万元的行政处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）强化风险辨识和管控。认真开展风险辨识评估，组织各职能科室、专业人员根据采掘情况分析存在的风险，制定分级进行管控。及时将研判出的风险告知作业人员，采取针对性的措施。

（二）强化现场安全管理。高度重视顶帮管理，严格现场规程措施落实，按规定进行敲帮问顶、迎头截割面挂网打锚杆除事故隐患，推广使用掘锚一体机等设备；充分发挥视频监控作用，加大反“三违”力度，严禁违章指挥、违章作业等行为。

（三）强化安全生产教育培训。强化安全培训，提高职工安全意识，切实了解岗位安全风险，掌握自保、互保、联保安业人员素质能力。

（四）强化安全生产主体责任落实。开滦集团要切实吸取事故教训，将顶帮管理列入治本攻坚的重点工作任务，认真责，加强日常管理，督促钱家营矿落实安全生产责任制，加大职工培训力度，强化风险分析研判，堵塞安全漏洞和盲区。加实的监督检查，确保安全生产主体责任落实到位。

河北唐山开滦（集团）有限责任公司钱家营

矿业分公司“3·22”一般顶板事故调查组



主办单位：国家矿山安全监察局河北局

网站标识码：bm34010001 冀ICP备07502531号-3 冀公网安备13010402001568号

联系电话：(0311) 87212016