

新吴硕放无锡市巨燊科技有限公司
“11.18”一般物体打击事故调查报告

新吴硕放无锡市巨燊科技有限公司
“11.18”一般物体打击事故调查组

2025 年 1 月 8 日

目录

一、 基本情况	- 1 -
(一) 事故单位情况	- 1 -
(二) 事故单位安全管理情况	- 2 -
(三) 事故相关人员情况	- 3 -
二、 事故发生经过、现场勘验、应急处置、善后处理情况	- 3 -
(一) 事故发生经过	- 3 -
(二) 现场勘验情况	- 4 -
(三) 应急处置情况	- 5 -
(四) 善后处理情况	- 6 -
三、 事故伤亡情况和直接经济损失	- 6 -
(一) 人员伤亡情况	- 6 -
(二) 直接经济损失	- 6 -
四、 事故调查情况	- 6 -
五、 事故发生原因和事故性质	- 7 -
(一) 直接原因	- 7 -
(二) 间接原因	- 7 -
(三) 事故性质	- 8 -
六、 处理建议	- 8 -
(一) 建议给予行政处罚的单位	- 8 -

(二) 建议给予行政处罚的个人	- 8 -
(三) 其他处理建议	- 9 -
七、 监管部门履职情况	- 10 -
(一) 硕放街道	- 10 -
(二) 区应急管理局	- 10 -
八、 事故防范建议	- 10 -
(一) 硕放街道	- 10 -
(二) 巨燊科技公司	- 11 -
(三) 安赛思咨询公司	- 11 -

新吴硕放无锡市巨燊科技有限公司 “11.18”一般物体打击事故调查报告

2024 年 11 月 18 日，位于新吴区硕放街道湊金路 29 号的无锡市巨燊科技有限公司内发生一起一般物体打击事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约为人民币 170 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的规定，2024 年 11 月 18 日，新吴区人民政府依法成立了新吴硕放无锡市巨燊科技有限公司“11.18”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组依法聘请了 2 名专家成立了专家组，参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施及建议。经调查组认定，新吴硕放无锡市巨燊科技有限公司“11.18”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

无锡市巨燊科技有限公司（以下简称巨燊科技公司），统一社会信用代码：91320214MA1NAKF1R，成立日期：2017 年 1 月 11

日，法定代表人：刘丽沪，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：无锡市新吴区硕放街道湊金村湊金路 28 号，经营范围：通用设备及配件、金属材料及不锈钢制品的研发、生产、销售；建材、五金电器、针纺织品、炉料的销售；道路普通货物运输。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）事故单位安全管理情况

巨燊科技主要负责人为总经理刘丽沪，该单位现有从业人员 20 余人，2023 年产值约 1000 万元。刘丽沪已取得主要负责人的《生产经营单位安全生产培训合格证》，有效期至 2025 年 3 月。该单位任命吴优担任兼职安全员，吴优已取得安全管理人员的《生产经营单位安全生产培训合格证》，有效期至 2024 年 11 月。该单位已建立全员安全生产责任制、安全生产管理制度和安全操作规程。该单位制定了 2024 年度安全检查计划，每月开展一次日常安全检查并填写《安全检查表》。

巨燊科技公司与无锡市安赛思技术咨询有限公司（以下简称安赛思咨询公司）签订了《安全技术咨询服务协议》，委托安赛思咨询公司开展安全技术咨询服务，服务内容包括：定期现场安全检查（每月至少一次），安全教育培训等。安赛思咨询公司每月对巨燊科技公司开展一次安全检查并填写《安全生产托管服务过程记录》。

（三）事故相关人员情况

1.刘丽沪，女，群众，身份证号码：[REDACTED]，巨燊科技公司法定代表人，是该单位主要负责人，全面负责公司的日常生产经营活动。

2.吴优，男，群众，身份证号码：[REDACTED]，巨燊科技公司兼职安全员，与巨燊科技公司签订了《全日制劳动合同书》，协助该单位主要负责人刘丽沪负责公司安全生产管理。

3.王相春，男，群众，身份证号码：[REDACTED]，与巨燊科技公司签订了《聘请合同》，巨燊科技公司操作工。

4.杨仕平，男，群众，身份证号码：[REDACTED]，与巨燊科技公司签订了《聘请合同》，巨燊科技公司操作工。

5.霍秋生（死者），男，群众，身份证号码：[REDACTED]，2024年9月2日入职巨燊科技公司，生前与巨燊科技公司签订了《聘请合同》，巨燊科技公司操作工。

二、事故发生经过、现场勘验、应急处置、善后处理情况


（一）事故发生经过

2024年11月18日7时30分许，霍秋生在巨燊科技公司生产车间南侧钢卷堆垛处准备进行钢卷吊装作业，此时，霍秋生站在钢卷正前方，使用螺丝刀在第四卷钢卷处撬开缝隙，随后使用行车吊带穿过缝隙捆绑住四卷钢卷，刚准备起吊时，堆垛的钢卷发生了倾覆，将在钢卷正前方的霍秋生压倒。在一旁机台作业的杨仕平和王相春看到后立马呼喊车间工作人员前来帮忙施救，并使用行车将压在霍

秋生身上的钢卷挪开，现场工作人员拨打了 120 急救电话，霍秋生被送往无锡市新吴区新瑞医院，经抢救无效死亡。

（二）现场勘验情况

事故现场位于巨燊科技公司南侧钢卷堆放处（图 1），钢卷货架南侧有一捆钢卷斜靠在货架南侧支撑架上（共 16 卷），中间一捆钢卷发生倾覆，北侧一捆钢卷斜靠在货架北侧支撑架上。

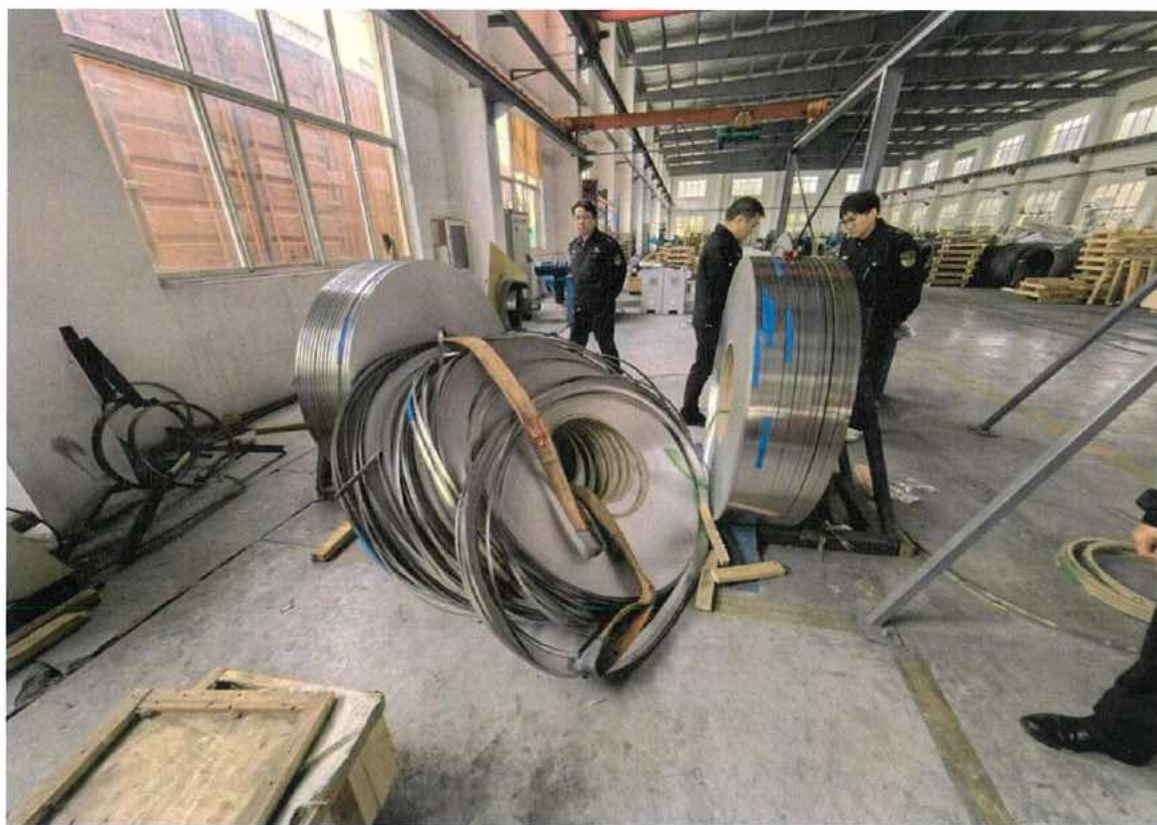

（图 1）

经现场测量，钢卷直径为 1.5 米，每卷钢卷宽度为 19 毫米，重量为 170 千克，发生倾覆的钢卷共有 16 卷，合计重量为 2720 千克（图 2）。



(图 2)

(三) 应急处置情况

2024 年 11 月 18 日 8 时 9 分，新吴区应急管理局接到公安新吴分局通报，称巨燊科技公司一名员工被钢卷压倒。接报后，新吴区应急管理局立即联系硕放街道，区应急管理局、公安新吴分局和硕放街道相关负责人立即赶赴现场开展现场处置工作，区应急管理局和硕放街道向巨燊科技公司下达了《现场处理措施决定书》，责令事故单位立即停止生产经营活动并妥善保护事故现场以及相关证据。

11 月 18 日，新吴区人民政府依法成立了新吴硕放无锡市巨燊科技有限公司“11.18”一般物体打击事故调查组，同时聘请两名专家参与事故调查。事故调查组在事故发生单位现场召开了事故调查组会议，会上通报了事故情况，督促属地街道协助事故发生单位妥善进行善后处置，并要求事故发生单位全面排查整改，严防再次发生事

故。

（四）善后处理情况

事故发生后，事故调查组密切关注和跟进死者家属的安抚工作，要求事故发生单位及时处理善后事宜。11月19日，巨燊科技公司与死者家属签订了《人民调解协议书》，由巨燊科技公司赔偿死者家属人民币170万元整。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡，死者霍秋生，男，身份证号码：[REDACTED]，常住地址：河南省濮阳县郎中乡[REDACTED]。根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示（编号：WX[REDACTED]），死亡时间：2024-11-18 09:02，死亡原因：胸部挤压。

（二）直接经济损失

本次事故造成直接经济损失为人民币170万元。

四、事故调查情况

事故调查组收集了事故发生单位的相关安全台账，并对事故相关人员进行调查询问并制作了《调查询问笔录》，同时委托专家出具专家意见，经专家分析提出如下意见：

结论：霍秋生站立在位于钢卷倾倒方向的位置撬动钢卷时，未采取有效的防倾倒措施，致使被撬动的钢卷失稳倾倒，将霍秋生压倒致其死亡，是本次事故发生的直接技术原因。

参考标准：《生产规程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）5.8.1.2.a¹、《钢材仓库管理规范》（YB/T4864-2020）7.4.1.c²和《钢材仓库现场管理技术要求》（T/SSSTA005—2022）7.2.1³。

五、事故发生原因和事故性质

事故调查组对事故现场进行详细的内外围反复勘查和现场推演，查明了事故原因和性质，排除了人为故意破坏等影响。

（一）直接原因

霍秋生安全意识淡薄，未采取有效的防倾倒措施，站立在钢卷倾倒方向的位置撬动钢卷，导致钢卷倾覆将其压倒致死，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

巨桑科技公司安全管理不到位，未组织制定钢卷作业的安全操作规程⁴；对员工教育培训不到位⁵，未对新入职员工开展三级安全教育培训⁶；未及时发现并消除车间钢卷堆垛有倾覆风险的事故隐患⁷，

¹ 《生产规程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）5.8.1.2.a 应保证储存物品的平稳、安全。

² 《钢材仓库管理规范》（YB/T4864-2020）7.4.1.c 钢卷、线材、管材、带钢类产品应设置三角木或垫板或托架等，保证堆放钢材稳固。

³ 《钢材仓库现场管理技术要求》（T/SSSTA005—2022）7.2.1 冷、热卷、线材作业，应及时垫放三角衬垫（吊物落地后，在吊带未松弛状态下垫放三角衬垫）。吊物提升且水平移动 3 m 以外后方可取拿垫木，货物滚向侧禁止站人。

⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⁶ 《生产经营单位安全培训规定》第十二条 加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。

是本起事故发生的间接原因。

（三）事故性质

综上，事故调查组认定，新吴硕放无锡市巨桑科技有限公司“11.18”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

六、处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位

巨桑科技公司安全管理不到位，未组织制定钢卷作业安全操作规程；对员工教育培训不到位，未对新入职员工开展三级安全教育培训；未及时发现并消除车间钢卷堆垛有倾覆风险的事故隐患，对本起事故的发生负有责任。

处理建议：建议由新吴区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条的规定给予其相应的行政处罚，处理结果报事故调查组备案。

（二）建议给予行政处罚的个人

刘丽沪，女，巨桑科技公司主要负责人，履行安全生产主要负责人法定职责不到位，组织制定并实施本单位安全操作规程不到位⁷；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位⁸；督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除车间钢卷堆垛有倾覆风

⁷ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

⁸ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

⁹ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

险的事故隐患¹⁰，对本次事故的发生负有责任。

处理建议：建议由新吴区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定给予其相应的行政处罚，处理结果报事故调查组备案。

吴优，男，巨燊科技公司安全员，履行安全生产管理人员法定职责不到位，组织或者参与拟订本单位安全操作规程不到位¹¹，组织或者参与本单位安全生产教育和培训不到位¹²；检查本单位安全生产状况不到位，未及时排查出车间钢卷堆垛有倾覆风险的事故隐患¹³，对本次事故的发生负有责任。

处理建议：建议由新吴区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予其相应的行政处罚，处理结果报事故调查组备案。

（三）其他处理建议

安赛思咨询公司作为巨燊科技公司的技术咨询服务单位，技术咨询服务不到位，未在技术咨询服务期间内排查出巨燊科技公司新入职员工未开展三级安全教育，生产车间内钢卷堆垛有倾覆风险的

¹⁰ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

¹¹ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

¹² 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

¹³ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

事故隐患。

处理建议：建议由新吴区应急管理局依据相关规定对其处理，处理结果报事故调查组备案。

七、监管部门履职情况

（一）硕放街道

2024 年年初，硕放街道专职安全员将《企业安全生产告知承诺书》发放至巨燊科技公司，由巨燊科技公司主要负责人签名并加盖公章，2024 年 1 月向巨燊科技公司发放工伤事故安全提醒函。2024 年以来，专职安全员共对巨燊科技公司开展日常安全巡查 6 次，发现一般隐患 12 条，均整改闭环完成。

（二）区应急管理局

2023 年 12 月 27 日，巨燊科技公司发生一起机械伤害事故，造成一人受伤。区应急管理局将该单位列入 2024 年度“双随机”执法检查计划，2024 年 3 月 27 日，区应急管理局根据年度执法计划对该单位开展执法检查，并开具《现场检查记录》（（苏锡新）应急检记（2024）396 号）和《责令整改指令书》（（苏锡新）应急责改（2024）391 号），并对该单位的违法行为进行立案处罚，对该单位安全员吴优作出处罚款人民币 14500 元的行政处罚，对该单位作出罚款人民币 20000 元的行政处罚。2024 年 4 月 26 日，对该单位进行复查，现场隐患均已整改完毕。

八、事故防范建议

（一）硕放街道

硕放街道要深刻吸取事故教训，全面提高统筹发展与安全的能力，全面落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，切实强化安全监管，坚持红线意识、底线思维，主动作为，摸准弄清本辖区、本行业领域容易发生事故的关键风险点、重点环节，加强巡查、强化执法，特别是针对辖区内同类型生产经营单位，全面开展风险隐患排查整治工作，同时要加强对网格员的教育培训，切实提高网格员的发现事故隐患的能力，督促企业严格落实安全生产工作主体责任。

（二）巨桑科技公司

巨桑科技公司要深刻吸取事故教训，一是要加强日常安全管理，全面辨析作业场所所存在的风险点、危险源，并针对每一处提出相应的管控措施和应急处置措施；二是要定期开展事故隐患自查自纠，对存在的问题及时整改，防范类似事故发生；三是要建立健全安全生产规章制度和操作规程，加强对从业人员培训教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，全面增强事故预防和应急处理能力。

（三）安赛思咨询公司

安赛思咨询公司要深刻吸取事故教训，协助委托企业建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和安全生产操作规程，要对委托企业进行全方位的安全评估，并根据其生产经营特点，制定有针对性的安全生产技术服务方案。要严格按照合同约定履行自身职责，定期开展安全检查，确保各项安全措施得到有效执行，对检查发现

的问题，及时提出整改意见并跟踪整改情况。

新吴硕放无锡市巨荣科技有限公司

“11.18”一般物体打击事故调查组

2024 年 1 月 8 日