

峡江米粉产业园 4#厂房“10·26”一般 物体打击事故调查报告

峡江县“10·26”事故调查组

2026 年 3 月

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故发生单位及相关单位情况	2
(二) 项目建设和合同协议签订情况	3
(三) 事故发生经过	4
(四) 事故现场勘验和调查情况	7
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况	7
二、事故应急处置及评估情况	8
(一) 事故信息接报及响应情况	8
(二) 事故应急处置情况	8
(三) 事故善后处理情况	8
(四) 事故应急处置评估	9
三、事故原因分析	9
(一) 事故发生直接原因	9
(二) 事故发生间接原因	9
四、对有关责任人和责任单位的处理建议	10
(一) 对事故有关责任人员的处理建议	10
(二) 对事故有关责任单位的处理建议	12
五、事故主要教训	13
六、事故整改和防范措施	14

峡江县峡江米粉产业园 4#厂房 “10·26” 一般物体打击事故调查报告

2025 年 10 月 26 日 7 时 13 分许，峡江县米粉产业园 4#厂房内发生一起一般物体打击事故，造成 1 人重伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规及规章规定，2025 年 11 月 10 日，峡江县人民政府成立了以县政府分管领导为组长，县应急管理局、县城乡建设和交通运输局主要负责人为副组长，县应急管理局、县工业园区管委会、县公安局、县市场监管局、县总工会等相关单位人员为组员的峡江县米粉产业园 4#厂房 “10·26” 一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委监委介入，全面开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，对事故当事人及事故相关人员进行调查取证，对事故地点进行实地勘查，聘请了匠心联创设计集团有限公司南昌分公司对事故原因进行技术分析。通过调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员死亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，峡江米粉产业园 4#厂房“10·26”一般物体打击事故是一起因卷帘门制作安装工艺缺陷和现场安全管理不到位等原因导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1. 施工单位：江西康祥久建设工程有限公司（以下简称康祥久公司）成立于 2020 年 9 月 3 日，注册地址为吉安市峡江县水边镇元阳路城投集团 4 楼，公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为谢某某，注册资金为 2010 万元，《营业执照》统一社会信用代码 91360823MA39ADRL4B，经营范围为各类工程建设活动，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工、土石方工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）。

2. 分包单位（卷帘门安装）：峡江县盈美建材有限公司（以下简称盈美建材公司）成立于 2024 年 1 月 27 日，注册地址为吉安市峡江县水边镇龙城书香府邸-37 号，公司性质为有限责任公司（自然人股东），法定代表人为肖某某，注册资金为 300 万元，《营业执照》统一社会信用代码 91360823MA9MCF741，经营范围为建设工程施工（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准

准文件或许可证件为准），一般经营项目金属机构制造，金属结构销售、门窗制造加工、门窗销售、金属门窗工程施工、建筑材料销售、交通及公共管理用金属标牌制造、交通及公共管理用标牌销售、工程管理服务、室内门窗安装服务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、园林绿化工程施工、交通安全、管制专用设备制造、建筑用钢筋产品销售、建筑装饰材料销售、日用玻璃制品制造、日用玻璃制品销售、五金产品制造、五金产品批发、五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.承租单位（装修单位）：江西鑫青新食品有限公司（以下简称鑫青新公司）成立于2025年7月29日，注册地址为峡江县河西工业园米粉产业园4号厂房，公司性质为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人龙某某，注册资金为200万元，《营业执照》统一社会信用代码91360823MAEREWPL1F，经营范围为食品生产、食品销售，预包装食品销售、食品互联网销售、货物进出口、初级农产品收购。

（二）项目建设和合同协议签订情况

1.项目基本情况

峡江县米粉产业园项目是由康祥久公司和峡江县工业园区投资开发有限公司（以下简称园区投资公司）共同出资开发，其中康祥久公司占51%，园区投资公司占49%。该项目于2024年5

月开工建设，2025 年 9 月完工，2025 年 10 月在峡江县住房建设和交通运输局补办了建设项目施工许可证，项目由康祥久公司施工总承包，卷帘门制作安装由盈美建材公司专业分包，同时盈美建材公司将卷帘门安装业务转包给谢某某个人的峡江县顺发无声卷闸门店。

2025 年 9 月，康祥久公司和园区投资公司在 4#厂房未进行竣工验收的情况下，将 4#厂房租用给鑫青新公司，鑫青新公司于 2025 年 9 月入驻厂房进行装修，10 月 18 日开始进行设备安装和生产准备工作。

2. 合同协议签订情况


专业分包合同签订情况：2024 年 11 月 27 日康祥久公司（甲方）和盈美建材公司（乙方）签订了《峡江县米粉产业园建设项目工程卷帘门工程合同》，合同总价为 107400.00 元，未标明合同工期，工程承包方式为：工程在承包范围内以包工、包料、包机械设备、包工期、包安全、包文明施工、包验收合格、包市场风险、包管理费、利润、税金等形式由乙方承担的承包方式，最终计算以实际工程量为准；2024 年 12 月 5 日，盈美建材公司与谢某某的峡江县顺发无声卷闸门店签订了《峡江县米粉园建设项目工程卷帘门工程电动卷帘门工程合同》，合同总价为 107400.00 元。

（三）事故发生经过

2025 年 10 月 26 日 7 时左右，鑫青新公司股东龙某某聘请的泥工黄某打电话给龙某某，说有两个工人黄某某和边某某到达米粉产业园 4# 厂房务工，但是还没有开门，要龙某某安排人来开门。7 时 09 分左右，来务工的工人黄某某（伤者）在卷帘门未开的情况下试图推起卷帘门，推不动，就翻窗进入厂房，进入厂房后使用卷帘门应急开关开启西南端卷帘门，7 时 13 分卷帘门卷帘体坠落砸中黄某某头部，黄某某就站起来走到卷帘门外部坐着。7 时 20 分左右，一起务工的工友边某某给自己的丈夫黄某某打电话说没看到黄某某。7 时 25 分左右，边某某再次电话黄某说黄某某坐在卷帘门外，话语不清，考虑到怕自己妻子边某某处理问题不够及时和果断，黄某电话通知在 2 公里以外务工的朋友黄某帮忙过去处理。7 时 58 分左右，黄某到达事发现场，看到黄某某坐在门外，就走过去叫了黄某某，但是看到没有回应就意识到人出事了，马上打了 120 电话。

事发现场勘查情况

金属卷帘门原始位置，在升起30CM左右高度时突然掉落

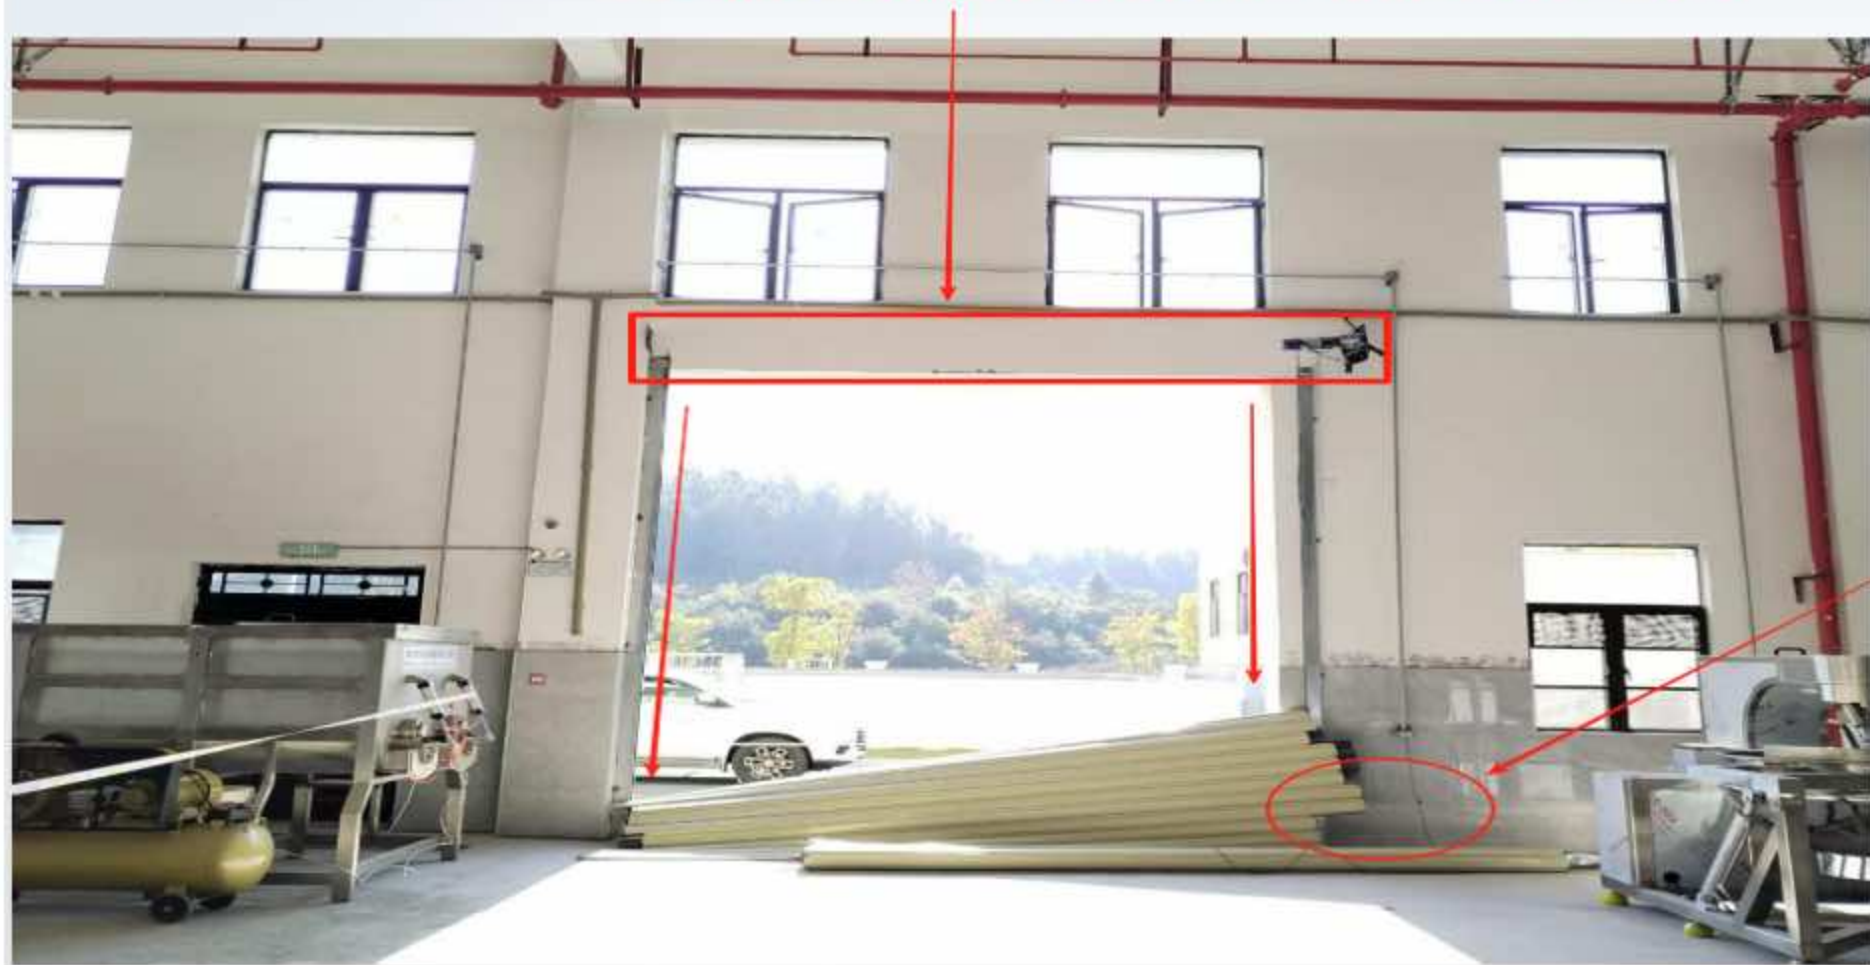

伤者在操作
金属卷帘门
升降开关时，
被掉落的
卷帘门砸中
头部

(四) 事故现场勘验和调查情况

1. 事故现场勘验

现场位于峡江县米粉产业园 4#厂房西南端大门，事故卷帘门为外置电机普通电动卷帘门，采用洞口门装方式安装，事故卷帘门包括卷轴从端座脱离发生整体塌落，帘体与卷轴仍保持相连，卷轴轴头从端座轴承内圈滑出，两侧端座和导轨保持在柱面和墙面原安装位置，启闭按钮开关线缆从电机处扯断散落帘体下面，塌落后的帘体右端包括座条及限位塞芯脱离右侧导轨轨槽，帘体左端部分下部帘片和座条塞芯仍嵌入左侧导轨轨槽内，左侧上部帘片塌落脱离左侧导轨轨槽。

2. 事故调查情况

经调查发现，黄某某被鑫青新公司安排来做工，因米粉产业园 4#厂房钥匙保管员未到，黄某某试图推起卷帘门，推不动，就翻窗进入了厂房，进入厂房后使用卷帘门应急开关开启西南端卷帘门，开启过程中卷帘门发生塌落，掉落的卷帘门砸伤黄某某。根据鉴定机构匠心联创设计集团有限公司出具的《峡江县米粉产业 4 号厂房“10·26”一般物体打击事故原因鉴定报告》显示，卷帘门制作安装工艺存在缺陷，轴头与轴承装配未加支头螺钉或焊接或其他可靠方法固定。

(五) 人员伤亡和直接经济损失情况

1. 受伤人员情况

黄某某，男，XX 岁，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，某县某镇人，鑫青新公司聘请的泥工师傅。

2. 直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计,核定本起事故目前造成直接经济损失约 40 余万元(不含善后赔偿和事故罚款)。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

事故发生后,8 时 01 分左右现场人员黄某立即拨打了 120 急救电话。8 时 05 分,现场水电安装人员孔某某向公司股东龙某某报告事故情况。8 时 10 分许,120 急救车辆到达事发现场。8 时 25 分,龙秋平向帮扶单位 XX 镇人民政府报告事故情况。8 时 30 分,XX 镇人民政府向县应急管理局报告事故情况。10 时 15 分许,县应急管理局电话向吉安市应急管理局报告事故情况,11 时 22 分向吉安市应急管理局书面报告事故情况。

(二) 事故应急处置情况

事故发生后,8 时 01 分左右,现场人员黄某立即拨打 120 急救电话。8 时 10 分,峡江县中医院急救人员到达现场进行急救。8 时 20 分许,到达峡江县中医院进行抢救。因伤者黄某某受伤严重,峡江县中医院建议转院。10 时 50 分许,送达井冈山大学附属医院进行治疗。11 月 18 日,转入南昌大学第一附属医院进行治疗,目前仍在该院进行康复治疗。

接到事故报告后,县委、县政府高度重视,要求全力抢救伤者,尽快查清事故原因。县应急管理局、XX 镇人民政府、康祥久公司、园区投资公司、盈美建材公司相关人员立即赶赴现场,组织救援、维稳等工作,并对事故现场进行保护。

(三) 事故善后处理情况

事件发生后,县委、县政府要求相关部门和属地乡镇做好家属安抚和社会维稳等工作。10 月 26 日事故相关单位积极筹钱支

持伤者进行治疗，家属情况稳定，未发生负面舆情。

（四）事故应急处置评估

该起事故发生后，县委、县政府高度重视，各相关部门事故应急救援响应迅速，相关单位康祥久公司、园区投资公司、鑫青新公司快速组织救援，及时将伤者送医抢救，现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故调查工作规范要求。

三、事故原因分析

（一）事故发生直接原因

米粉产业园 4#厂房卷帘门制作安装单位盈美建材有限公司在米粉产业园 4#厂房卷帘门制作安装过程中，安装工艺存在缺陷，轴头与轴承装配未加支头螺丝钉或焊接或其他可靠方法进行固定，导致卷帘门轴头从端座轴承滑落引起帘体发生塌落，是事故发生的直接原因。

（二）事故发生间接原因

1. 盈美建材公司：对卷帘门安装工程管理不到位，将卷帘门安装工程发包给谢某某个人，对产品安装工艺存在的缺陷认识不到位，对卷帘门存在的风险隐患排查不到位，未按照要求对卷帘门转包单位进行安全生产技术交底、未组织人员开展安全教育培训，未建立隐患排查治理制度。

2. 康祥久公司：企业安全生产主体责任未落实，项目安全管理体系不健全，规章制度及操作规程落实不到位；对卷帘门安装工艺和质量审核把关不严，在厂房未经竣工验收的情况下便违规交付使用，对卷帘门存在的隐患排查不到位，对卷帘门安装工程

转包管理不到位，未按规定与承租单位签订专门的安全生产管理协议，对安全生产工作统一协调、管理以及检查督促整改不力，安全生产检查流于形式。

3. 鑫青新公司：企业安全管理责任不落实，本单位安全生产责任制体系缺失，安全生产规章制度和操作规程缺失，隐患排查治理缺失，对作业人员安全生产教育培训和安全技术交底流于形式、现场安全管理混乱，未安排兼职安全管理人员对现场施工进行安全管理，现场作业人员黄进根缺乏相应安全操作知识，开启卷帘门应急开关后导致了事故的发生。

四、对有关责任人和责任单位的处理建议

根据事故原因调查、事实认定和事故性质，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）和《生产安全事故罚款处罚规定》等有关法律法规规定，对有关责任单位和责任人员提出处理意见。

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1. 黄某某，男，群众，安全意识淡薄，未佩戴安全帽，未按照规范使用卷帘门应急开关，导致被脱落的卷帘门砸伤，建议由江西鑫青新食品有限公司依照公司管理规定对其进行处理。

2. 肖某某，男，群众，峡江县盈美建材有限公司法人代表，未履行安全生产管理职责，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未督促、检查安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施安全生产教育和培训计划。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项

¹规定，对事故发生负有重要领导责任。建议由峡江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项²、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项³的规定，对其给予行政处罚。

3. 谢某某，男，群众，江西康祥久有限公司总经理，未履行安全生产管理职责，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未督促、检查安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项¹的规定，对事故发生负有领导责任。建议由峡江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项²、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项³的规定，对其给予行政处罚。

4. 龙某某，男，群众，江西鑫青新食品有限公司法人代表，未履行安全生产管理职责，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未督促、检查安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施安全生产教育和培训计划。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项¹的规定，对事故发生负有领导责任。建议由峡江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项²、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项³的规定，对其给予

¹ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

² 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

³ 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40% 的罚款。

行政处罚。

5. 谢某某，男，群众，峡江县顺发无声卷闸门店主要负责人，对卷闸门安装工艺存在的缺陷认识不到位，对卷帘门存在的风险隐患排查不到位，未按照要求保障足够的安全生产投入，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第四项⁴的规定。建议由峡江县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第一项⁵的规定，对其给予行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

1. 峡江县盈美建材有限公司，未依法落实安全生产主体责任，对卷帘门安装技术交底不到位，未对施工人员开展安全培训教育，作业人员未能熟悉公司规章制度和安全操作规程，未能及时发现并消除卷帘门安装工艺存在缺陷的安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款⁶、第四十一条第二款⁷、第四十四条第一款⁸等规定，对事故的发生负有管理责任。建议由峡江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款⁹、《生产安全事故罚款处罚

⁴ 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

⁵ 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条 个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款。

⁶ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⁷ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

⁸ 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⁹ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

规定》第十四条第一项¹⁰的规定，对其给予行政处罚。

2. 江西康祥久建筑工程有限公司，未组织全员开展安全教育培训，对作业现场安全检查不到位，未及时排查消除作业现场生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款⁶、第四十一条第二款⁷、第四十四条第一款⁸等规定，对事故的发生负有管理责任。建议由峡江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项⁹、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项¹⁰的规定，对其给予行政处罚。

3. 江西鑫青新食品有限公司，对从业人员安全教育培训不到位，对作业现场安全检查不到位，隐患排查治理不力，及时发现消除卷帘门存在的安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款⁶、第四十一条第二款⁷、第四十四条第一款⁸等规定，对事故的发生负有管理责任。建议由峡江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款⁹、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项¹⁰的规定，对其给予行政处罚。

五、事故主要教训

（一）企业主体责任落实不到位

各相关方没有真正树牢安全发展理念，安全风险防范意识不强，相关单位未严格落实安全生产责任制，施工单位在厂房未竣工验收的情况下，把厂房出租给其他企业进行使用，对卷帘门质

¹⁰ 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款。

量把关不严，使得某些质量安全隐患失去被发现和消除的机会，分包把关审核不严，现场安全管理较为混乱。

（二）现场作业管理不到位

施工单位未按照要求跟承租单位签订安全管理协议，未对承租单位进行现场安全管理；承租单位未按照要求对从业人员进行安全技术交底，未督促现场作业人员佩戴安全帽，未安排兼职人员进行现场安全管理；安装单位对产品制作工艺缺陷认识不到位，对分包单位安全交底不到位，安全管理不严格。

（三）安全教育培训不到位

相关作业单位未落实安全教育培训制度，未定期组织从业人员开展安全教育培训和考核，未对现场作业人员操作规程和安全操作技能进行培训，现场从业人员安全风险意识淡薄。

六、事故整改和防范措施

（一）压实安全生产责任

各相关单位要建立健全安全管理体系，明确岗位职责，完善并严格执行以安全生产责任制为重点的各项规章制度；施工单位要落实安全生产责任制，加大对分包单位的监督，强化作业现场的安全管理；加强作业人员安全培训教育，严防违章作业行为；加强对承租单位作业现场安全生产统一协调管理和监督检查，及时排查消除生产安全事故隐患。

（二）严格现场安全管理

施工单位要尽快组织峡江县米粉产业园厂房竣工验收，对其他承租单位要尽快签订安全生产管理协议，对承租单位及时进行安全技术交底，对承租单位培训和隐患排查工作要加大督促力

度，安排专业人员加大对作业现场隐患的排查力度，对违规行为要及时制止。

（三）强化警示教育和安全风险防控

行业主管部门要加强对施工单位的日常管理，尤其是对施工单位未验收交付使用的情况进行全面排查。施工单位和安装单位要深刻汲取事故教训，举一反三，切实提升警醒意识，要加大对园区标准厂房内卷帘门工艺缺陷的隐患排查力度，对卷帘门设计缺陷进行重新加固设计，加大对厂房出租单位统一管理，各承租单位加大对厂房装修作业人员的安全教育培训和安全技术交底，让作业人员熟知现场作业安全风险和防范措施。严格落实风险隐患排查治理制度，落实“把重大风险隐患当成事故来对待”要求，持续开展风险排查、辨识和隐患排查治理，从根本上防范化解重大安全风险，杜绝事故发生。

峡江米粉产业园 4#厂房 “10·26”

一般物体打击事故调查组

2026 年 4 月 1 日