

**大丰白驹江苏邦东科技有限公司
“4·20”一般高处坠落事故调查报告**

**大丰区政府事故调查组
2023年6月22日**

目 录

一、报告开篇和事故性质认定.....	1
二、事故基本情况.....	2
(一) 事故发生单位基本情况及相关人员情况.....	2
(二) 工程施工有关情况.....	3
(三) 事故工程发包和安全管理情况.....	4
(四) 事故发生经过.....	4
(五) 事故现场勘验情况.....	5
(六) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	7
三、事故应急处置及评估情况.....	7
(一) 事故信息接报及响应情况.....	7
(二) 事故现场应急处置情况.....	7
(三) 医疗救治和善后情况.....	7
(四) 事故应急处置评估.....	8
四、事故原因分析.....	8

(一) 直接原因分析.....	8
(二) 事故相关检验检测和鉴定情况.....	8
(三) 间接原因分析.....	8
五、有关责任单位和有关责任人存在的主要问题.....	9
六、相关属地部门履职情况.....	11
七、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	12
(一) 对事故责任人的处理建议.....	12
(二) 对事故责任单位的处理建议.....	13
八、事故整改和防范措施.....	14

大丰白驹江苏邦东科技有限公司 “4·20”一般高处坠落事故调查报告

一、报告开篇和事故性质认定

2023年4月20日8时50分左右,位于盐城市大丰区白驹镇的江苏邦东科技有限公司发生一起高处坠落事故,造成1人死亡,1人重伤,截止6月15日,直接经济损失165.4968万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《大丰市生产安全事故报告和调查处理规定》(大政发〔2008〕70号)等法律、法规和文件的规定,经区政府授权,2023年4月24日,由区应急管理局牵头,区公安局、总工会、住建局和白驹镇人民政府等部门和单位相关人员参加,组成大丰白驹江苏邦东科技有限公司“4·20”一般高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组),并聘请住建行业专家,同时依法邀请区监委派员参加,开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则,认真开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证,事故调查组查明了事故发生的经过、原因造成的人员伤亡和直接经济损失,认定了事故性质和责任,提出了对事故责任人和责任单位的处理建议,并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，大丰白驹江苏邦东科技有限公司“4·20”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全意识淡薄，违章作业，安全管理缺失和安全防范措施不到位造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况及相关人员情况

1.事故发生单位：江苏邦东科技有限公司（以下简称邦东公司），公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），于2022年12月22日取得了盐城市大丰区行政审批局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91320982MAC4RF430N（1/1），注册资本1000万元整，住所为盐城市大丰区白驹镇工业园区，法定代表人孟某东，经营范围一般项目为仪器仪表制造；家用电器制造；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；光电子器件制造；新能源原动设备制造等。

2022年12月19日，盐城市大丰区白驹镇人民政府与孟某东签订《项目投资协议书》，孟某东在白驹镇注册登记新公司，项目拟总投资5000万元，注册资本1000万元，用地面积约16.7亩，新建厂房面积8000平方米以上，设备投资2500万元以上。

2023年1月9日，邦东公司取得了白驹镇三里树村工业园1幢《不动产权证书》（苏（2023）大丰区不动产权第0000436号）；白驹镇三里树村工业园2幢、3幢、4幢、5幢、6幢《不动产权证书》（苏（2023）大丰区不动产权第0000437号）；白驹镇三里树村工业园7幢、8幢《不动产权证书》（苏（2023）大丰区不动产权第0000438

号) 。

2023 年 1 月 28 日,邦东公司办理了《江苏省投资项目备案证》,备案证号:大行审备[2023]34 号,项目名称为邦东公司年产 16 万套新能源汽车电池供应用仪器仪表制造及组件加热元器件建设项目,项目法人单位为邦东公司,建设地点为白驹镇三里树村工业园,项目总投资 11000 万元,建设性质为新建,计划开工时间为 2023 年,建设规模及内容:本项目位于白驹镇三里树村工业园区,用地 16.7 亩,计容建筑面积约 14000 平方米,年产 16 万套新能源汽车供应用仪器仪表制造及电池组件加热元器件。主要新增设备有陶瓷加热炉、CNC 加工中心、激光焊接线、组装流水线、过载检测线、智慧仓储系统等。本项目主要工艺流程包含:产品设计—原材料切割—材料质检—产品组装—成品质检—合格品包装。本项目不属于高危行业,不使用任何危险化学品。截止目前,邦东公司年产 16 万套新能源汽车电池供应用仪器仪表制造及组件加热元器件建设项目未进行实质性建设。

2.严某,1 幢厂房屋面泡沫夹芯板、墙面夹芯板、玻璃窗户拆除工程的包工头。2023 年 4 月 6 日,邦东公司与严某在 1 幢厂房现场以口头形式作出意思表示订立合同并由严某组织作业人员对 1 幢厂房屋面泡沫夹芯板、墙面夹芯板、玻璃窗户拆除。

(二) 工程施工有关情况

2023 年 3 月,邦东公司法定代表人孟某东让葛某权(其连襟)帮忙找人对 7 幢、8 幢厂房房顶翻新。葛某权联系严某并口头约定以每名作业人员 400 元/天的价格由严某组织人员进行厂房房顶翻新。4 月初,

严某组织人员已对 7 幢、8 幢厂房房顶翻新结束，之后邦东公司支付了相关费用。

2023 年 4 月 6 日，邦东公司孟某东与严某在 1 幢厂房屋面泡沫夹芯板、墙面夹芯板、玻璃窗户拆除工程现场以口头形式作出意思表示订立合同并由严某组织作业人员对 1 幢厂房屋面泡沫夹芯板、墙面夹芯板、玻璃窗户进行拆除。该 1 幢厂房独用土地使用面积 7144.2 平方米，房屋结构为钢、钢筋混凝土结构，房屋总层数为 1 层，竣工时间为 2003 年。

（三）事故工程发包和安全管理情况

邦东公司将 1 幢厂房屋面泡沫夹芯板、墙面夹芯板、玻璃窗户拆除工程发包给不具备安全生产条件的个人严某，未与严某签订书面施工合同和安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理责任，也未明确安全生产管理人员对工程现场进行安全生产管理。

（四）事故发生经过

2023 年 4 月 6 日，严某组织曹某金、陈某等作业人员对 1 幢厂房屋面泡沫夹芯板、墙面夹芯板、玻璃窗户进行拆除。4 月 14 日前，1 幢厂房北部屋面泡沫夹芯板、墙面夹芯板、玻璃窗户已经拆除。

4 月 20 日，曹某金、陈某、罗某民、杨某林四人继续对 1 幢厂房屋面泡沫夹芯板、墙面夹芯板、玻璃窗户进行拆除。7 时 30 分左右，罗某民戴好安全帽携带安全带从西侧的脚手架上到房顶，然后走到厂房东南侧将挂梯固定在房顶，配合地面上的曹某金、陈某、杨某林拆除厂房南侧的玻璃窗户。7 时 40 分左右，陈某、曹某友、李某勇找到曹某金询

问是否找了三个人到该工程上做工。曹某金电话联系严某，经严某确认后安排陈某、曹某友、李某勇拆除 1 幢厂房屋面泡沫夹芯板。7 时 50 分左右，陈某、曹某友、李某勇戴好安全帽携带撬棒、电动扳手等工具从西侧的脚手架上到房顶，走到厂房东侧，从东往西拆除厂房南部屋面泡沫夹芯板。李某勇用电动扳手卸泡沫夹芯板上的固定螺丝，陈某和曹某友用撬棒将合并的泡沫夹芯板分离，最后陈某、曹某友、李某勇合力将泡沫夹芯板扔到水泥地面。8 时 50 分左右，曹某友、李某勇在距离东墙 7.2 米，距离南墙 11.2 米地面正上方 6.2 米高的屋面上拆除泡沫夹芯板时，踩着的同一块泡沫夹芯板突然发生折断而坠落至地面。此时，分别在曹某友、李某勇北边和南边作业的陈某、罗某民听到有人坠落地面的声音后立即从屋面下到地面开展救援，看见曹某友头朝西脚朝东躺在地面上，其安全帽掉落在一旁且地面上有血迹，李某勇头朝南脚朝北戴着安全帽躺在地面上且意识清醒。

（五）事故现场勘验情况

1 幢厂房东西长约 54 米，南北长约 42 米，其北部屋面、墙面夹芯板、玻璃窗户已经拆除，西侧已无脚手架，东南部南墙外墙板上挂有一个挂梯。事故发生于 1 幢厂房 6-7 轴交 A-B 轴间（如图 1），自 7 轴向西起第八块泡沫夹芯板纵向连接处（泡沫夹芯板最北侧末端），从作为其支承构件的 C 型钢屋面檩条上滑落并在此檩条后一道檩条处折断，折断部分长约 1.5 米。该处正下方地面上有血迹，血迹距离东墙 7.2 米，距离南墙 11.2 米，血迹正上方屋面距地面 6.2 米。南北方向固定在屋面 C 型钢檩条上的泡沫夹芯板总长度约为 12 米，宽为 1 米，厚

为 0.05 米。

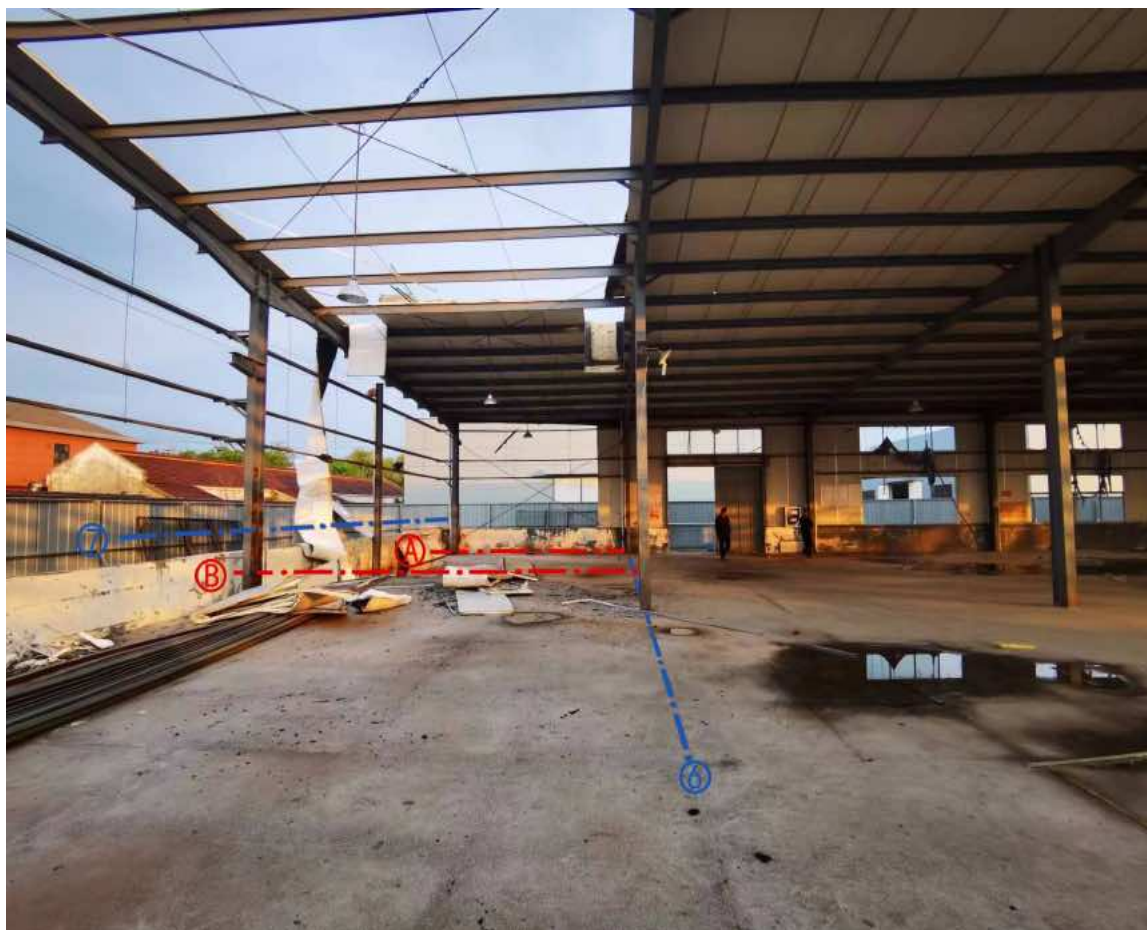


图 1 由北向南拍摄的事故区域现场照片

(六) 人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，1 人重伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核定该起事故的直接经济损失为 165.4968 万元。

三、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

现场作业人员曹某金打电话向严某报告了事故情况。曹某友于 4 月 20 日 11 时 5 分经大丰人民医院抢救无效死亡后，曹某友家属拨打了“110”报警电话。4 月 20 日 12 时 30 分左右，区应急管理局接到区“110”转报，立即组织人员前往现场核查。核查属实后，区应急管理局将事故基本情况报告至区人民政府。邦东公司法定代表人孟某东未向属地及负有安全生产监督管理职责的部门报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，曹某金立即拨打了“120”急救电话。“120”急救人员到达现场后立即对曹某友和李某勇进行抢救并先后送往大丰人民医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

4 月 20 日 11 时 5 分，曹某友经大丰人民医院抢救无效死亡，李某勇经医疗救治后生命体征平稳。事故发生后，邦东公司积极开展事故善后处理。2023 年 4 月 21 日，邦东公司与死者家属达成赔偿协议，双方签订《协议书》，善后处理工作结束。

（四）事故应急处置评估

区应急局接到“110”转报后立即组织人员前往事故现场核查，核查属实后，区应急管理局将事故情况报告至大丰区人民政府。医疗救治和善后工作及时妥当。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

曹某友、李某勇安全意识淡薄，在未系挂安全带的情况下，进行

6.2 米高厂房屋面泡沫夹芯板拆除作业（以下简称拆除作业），两人同时踩在同一块泡沫夹芯板上进行拆除作业致使泡沫夹芯板折断而坠落至地面，造成一人死亡，一人重伤，违反了《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184）2.0.4“在2米及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。”和《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）5.1.2“当进行人工拆除作业时，水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料，作业人员应在稳定的结构或脚手架上操作。”的规定。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

根据盐城市大丰区公安局物证鉴定室出具的《法医学尸体检验鉴定书》（大公物鉴（病理）字[2023]48号），曹某友符合高坠死亡。

（三）间接原因分析

1.安全生产主体责任不落实，安全生产管理缺失。邦东公司主要负责人孟某东未建立并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。邦东公司将工程发包给不具备安全生产条件的个人，对厂房屋面拆除作业的危险性认识不足，未与严某签订书面施工合同和安全生产管理协议，未明确各自安全生产管理责任，也未明确安全生产管理人员对厂房屋面拆除作业现场进行安全生产管理。

2.安全防范措施和安全生产教育培训不到位。邦东公司未根据厂房

屋面拆除作业危害风险制定作业方案、安全防范措施和应急处置方案，未配备并督促系挂安全带等符合安全作业要求的劳动防护用品，未配备相应的安全设施并采取安全防范措施；安排不具备高处作业资格的人员进行厂房屋面拆除作业，未在危险作业前向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施，并经双方签字确认。

3.安全风险分级管控和隐患排查治理不到位。邦东公司未对厂房屋面拆除作业进行安全风险分析管控，未采取有效的技术、管理措施，未及时发现并消除高处作业人员未系挂安全带等事故隐患。

五、有关责任单位和有关责任人存在的主要问题

1.邦东公司。一是安全生产主体责任落实不到位，安全生产工作未实行管生产经营必须管安全，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条的规定。二是未认真遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，未加强安全生产管理，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条的规定。三是未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定。四是将工程发包给不具备安全生产条件的个人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定。五是在进行高处作业、建筑物和构筑物拆除等危险作业，未根据厂房屋面拆除作业危害风险制定作业方案、安全防范措施和应急处置方案，未确认现场作业条件符合安全作业要求，未确认作业人员的上岗资格，

未配备并督促系挂安全带等符合安全作业要求的劳动防护用品，未配备相应的安全设施，采取安全防范措施，确定专人现场统一指挥和监督，未在危险作业前向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施，并经双方签字确认，违反了《江苏省安全生产条例》第二十四条的规定。

2.孟某东。作为邦东公司主要负责人，未建立并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，鉴于相关部门已介入调查，因积极配合调查而未向属地及负有安全生产监督管理职责的部门报告生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定。

3.严某。作为 1 幢厂房屋面泡沫夹芯板、墙面夹芯板、玻璃窗户拆除工程的包工头，不具备安全生产条件承揽工程，未认真落实管生产必须管安全，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条的规定；二是厂房屋面拆除作业前，未对作业人员进行书面安全技术交底，未给作业人员配备安全带并督促作业人员系挂安全带，违反了《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ 147-2016)6.0.3 “拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底，且应有记录并签字确认。”和 6.0.7 “拆除工程施工作业人员应按现行行业标准《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184 的规定，配备相应的劳动防护用品，并应正确使用。”的规定。

六、相关属地部门履职情况

为了确保重点行业领域安全生产持续平稳，白驹镇人民政府成立建筑施工安全生产专业委员会，负责重点研究部署和统筹协调建筑施工领域的安全生产工作。2023 年，白驹镇在建工程有洋心新型农村社区住宅二期项目、华尔琪生产车间项目、消防站项目、盐城盐锻液压科技有限公司项目和金骏金属科技有限公司项目等五个项目，其中洋心新型农村社区住宅二期项目、华尔琪生产车间项目已竣工，消防站项目、盐城盐锻液压科技有限公司项目和金骏金属科技有限公司项目为在建项目。今年以来，盐城市大丰区白驹镇经济发展局对在建项目和农房翻建检查 21 次，发现事故隐患 101 条，下发整改通知单 8 份和建设工程安全生产第三方巡查（复查）整改意见书 2 份。截止目前，检查发现的事故隐患均已整改。白驹镇建筑施工安全生产专业委员会的管理职责基本履行到位。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.曹某友，男，53 岁，厂房屋面拆除作业人员。安全意识淡薄，在未系挂安全带的情况下，进行 6.2 米高厂房屋面拆除作业时，与李某勇踩在同一块泡沫夹芯板上进行拆除作业致使泡沫夹芯板折断而坠落至地面死亡，违反了《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》

（JGJ184）2.0.4 “在 2 米及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。”和《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）5.1.2 “当进行人工拆除作业时，水平构件上

严禁人员聚集或集中堆放物料，作业人员应在稳定的结构或脚手架上操作。”的规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡不予追究责任。

2.李某勇，男，50岁，厂房屋面拆除作业人员。安全意识淡薄，在未系挂安全带的情况下，进行6.2米高厂房屋面拆除作业时，与曹某友踩在同一块泡沫夹芯板上进行拆除作业致使泡沫夹芯板折断而坠落至地面重伤，违反了《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》

(JGJ184) 2.0.4 “在2米及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。”和《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ 147-2016) 5.1.2 “当进行人工拆除作业时，水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料，作业人员应在稳定的结构或脚手架上操作。”的规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中受重伤，不予追究责任。

3.严某，男，36岁，1幢厂房屋面泡沫夹芯板、墙面夹芯板、玻璃窗户拆除工程的包工头。不具备安全生产条件承揽工程，未认真落实管生产经营必须管安全；厂房屋面拆除作业前，未对作业人员进行书面安全技术交底，未给作业人员配备安全带并督促作业人员系挂安全带，对事故的发生负有责任。建议公安机关对其是否涉嫌犯罪进行立案侦查。

4.孟某东，男，37岁，邦东公司法定代表人。未建立并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重

预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，鉴于相关部门已介入调查，因积极配合调查而未向属地及负有安全生产监督管理职责的部门报告生产安全事故，对事故的发生负有主要领导责任。建议区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其实施行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

邦东公司将工程发包给不具备安全生产条件的个人，安全生产主体责任落实不到位，安全生产工作未实行管生产经营必须管安全；未认真遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，未加强安全生产管理，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；在进行高处作业、建筑物和构筑物拆除等危险作业，未根据厂房屋面拆除作业危害风险制定作业方案、安全防范措施和应急处置方案，未确认现场作业条件符合安全作业要求，未确认作业人员的上岗资格，未配备并督促佩戴符合安全作业要求的劳动防护用品，未配备相应的安全设施，采取安全防范措施，确定专人现场统一指挥和监督，未在危险作业前向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施，并经双方签字确认，对事故的发生负有责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对其实施行政处罚。

八、事故整改和防范措施

（一）邦东公司要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体

责任，配备安全生产管理人员，开展安全教育和培训，提高作业人员安全意识，建立健全全员安全生产责任制，制定并实施安全生产规章制度和操作规程；不得将工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；对于危险场所动火作业、高处作业、建筑物和构筑物拆除、大型检修等危险作业，要确认作业单位的作业资质、作业人员的上岗资格以及配备符合作业要求的劳动防护用品，要建立并执行有关危险作业管理制度，根据危险风险制定作业方案、安全防范措施和应急处置方案，配备相应的安全设施，采取安全防范措施，确定专人现场统一指挥和监督，加强安全生产管理，杜绝各类事故的发生。

（二）白驹镇建筑施工安全生产专业委员会要强化行业监管责任，定期梳理在建工程台账资料，分析日常监督检查中发现的共性和突出问题，以点带面、举一反三，加强在建工程危险场所动火作业、高处作业等危险作业安全生产监督管理，确保建筑施工领域生产安全。

大丰白驹江苏邦东科技有限公司

“4·20”一般高处坠落事故调查组

2023年6月16日

