



深圳市宝安区人民政府

请输入搜索内容



无障碍 | 进入关怀版 | EN | 繁體版

政务公开

[网站首页](#) [政务公开](#) [政务服务](#) [政民互动](#) [美丽宝安](#)

当前位置：首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 事故调查报告

关于燕罗街道燕川社区富比伦工业园（4#厂房）工程“8·15”高处坠落死亡事故的调查报告

发布时间：2022-11-17 稿件来源：宝安区应急管理局

【字体：大 中 小】



打印

分享到：



2022年8月15日，燕罗街道燕川社区富比伦工业园（4#厂房）工程发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区住房建设局牵头，区应急管理局、宝安公安分局、区总工会等部门参与，组成事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

施工总承包单位：广东大睿建设有限公司（以下简称大睿建设公司），法定代表人：陈全，统一社会信用代码：91441625751074799H，安全生产许可证：（粤）JZ安许证字〔2020〕074710延，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：东源县城仙塘大道胜业苑A栋A17号商铺，成立日期：2003年06月09日，注册资本：10338万元人民币，资质类别及等级：公路工程施工总承包三级、建设装饰装修工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级。

（二）事故相关单位概况

1. 建设单位：深圳市富比伦科技有限公司，（以下简称富比伦公司）法定代表人：黄少龙，统一社会信用代码：914403007691873962，公司类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区福永街道塘尾社区建安路金星工业园宿舍北1105，成立日期：2005年2月1日，注册资本：3163.8万元人民币。

2. 监理单位：深圳市光辉星工程项目管理有限公司（以下简称光辉星工程管理公司），法定代表人：李旋辉，统一社会信用代码：91440300708415295R，公司类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区中粮创智厂区3栋509，成立日期：1998年5月22日，注册资本：300万元，资质类别及等级：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理甲级。

（三）事故工程概况

事故工程名称为富比伦工业园（三期）4#厂房，位于深圳市宝安区燕罗街道朝阳路78号。

2020年12月30日，富比伦公司与光辉星工程管理公司签订《富比伦工业园三期4#厂房项目监理与相关服务合同》，光辉星工程管理公司任命罗涛为该工程的总监理工程师。

2021年1月20日，富比伦公司与大睿建设公司签订《深圳市建设工程施工（单价）合同》，大睿建设公司任命王小玲为该工程的项目经理（2021年5月10日变更为杨山洪）。

2021年4月1日，富比伦公司在宝安区住房和建设局办理施工许可证。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年8月15日下午，大睿建设公司外墙班组泥水工周文斌及其父亲周愿球在富比伦工业园4#厂房屋架层进行外墙贴砖作业，周文斌负责贴外墙瓷砖，周愿球负责砖面清洗，19时08分许，周文斌发现周愿球坠落至隔壁3#厂房（已投入使用）天台屋顶，事故发生时现场无目击者，事发位置为监控盲区。经查：

1. 死者周愿球为大睿建设公司外墙班组泥水工，8月15日当天项目经理杨山洪安排外墙班组进行贴砖作业。周文斌及周愿球当天下午2点左右开始作业，其中下午5点40分左右从作业面下到一楼到门口门卫处做核酸检测，之后回到4#厂房12层继续外墙贴砖作业，周文斌在北面贴外墙瓷砖，周愿球在东面清洗砖面，两人隔着一个墙角，视线范围内互相看不到对方。周文斌转过拐角去东面叫周愿球的时候，发现其躺倒在隔壁3#厂房天台屋顶上（见图1）。

2. 事发位置作业面距已建建筑（3#厂房）屋面的女儿墙顶高约1.8米左右，已建建筑（3#厂房）女儿墙高约为4.2米，从事发位置作业面到已建建筑（3#厂房）屋面高度约为6米，现场采用测距仪器测得坠落高度约为6.02米。

3. 事故发生于紧邻已建建筑（3#厂房）第十一层屋面正上方，在建建筑（4#厂房）12层北面外墙，临近东北角。事故发生位置（涉事东面屋架层外架处）及其下方位置的密目网存在缺口（见图2）。北面屋架层外架与涉事东面屋架层外架的拐角处的密目网上方无捆绑铁丝，涉事位置开口处密目网上方无捆绑铁丝，从密目网的脱落和外挂形状分析，存在人为松绑开口嫌疑。



图1 高坠事故现场



图2 事发位置作业面

4. 涉事4#厂房12层东面屋架层一步架高度约为1.84米，作业通道外临边设立了两道横杆，测得横杆之间的间距约为0.6米，相邻立杆之间的间距约为1.4米。4#厂房11层脚手架内侧发现一把用于砖面清洗撕纸作业的尖头抹泥刀（见图3）。事发位置作业面上，作业人员在不翻越外立面的情况下，往外立面方向发生高处坠落事

故的可能性很低，不排除周愿球翻越外立面脚手架横杆，未抓牢脚手架，造成高处坠落的可能性。

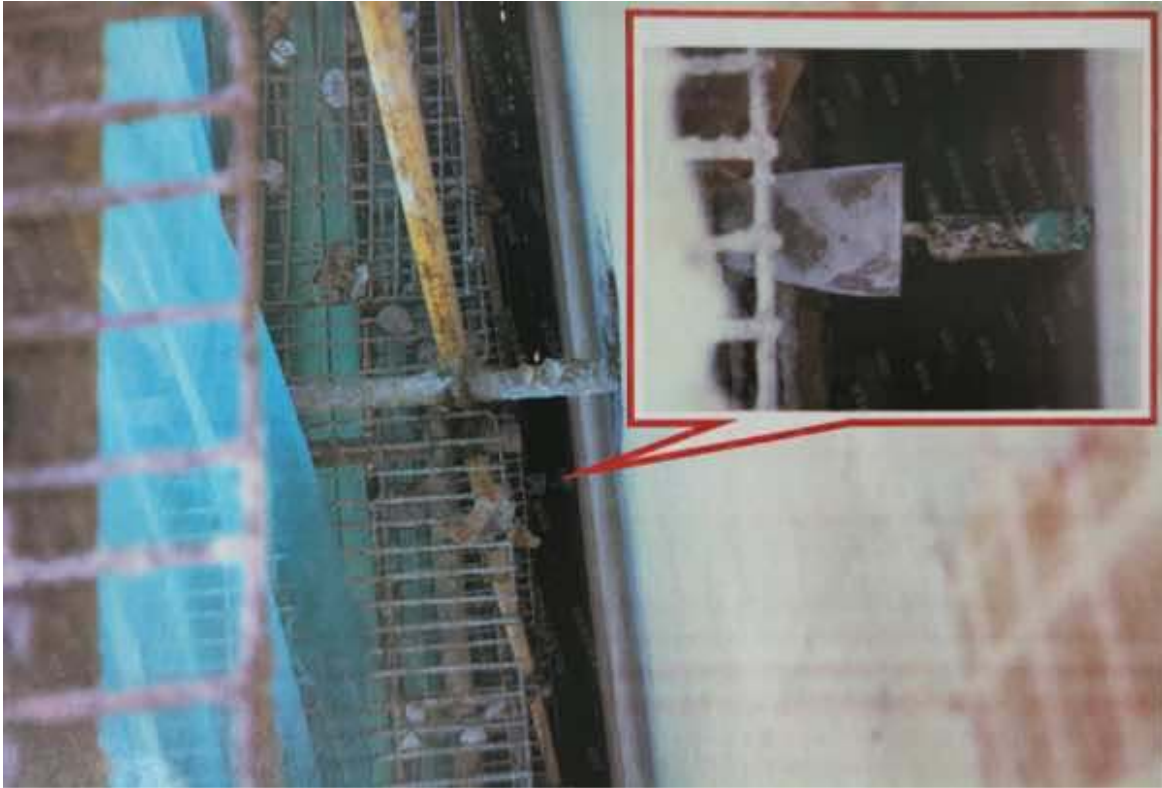


图3 事发位置作业面

5. 富比伦工业园项目建筑面积13558平方米，根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十三条第一款的规定，该项目需配备的专职安全生产管理人员应不少于2人。富比伦工业园项目于2021年4月8日开工，安全管理组织架构中，龚海斌为安全主任，陈云伟为安全员，2021年6月10日，安全员变更为陈默，2021年8月20日陈默离职，项目安全员由卢信宝接任，2022年7月28日卢信宝离职，7月29日至8月15日期间，大睿建设公司未及时安排其他人员接替。

6. 死者周愿球安全意识淡薄，未及时向班组长及专职安全生产管理人员报告安全隐患，未正确佩戴安全帽，在密目网存在缺口的情况下，不安全作业，最终不慎坠落。

7. 大睿建设公司履行安全生产管理职责不到位，对从业人员安全生产教育和培训流于形式，未对工人进行考核、保证从业人员具备必要的安全生产知识；未及时发现并消除密目网存在缺口、工人不安全作业事故隐患；在安全员离职情况下，未及时安排其他人员接替。

8. 大睿建设公司法定代表人陈全履行安全生产管理职责不到位，督促、检查施工现场的安全生产工作不到位，未及时消除施工现场事故隐患；在安全员离职情况

下，未及时安排其他人员接替。

9. 大睿建设公司项目经理杨山洪履行安全生产管理职责不到位，未及时发现并消除密目网存在缺口、工人不安全作业事故隐患；在安全员离职情况下，未及时安排其他人员接替。

10. 大睿建设公司安全主任龚海斌履行安全生产管理职责不到位，未及时发现并消除密目网存在缺口、工人不安全作业事故隐患。

11. 光辉星工程管理公司履行监理职责不到位，发现施工单位在工程项目上的专职安全生产管理人员配备不足且施工单位整改不到位，未及时上报。

12. 光辉星工程管理公司项目总监罗涛履行监理职责不到位，发现施工单位在工程项目上的专职安全生产管理人员配备不足且施工单位整改不到位，未及时上报。

（二）事故救援情况

8月15日19时8分左右，大睿建设公司工人周文斌发现其父亲周愿球坠落至3#厂房天台屋顶后，立即电话通知班组长刘亚兵，刘亚兵立即电话通知安全主任龚海斌，此时龚海斌及项目经理杨山洪正在项目部办公室中，接到电话后，龚海斌立即赶往4#楼，杨山洪则赶往3#楼屋面，发现有人侧卧在屋面上，头部大量流血，于19时16分拨打了120急救电话，19点36分许，120救护车赶到现场并将伤者送往松岗人民医院进行抢救，因伤情过重，经医院全力抢救无效，于8月16日6时31分宣告死亡。广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴〔2022〕病鉴字第0160号）鉴定意见：被鉴定人周愿球系高坠致颅脑、胸部损伤而死亡。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡。周愿球，男，59岁，湖北省黄梅县人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故造成的直接经济损失约人民币148万元。

四、事故原因初步分析

（一）直接原因

死者周愿球安全意识淡薄，未正确佩戴安全帽，在密目网存在缺口的情况下，不安全作业，最终不慎坠落。

（二）间接原因

1. 大睿建设公司履行安全生产管理职责不到位，对从业人员安全生产教育和培训流于形式，未对工人进行考核、保证从业人员具备必要的安全生产知识；未及时发现并消除密目网存在缺口、工人不安全作业事故隐患；在安全员离职情况下，未及时安排其他人员接替。

2. 大睿建设公司法定代表人陈全履行安全生产管理职责不到位，督促、检查施工现场的安全生产工作不到位，未及时消除施工现场事故隐患；在安全员离职情况下，未及时安排其他人员接替。

3. 大睿建设公司项目经理杨山洪履行安全生产管理职责不到位，未及时发现并消除密目网存在缺口、工人不安全作业事故隐患；在安全员离职情况下，未及时安排其他人员接替。

4. 大睿建设公司安全主任龚海斌履行安全生产管理职责不到位，未及时发现并消除密目网存在缺口、工人不安全作业事故隐患。

5. 光辉星工程管理公司履行监理职责不到位，发现施工单位在工程项目上的专职安全生产管理人员配备不足且施工单位整改不到位，未及时上报。

6. 光辉星工程管理公司项目总监罗涛履行监理职责不到位，发现施工单位在工程项目上的专职安全生产管理人员配备不足且施工单位整改不到位，未及时上报。

（三）事故性质

调查认定，燕罗街道燕川社区富比伦工业园（4#厂房）工程“8·15”高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

1. 大睿建设公司履行安全生产管理职责不到位，对从业人员安全生产教育和培训流于形式，未对工人进行考核、保证从业人员具备必要的安全生产知识；未及时发现并消除密目网存在缺口、工人不安全作业事故隐患；在安全员离职情况下，未及时安排其他人员接替。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第二十四条第一款、《建设工程安全生产管理条例》第二十三条的规定，应对本起事故负有管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法予以处理。

2. 光辉星工程管理公司履行监理职责不到位，发现施工单位在工程项目上的专职安全生产管理人员配备不足且施工单位整改不到位，未及时上报。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款、《深圳经济特区建设工程监理条例》第三十七条的规定，应对本起事故负监理责任，建议由深圳市宝安区住房和建设局依法予以处理。

（二）事故责任人员

1. 死者周愿球安全意识淡薄，未及时向班组长及专职安全生产管理人员报告安全隐患，未正确佩戴安全帽，在密目网存在缺口的情况下，不安全作业，最终不慎坠落，直接导致事故发生，周愿球应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

2. 大睿建设公司法定代表人陈全履行安全生产管理职责不到位，督促、检查施工现场的安全生产工作不到位，未及时消除施工现场事故隐患；在安全员离职情况下，未及时安排其他人员接替。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第(五)项、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区住房和建设局依法予以处理。

3. 大睿建设公司项目经理杨山洪履行安全生产管理职责不到位，未及时发现并消除密目网存在缺口、工人不安全作业事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(五)项及《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区住房和建设局依法予以处理。

4. 大睿建设公司安全主任龚海斌履行安全生产管理职责不到位，作为分管负责项目安全生产的管理人员，龚海斌对施工现场巡查工作不到位，未及时发现并消除密目网存在缺口、工人不安全作业事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(五)项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区住房和建设局依法予以处理。

5. 光辉星工程管理公司项目总监罗涛履行监理职责不到位，发现施工单位在工程项目上的专职安全生产管理人员配备不足且施工单位整改不到位，未及时上报。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定，应对本起事故负监理责任，建议由深圳市宝安区住房和建设局依法予以处理。

（三）政府部门安全监管单位监督管理情况

政府部门安全监管单位为区住房和建设事务中心。

区住房和建设事务中心为该项目的安全监管单位，负责对该工程的建筑工程质量和安全生产实施监督抽查。区住房和建设事务中心监督部通过日常监督巡查、错

峰检查、通过视频监控系统对项目主要管理人员在岗履职情况以及对相关指令的落实情况进行检查，建立微信工作群及时向该项目传达上级主管部门的相关指示及通知文件。

区住房和城乡建设事务中心监督四部监督组于2021年6月22日介入监管，至事发前对项目共检查33次，出动135人次，包括日常巡查、错时执法和节假日领导带队安全检查等平均每月执法检查2.36次，监督频率符合《房屋建筑和市政工程质量安全监督执法手册》监督工作计划中监督频率一个月不少于一次的规定。监督组对项目检查内容涵盖疫情防控、施工质量、用电管理、高处作业管理（含外架、支模架）等，共发出执法文书68份，其中监督检查意见书26份，责令整改通知书30份，《广东省住房和城乡建设厅房屋市政工程施工质量安全违规行为计分通知书》24份，黄色警示8份。针对现场发现的安全隐患，监督组人员及时督促相关责任主体单位按要求落实整改，并跟踪落实整改效果。

事故调查组未发现政府相关管理单位人员履职不到位的线索。

六、防范和整改措施

（一）大睿建设公司应汲取本起事故的深刻教训，切实落实本单位安全主体责任，进一步加强安全生产管理工作，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强从业人员进行安全生产教育和培训，对不同工种采取针对性的安全生产教育、培训及技术交底，保证从业人员具备必要的安全生产知识。

2. 完善安全管理组织架构，按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》要求配备专职安全生产管理人员，并确保人员履职到位。

3. 加强安全管理，完善生产安全事故隐患排查治理制度，积极采取措施发现并消除施工现场的事故隐患。

（二）光辉星工程管理公司应汲取本起事故的深刻教训，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 严格按照法律、法规和工程建设强制性标准履行监理职责。

2. 落实行业主管部门要求，按规定开展安全检查。

3. 对实施监理过程中发现的隐患要及时要求施工单位整改，施工单位拒不整改的应及时上报主管部门。

（三）富比伦公司应汲取本起事故的深刻教训，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 严格落实建设单位安全生产首要责任，加强安全生产岗位责任、考核、隐患排查治理、教育培训、应急救援等制度建设。

2. 加大管理力度，督促各参建单位履行安全管理责任，做好安全生产管理工作。

（四）行业监管部门以此为戒，采取“检查、执法、宣传、警示”模式，强化安全生产监督检查和执法工作。加大监管力度，督促各项目参建单位仔细排查高坠风险隐患并及时整改到位，在进行高处作业时必须执行《建筑施工高处作业安全技术规范》《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》，加大对“三宝、四口、五临边”的检查力度。加大安全生产宣传教育，督促各项目参建单位加强人员安全教育，突出重点岗位管理，强化高处作业工人的教育培训，切实增强施工作业人员安全意识，纠正不安全操作行为，防范此类事故再次发生。

[关于我们](#) · [版权保护](#) · [网站地图](#) · [执法监督](#)

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309
（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

 粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

