

河南神火煤电股份有限公司新庄煤矿

“2·15”其他事故调查报告

2026年2月15日7时47分许，河南神火煤电股份有限公司新庄煤矿（以下简称新庄煤矿）发生一起其他事故，造成1人死亡，直接经济损失112.88万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全生产条例》等规定，国家矿山安全监察局河南局于2026年2月24日会同永城市政府和永城市应急管理局、公安局、总工会等单位，并邀请永城市纪委监委派员参加，成立事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过调阅资料、现场勘查、询问人员、查看视频等方式，查明了事故经过、直接原因和暴露出的问题、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，依法依规提出了对事故有关责任人员、责任单位的处理建议及事故整改和防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）新庄煤矿上级公司情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称神火股份）为商丘市国有企业河南神火集团有限公司的控股子公司，位于河南省永城市，所属新庄煤矿等14处煤矿，产能1150万吨/年；配

有党委书记、总经理、生产副总经理、安全副总经理、机电副总经理、总工程师等领导班子成员，设置有安全监察与应急管理局、生产技术部、通防部、机电部等职能部门。

（二）新庄煤矿情况

1. 基本情况

新庄煤矿位于河南省永城市苗桥镇，1985年3月开工建设，1995年12月投产，核定生产能力180万吨/年；矿井为煤与瓦斯突出矿井，水文地质类型中等；主采二₂、三₂煤层（煤层间距约90m，二₂煤平均厚2.8m，三₂煤平均厚1.8m），均为不易自燃煤层，无冲击地压危险性，煤尘无爆炸危险性；2025年生产原煤179.8万吨，2026年1月生产原煤17.58万吨；截至2026年2月底，剩余可采储量1609万吨，剩余服务年限7年；矿井证照齐全有效，事故发生前处于正常生产状态。

矿井在册人员 3199 人，配有党委书记、矿长、总工程师、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长、防突副矿长等矿领导；设置有调度室、安检科、生产科、机电科、地测科、通防科等职能部门和综一队、综二队、新一队、新二队、掘一队、掘二队、掘三队等生产区队。

2. 开拓部署和生产系统情况

新庄煤矿采用立井开拓，二₂煤层布置2个采区，共有1个采煤工作面、1个煤巷掘进工作面、3个岩巷掘进工作面；三₂煤层布置3个采区，共有4个采煤工作面（2采2备）、4个煤巷掘进

工作面。采煤方式为综采，掘进方式为综掘、炮掘。通风方式为混合式，通风方法为抽出式，主井、南副井、北副井进风，南风井和北风井回风。采用三回路供电系统。安装有安全监控、人员位置监测、调度通信、紧急避险、压风自救、供水施救等系统。

3. 劳动组织形式

新庄煤矿采用“三八制”，即零点班（0至8时）、八点班（8时至16时）、四点班（16时至24时）。

二、事故基本情况

（一）事故地点有关情况

事故发生在 39051 机巷迎头向外 51.2m 处。

39051 机巷为煤巷，沿顶板下山掘进，所在区域平均煤厚 1.8m；采用锚网索支护，矩形断面，净宽 5.2m、净高 3.6m；设计长度 790.1m，2025 年 5 月 9 日开口掘进，2026 年 2 月 12 日掘进到切眼位置；平均坡度 12° ，其中外段 700.1m 坡度约 11° ，里段（距迎头 90m 区域）坡度约 25° 。

39051 机巷采用 EBZ280D 型掘进机掘进；主运输采用三部 DSJ100/63/2 $\times$ 75 型带式输送机；辅助运输采用 DX100/60P 型蓄电池单轨吊，安装长度 500.1m（迎头向外 290m 区域内未铺设）；巷道开口附近安设一部 JSDB-16 型双速多用绞车配合运输；在机巷距切眼 135.2m 处安设一部 JH-20 型回柱绞车用于辅助运输。

由于 39051 机巷里段坡度较大，且切眼附近存在 F34 正断

层（倾向 341°、倾角 65°、落差 0~15m）与该区域采煤工作面斜交，为保障安全回采，矿井研究决定后退 91.3m 施工新切眼，由新二队在 2026 年 2 月 14 日四点班开始回撤设备。

（二）回撤设备期间安全技术措施有关规定

新二队在回撤设备前，编制了《JH-20 绞车辅助运输安全技术措施》《39051 机巷回撤、运输设备安全技术措施》，并经矿井审批。其中《JH-20 绞车辅助运输安全技术措施》规定：安装一部 JH-20 型绞车，用于辅助掘进机、钻机行走，配合单轨吊进行大件物料运输；运输设备前，清理巷道周围附近的物料，确保运输设备沿线道路畅通；绞车运输设备时，运输区域设置警戒，人员避开钢丝绳受力范围；确保绞车基础稳固，钢丝绳、钩头完好，阻车装置完好，声光信号装置齐全、灵敏可靠。《39051 机巷回撤、运输设备安全技术措施》规定：先对掘进机后退路线沿线进行检查，发现问题及时进行处理，确保安全后方可进行作业；掘进机后退前先将沿线的皮带人工进行拆除，并靠帮放置；桥式皮带根据回撤和安装需要采用起吊的方式进行拆除和安装。


（三）事故发生经过和抢险救援、报告、善后处理等情况

1. 事故发生经过

2026 年 2 月 15 日零点班，矿井入井 487 人，地面值班矿领导为机电副矿长刘某，井下带班矿领导为通防副总工程师李某。事故发生时，地面值班矿领导为生产副矿长高某，井下带班矿领导为党委书记孙某。

2月14日22时20分许，新二队值班人员技术员李某组织召开零点班班前会，跟班副队长郑某、班长邱某等11人参加。郑某根据新二队队长程某的安排，布置了当班39051机巷回撤工作，并强调了施工安全注意事项。

22时50分许，郑某等11人入井，先后到达39051机巷回撤设备区域。郑某和邱某先安排人员恢复上一班回撤的带式输送机，然后使用绞车辅助掘进机后退约8m，接着拆掉桥式转载机与掘进机之间的连接，将桥式转载机固定在带式输送机机尾纵梁上(其中带式输送机机尾纵梁长18m，桥式转载机长14.5m，使用圆环链捆绑，重量合计8.4t)。

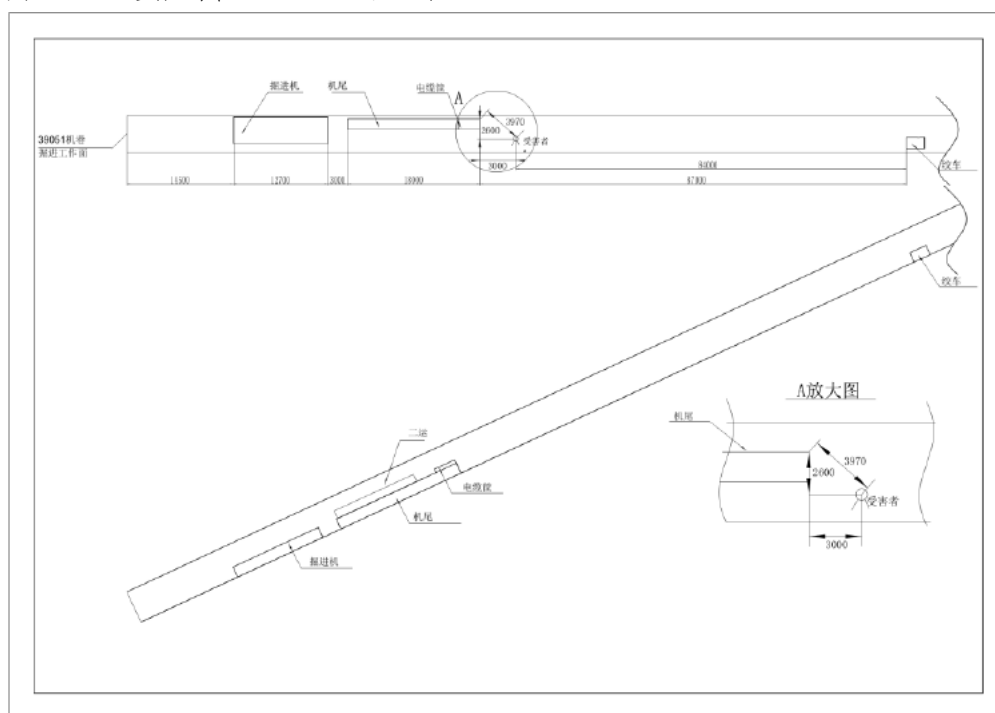

事故现场示意图

2月15日7时40分许，邱某安排人员将绞车钢丝绳钩头与带式输送机机尾使用圆环链和开口式连接环及螺栓（ ϕ

20mm) 进行连接, 信号工苗某使用带式输送机信号装置向绞车司机黄某发送开车信号, 绞车启动后约 2 分钟(7 时 47 分许), 连接机尾处圆环链的一开口式连接环螺栓断开, 钢丝绳钩头脱钩甩动, 击中位于钢丝绳受力区(机尾向上约 3m 位置, 即 39051 机巷迎头向外 51.2m 处) 的苗某, 苗某受伤倒地。

2. 事故抢险救援情况

现场人员听到“崩”的一声, 并看到苗某受伤倒地后, 立即使用现场附近备用的担架, 将其运送至北副井底升井, 同时联系地面人员拨打 120 急救电话、通知矿井兼职矿山救援队车辆在井口等候。8 时 30 分许, 苗某由兼职矿山救援队车辆运往医院, 途中遇到医院救护车, 由医院救护车转运至医院抢救, 18 时许经抢救无效死亡。

3. 事故报告情况

事故发生后, 郑某于 2 月 15 日 7 时 48 分向新二队队部打电话汇报情况, 新二队党支部书记刘某初步了解情况后于 7 时 58 分给程某打电话, 程某于 8 时 2 分将事故情况告知调度室主任刘某, 刘某于 8 时 5 分将事故情况报告矿长宋某。宋某接到事故汇报后和高某商量先弄清楚受伤人员具体情况, 先不上报事故。在知悉受伤人员于 2 月 15 日 18 时经抢救无效死亡后, 宋某于 2 月 17 日上午组织召开矿井领导班子会议决定上报事故, 于 12 时 26 分向神火股份报告了事故情况, 随后从 12 时 44 分开始先后向国家矿山安全监察局河南局、永城市应急管理局等政府部门报告了事故情况。

4. 事故善后处理情况

事故发生后，矿井开展善后处理工作，遇难者遗体于2026年2月21日火化，善后处理工作结束。

三、事故直接原因、暴露出的问题和性质

（一）事故直接原因

新二队在39051机巷回撤设备期间，现场作业人员违规使用绞车拖拉带式输送机机尾，连接机尾处圆环链的开口式连接环螺栓受力断开，钢丝绳钩头脱钩甩动，击中位于钢丝绳受力区的1名工人，致其受伤死亡。

（二）事故暴露出的问题

1. 新庄煤矿

（1）现场作业人员违章作业。未落实《39051机巷回撤、运输设备安全技术措施》“将沿线的皮带人工进行拆除，并靠帮放置；桥式皮带根据回撤和安装需要采用起吊的方式进行拆除和安装”和《JH-20绞车辅助运输安全技术措施》“绞车用于辅助掘进机、钻机行走，配合单轨吊进行大件物料运输；人员避开钢丝绳受力范围”等规定，违规将桥式转载机和带式输送机机尾连接在一起，使用绞车直接拖拉回撤。

（2）安全管理不到位。使用绞车回撤设备前未清理回撤通道内的浮矸、物料等杂物，运输路线沿线不畅通；绞车运行期间，人员站在钢丝绳受力区域无人制止，使用带式输送机信号装置代替绞车信号装置，绞车运行期间未按规定同时使用声光信号装置；在春节假期特殊时段安排时间紧、任务重、危险大

的回撤设备任务。

（3）风险辨识管控有漏洞。矿井未辨识出39051机巷里段未安设单轨吊或铺设轨道情况下使用绞车回撤设备的重大风险；新二队辨识出39051机巷回撤设备期间存在伤人的较大风险，未按规定向矿井上报，并由矿井采取相应管控措施。

（4）安全教育培训不力。新二队对回撤设备安全技术措施组织学习培训不到位，未按照措施要求进行作业；现场作业人员安全意识差，绞车运行期间有人员位于钢丝绳受力区域；自保互保意识差，绞车运行期间，现场人员对违规在钢丝绳受力区域人员不制止。

（5）迟报事故。矿井2026年2月15日7时47分许发生事故，直至2月17日12时44分才先后向国家矿山安全监察局河南局、永城市应急管理局等政府部门进行报告。

2. 神火股份

履行安全管理、技术指导职责不力，对新庄煤矿存在的现场安全管理不到位等问题失察。

（三）事故性质

经调查认定，新庄煤矿“2·15”其他事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任划分和处理建议

通过对事故的调查分析，依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《国有企业管理人员处分条例》《安全生产领域违法

违纪行为政纪处分暂行规定》等规定，对事故有关责任人员、责任单位的责任划分和处理建议如下：

（一）事故有关责任人员

1. 事故中死亡免于追究责任人员

苗某，群众，新庄煤矿新二队工人，负责当班绞车运行信号发送等工作。使用带式输送机信号装置发送绞车运行信号，绞车运行期间违规站在钢丝绳受力区域。对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2. 由司法机关依法处理，并给予政纪处分人员

邱某，群众，新庄煤矿新二队当班班长，负责 39051 机巷回撤设备当班安全生产工作。违反安全技术措施规定使用绞车拖拉带式输送机机尾和桥式转载机；绞车运行期间，对违规在钢丝绳受力区域人员不制止。对事故的发生负有直接责任。建议给予开除处分，并由司法机关依法处理。

3. 给予党政纪处分及其他处理人员

（1）郑某，群众，新庄煤矿新二队当班跟班副队长，负责 39051 机巷回撤设备期间安全生产管理工作。对违反安全技术措施规定使用绞车拖拉带式输送机机尾和桥式转载机行为不制止。对事故的发生负有主要责任。建议给予撤职处分。

（2）程某，中共党员，新庄煤矿新二队队长，负责队安全生产全面工作。未辨识出 39051 机巷里段未安设单轨吊或铺设轨道情况下使用绞车回撤设备的重大风险；对辨识出 39051 机巷回撤设备期间存在伤人的较大风险，未按规定向矿井上

报；未及时排查整改绞车回撤设备前未清理回撤通道内的浮矸、物料等杂物，运输路线沿线不畅通，声光信号不齐全等事故隐患；对回撤设备安全技术措施组织学习培训不到位，未按措施要求进行作业；在春节假期特殊时段仍然安排时间紧、任务重、危险大的回撤设备任务。对事故的发生负有主要责任。建议给予党内严重警告、撤职处分。

（3）刘某，中共党员，新庄煤矿新二队党支部书记，负责队党建和安全生产教育培训、安全生产监督管理等工作。督促安全技术措施落实、事故隐患排查治理、职工安全教育培训不到位。对事故的发生负有主要责任。建议给予党内严重警告、降级（降低工资等级）处分。

（4）刘某，中共党员，新庄煤矿生产科科长，负责矿井生产技术管理等工作。督促回撤设备安全技术措施落实不到位；未及时督促整改绞车回撤设备前未清理回撤通道内的浮矸、物料等杂物，运输路线沿线不畅通，声光信号不齐全等事故隐患。对事故的发生负有主要责任。建议给予记过处分。

（5）蔡某，中共党员，新庄煤矿机电科科长，负责矿井机电运输管理等工作。未辨识出 39051 机巷里段未安设单轨吊或铺设轨道情况下使用绞车回撤设备的重大风险；未及时督促整改绞车回撤设备前声光信号不齐全等事故隐患。对事故的发生负有主要责任。建议给予记过处分。

（6）王某，中共党员，新庄煤矿安检科科长，负责矿井安全生产监督管理工作。督促新二队回撤设备安全技术措施落

实、事故隐患排查治理、职工安全教育培训不到位。对事故的发生负有主要责任。建议给予记过处分。

（7）高某，中共党员，新庄煤矿生产副矿长，分管矿井采掘安全生产工作，事故发生时地面值班矿领导。未排查治理39051机巷回撤设备通道存在杂物，运输路线沿线不畅通，未安装绞车运行声光信号装置等事故隐患和39051机巷里段未安设单轨吊或铺设轨道使用绞车回撤设备的问题；对新二队绞车辅助运输安全技术措施列出的安全风险管控措施落实、回撤设备现场安全管理、安全教育培训不到位失管失察。对事故的发生负有主要领导责任，且参与事故迟报，建议给予党内严重警告（影响期2年）、撤职处分，并依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条¹的规定，处其上一年年收入30%的罚款。

（8）刘某，中共党员，新庄煤矿机电副矿长，分管矿井机电、运输安全生产和地面消防安全工作。未组织辨识出39051机巷里段未安设单轨吊或铺设轨道情况下使用绞车回撤设备的重大风险；未及时督促整改绞车回撤设备前声光信号不齐全等事故隐患。对事故的发生负有重要领导责任。建议给予党内警告、记大过处分，并依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，处其上一年年收入30%的罚款。

（9）林某，中共党员，新庄煤矿安全副矿长，分管矿井

¹ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款……

安全生产监督管理工作。督促新二队回撤设备安全技术措施落实、事故隐患排查治理、职工安全教育培训不到位。对事故的发生负有重要领导责任。建议给予记过处分，并依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，处其上一年年收入30%的罚款。

（10）宋某，中共党员，新庄煤矿矿长，负责矿井安全生产全面工作。安全生产监督管理不到位，对安全风险辨识管控有漏洞、安全教育培训不力失察。对事故的发生负有重要领导责任，且在事故发生后未及时上报。建议给予党内严重警告、降级（降低工资等级）处分，并予以免职处理，同时依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条²的规定，处其上一年年收入40%的罚款；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条³的规定，处其上一年年收入60%的罚款。

（11）孙某，中共党员，新庄煤矿党委书记，负责矿党委全面工作。履行“党政同责、一岗双责”安全生产职责不到位，对新二队职工安全教育培训不到位失察。对事故的发生负有重要领导责任。建议给予党内警告处分，并依据《中华人民共和国

2 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……

3 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款……生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

国安全生产法》第九十六条的规定，处其上一年年收入 30%的罚款。

（12）程某，中共党员，神火股份通防部部长，负责公司通风和防突技术管理工作，新庄煤矿包保责任人。履行矿井包保职责不力，对新庄煤矿存在的安全管理不到位等问题失察。对事故的发生负有重要领导责任。建议给予警告处分。

（13）曹某，中共党员，神火股份生产副总经理，分管公司生产安全管理工作，新庄煤矿包保领导。履行矿井包保职责不力，对新庄煤矿存在的安全管理不到位等问题失察。对事故的发生负有重要领导责任。建议给予诫勉。

对以上有关事故责任人员，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定⁴暂停或吊销（撤销）安全生产知识和管理能力考核合格证等证照。

（二）事故有关责任单位

1. 新庄煤矿“2·15”事故是一起责任事故，发生在春节假期特殊时段，且事故发生后迟报，情节特别严重、影响特别恶劣，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条⁵的规定，建议对新庄煤矿处 300 万元罚款。

4 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的……导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格……《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条：……对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书……

5 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款……发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

2. 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条⁶的规定，建议暂扣新庄煤矿安全生产许可证。

3. 依据国务院安全生产委员会《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》第八条⁷的规定，建议责令新庄煤矿停产整顿，经永城市应急管理局按程序组织验收后方可恢复生产。

4. 建议责成河南神火集团有限公司向商丘市政府写出检查。

以上罚款、停产整顿由国家矿山安全监察局河南局实施；暂扣安全生产许可证，暂停或吊销（撤销）安全生产知识和管理能力考核合格证等证照由河南省工业和信息化厅实施。

五、事故整改和防范措施

（一）强化现场安全管理。新庄煤矿要扎实推进以“危险预知、安全确认、安全站位、流程作业”为核心的“四位一体”岗位标准化作业流程管理体系，进一步规范作业行为；选配有责任心、安全意识强、文化素质高的人员任班组长，并建立班组长、群监员、区队长、专职安检员等基层班组安全生产保障体系，实现现场安全作业相互监督、制约、提醒；科学合理安排生产作业，严禁超负荷、超能力安排工作任务；切实加强关键节点、关键环节、特殊时段安全管理，全面检查作业地点安

6 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条：事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照……

7 《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》第八条：……发生死亡事故的矿山，必须停产整顿，经验收符合安全生产条件后方可恢复生产……

全状况，及时发现并排除事故隐患；严格落实作业规程和相关安全技术措施，严禁违章作业、违章指挥。

（二）做实风险辨识管控。新庄煤矿对安装、回撤设备等临时性工程，要根据井下实际情况及时进行安全风险分析研判，并制定针对性管控措施，避免漏管失控；对较大以上安全风险，矿井必须明确管控部门和人员，督促安全风险管控措施落实到位，切实做到将风险化解在萌芽，将隐患消灭在事故前。

（三）优化矿井运输方式。新庄煤矿要根据井下作业地点的实际情况，装备满足安全生产现实需要的各类机电运输设备，优先使用单轨吊等运输装备，优先使用单轨吊等运输装备；严禁采用小绞车直接沿巷道底板拖拉大件设备，使用小绞车运输时必须安设声光信号和安全防护装置，钢丝绳受力区域严禁站人、设置警戒并专人监护，全面验算连接装置安全系数并做拉力试验，提高现场作业安全保障系数。

（四）加强安全教育培训。新庄煤矿要针对本起事故暴露出的问题，集中开展一次从主要负责人到一线作业人员的全员警示教育，深入分析事故发生的深层次原因，提出针对性防范措施，并组织全体从业人员认真学习本岗位有关操作规程、作业规程、安全技术措施并严格考核，提高全体人员安全防范、自保互保、遵章守纪意识，全面推进安全生产工作。

（五）依法依规上报事故。新庄煤矿要对主要负责人、负有事故报告职责的安全管理人员、调度值班人员组织一次《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理

条例》及《国家矿山安全监察局河南局关于进一步规范矿山事故信息报告、应急处置和事故调查处理有关事项的通知》（矿安豫函〔2025〕44号）等有关事故报告规定的专门学习，并修改完善公司、矿井事故报告制度，依法依规做到及时、准确、完整报告事故情况。

（六）全面反思并制定硬措施硬办法。神火股份要全面反思近年来所属煤矿事故反映出的现场安全管理不到位、安全风险辨识管控和事故隐患排查治理有漏洞、安全技术措施不落实、矿井包保制度执行不严格、不按规定报告事故等问题及其深层次原因，尤其要针对“违章指挥、违章作业屡屡导致事故发生的顽瘴痼疾”研究制定一套硬措施硬办法，经河南神火集团有限公司审批后做到刚执行，有力扭转安全生产被动局面。

新庄煤矿“2·15”其他事故调查组