

索引号：	11330522MB1861291F/2026-1010323005	成文日期：	2026-05-21
公开方式：	主动公开	公开时限：	长期公开
文件编号：		发布机构：	长兴县应急管理局

长兴画溪浙江弘晨印染科技股份有限公司“3·22”一般物体打击事故调查报告

发布日期：2026-05-21 15:42

2026年3月22日8时18分许，在长兴县画溪街道的浙江弘晨印染科技股份有限公司四分厂二楼室内发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失135万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第49号）《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）有关规定，2026年3月经长兴县人民政府同意，成立由县应急管理局牵头，县监委、县公安局、县总工会、县人力社保局街道办事处等单位组成的长兴画溪浙江弘晨印染科技股份有限公司“3·22”一般物体打击事故调查组，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经询问、查阅台账资料、收集相关书证、物证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定：长兴画溪浙江弘晨印染科技股份有限公司“3·22”一般物体打击事故是一起企业设备安装的安全管理制度，在安装吸毛机的过程中，未采取安全措施，盲目操作，导致设备倾倒在死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况


（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.浙江弘晨印染科技股份有限公司（以下简称“弘晨印染公司”），成立于1999年08月24日，统一社会信用代码：91330500147153570F，公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，注册地址：画溪街道东潘路1号，法定代表人为*旭峰，公司经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；饰研发；纤维素纤维原料及纤维制造；日用口罩（非医用）生产；产业用纺织制成品制造；制造；纺织专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。系本次事故发

2.马鞍山利友人力资源服务有限公司，成立于2022年10月18日，统一社会信用代码：91340523MA8PKNTF3T，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册马鞍山市和县经济开发区牛屯河路建筑业总部大厦512-10室，法定代表人为*程，公司经营范围：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；商务代理代办服务；硬件及辅助设备零售；5G通信技术服务；软件开发；会议及展览服务；工程管理服务；发电技术服务；家政服务；装卸搬运；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）系本次事故涉及的劳务派遣单位，只负责劳务派遣员工工资的发放、社保购买等工作。

（二）涉事设备情况

涉事设备为吸毛机，弘晨印染公司于2026年2月26日与苏州市德来宝验布机有限公司签订合同并整机为箱体式机架结构，机架由左箱体，右箱体、风道、压臂、摆布系统等组成，占地空间：长5500mm*宽4550mm*高3850mm，总重量约6吨。（设备平面图见下图）

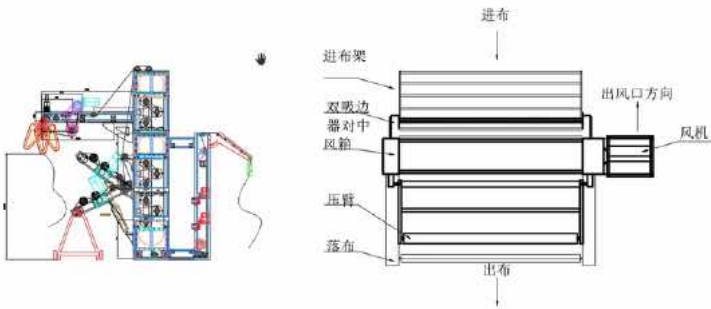

（三）事故发生经过

3月21日，设备厂家安排工作人员完成吸毛机组装工作，并安放于弘晨印染公司四分厂二楼定型侧位置，设备未用螺栓固定。后公司副厂长*志权发现吸毛机安放位置有误，随即向四分厂负责人*福勤报，计划次日联系设备厂家工作人员进行重新定位安装。3月22日上午，*志权因自认吸毛机安放位置系自身工作失误，在未通知设备厂家的情况下，私自组织四分厂机修工*福勤等人，使用滚轴、千斤具，对吸毛机进行移动。当日8时14分，*志权操作千斤顶（见下图）将吸毛机顶起；8时17分，*福勤

轴塞入吸毛机下方；8时18分，*福勤操作千斤顶放下设备时，吸毛机因重心偏移发生倾倒，将站在旁查看作业情况的*志权压伤。




微信


无障碍


分享

（使用的千斤顶）

（四）事故现场情况

事故发生在弘晨印染公司四分厂二楼定型车间北侧，因*志权等人违规操作使设备发生倾倒。





（上图为倾倒的吸毛机）



微信



无障碍



分享

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

经调查认定，此次事故造成1人死亡，直接经济损失135万元。

死者：*志权，男，57岁，身份证号：33052219*****1313，籍贯：浙江长兴，系弘晨印染公司副厂长。

二、事故应急处置和善后及评估情况

（一）事故信息报送情况

3月22日8时20分许，*雄拨打120急救电话，并通知四分厂负责人*德胜。*德胜接报后立即赶往现场组织应急救援工作。

接报后，长兴县公安局、画溪街道办事处和县应急管理局等部门立即派人赶赴现场处置，涉事企业不存在瞒报、漏报、迟报等情形。

（二）事故现场应急处置情况

接报后，政府各部门和单位按职责进行应急处置，做好现场保护、勘查和证据收集工作，现场无次生灾害或险情。涉事单位能够第一时间组织救援，并拨打120急救电话，对死者的善后工作妥善处理，无不良社会影响。

（三）医疗救治和善后情况

*志权于2026年3月22日经医院抢救无效死亡。家属安抚、善后及赔偿工作于2026年3月23日完成。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，长兴县各政府部门及涉事企业均组织开展现场救援和善后处置工作，履行了应急救援职责。

三、事故原因分析

（一）直接原因

*志权安全意识淡薄，私自组织员工在未采取可靠的安全防护措施情况下进行设备移动工作，在过程中致使设备倾倒压至其身，经救治无效后死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.弘晨印染公司未严格落实安全生产主体责任，未健全安全生产规章制度，未制定设备安全操作规程；生产现场管理不严格，未能及时发现员工违章冒险作业行为并及时消除生产安全事故隐患。

2.弘晨印染公司法定代表人、董事长*旭峰，未有效组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程，未有效检查本单位安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患。

3.弘晨印染公司安全管理员*金权、四分厂负责人*德胜，未严格落实作业现场管理，未能及时发现违章作业行为并及时消除生产安全事故隐患。

四、对事故责任单位和人员的处理建议

(一)免于追究责任人员

*志权，弘晨印染公司四分厂副厂长，安全意识淡薄，违章作业，对事故的发生负有直接责任。其本人已在事故中死亡，故建议不予追究责任。

(二)行政处罚建议

1.弘晨印染公司未严格落实安全生产主体责任，未健全安全生产规章制度，未制定设备安全操作规程；生产现场管理不严格，未能及时发现员工违章冒险作业行为并及时消除生产安全事故隐患，事故的发生负有主要责任。建议由长兴县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）等法律法规予以处理。

2.*旭峰，弘晨印染公司法定代表人、董事长，未依法严格履行主要负责人职责，未有效组织制定健全的安全生产规章制度和操作规程；未有效检查本单位安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，事故的发生负有主要领导责任。建议由长兴县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）等法律法规的规定予以处理。

(三)建议企业处理人员

*金权、*德胜作为企业安全管理人员，未有效履行安全生产管理职责，未严格落实作业现场管理，未能及时发现员工违章作业行为并及时消除生产安全事故隐患。建议由弘晨印染公司根据企业内部规定给予处理。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，针对本次事故暴露出来的问题，举一反三，严格落实各项安全生产责任，防范类似事故再次发生，现提出以下防范和整改措施建议：

(一)弘晨印染公司要深刻汲取事故教训，严格落实企业主体责任，健全完善各项安全生产规章制度和操作规程，把责任落实到每一岗位、每个从业人员，同时进一步加强对安全员和作业人员的安全培训。要加强对生产作业现场的安全管理，及时发现和消除生产安全事故隐患，严防类似事故再次发生。

(二)长兴县画溪街道办事处要全面落实属地政府安全生产管理职能，加强对辖区企业安全生产的监督检查，及时发现并排除企业存在的安全隐患，切实体现属地政府在安全生产中的“最后一公里”作用。

(三)长兴县应急管理局要进一步加强工贸企业的安全监管，强化思想认识，将思想和行动统一到上级要求部署上来，落实安全生产“两个责任”。同时加大安全生产宣传教育力度和执法检查力度，对违法违规行为依法严肃查处。督促企业切实落实安全生产主体责任，提高安全意识，及时消除各类安全隐患，防止此类事故再次发生。

长兴画溪浙江弘晨印染科技股份有限公司

“3·22”一般物体打击事故调查组



扫一扫在手机打开当前页



【打印】



微信



无障碍



分享

