

# 拱墅区杭州美首贸易有限公司“4·23” 一般车辆伤害事故调查报告

2026年4月23日18时40分许，拱墅区石祥东路1576号华丰家豪商城南侧地下仓库汽车坡道，发生一起叉车侧翻事故，造成一人死亡，直接经济损失约150万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，4月28日，拱墅区人民政府成立由区应急管理局牵头，区市场监管局、区公安分局、区纪委监委、区总工会、石桥街道等单位组成事故调查组开展事故调查，同时邀请区检察院参加，并委托相关领域专家进行技术分析。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关单位和个人的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

经调查认定，拱墅区杭州美首贸易有限公司“4·23”一般车辆伤害事故是一起因安全教育培训不到位，作业现场安全管理不严格，人员违反叉车安全操作规程造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）相关单位情况

**1.事故发生单位：**杭州美首贸易有限公司（以下简称杭州美首）。统一社会信用代码：91330104099686646Y，法定代表人：施某某，成立日期：2014年5月12日，注册地址：浙江省杭州市上城区艮山西路73号老区四楼4018，经营范围：日用品批发，日用百货销售等。

**2.仓库出租单位：**杭州市拱墅区石桥街道华丰经济合作社（以下简称华丰经合社）。统一社会信用代码：913301031433611617，法定代表人：徐某某，成立日期：1996年1月25日，注册地址：浙江省杭州市拱墅区石桥街道华丰社区，经营范围：合作社资产的经营管理，物业管理等。

**3.叉车所有单位：**杭州万川供应链管理有限公司（以下简称杭州万川）。统一社会信用代码：91330103099985005P，法定代表人：施某，成立日期：2014年5月16日，注册地址：浙江省杭州市拱墅区世嘉新座1幢804室，经营范围：供应链管理服务等。

## （二）涉事仓库情况

该仓库坐落于杭州市石祥东路1576号华丰家豪商城南侧地下室，平面呈“凸”字形，租赁场地面积约5500平米。仓库7号门内侧为装卸平台，外接地下车库汽车坡道，事故地点位于该坡道中段。

2025年11月28日，华丰经合社与杭州美首签署《场地租赁协议》，约定租期八年，自2025年12月1日起算。杭州美首接收场地后即行装修改造，于2026年1月末至2月初正式投运，现为服装配饰配送中心，主营仓储及中转配送业

务。

### （三）涉事叉车情况

事故设备名称：平衡重式叉车，型号：FESE，制造单位：诺力智能装备股份有限公司，产品编号：2D33G570，制造日期：2024年7月19日。2024年6月24日，杭州万川与诺力智能装备股份有限公司签订《买卖合同》，购买电动叉车1台（涉事叉车），采购价64525元。

因杭州美首与杭州万川为关联企业，总经理施某某系两家公司共同负责人，2026年1月末至2月初杭州美首所租赁仓库正式投入运营后，施某某随即安排将该叉车直接调配至涉事仓库投入实际使用。

### （四）事故单位安全管理情况

杭州美首由总经理施某某主持日常经营，经理郁某某为仓库现场安全管理负责人，负责作业现场的日常安全管控。

在制度建设方面，公司制定有《叉车安全管理制度岗位职责》，涵盖叉车司机岗位职责、安全操作规程、日常点检与维护保养等内容，并明确规定该仓库叉车作业须严格执行“持证上岗”制度。

在实操管理层面，仓库作业以轻货分拣为主，叉车仅用于重货装卸环节，作业频次较低。公司专门聘任一名持有有效特种设备作业人员证（叉车司机）的专职人员（宁某某）负责日常涉及叉车的作业内容。

## 二、事故发生情况

### （一）事故发生经过

2026年4月23日18时33分，杭州美首打包工王某某驾驶叉车，将部分服饰配饰从地下仓库经由汽车坡道运送至地面。在完成地面装卸后，王某某于18时40分驾驶叉车空载沿坡道下行返回地下仓库。当车辆行驶至坡道中段时，稍作停留再次行驶时突然发生右转撞墙，王某某从座位弹起再次落座时掉落至叉车左侧，叉车随后侧翻将王某某压倒在地，后经抢救无效死亡。

## （二）事故现场情况

1.事故发生地点（红点位置）位于仓库7号门（红色方框位置）外接的地下车库汽车坡道。

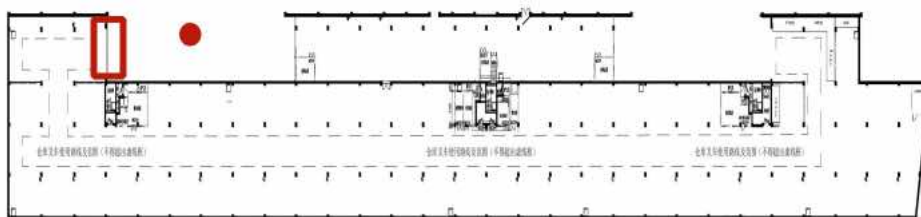


图1 事故位置平面图

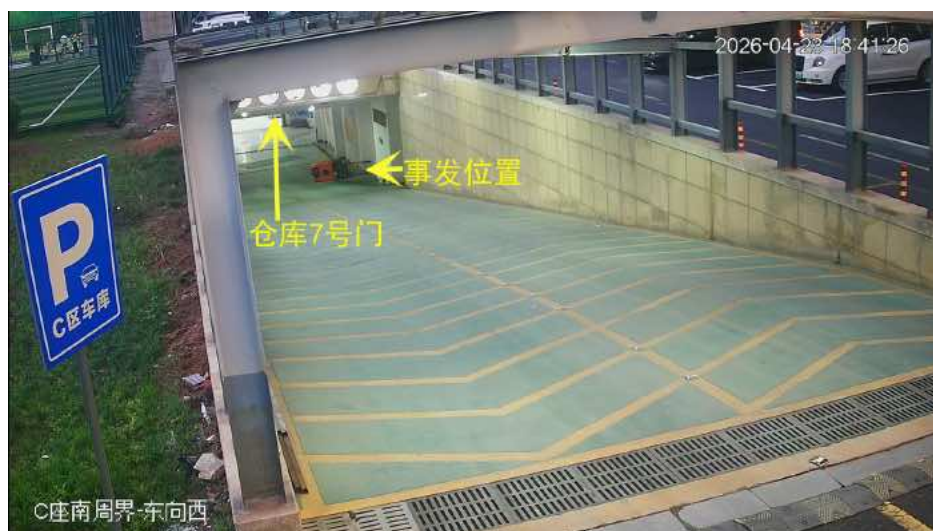


图2 事故位置图

2.涉事叉车呈左侧倾倒状态，门架呈倒伏贴地状，座椅上无安全带，操纵杆均处于垂直向上的状态，驾驶室内部散

落一只灰白色运动鞋和一卷透明胶带。

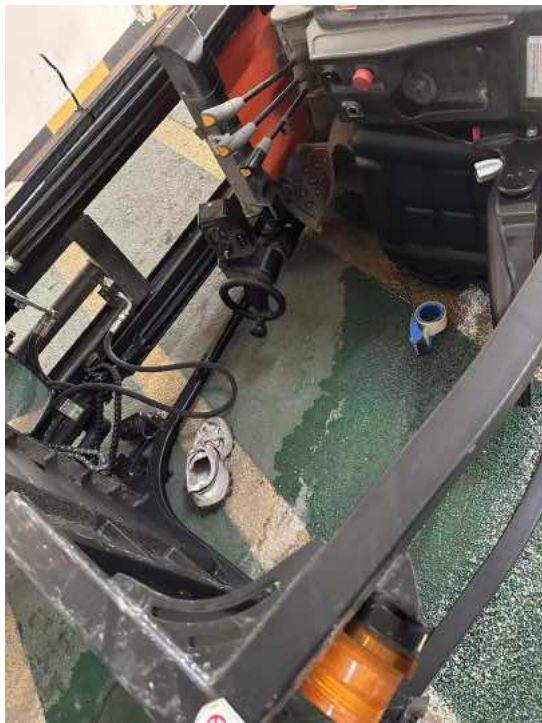


图 3 叉车侧翻图-1

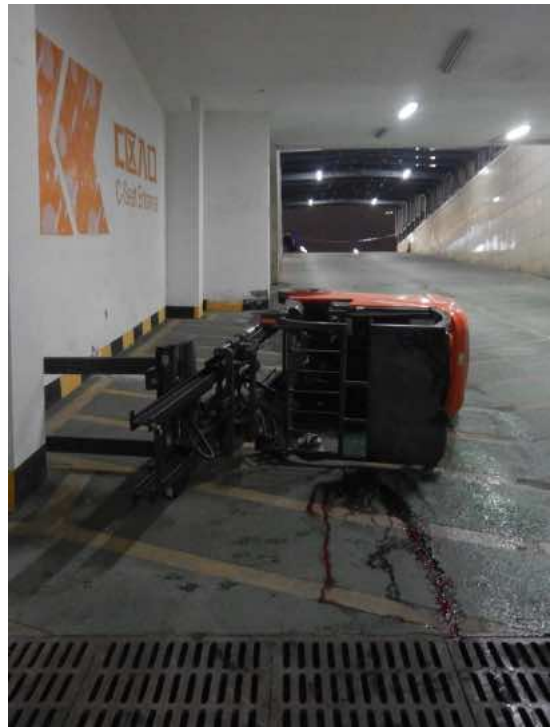


图 4 叉车侧翻图-2

3.涉事叉车货叉碰撞到立柱及墙角，造成墙面局部破损。侧翻后的叉车西侧有一滩红褐色血迹，叉车所接触的地面存在水渍。

### （三）人员伤亡与直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者王某某，男，江西上饶人，生前系杭州美首临时聘用作业人员，从事打包工作。其本人未持有特种设备作业人员证（叉车司机），事发当日驾驶叉车时未佩戴安全帽，未系安全带。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》，核定事故直接经济损失约人民币 150 万元。

## 三、事故应急处置情况

### （一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即拨打 110、120 电话。接联动信息后，区应急管理局、区市场监管局、区公安分局、石桥街道等单位立即响应，相关负责人赶赴现场并开展各项处置工作。

## **（二）医疗救治和善后情况**

接报后，救护车赶至现场并将王某某送往树兰（杭州）医院急诊抢救，当晚经抢救无效死亡。

事故发生后，杭州美首会同石桥街道组成善后小组，积极处理善后事宜。4 月 25 日与死者家属达成协议，赔偿人民币 150 万元。家属方情绪稳定，并不再主张其他诉求。

## **四、事故发生原因分析**

**经现场勘验及综合技术分析，事故发生的直接原因是：**叉车操作人员王某某，安全意识淡薄，违反安全操作规程冒险作业。在驾驶叉车返程下坡过程中，未佩戴安全帽、未系安全带，且因操作不当（未及时拉紧手刹、未有效控制下坡车速），导致车辆加速失控撞击墙体后倾翻，致其被压死亡。

## **五、事故单位存在的主要问题**

杭州美首落实安全生产主体责任不到位。**一是**现场安全管理与隐患排查治理不到位，管理人员履职失责，现场监管机制失效，未能及时发现并消除王某某违规操作叉车的事故隐患。**二是**落实叉车安全管理制度不力，制度落实与现场管控脱节，叉车管理失效，导致无证人员违规获取车辆操控权，现场准入失守。**三是**安全生产教育培训不到位。作业人员安全生产意识极其淡薄，无证操作叉车，违规冒险作业。

## 六、属地履职情况

作为属地监管单位，石桥街道聚焦工贸、特种设备、危化品等重点领域开展工作。一是压实责任链条，坚持季度例会研判，统筹全链条监管。二是深化隐患排查，今年以来联合石桥市场监管所检查特种设备单位 21 家，整改隐患 12 项；累计检查生产经营单位 850 余家次，整改隐患 1300 余处，上报重大隐患 12 处、移送线索 8 起。三是抓实宣教培训，常态发布警示提示，提升安全防范意识。

针对涉事单位，石桥街道于 2025 年 12 月、2026 年 3 月两次开展检查，发现并督促其整改隐患 5 项。

## 七、对有关责任人员和单位的处理建议

### （一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1.王某某，死者，安全意识淡薄，违反安全操作规程冒险驾驶叉车，对事故发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议不再对其进行责任追究。

2.施某某，杭州美首总经理，未认真履行安全生产工作职责，未有效构建并落实全员安全生产责任体系，致使作业现场组织松散，督促检查本单位安全生产工作不力，未及时发现并消除作业现场管理不严格、人员违反安全操作规程等事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项<sup>[1]</sup>的规定，建议由区应急管理局依据相关法律法规予以行政处罚。

3.郁某某，现场安全管理负责人，未认真履行安全生产

---

<sup>[1]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

工作职责，未有效落实安全生产规章制度和安全操作规程，作业现场安全管理不严格，未排查发现叉车安全带缺失的事故隐患，未及时制止和纠正人员违反安全操作规程的行为，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项<sup>[2]</sup>、第（六）项<sup>[3]</sup>的规定，建议由区应急管理局依据相关法律法规予以行政处罚。

## （二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

4.杭州美首，未严格落实安全生产主体责任，安全教育培训不到位，作业现场安全管理不严格，未及时发现并消除人员违反操作规程的事故隐患，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故负有单位管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款<sup>[4]</sup>、第四十四条第一款<sup>[5]</sup>的规定，建议由区应急管理局依据相关法律法规予以行政处罚。

## 八、事故主要教训和防范措施建议

1.杭州美首，要深刻汲取本次事故惨痛教训，举一反三落实整改。一是严格落实企业安全生产主体责任，主要负责

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

人切实履行职责，健全全员安全生产责任制考核机制。二是刚性执行各项安全管理制度，重点整治叉车管理“宽松软”问题，严格执行设备管理制度，坚决落实“持证上岗”硬性规定。三是全面加强作业现场安全管理，加强现场巡查频次，及时纠治“三违”行为。四是深化从业人员安全教育培训，杜绝培训“走过场”问题。五是压实各级管理人员履职责任，现场负责人须严格落实带班作业与隐患排查治理职责，对作业全过程实施有效监护，及时发现并消除事故隐患。

2.华丰经合社，应以案为鉴，进一步强化“房东”安全管理意识，加强对承租方叉车作业资质的动态关注，持续关注仓库坡道、出入口等共用区域的安全状况。同时，建立常态化沟通与巡查机制，及时提醒承租方整改隐患，共同筑牢安全防线。

3.石桥街道，要深刻吸取此次事故教训，举一反三，进一步织密辖区安全防护网。加强与市场监管、应急管理等部门的信息互通与联合执法，对排查发现的“无证上岗、钥匙管理混乱、安全防护缺失”等隐患，及时下发提示函并跟踪督办，形成监管闭环。建议召开一次辖区仓储企业安全警示会，压实房东与承租户的主体责任，提升基层一线风险辨识和应急处置能力，切实守牢安全底线。