

新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿“3·10” 高处坠落事故调查报告

尼勒克县人民政府事故调查组

2024年6月



目录

一、基本情况.....	- 1 -
(一) 事故单位基本情况.....	- 2 -
(二) 项目基本情况.....	- 3 -
(三) 事故发生前生产经营情况.....	- 3 -
(四) 有关单位和人员的合同、劳动关系等情况.....	- 3 -
(五) 所在地政府及相关负有职责的部门安全监管情况.....	- 3 -
二、事故发生经过及应急救援情况.....	- 5 -
(一) 事故应急救援情况.....	- 5 -
(二) 应急救援评估.....	- 9 -
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....	- 9 -
四、事故原因和性质.....	- 9 -
(一) 直接原因.....	- 9 -
(二) 主要原因.....	- 10 -
(三) 间接原因.....	- 10 -
五、事故发生单位及有关企业主要问题.....	- 11 -
(一) 事故发生单位.....	- 11 -
(二) 有关企业主要问题.....	- 11 -
六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....	- 12 -
(一) 建议免于追究责任人员 (1 人) 。.....	- 12 -
(二) 建议对新疆天华矿业有限责任公司的行政处罚。.....	- 12 -
(三) 建议行政处罚相关责任人员 (12 人) - 12 -	- 12 -
七、整改措施及意见.....	- 20 -
八、整改措施.....	- 22 -
(一) 强化属地行业安全监管职责。.....	- 22 -
(二) 严格落实企业主体责任。.....	- 22 -
(三) 强化监管执法, 严查重处“三违”行为。.....	- 23 -

一、基本情况

2024年3月10日下午14:40分左右，新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿2360地表工业广场空压机储气罐发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失135万元。

事故发生后，尼勒克县委、政府高度重视，要求全力救治受伤人员，妥善做好死者善后和家属安抚工作，并查明事故原因，依法追究事故责任，全面排查各方面的安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，尼勒克县政府成立了县应急管理局、公安局、人社局、总工会、自然资源局等单位的事态调查组，负责开展此次事故调查工作，事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、相关人员询问，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

事故调查组认定：新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿“3·10”事故是一起因职工在更换储气罐压力阀期间违规操作规程，在攀爬过程中未系安全带，采用了不正确的登高攀爬方式，在具体操作过程中失重坠落至储气罐下方圆形铁器开关处，使其头部被碰撞导致死亡的一般高处坠落事故。

(一) 事故单位基本情况

1.新疆天华矿业有限责任公司。新疆天华矿业有限责任公司成立于2006年10月，位于新疆伊犁尼勒克县胡吉尔台乡阿克塔斯牧场，营业执照：916540287922890080，有效期：2006年10月20日至长期，由新疆宝地矿业股份有限公司（占股68%）、北京航天兆丰投资有限公司（占股16%）和新疆荣鼎股权投资有限公司（占股16%）共同投资，注册资金2亿元，是集铁矿开采、矿业投资、矿产品加工与销售为一体的国有控股公司，主要开发建设尼勒克县松湖铁矿，建有一座矿山和一座选矿厂。法人：岳新强，公司现有职工207人，拥有注册安全工程师3人，设立采矿厂、选矿厂、安全环保部、财务资产部、生产技术部、后勤保障部、销售部、审计监察室、综合部9个部门，松湖铁矿配备了管理人员25人，其中“五职”矿长5人，安全管理人员6人，其他技术人员14人。松湖铁矿目前采用地下开采，规模年产铁矿石150万吨。采矿证：C6500002009042110013835，有效期：2022年4月11日至2032年4月11日；安全生产许可证：（新）FM安许证字（2023）377号，有效期：2023年9月27日至2026年9月26日。

2.浙江鑫旺矿山工程有限公司。浙江鑫旺矿山工程有限公司，为尼勒克县松湖铁矿承包单位，成立于2017年04月14日，注册地址：浙江省温州市苍南县南宋镇宋阳路256号建峰大楼5楼，法人：杨峰，营业执照：91330327MA2954NH2N，有效期：2017年4月14日至2037年4月12日，由浙江鑫旺矿业集团有限公

司 100% 出资，注册资金 5000 万元，主要从事矿山工程施工总承包。浙江鑫旺矿山工程有限公司驻尼勒克县松湖铁矿项目部，主要负责矿山采掘施工及公辅设施使用和维护保养，现有员工 153 人，下设技术管理、财务管理、安全管理、设备管理 4 个机构，共有工程管理和技术人员 26 人。资质证书：矿山工程施工总承包壹级，有效期：2022 年 6 月 2 日至 2027 年 6 月 1 日；安全生产许可证：（浙）FM 安许证字 2021CCJ004，有效期：2021 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日。

（二）项目基本情况

甲方（天华矿业）与乙方（浙江鑫旺）于 2024 年 2 月签订了《新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿井巷工程施工合同》，截止期限是 2021 年 9 月 19 日至 2026 年 9 月 18 日。

（三）事故发生前生产经营情况

在事故发生前，除检查井下整改外，生产一切正常。

（四）有关单位和人员的合同、劳动关系等情况

项目部的管理人员、“五科人员”、持证的特种作业人员，是天增公司正式员工，地面工、拉运工、机动工与项目部签订了劳动合同，全员购买了安全生产责任险。

（五）所在地政府及相关负有职责的部门安全监管情况

1. 尼勒克县人民政府。2024 年以来，尼勒克县常委会、政府党组会、常务会学习研究部署安全生产工作，召开县安委会全体会议，研究分析各行业领域安全生产形势，协调解决安全生产

工作中存在的问题。研究制定了《尼勒克县党政领导干部安全生产职责清单》《关于调整尼勒克县四套班子领导包联重点企业安全生产工作的通知》《尼勒克县安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，明确责任、明确责任领导、明确责任部门，把安全生产工作及各项专项整治贯穿全年，全力推动责任到岗到人、工作落实落地。成立以县委常委、常务副县长为组长的矿山安全生产综合整治工作领导小组。矿山企业全面自查自改，监管部门精准执法检查，专家把脉会诊，全面落实综合整治工作任务。

2.尼勒克县应急管理局。坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，常态化开展安全生产风险隐患大排查大整治。一是开展隐患整改。聘请自治区安科院矿山领域专家对全县矿山、砂石料矿、砖厂、尾矿库开展帮扶指导检查2轮，反馈问题520条，提出管控建议28项，反馈问题均已整改完毕。二是开展矿山安全综合整治。今年以来，在县矿山安全生产综合整治工作领导小组领导下矿山企业全面自查自改523条问题隐患，尼勒克县应急管理局对全县矿山企业下达执法文书27份，反馈问题252条，立案4家次。对整治工作推动不力、风险隐患排查治理不到位的约谈3次23人。三是开展重大事故隐患专项排查整治。今年以来，印发了《尼勒克县矿山安全生产三年治本攻坚实施方案》，督促指导各矿山企业对照《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》等规定，每月开展1次重大事故隐患排查整治，同步开展井工矿重大灾害、尾矿库安全生产、外包外租工程安全管理等方面专项整治

工作。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故应急救援情况


1.事故发生经过与现场救援情况

2024年3月10日，浙江鑫旺矿山工程有限公司驻尼勒克县松湖铁矿项目部徐正军（男，汉族，身份证号：622282519700912123X，年龄54岁，家庭住址：甘肃省庆阳市正宁县官河镇代店行政村武东组004号），在地表2360工业广场空压机房更换空压机储气罐（高度4.5米左右）安全阀期间，由于违规操作，攀爬过程中未系安全绳，在攀爬至3.5高度左右失重坠落。


现场救援经过：浙江鑫旺矿山工程有限公司驻尼勒克县松湖铁矿项目部刘经清安排机电工程师梁芳林、辅助工徐正军和杨永刚到2360m地表空压机房更换空压机储气罐（高度4.5米左右）安全阀。14时43分左右，准备更换1号储气罐安全阀，现场协商由梁芳林、徐正军更换安全阀，杨永刚在下方扶梯子，现场将梯子搭设至储气罐罐顶，徐正军沿梯子爬至顶部向梁芳林递材料过程中失重坠落，头部受伤，现场人员梁芳林立即将有关情况电话报告给项目部安全负责人张安军，14时45分左右，张安军即联系种蜂场医院120、公安110，并将事故情况电话报告新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿总工程师郑宏观，郑宏观立即向天华矿业有限责任公司董事长、总经理报告，同时启动应急预案，种蜂场医院120于15时40分左右到达事故现场，经对徐正军现

场抢救无效死亡。

图一为储气罐示意图

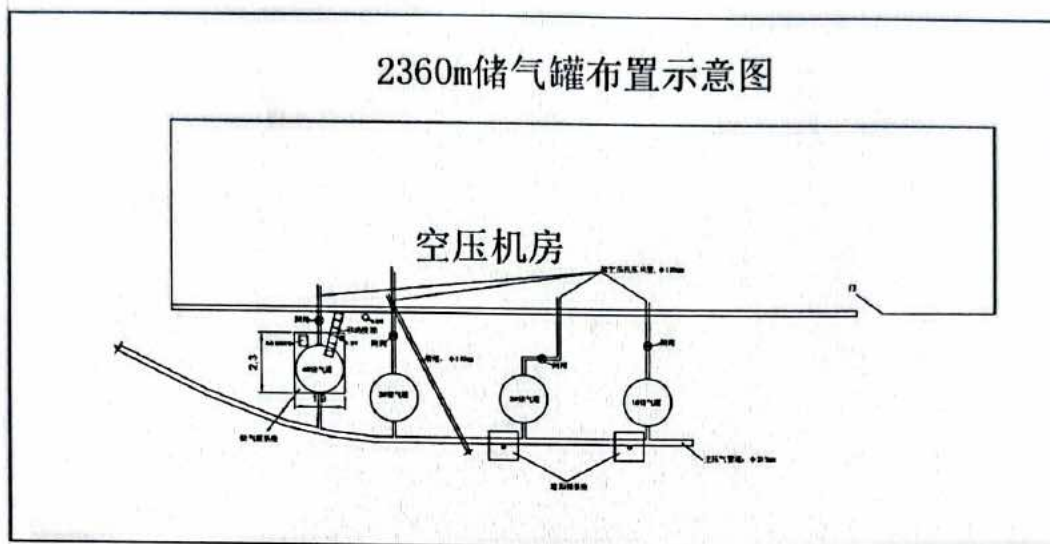


图二储气罐剖面图

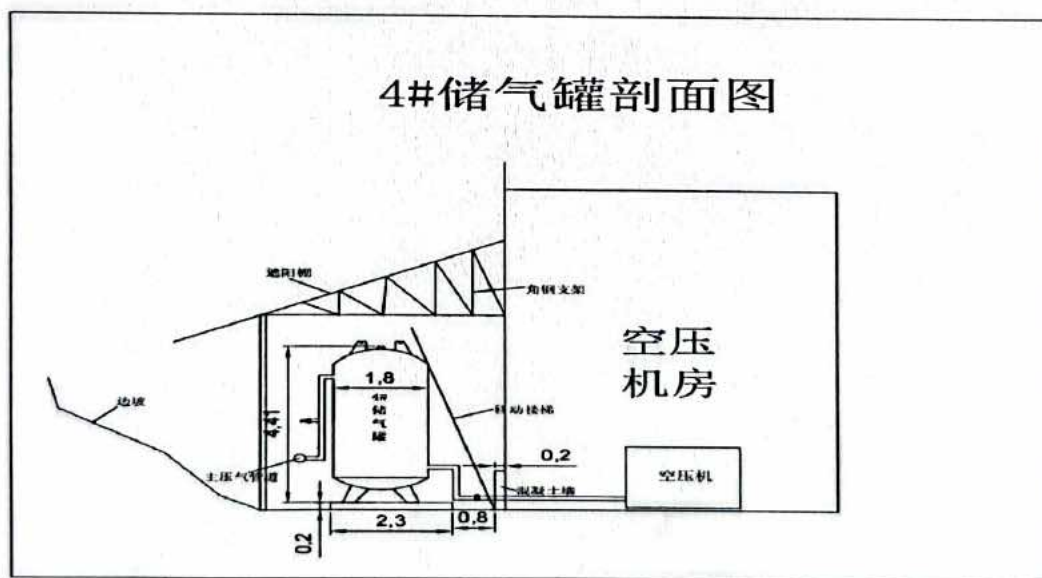


事故现场勘验情况

现场位于 2360m 空压机 1 号储气罐东南侧, 储罐: 高度 4.41m 直径: 1.8m 全容积: 10 立方, 事故人员坠落高度 3.5m 左右。

图一为 2360 地表空压机储气罐

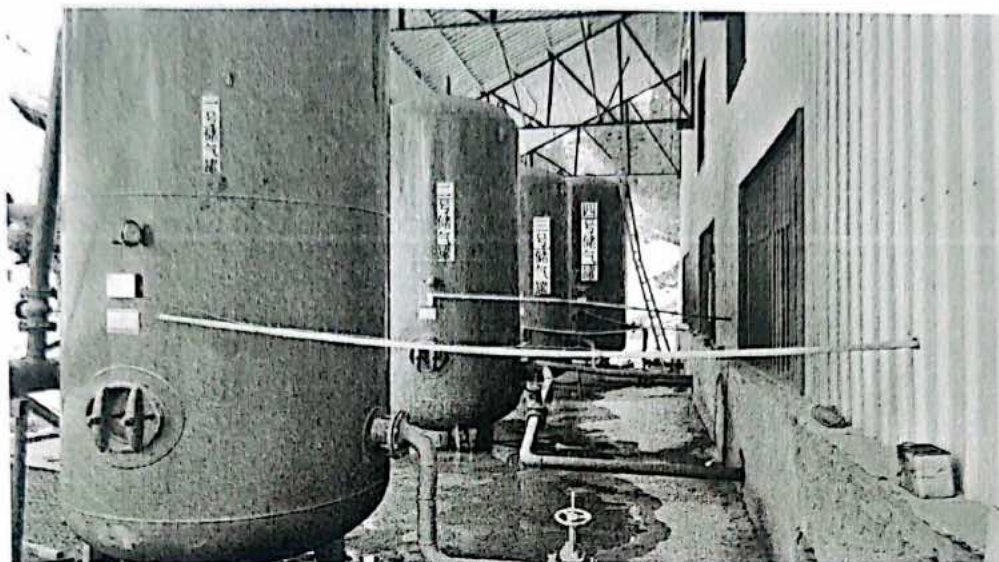

图二为发生事故储气罐

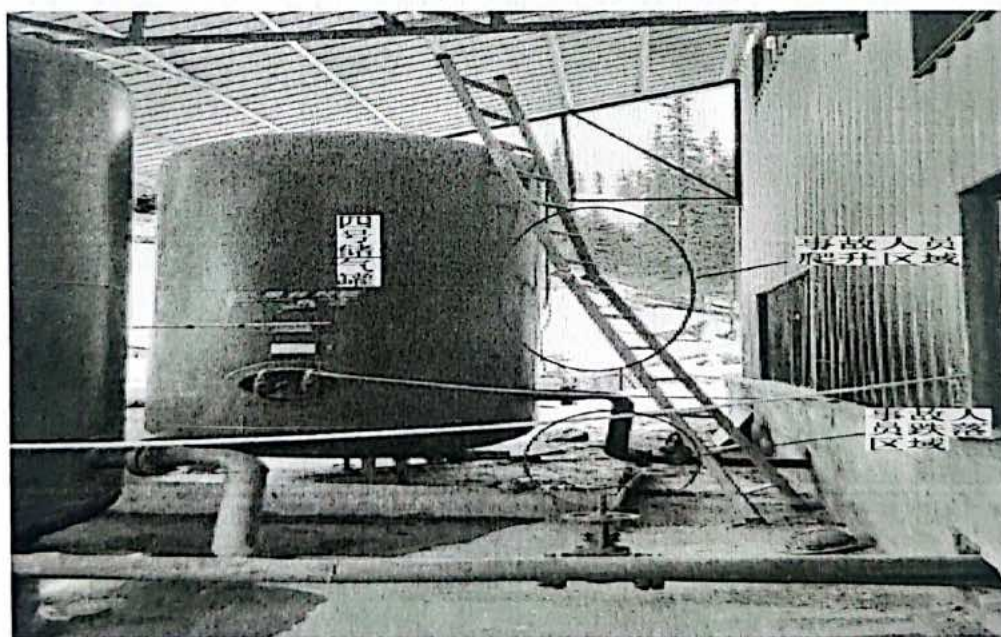

2. 事故单位应急处置责任落实情况。事故发生后，新疆天华《新疆天华矿业有限责任公司生产安全事故综合应急预案》，对事故现场进行紧急施救和先期处置。天华矿业派遣救援人员佩戴

个体防护装备，进入事故现场开展施救工作。矿山救援人员分为两组，第一组赶赴现场开展救援工作，安排专人负责设置警戒，防止无关人员进入现场，避免发生次生事故。第二组负责地表工作，除按照事故上报程序上报相关部门以外，及时对接外部救援力量，配合县政府成立的事态救援组开展事故救援工作。共出动救援人员 10 人、救援车辆 2 辆。

3.地方政府应急处置责任落实情况。尼勒克县政府接到事故信息后，第一时间启动《尼勒克县生产安全事故综合应急预案》，一是高效处置、及时查明事故原因，组织县应急管理、公安、医疗卫生等 8 余名救援人员赶赴现场，有序开展应急处置工作；县相关部门对事故现场进行复盘分析，同时邀请自治区非煤矿山领域专家赶赴事故现场进行事故技术分析，通过现场勘验、谈话问询、查阅资料、调取相关证据等方式开展事故调查工作，及时掌握了解事故发生的原因和暴露出的隐藏隐患问题。二是由县政府分管领导牵头成立综合协调组、信息报送组、事故调查组、善后工作组、舆情管控组，高效应对突发事件，全力确保社会秩序稳定。三是成立事故善后服务保障工作领导小组，开展亲属事故告知、上门慰问、心理疏导、情绪安抚、解疑释惑等工作，确保各项工作衔接紧密、亲属情绪安抚到位、困难诉求解决到位、服务保障到位。四是县政府主要领导亲自组织召开全县矿山领域安全警示教育大会、矿山领域风险研判会议，调整充实矿山领域政府包保责任制。

（二）应急救援评估

尼勒克县委、政府及有关部门第一时间启动应急预案，在相关单位、企业的全力配合下，指挥得当、处置及时，使应急处置工作取得较好的成效，履行了相关应急处置责任。通过这次应急处置过程进行评估，结论如下：一是通过这次应急处置工作，做到了应急响应迅速，在最短的时间内赶赴现场完成了现场救援和封控。二是处置措施准确有效，通过统一指挥，在自治区应急管理厅、国家矿山监察局新疆局的正确指导下，在自治区矿山领域及安科院共3名专家的技术指导下，在国家矿山监察局新疆局的帮扶指导下，县事故救援组第一时间掌握了解事故发生的原因，剖析出了事故隐藏的隐患、事故责任单位管理方面存在的短板。事故反映出天华矿业安全生产主体责任落实不到位，员工“三违”行为时有发生，外包施工队伍管理不严格，现场监护不到位。三是需进一步完善突发事件应急预案体系，持续提升突发事件应急处置能力和水平。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故共造成1人死亡（徐正军），系浙江鑫旺矿山工程有限公司驻尼勒克县松湖铁矿项目部职工，事故直接经济损失共计135万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

徐正军，系浙江鑫旺矿建工程有限公司驻新疆天华矿业项目

部职工（辅助工），在公司采矿厂 2360m 地表工业广场空压机储气罐更换压力阀期间登高至扶梯 3.5 米处，提交施工材料是（压力阀）不慎失重坠落，其头部左额头眉骨上部与储气罐下方 1 米处凸出物（铁块）碰撞导致事故发生，是造成这起事故的直接原因。

（二）主要原因

徐正军，工种：辅助工。现场登高作业未系安全绳，擅自改变派工作业时间提前进场、违章操作、安全防护措施不到位、管理人员未履行危险作业审批程序派工作业、现场监护不到位，是造成这起事故的主要原因。

（三）间接原因

①浙江鑫旺矿井工程有限公司驻松湖铁矿项目部在隐患排查治理工作中，未制定有效的管控措施和预防措施，未采取有效的方式杜绝职工“三违”行为的发生，安排人员作业时，未提前办理危险作业票，未对作业人员进行确认，擅自安排人员作业。

在危险作业和特殊作业审批环节没有形成闭环管理，对临时危险派工作业未严格执行危险作业审批制度，作业现场未安排专人监护，安全防范措施落实不到位。

②新疆天华矿业有限责任公司对外协施工单位监管不到位，对乙方特种作业人员资质审核方面未严格把关，对乙方隐患问题整改方面没有全过程落实监管，对危险作业未严格把关，未严格落实相关制度，作业现场监管不到位。

③新疆天华矿业有限责任公司、浙江鑫旺矿井工程有限公司驻松湖铁矿项目部对安全生产预估预判和风险分级管控开展不扎实，风险认识不足、辨识不到位，作业前未对作业人员进行安全交底，未对地表登高作业进行预估预判。

④浙江鑫旺矿井工程有限公司驻松湖铁矿项目部对新疆天华矿业有限责任公司制定的各类制度、审批流程、操作过程执行不严，对员工安全教育不全面、不到位，未将作业场所和工作岗位存在的危险因素充分告知，导致员工对隐患和风险认知不足，对职工“三违”行为处罚教育力度不强，各类规章制度执行不严。

（4）事故性质：新疆天华矿业有限责任公司“3·10”高处坠落事故是一起安全生产责任事故。

五、事故发生单位及有关企业主要问题

（一）事故发生单位

浙江鑫旺矿山工程有限公司驻尼勒克县松湖铁矿项目部：安全生产主体责任落实不到位，未有效落实安全防范措施，安全生产隐患排查和风险分级管控开展不扎实，风险认识不足、辨识不到位，未对岗位风险进行全面预估预判；安全隐患排查治理未做到全覆盖，职工安全教育培训不到位，作业现场监管失管漏管，未采取有效的措施杜绝职工“三违”行为的发生；对制定的各类制度、操作规程执行不严，对员工安全考核不全面，对隐患认知不足，对职工“三违”行为处罚警示力度不强。

（二）有关企业主要问题

天华矿业：对安全生产预估预判和风险分级管控开展不扎实，风险认识不足、辨识不到位，未对井下作业风险进行预估预判；全员安全教育培训不到位，未将作业场所和工作岗位存在的危险因素充分告知，导致员工违章作业；没有根据员工从事岗位制定培训内容，开展多工种的培训考核；现场作业监护薄弱，安全防范措施落实不到位，疏于管理；对外协施工单位监管不到位，对乙方隐患问题整改方面没有全过程落实监管，未严格落实登高作业现场监护双带班制度，作业现场监管不到位。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员（1人）。

徐正军，对危险作业（登高作业）现场安全辨识不足，未佩戴劳动防护用品（安全绳）违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于本人在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）建议对新疆天华矿业有限责任公司的行政处罚。

事故发生单位（新疆天华矿业有限责任公司），违反《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》第六款6.5.1及6.5.1.2的规定，建议尼勒克县应急管理局对事故发生单位新疆天华矿业有限责任公司，给予**50万元**的行政处罚。

（三）建议行政处罚相关责任人员（12人）

新疆天华矿业有限责任公司（8人）

1. 岳新强，男，中共党员，现任新疆天华矿业有限责任公司，董事长，为新疆天华矿业有限责任公司安全生产第一责任人，未落实《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定以及新疆天华矿业有限责任公司文件<新天矿发〔2021〕52号>关于调整公司领导班子成员工作分工的通知的岗位职责，对组织公司开展风险预估预判及隐患排查治理不到位，未落实责任制，对事故的发生负有主要领导责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项之规定，结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》2.5 自由裁量基准，按法律法规规定执行，不可自由裁量，建议尼勒克县应急管理局对其处 2023 年年收入百分之四十的罚款。岳新强 2023 年度收入为 210515（元），个人行政处罚 84206（元）。

同时，建议上级公司党委（党组）按照相关规定给予岳新强处理，并将处理结果上报至县安委会办公室。

2. 常慕远，男，中共党员，现任新疆天华矿业有限责任公司总经理，为新疆天华矿业有限责任公司主要负责人。负责公司生产经营管理工作、财务、安全生产、环境保护、采购销售、矿产勘查。未落实《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定以及新疆天华矿业有限责任公司文件<新天矿发〔2021〕52号>关于调整公司领导班子成员工作分工的通知的岗位职责，对外包

施工队伍管理有漏洞，未落实企业主体责任，履行主要负责人职责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作。对事故的发生负有主要领导责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项之规定，结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》2.5 自由裁量基准，按法律法规规定执行，不可自由裁量。建议建议尼勒克县应急管理局其处 2023 年年收入百分之四十的罚款。常慕远 2023 年度收入为 189662（元），个人行政处罚 75864（元）。

同时，建议上级公司党委（党组）按照相关规定给予常慕远处理，并将处理结果上报至县安委会办公室。

3. 马陈宜，男，中共党员，现任新疆天华矿业有限责任公司副总经理、安全总监，分管公司安全环保部、财务部，为新疆天华矿业有限责任公司安全生产直接分管领导。对外包施工队伍安全生产管理不到位，未有效落实部门安全生产第一责任人职责，对外包施工单位安全生产工作监管不力，未及时消除生产安全事故隐患，未有效督促现场管理人员落实工作职责。对事故的发生负有责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2，建议尼勒克县应急管理局对其处 2023 年年收入 20%以上 30%以下的罚款。马陈宜 2023 年度收入为 155134（元），处上

一年度收入的 25%处罚，个人行政处罚 38783（元）。

同时，建议上级公司按照相关规定给予马陈宜处理，并将处理结果上报至县安委会办公室。

4. 高文凯，男，群众，现任新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿采矿厂矿长，采矿厂第一责任人。未有效履行安全生产工作职责，对外包施工单位安全生产工作监管不力，风险隐患辨识不足，未有效督促现场管理人员落实工作职责。对事故的发生负有责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项之规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2，建议尼勒克县应急管理局对其处 2023 年年收入 20%以上 30%以下的罚款。高文凯 2023 年度收入为 132462（元），处上一年度收入的 25%处罚，个人行政处罚 33115（元）。

同时，建议新疆天华矿业有限责任公司按照公司规定给予高文凯相应处理，并将处理情况上报尼勒克县安全生产委员会办公室。

5. 郑宏观，男，中共党员，现任新疆天华矿业有限责任公司总工程师，负责技术、采矿厂。未有效履行安全生产工作职责，对外包施工单位安全生产工作监管不力，未及时消除生产安全隐患，未有效督促现场管理人员落实工作职责。对事故的发生

负有责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项之规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2，建议尼勒克县应急管理局对其处2023年年收入20%以上30%以下的罚款。郑宏观2023年度收入为155134（元），处上一年度收入的25%处罚，个人行政处罚38783（元）。

同时，建议新疆天华矿业有限责任公司按照公司规定给予郑宏观相应处理，并将处理情况上报尼勒克县安全生产委员会办公室。

6. 黄靖，男，群众，现任新疆天华矿业有限责任公司安环部主任。未有效履行安全生产工作职责，对外包施工单位安全生产工作监管不力，未及时消除生产安全事故隐患，未有效督促现场管理人员落实工作职责。对事故的发生负有责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项之规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2，建议尼勒克县应急管理局对其处2023年年收入20%以上30%以下的罚款。黄靖2023年度收入为104276（元），处上一年度收入的20%处罚，个人行政处罚26069（元）。

同时，建议新疆天华矿业有限责任公司按照公司规定给予黄静相应处理，并将处理情况上报尼勒克县安全生产委员会办公室。

7. 白斌武，男，群众，现任新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿采矿厂安全副矿长。未有效履行安全生产工作职责，对外包施工单位安全生产工作监管不力，未有效督促现场管理人员落实工作职责。对事故的发生负有责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项之规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2，建议尼勒克县应急管理局对其处2023年年收入20%以上30%以下的罚款。白斌武2023年度收入为113062（元），处上一年度收入的25%处罚，个人行政处罚28265（元）。

同时，建议新疆天华矿业有限责任公司按照公司规定给予白斌武相应处理，并将处理情况上报尼勒克县安全生产委员会办公室。

8. 冯彬，男，中共党员，现任新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿采矿厂机电副矿长。未有效履行安全生产工作职责，未有效督促现场管理人员落实工作职责。对事故的发生负有责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项之规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2，建议尼勒克县应急管理局对其处2023年年收入20%以上30%以下的罚款。冯彬2023年度收入为111602（元），处上一年度收入的25%处罚，个人行政处罚27900（元）。

同时，建议新疆天华矿业有限责任公司按照公司规定给予冯彬相应处理，并将处理情况上报尼勒克县安全生产委员会办公室。

浙江鑫旺矿山工程有限公司驻新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿项目部（4人）

9. 郭永智，男，群众，现任浙江鑫旺矿山工程有限公司驻新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿项目部项目经理，项目部安全生产第一责任人，落实安全生产工作不力，对作业现场监督检查不到位，对事故的发生负有主要领导责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项之规定，结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》2.5自由裁量基准，按法律法规规定执行，不可自由裁量，建议尼勒克县应急管理局其处2023年年收入百分之四十的罚款；按照《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部14号令），依照新人社函〔2023〕241号《关于明确2023年自治区职工基本养老保险相关参数的通知》，2022年自治区全口径城镇单位

就业人员平均工资为 91501 元（7625 元/月），故郭永智 2023 年度收入为 91501（元），处上一年度收入的 40%处罚，个人行政处罚 36600 元。

建议浙江鑫旺矿山工程有限公司按照公司规定给予郭永智相应处理，并将处理情况上报尼勒克县安全生产委员会办公室。

10. 刘经清，男，群众，现任浙江鑫旺矿山工程有限公司驻新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿项目部生产经理，未履行危险作业审批制度、未制定危险作业操作规程、违章指挥，对事故的发生负有领导责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项之规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2，建议尼勒克县应急管理局对其处 2023 年年收入 20%以上 30%以下的罚款。刘经清 2023 年度收入为 123600（元），处上一年度收入的 25%处罚，个人行政处罚 30900（元）。

建议浙江鑫旺矿山工程有限公司免去刘经清浙江鑫旺矿山工程有限公司驻新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿项目部生产经理一职。

11. 张安军，男，群众，现任浙江鑫旺矿山工程有限公司驻新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿项目部安全经理落实安全生产工作不力，对作业现场监管不到位，对项目部危险作业环节

失管漏管，对事故的发生负有领导责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项之规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2，建议尼勒克县应急管理局对其处2023年年收入20%以上30%以下的罚款。张安军2023年度收入为123600（元），处上一年度收入的25%处罚，个人行政处罚30900（元）。

12. 梁芳林，男，群众，现任浙江鑫旺矿山工程有限公司驻新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿项目部机电工程师，现场违反操作规程操作，对事故的发生负有责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项之规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，结合《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.2，建议尼勒克县应急管理局对其处2023年年收入20%以上30%以下的罚款。梁芳林2023年度收入为120000（元），处上一年度收入的25%处罚，个人行政处罚30000（元）。（涉及12人，共计处罚个人481385元）

七、整改措施及意见

新疆天华矿业有限责任公司要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”

这条红线。要落实企业安全生产主体责任，做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位、风险预估预判管控到位，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施：

（一）新疆天华矿业有限责任公司要依法加强对外包工程的安全生产管理。认真履行建设单位的主体责任，将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，对施工现场安全管理情况进行监督检查，发现问题，及时督促整改；将安全生产工作实施统一协调、管理；认真贯彻落实《生产经营单位从业人员安全生产举报处理规定》，建立健全本单位的举报奖励机制，鼓励和支持从业人员对安全生产工作中存在的问题进行举报，及时消除事故隐患。

（二）新疆天华矿业有限公司要持续深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作两个体系建设，确保全体员工都能够学会弄懂风险管理的基本常识，掌握风险辨识和隐患排查的基本方法，通过发放岗位风险告知卡、隐患排查清单、悬挂应急处置流程图等措施，确保每一个员工能理解、会上手，并持续深入排查辨识风险点，对症下药找准隐患点，从源头消除，保证生产安全。

（三）浙江鑫旺矿山工程有限公司驻新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿项目部要强化作业现场的安全生产管理。认真落实现场管理责任，依法对其施工现场的安全生产负责，建立健全各项安

全生产规章制度，加强安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，完善作业现场各项安全防护措施，要严格落实危险作业审批流程，加强从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识和操作技能，推动全员开展事故隐患排查治理，发现作业现场事故隐患及违规行为及时处置。

八、整改措施

（一）强化属地行业安全监管职责。

尼勒克县人民政府及有关部门要认真贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神和自治区党委、政府关于安全生产工作的要求，牢固树立安全发展理念，坚持问题导向。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，厘清部门职责，压实属地和行业监管责任，把安全责任落实到领导、部门和岗位，强化对相关行业领域的指导督促力度，形成齐抓共管的良好局面，切实提升安全监管的针对性、实效性。

（二）严格落实企业主体责任。

奴拉赛铜矿要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线。要落实企业安全生产主体责任，做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位、风险预估预判管控到位，有效防范类似事故重复发生。一是要依法加强对外包工程的安全管理。认真履行建设单位的主体责任，将承包单位及其

项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，对施工现场安全管理情况进行监督检查，发现问题，及时督促整改；将安全生产工作实施统一协调、管理，及时消除事故隐患。二是要持续深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作两个体系建设，确保全体员工都能够学会弄懂风险管理的基本常识，掌握风险辨识和隐患排查的基本方法，通过发放岗位风险告知卡、隐患排查清单、悬挂应急处置流程图等措施，确保每一个员工能理解、会上手，并持续深入排查辨识风险点，对症下药找准隐患点，从源头消除，保证生产安全。三是要强化作业现场的安全管理。认真落实现场管理责任，依法对其施工现场的安全生产负责，建立健全各项安全生产规章制度，加强安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，完善作业现场各项安全防护措施，加强从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识和操作技能，推动全员开展事故隐患排查治理，发现作业现场事故隐患及违规行为及时处置。

（三）强化监管执法，严查重处“三违”行为。

尼勒克县人民政府及各部门要全面开展安全生产大检查、非煤矿山作业管理执法检查，重点对企业全员安全生产责任制、安全管理制度和操作规程的落实，以及矿山井下作业规程管理等进行重点执法检查，对检查发现的重大事故隐患要紧盯不放，采取科学处置措施进行问题整改及处理，无法保证生产安全的要依法采取停产措施；对发现存在作业“三违”行为的情况，要在依法

严肃查处的同时，深挖深究企业负责人和安全管理责任，倒逼企业安全管理能力提升。

“3·10”高处坠落事故调查组

2024年6月29日

