

赣州市国鑫矿业有限公司全南县小叶崇萤石 矿“5·19”一般冒顶片帮事故调查报告

全南县人民政府事故调查组

2025年6月

目录

一、事故基本情况.....	2
（一）事故发生单位情况.....	2
（二）国鑫矿业安全生产管理情况.....	3
（三）相关部门及属地乡镇安全监管情况.....	4
（四）事故发生经过.....	5
（五）事故现场勘查情况.....	5
（六）人员伤亡和直接经济损失.....	8
二、事故应急处置及评估.....	8
（一）事故信息接报及响应情况.....	8
（二）事故现场应急处置及评估情况.....	8
（三）善后处理情况.....	9
三、事故原因分析.....	9
（一）直接原因.....	9
（二）其他可能因素排除.....	9
四、事故暴露出的主要问题.....	9
（一）国鑫矿业.....	9
（二）相关职能部门的问题.....	10
五、事故责任划分及处理建议.....	10
（一）事故有关人员的责任划分及处理建议.....	10
（二）对事故单位的处理建议.....	13
（三）对监管人员处理建议.....	14
（四）对监管单位处理建议.....	14
六、事故防范措施建议.....	14

2025年5月19日11时15分许，赣州市国鑫矿业有限公司全南县小叶崇萤石矿+540m中段V1-1#采场在作业过程中发生一起冒顶片帮事故，造成1名员工死亡，事故直接经济损失160万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的要求，2025年5月21日，全南县人民政府成立由县应急管理局牵头，县公安局、县自然资源局、县总工会、金龙镇人民政府等单位派员组成的事故调查组，邀请县纪委监委派员参加，国家矿山安全监察局江西局派员参与，开展事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调取监控、现场勘验、调查取证、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，赣州市国鑫矿业有限公司“5·19”一般冒顶片帮事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

赣州市国鑫矿业有限公司（以下简称国鑫矿业），位于全南县小叶崇场部。国鑫矿业持有全南县行政审批局2024年3月12日颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：

91360729561085980E，法定代表人：刘中文，总经理：赖涌。

国鑫矿业持有赣州市矿产资源管理局颁发的《中华人民共和国采矿许可证》，采矿权人：国鑫矿业；证号：C3607002014056110134316；开采方式：地下开采；开采矿种：萤石矿；生产规模：9.9万吨/年；矿区面积：0.5849平方公里；开采深度：+580m中段至+400m中段；有效期限：2014年5月30日至2030年5月30日。

国鑫矿业持有江西省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（赣）FM安许证字〔2024〕M1942号，许可范围：萤石矿9.9万吨/年，平硐开拓，小叶崇区段+540m、+490m等2个中段，余坑区段+527m、+490m等2个中段地下开采；有效期：2024年11月28日至2027年11月27日。

（二）国鑫矿业安全生产管理情况

国鑫矿业设总经理1名。2025年4月10日，任命赖涌为总经理，负责公司全面工作。下设矿山矿长、总工程师、生产副矿长、安全副矿长和机电副矿长，钟卫卫为矿长，负责矿山安全生产工作，持有有效的《安全生产主要负责人能力考核合格证》；谢溢华为总工程师，负责技术管理工作；赖允伟为安全副矿长，负责安全管理工作；黄海浪为生产副矿长，负责生产管理工作；叶民春为机电副矿长，负责机电设备管理工作。

国鑫矿业成立了安全生产领导小组，组长赖涌，副组长赖允伟，成员为谢溢华、黄海浪等13人。设立安全环保部，主

任为刘陈明，专职安全生产管理人员 3 人，均持有效《安全生产知识和管理能力考核合格证》。设立技术部，负责人为谢溢华，配备了采矿、地质、测量、机电相关专业的技术员。

国鑫矿业制定了安全生产责任制、隐患排查治理责任制、安全生产管理制度、顶板分级管理制度、工种（岗位）安全操作规程等。

（三）相关部门及属地乡镇安全监管情况

1. 全南县应急管理局。组织开展了矿山安全生产治本攻坚三年行动、安全隐患全面排查集中整治行动、“打非治违”等工作；同时，通过政府购买服务方式聘请专家，对辖区所有矿山开展了“专家会诊”。2025 年以来，县应急管理局对国鑫矿业开展执法检查 3 次，共排查整改问题隐患 26 条，并对检查发现的 2 条重大事故隐患依法依规实施了行政处罚。

2. 全南县自然资源局。制定了《全南县自然资源局自然资源领域安全生产工作制度》和《关于进一步强化部门联合监管规范矿业秩序工作的通知》，并强化了在安全生产、生态修复、水土保持、矿业权管理等方面的日常巡查工作。2025 年以来，县自然资源局对国鑫矿业组织开展了 4 次日常巡查。

3. 全南县金龙镇人民政府。2025 年 2 月 28 日，金龙镇人民政府组织召开了安全生产工作专题调度会，会上强调要加强对国鑫矿业的安全督查。2025 年以来，镇政府主要领导及分管领导先后 2 次到国鑫矿业检查安全生产工作，发现企业存在消防

安全以及应急物资不足等 7 条问题。针对发现的问题，镇政府向企业发放了《安全生产整改通知书》，督促企业限期整改落实。

（四）事故发生经过

2025 年 5 月 19 日上午 7 时许，国鑫矿业带班领导总工程师谢溢华、班组长李雪海召开早班会。7 时 30 分左右，早班会结束，李雪海、风钻工曾水生、谢国发由 V1 进风井下至 +540m 中段 V1-1#采场距离西端的天井 19.6m 处作业面进行检查排险，确认安全后，李雪海到 V1-2#采场作业面检查，风钻工曾水生、谢国发开始钻孔作业。10 时 50 分左右，曾水生、谢国发完成该区域钻孔作业。因未到早班结束时间，于是两人擅自改变作业地点，把钻机搬至 V1-1#采场东端距 5#装矿进路约 5m，矿堆面离顶板位置约 2m 处，未认真检查排险，未确认安全的情况下，采取自下而上的方式钻孔作业。11 时 15 分左右，当进行第二个钻孔时，谢国发看到顶板松石突然脱落砸到曾水生，急忙上前查看，发现曾水生面朝下，颈背部被一大块松石压住。因石块过重无法搬动，谢国发立即向附近作业的铲运车司机杨涛、王品财等人求救。

（五）事故现场勘查情况


事故发生地点位于国鑫矿业安全生产许可范围的井下 +540m 中段 V1-1#采场。矿体位于结构较为松散的花岗岩破碎带内。采场布置在 +540m 中段，沿 3 线基准线方向延伸（范围

介于3线基准点与其西侧副穿工程之间），单体设计长度为44m；矿体厚度约7m，设计采高17m，采用无底柱浅孔留矿嗣后充填法。该采场于2025年4月开始回采作业。其施工顺序为：脉外运输巷道→采场东西两端人行通风天井→出矿进路巷道→拉底巷道→形成切割槽→浅孔采矿作业。


经现场勘察，V1-1#采场正处于回采作业阶段：采场西端已回采至约12m高度，东端至约5.6m高度；采幅最宽处约9.6m，现状矿体宽度与采场单体设计不相符。顶板围岩破碎松散，多处裂隙，并有松石塌落的新鲜痕迹。现场见一块塌落松石，尺寸为0.8m×0.7m×0.3m（长×宽×高）。有一台倾倒在地的YT-28型凿岩钻机，配套钻杆，撬棍等。



现场勘察照片

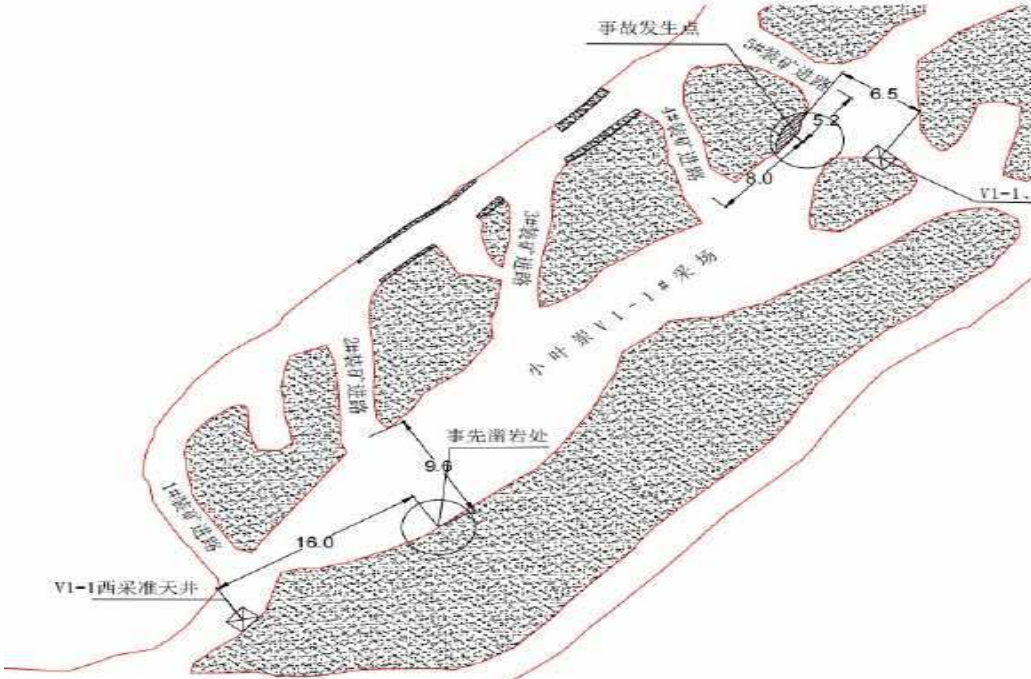

现场勘察平面示意图

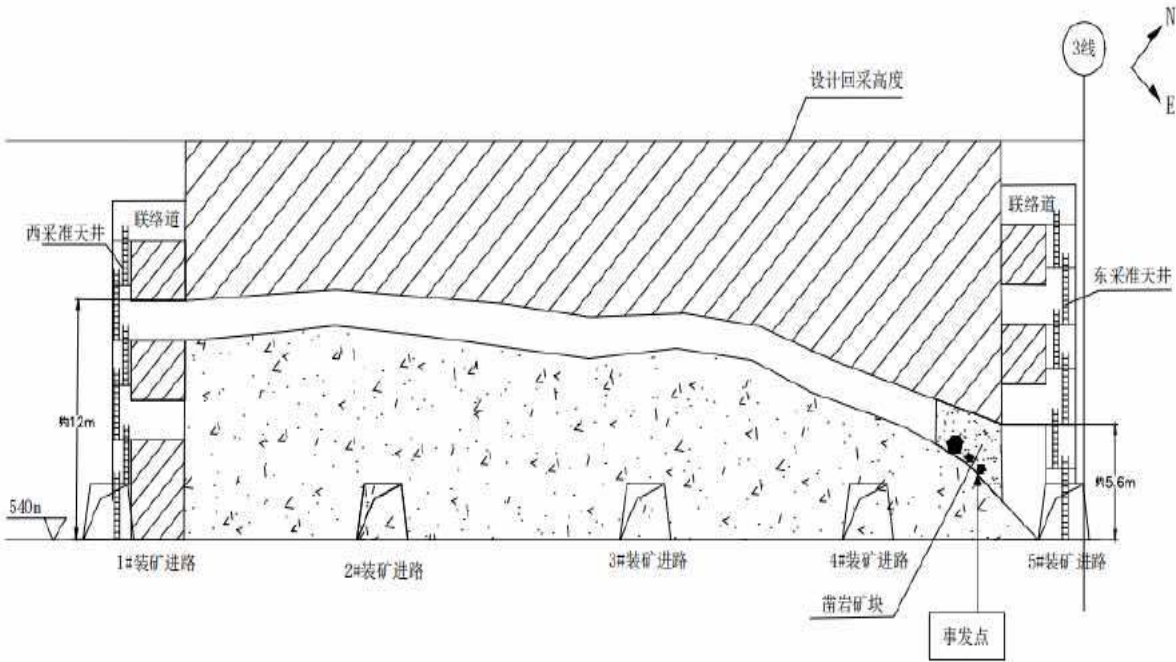

现场勘察剖面示意图

(六) 人员伤亡和直接经济损失

事故共造成 1 人死亡。死者曾水生, 国鑫矿业风钻工, 男, 汉族, 身份证号: 362131197702270933, 住址: 江西省赣州市宁都县青塘镇坎田村静实组。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986) 有关规定, 核定事故造成直接经济损失 160 万元。

二、事故应急处置及评估

(一) 事故信息接报及响应情况

2025 年 5 月 19 日 12 时 03 分, 国鑫矿业矿长钟卫卫向全南县应急管理局报告事故情况, 13 时 06 分, 全南县应急管理局向赣州市应急管理局报告事故情况。

(二) 事故现场应急处置及评估情况

事故发生后, 谢国发、铲运车司机杨涛、王品财等将压在曾水生身上的石块搬开, 把曾水生抬至+540m 中段主巷道, 11 时 26 分许, 矿长钟卫卫接到事故报告立即启动应急预案, 安排温海林拨打 120 急救电话, 组织 2 个救援小组赶赴现场进行救援。12 时 16 分许, 全南县人民医院救护车到达。12 时 20 分许, 曾水生被救出至+490m 中段窿口地面。全南县人民医院医护人员立即对伤者曾水生进行抢救。12 时 28 分, 曾水生经抢救无效死亡。接到事故报告后, 全南县应急管理局、全南县公安局城厢派出所负责人及时赶赴现场, 组织救援、维稳等工

作。事故应急救援处置得当，救援科学有序，未造成事故扩大和次生灾害发生。

（三）善后处理情况

事故发生后，全南县人民政府成立善后处理工作组开展遇难者家属安抚工作。5月21日，国鑫矿业与遇难者家属沟通协商签订赔偿协议并赔偿到位，善后处置工作结束。遇难者家属情绪稳定，矿区及周边社会稳定，未发生负面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故发生地点顶板结构较为松散。风钻工曾水生、谢国发在未对工作面进行敲帮问顶、认真检查确认安全的情况下，站在岩壁下危险区域进行钻孔作业，受钻机钻孔振动影响而脱落掉下的石块把曾水生砸中致死，是事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、查证询问调查以及综合分析，排除他杀和突发灾害因素等影响。

四、事故暴露出的主要问题

（一）国鑫矿业

1. 主要负责人履职不到位。总经理、矿长履行《中华人民共和国安全生产法》法定职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，对本单位存在的安全管理问题失管失察。

2. 现场管理不到位。事发当天带班领导、安全员管理人

员，未到事故作业面巡查督促，未对落实作业前安全确认等措施进行检查，安全检查流于形式，未及时发现消除现场安全隐患。

3. 技术管理不到位。批准的安全设施设计要求矿岩稳固、厚度小于等于 5m 时，才能采用浅孔留矿嗣后充填法。事发地 +540m 中段 V1-1# 采场矿岩破碎、矿体厚度 > 5m，采用的是浅孔留矿嗣后充填法与设计不符。编制的采场单体设计不规范，未结合矿山松散的围岩条件，矿体采幅超宽，顶板暴露面积超过规定面积。

4. 生产管理不到位。事发地 +540m 中段 V1-1# 采场西端上采高度 12m，东端上采高度 5.6m，采幅均宽度约 8.5m，未严格控制采幅标准，导致顶板暴露面积超出安全限值，容易诱发冒顶片帮风险。

5. 安全生产教育培训不到位。对作业人员的培训流于形式，未确保员工具备必要的安全生产知识，也未使其熟练掌握规章制度和操作规程，导致作业人员在实际作业中，风险辨识能力欠缺、存在侥幸心理违规冒险作业、缺乏自我保护与互助意识。

（二）相关职能部门的问题

全南县应急管理局督促国鑫矿业落实主体责任不够，未及时发现企业存在安全管理不到位等问题。

五、事故责任划分及处理建议

（一）事故有关人员的责任划分及处理建议

1. 赖涌，国鑫矿业总经理，负责公司全面工作，履行生产经营单位主要负责人安全生产法定职责不到位，督促、检查本单位安全生产工作不力，对本单位存在的安全管理问题失管失察，对事故发生负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定^[1]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定^[2]，建议由全南县应急管理局予以行政处罚。

2. 钟卫卫，国鑫矿业小叶崇萤石矿矿长，履行矿山主要负责人安全生产法定职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，对员工开展安全培训教育不到位，未及时发现消除安全隐患，对事故发生负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由全南县应急管理局予以行政处罚。

3. 谢溢华，国鑫矿业小叶崇萤石矿总工程师，负责矿山技术管理工作，对采矿方法、采场单体设计方面存在的问题，未能及时纠正、妥善处置。作为事故当天带班领导，未到事故作业

¹[]第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

²[]第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

面巡查督促，未掌握井下的安全生产情况，未及时发现安全隐患，对事故发生负重要领导责任。违反了《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条^[3]、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定^[4]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定^[5]，建议由全南县应急管理局予以行政处罚。

4. 赖允伟，国鑫矿业小叶崇萤石矿安全副矿长，分管安全生产工作，对作业人员安全教育培训、安全监督检查不到位，未能及时发现和消除安全隐患，规范作业人员行为，对事故发生负重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由全南县应急管理局予以行政处罚。

5. 黄海浪，国鑫矿业小叶崇萤石矿生产副矿长，负责矿山井下掘进工作面和沿脉掘进、采场作业的生产技术管理工作，未认真履行本岗位安全职责，未及时消除+540m 中段 V1-1#采

^[3]第十条 矿山企业领导带班下井时，应当履行下列职责：（一）加强对井下重点部位、关键环节的安全检查及检查巡视，全面掌握井下的安全生产情况；（二）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产；（三）遇到险情时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

^[4]第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

^[5]第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

场采幅不规范等安全隐患，对事故发生负重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由全南县应急管理局予以行政处罚。

6. 林梅华，国鑫矿业小叶崇萤石矿事故当天安全员，未及时排查发现工作面安全隐患，未落实作业现场安全确认制度、未及时发现制止和纠正“三违”行为，对事故发生负有责任，责成国鑫矿业按照规定对其进行处理。

7. 李雪海，国鑫矿业小叶崇萤石矿事故当天班组长，履职不到位，未对作业现场盯守督促，对班组成员擅自改变地点进行作业未及时发现制止，对事故发生负有责任，责成国鑫矿业按照规定对其进行处理。

8. 曾水生，国鑫矿业小叶崇萤石矿风钻工。未严格执行安全操作规程，违规冒险作业，对事故的发生负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议对其免于追究责任。

（二）对事故单位的处理建议

国鑫矿业履行企业安全生产主体责任不够，风险防控与隐患排查治理不到位、安全技术管理不到位、安全教育培训不到位、反“三违”工作不力，安全管理人员履职不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十八条之规

定^[6]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定^[7]，建议由全南县应急管理局予以行政处罚。

（三）对监管人员处理建议

1. 陈庭见，中共党员，全南县应急管理局工矿商贸安全监管股负责人，负责矿山安全监管工作。对矿山企业安全监督检查力度不够，未及时发现国鑫矿业安全管理不到位等问题。建议由全南县应急管理局党委对其进行通报批评。

2. 曹晓明，中共党员，全南县应急管理局执法大队大队长，分管矿山安全生产工作。对矿山安全生产工作督促不到位。建议由全南县应急管理局党委对其进行谈话提醒。

（四）对监管单位处理建议

全南县应急管理局落实矿山安全监管力度不够，督促企业落实主体责任不力，责令其向县委、县政府作出深刻书面检查。

六、事故防范措施建议

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念。各有关部门要深刻汲取事故教训，要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持“人民至上、生命至上”，全面贯彻新发

⁶《第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⁷《第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

展理念，切实把确保人民生命安全放在首位。统筹发展和安全，以高度的政治自觉和极端负责的态度抓紧抓实安全生产工作，从根本上消除隐患、从根本上解决问题，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，确保全县矿山领域安全稳定。

（二）开展隐患排查集中整治行动，全面消除安全隐患。

有关部门要采取政府购买服务方式聘请专家，对辖区内所有在产在建矿山企业开展一次拉网式、全覆盖安全隐患全面排查整治。全力扫除盲区死角、起底问题隐患、整治突出问题、补齐短板漏洞，进一步夯实矿山安全生产工作基础，有效防范化解矿山领域重大安全风险，严防矿山事故发生。

（三）深刻汲取事故教训，压实矿山安全生产责任。各矿山企业要吸取此次事故教训，认真查摆、全面梳理安全组织管理、安全责任制落实、各采掘作业面作业规程和安全管理、顶板管理、现场安全确认、安全生产现场监护、交接班制度等事故防范措施落实方面存在的问题短板弱项，要强化企业全员安全教育培训，开展规章制度、安全规程、风险辨识防控等培训，要强化作业现场的安全管理，严防“三违”。明确职责分工，全面压实全员安全生产责任。

（四）严格监督检查，强化矿山安全监管工作。各有关部门要认真贯彻落实矿山企业相关法律法规，继续深入开展安全生产检查工作，严厉打击各类安全生产违法违规行为，对在检查中发现的企业安全生产责任不落实、安全措施不到位、违规

作业的行为要依法依规予以坚决处理。形成安全生产打非治违
高压态势和强大震慑。

赣州市国鑫矿业有限公司全南县
小叶崇萤石矿“5·19”一般冒顶片帮事故调查组

全南金龙镇赣州市国鑫矿业有限公司“5·19” 一般冒顶片帮事故调查报告意见签名表

时间：2025年6月16日

序号	姓名	单位及职务	联系方式	意见
1	张中平	县应急管理局 张	13979734488	同意
2	张	县应急管理局 张	13979728641	同意
3	黄	江驻四组 组长	13970137996	同意
4	张	全南县总工会 张	15907071637	同意
5	马	全南县人民政府 武装部长	18779753367	同意
6	罗	自然资源局 罗	18779072661	同意
7	张	县应急管理局 张	18379864551	同意
8	陈	县应急管理局 陈	18270071021	同意
9	江	县应急管理局 江	18270750726	同意
10				