

东莞厚街昂图数码科技有限公司“8·29” 一般机械伤害事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024 年 4 月

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故发生单位及相关单位(人员)概况	2
(二) 涉事各方关系基本情况	3
(三) 事故发生单位安全管理情况	4
(四) 事故发生经过	4
(五) 事故现场情况	6
(六) 人员伤亡和直接经济损失情况	8
二、事故应急处置及评估情况	8
(一) 事故信息接报及响应情况	8
(二) 事故现场应急处置情况	9
(三) 医疗救治和善后情况	9
(四) 事故应急处置评估	10
三、事故原因分析	10
(一) 直接原因分析	10
(二) 事故相关检验检测和鉴定情况	11
(三) 其他可能因素排除	17
(四) 间接原因分析	17
四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况	18
(一) 事故单位	18
(二) 有关监管部门	18
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	19
(一) 因在事故中死亡免于追究责任人员	19
(二) 建议移送司法机关处理的人员	19
(三) 对事故有关责任单位的行政处罚建议	20
(四) 其他处理建议	21
六、事故主要教训	21
七、事故整改和防范措施	22
(一) 东莞市昂图数码科技有限公司	22
(二) 各社区	23
(三) 厚街应急管理分局	23

2023年8月29日11时30分许，东莞市厚街镇赤岭东福横三街9号2号楼东莞市昂图数码科技有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币105万元。

事故发生后，叶葆华副市长作出批示：东莞市应急管理局会同厚街镇做好善后处置工作，彻查事故原因和责任，严肃追责问责，堵塞漏洞，吸取教训，举一反三，加强整改。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2023年8月30日，东莞市人民政府成立了由厚街镇镇委副书记何庆华任组长，镇应急管理分局、镇公安分局、镇总工会、三屯社区等单位有关人员组成的东莞厚街昂图数码科技有限公司“8·29”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞厚街昂图数码科技有限公司“8·29”一般机械伤害事故是一起因操作人员操作不当，事故单位安全生产主体责任未落实，教育培训及事故隐患排查等工作落实不到位造成的

一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况

1.东莞市昂图数码科技有限公司（以下简称“昂图公司”），类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册地址：东莞市厚街镇赤岭东福横三街9号2号楼。统一社会信用代码91441900MABLXP9W3L；法定代表人：周桂荣，注册资本：人民币300万元，成立日期：2022年4月26日。经营范围：摄影扩印服务；工业设计服务；面料印染加工；绣花加工；五金产品制造；箱包制造；橡胶制品制造；皮革制品制造；产业用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；家用纺织制成品制造；电子产品销售；办公服务；五金产品研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.周桂荣，性别：女，民族：汉族，四川省攀枝花市人，住址：东莞市，是东莞市昂图数码科技有限公司的法定代表人，主要负责公司的对外业务接洽、内勤、财务管理等工作。

3.周小军，性别：男，民族：汉族，四川省攀枝花市人，住址：东莞市，根据昂图公司出具的任命书显示，其为昂图公司主要负责人，担任生产经理，主要负责生产安排和员工的管理。

4.于阿兵，性别：男，民族：汉族，河南省周口市人，住址：东莞市，担任设计员，主要负责样品开发和量产，是本次事故UV平板打印机系统操作员。

5.李君英，性别：女，民族：汉族，四川省南充市人，住址：东莞市，于2023年8月29日到东莞市昂图数码科技有限公司当临时工，事故发生时主要负责在UV平板打印机的打印平台铺鞋面材料。

6.任建平，性别：男，民族：汉族，四川省南充市人，住址：东莞市，于2023年8月27日到东莞市昂图数码科技有限公司当临时工，事故发生时主要负责在UV平板打印机的打印平台铺鞋面材料。

7.胡义兵（死者），性别：男，民族：汉族，四川省南充市人，住址：东莞市，于2023年8月22日至25日（4天）、8月29日到东莞市昂图数码科技有限公司当临时工，事故发生时主要负责在UV平板打印机的打印平台铺鞋面材料。

8.刘亚伟，性别：男，民族：汉族，河南省周口市人，住址：东莞市，从事劳务中介工作，胡义兵（死者）和李君英是通过刘亚伟的介绍到东莞市昂图数码科技有限公司当临时工。

（二）涉事各方关系基本情况

1.刘亚伟和胡义兵

胡义兵于2023年6月24日通过微信群认识了刘亚伟，并于2023年8月21日联系刘亚伟，询问有没有工作为胡义兵介绍，因当时昂图公司的周小军说公司需要一名临时工，刘亚伟就把胡义兵介绍给昂图公司（约定工作时间是2023年8月22日至25日，共4天），工作完后刘亚伟就把4天工资通过微信转账给了

胡义兵。2023年8月28日，昂图公司的周小军再次找到刘亚伟问是否有临时工介绍，称需要两名临时工做几天工作，于是刘亚伟再次通过微信询问胡义兵有没有在工作，称昂图公司的周小军又需要两名临时工，做的话直接联系周小军。胡义兵随即联系周小军，表示想带上李君英一起做日结工，最后双方达成一致意见：2023年8月29日由胡义兵带着李君英到昂图公司上班。

2. 昂图公司与刘亚伟

刘亚伟主要从事劳务中介服务（未进行工商登记），昂图公司主要负责人周小军是通过朋友介绍认识了刘亚伟。通过刘亚伟的介绍，胡义兵分别于2023年8月22日至25日（共4天）、8月29日到昂图公司当临时工，昂图公司以每小时人民币17元的工资标准通过微信结算给刘亚伟，后刘亚伟再以每小时人民币15元的工资标准通过微信结算给其介绍的工人。

（三）事故发生单位安全管理情况

经调查，东莞市昂图数码科技有限公司属于微型企业，仅有4名工作人员，未设置安全生产管理人员。该企业未对公司员工进行岗前安全生产教育和培训，未建立安全风险分级管控制度与生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，未制定有关机械伤害事故的应急预案，未进行相应的应急演练，事发车间未设置任何禁止作业人员进入危险区域的安全警示标志。

（四）事故发生经过

2023 年 8 月 29 日上午，昂图公司临时工胡义兵与其他人员（李君英、周小军、任建平、于阿兵）一起在 UV 打印机车间进行作业。11 时 30 分许胡义兵弯下身体进入其中一台 UV 平板打印机横梁与打印平台之间空隙（两部分之间距离约 42 厘米）进行作业时，打印机横梁即往打印平台方向移动，将胡义兵推倒并将其上半身压在打印机横梁与平台之间（见图 1）。现场人员采取应急措施，关停了设备，并拆开机器，经过约 10 分钟后，现场人员将伤者从被机器挤压的状态中解救出来。11 时 50 分许，120 医护人员赶赴现场对伤者进行救治。经现场心电图检测，医护人员于 11 时 56 分许确认该名伤者死亡。

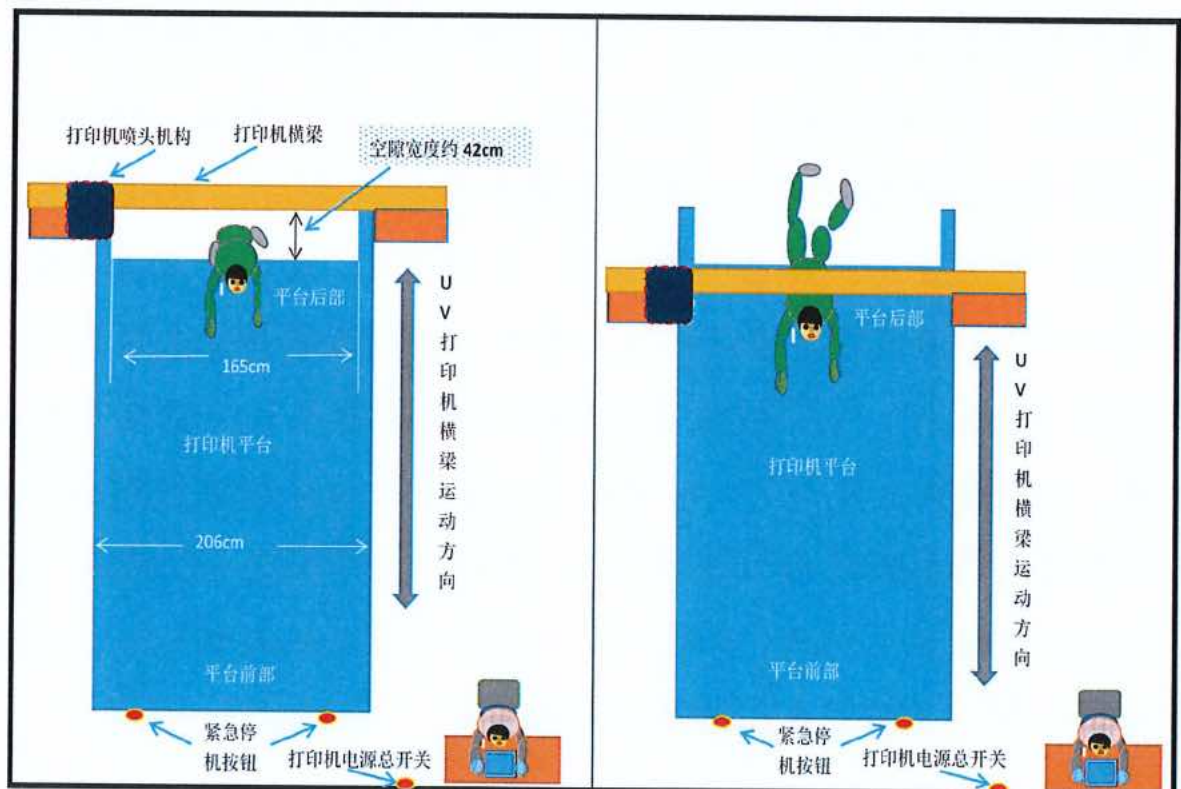


图 1 工人进入危险区及被横梁挤压示意图

（五）事故现场情况

涉事现场位于东莞市厚街镇赤岭东福横三街9号2号楼东莞市昂图数码科技有限公司二楼内部一个长约12米、宽约7.7米（车间入口一侧）的车间，事故打印机布置在车间入口左侧靠墙位置，车间入口左侧靠墙还放置一张长约140cm、宽约70cm的办公桌，主要用来放置控制打印机的电脑，当操作人员用电脑操控UV平板打印机（见图2）时，操作员侧背对打印机，操作时需右转90至120度才能看见打印机全貌。车间后墙有两个较大窗户，打印机正对的天花板上装有日光灯，光照度可满足室内工作环境要求。打印机前部与墙面形成的通道宽约101cm，左侧与墙面形成的通道为153cm，后部与靠后墙设置的杂物架相距约143cm。打印机右侧有一简易作业台，相距约243cm。打印机电脑操作办公桌与打印机平台前部右侧相距约88cm。车间内其他位置主要放置旧机床和其他杂物（见图3）。经现场查看，事故车间未设视频监控，事故机械已断电，打印机横梁停止位置为打印机平台后部。打印机后部左侧的外壳被撬动和拉扯致扭曲变形，部分螺栓已被拆下，与现场工人描述的为抢救伤者撬动及拆卸横梁的情形相符合（见图4）。另外，打印机平台上布满了空白的待打印鞋面材料，与现场工人谈话笔录反映的事发时已打印完第一版、正要打第二版的情形相符合。



图2 UV 平板打印机（与事故机同型号打印机图片）

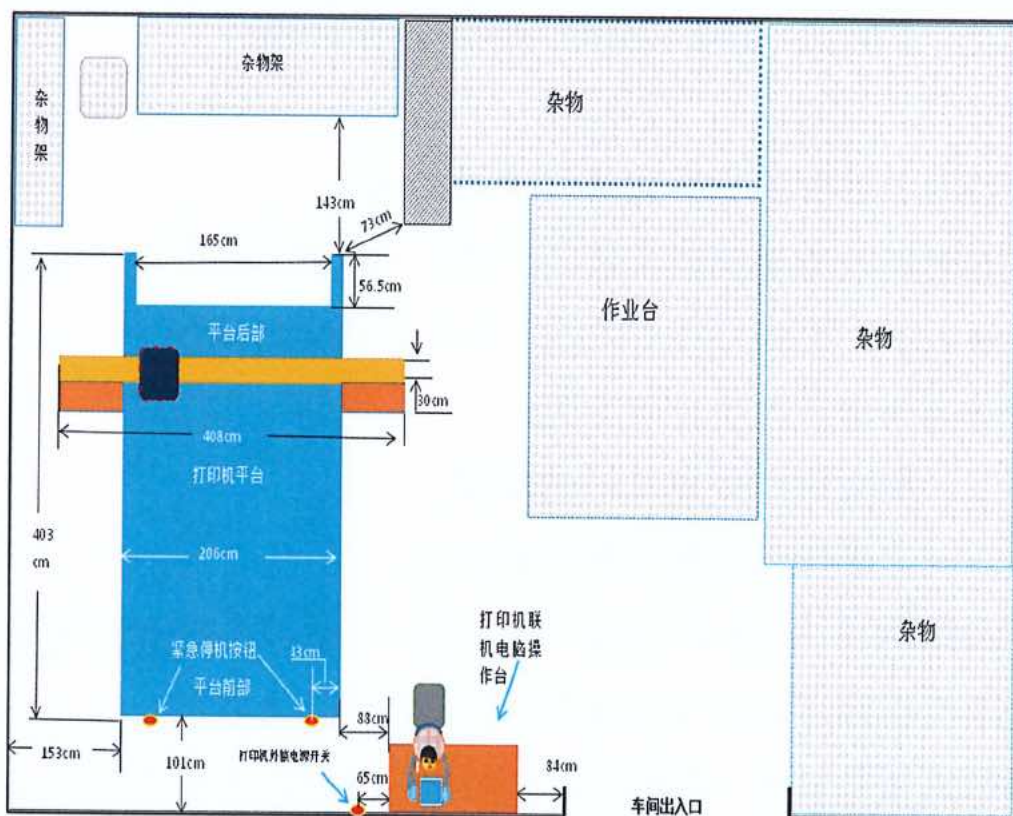


图3 UV 平板打印机主要部件现场测量数据及车间内布局示意图



图 4 打印机被拆卸后的实况图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成胡义兵 1 人死亡，根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示，胡义兵死亡原因为机械性窒息。经统计，直接经济损失约人民币 105 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 8 月 29 日 11 时 35 分许，厚街应急管理分局值班室接到厚街镇政府值班室电话转告后，厚街应急管理分局值班员立刻向带班领导报告，带班领导于 11 时 40 分许向厚街应急管理分局局长黄锡彬电话报告，黄锡彬局长于 11 时 45 分许向镇分管领导即厚街镇镇委副书记何庆华电话报告，何庆华副书记接报后立

即要求厚街应急管理分局负责应急救援的分管领导第一时间到达现场核实情况。12 时 40 分许，厚街公安分局、厚街应急管理分局、厚街医院等单位领导赶赴事故现场协调处置人员救治和善后相关工作。

（二）事故现场应急处置情况

事发后，周边员工马上按了设备急停键，然后关闭设备电源，并拆开机器将伤者从被机器挤压的状态中解救出来。随后周小军分别拨打 120、110。

11 时 40 分许，厚街公安分局民警到达现场，随后对现场进行警戒，维持现场秩序，防止二次事故的发生，妥善保护事故现场，并对现场进行勘察取证。

11 时 50 分许，厚街医院赶赴现场，抢救伤者。

11 时 56 分许，伤者经厚街医院现场抢救无效，被宣布死亡。

12 时 00 分许，三屯社区工作人员接到事故报告后，赶赴现场，了解事故概况，协助维持现场秩序。

12 时 40 分许，厚街应急管理分局工作人员赶赴事故现场勘查取证，了解事故发生经过及现场情况，开展事故初步调查处理，对相关人员进行询问，按规定上报事故信息。

本次事故发生后，昂图公司能及时拨打 120、110 等报告事故情况，符合相关响应规定。相关部门接报后响应及时，应急处置得当，应急处置过程中未发生衍生事故。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，昂图公司、厚街医院等单位全力做好伤者救治工作，应急管理、公安、三屯社区等部门（社区）平稳有序开展事故各项善后工作。2023年8月29日，根据镇领导指示，由三屯社区牵头成立事故临时善后小组。善后小组及时组织事故发生单位、受害者家属协商解决赔偿事宜。目前，事故发生单位已与受害者家属达成赔偿协议，赔偿金额为人民币105万元，善后处置得当。

（四）事故应急处置评估

经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.工人胡义兵冒险进入UV平板打印机横梁与打印机平台之间的空隙中作业，被身后再次启动的打印机横梁向前推倒，导致其上半身被压在打印机平台上。

2.电脑操作员于阿兵安全意识淡薄，在未转身对打印机平台作业情况进行观察确认的情况下，在电脑的操作系统里点击“继续打印”按钮，打印机横梁开始往平台前部运行，导致胡义兵上半身被压在打印机平台上。

3.涉事UV平板打印机联机电脑操作台设置不合理，UV平板打印机联机电脑的操作台背对打印机设置，操作人员须背对打

印机而坐，未保证操作人员对被控制的设备有良好的视野^[1]。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.涉事设备情况

（1）此次涉事设备为 UV 平板打印机，根据事故相关方提供的材料，涉事设备 UV 平板打印机由深圳鼎力数码科技有限公司生产，但事故调查组一直未能联系到深圳鼎力数码科技有限公司相关人员。昂图公司于 2023 年 2 月份购买并投入使用，是一种数字打印设备，多用于广告、装饰、电子产品等行业。具体规格参数如下表所示：

型号：G2030
设备编号：112030B039
电源：AC220V（±10%）;50HZ; P:8000W
外形尺寸（mm）：3730*3730*1325（机身铭牌标示尺寸）
重量：2090KG
出厂日期：2023 年 2 月 12 日

UV 平板打印机主体由打印平台、打印机喷头及横梁机构、伺服电机、传动丝杆等主要部件构成，由联机电脑的操作系统进行控制。

[1] 《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999) 5.7.3.1 操纵室必须保证人员操作的安全、方便和舒适。同时宜保证操作者在座位上能直接控制全部操作部位及操作件并使其具有良好的视野。

(2) 事故涉及的工艺流程（如图 5）

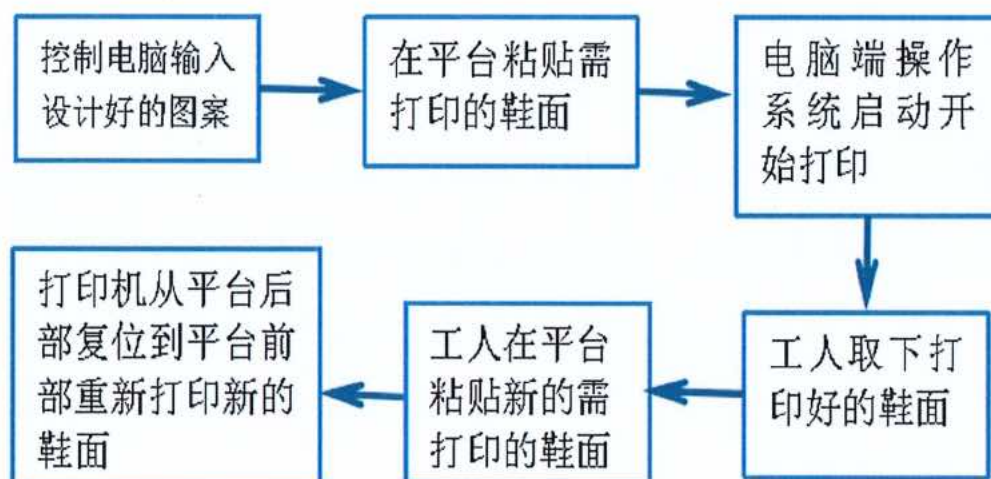


图 5 UV 平板打印机打印工艺流程

打印机平台上粘贴好的未打印鞋面及打印好的成品（如图 6）。



图 6 打印机平台上粘贴好的未打印鞋面（左），打印好的成品（右）

（3）事故设备存在的主要安全隐患

UV 平板打印机的横梁机构两侧固定在传动丝杆上，并由伺服电机驱动沿传动丝杆在平台上方作水平运动。打印机横梁下沿与平台的垂直距离约为 11cm，横梁下沿距地面高约 99cm。在打印机平台后部有一个深约 56cm、宽约 165cm 的“U”形缺口，打印机横梁退到“U”形口末端时，横梁与平台之间就形成了一个约 165*42cm 的封闭空隙，成人弯腰可从打印机平台尾部离地高约 99cm 的横梁下沿钻入空隙内（见图 7、图 8）。当有人站立在此空隙时，会阻挡打印机横梁向平台前部的水平机械运动，人体将受到向前运动的横梁与固定的平台之间形成的剪切及挤压陷阱导致伤害。现场勘查发现，UV 平板打印机机床上未采取防止人体进入此危险区域的安全防护措施，车间也未发现有任何禁止作业人员进入上述危险区域的安全警示标志和其他“当心机械伤人”的安全警示标志^[2]。

[2] 《安全标志及使用导则》（GB 2894-2008）4.2.3 表 22—10 图形标识：当心机械伤人设置范围和地点：易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等机械伤害的作业地点。

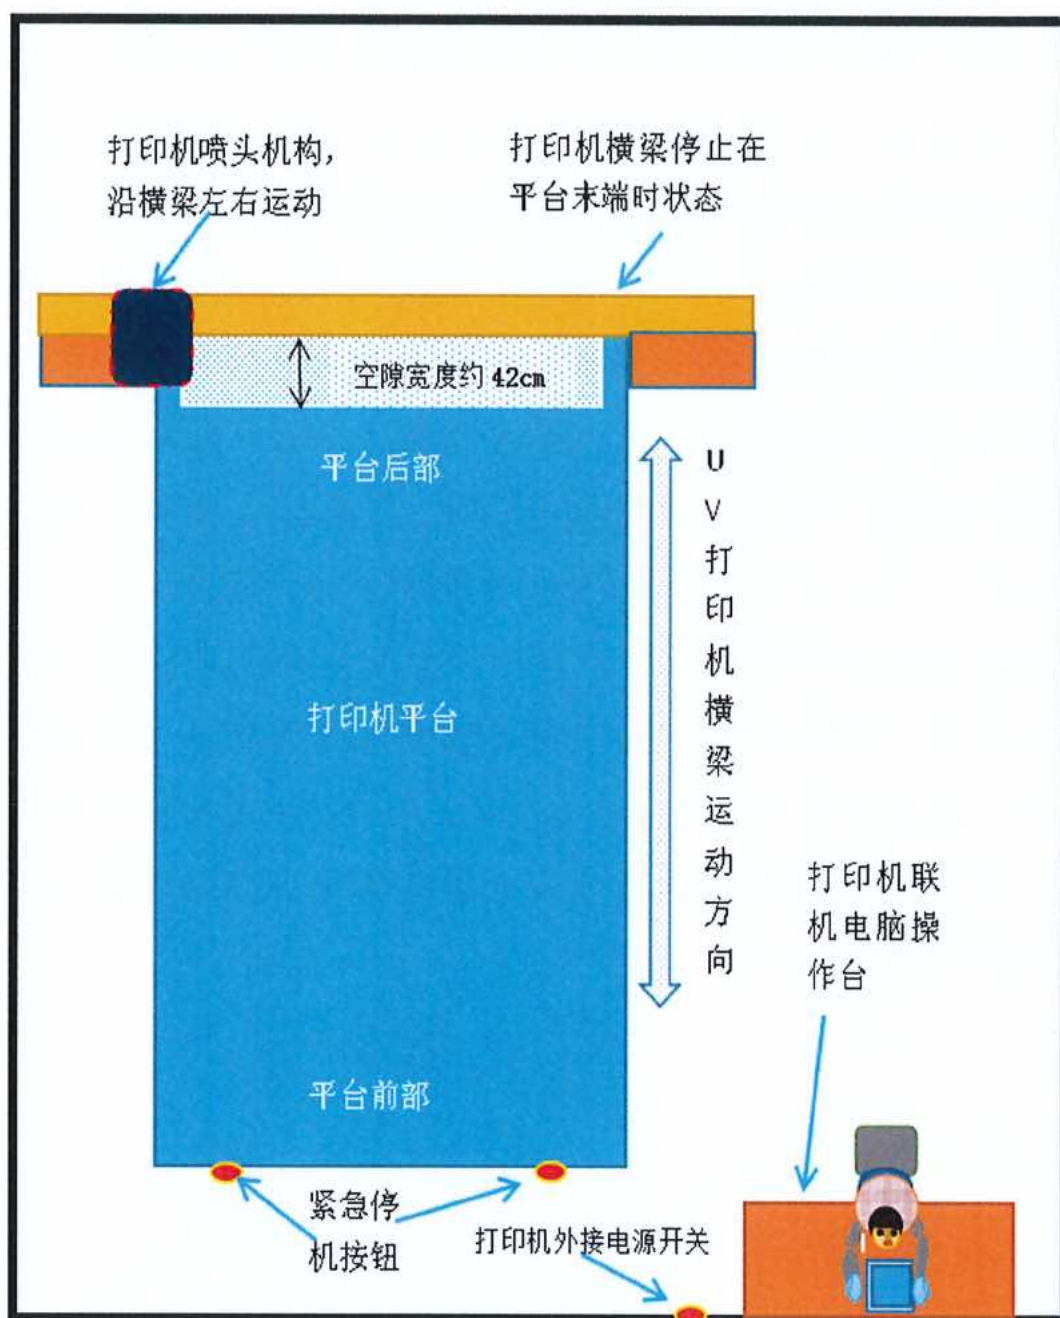


图 7 UV 平板打印机主要部件示意图

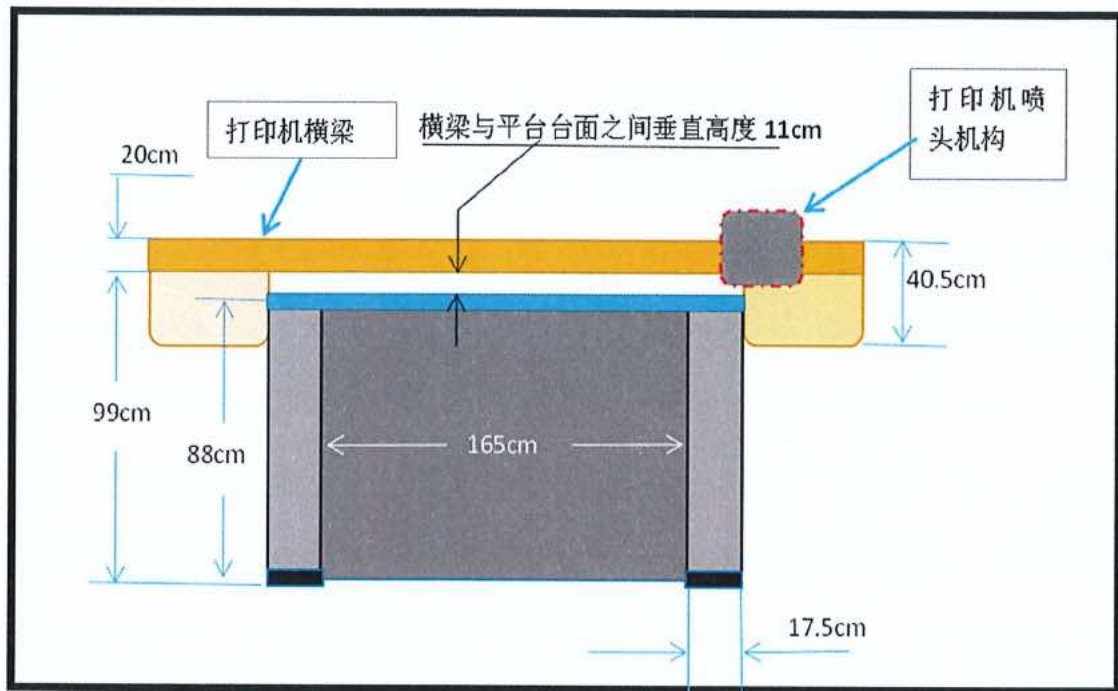


图 8 打印机后部侧视示意图

2.与事故相关的情况分析

(1) 死者胡义兵的安全教育和培训情况：据调查得知，昂图公司于 2023 年 8 月 28 日经从事劳务中介业务的刘亚伟介绍，临时聘用胡义兵与李君英，8 月 29 日胡义兵与李君英即被安排与其他工人一起在生产车间进行作业。胡义兵被安排的主要工作是与其他工人一起在 UV 平板打印机平台进行被打印鞋面材料的粘贴布置及收集等操作。昂图公司未对胡义兵进行岗前安全生产培训教育，未能提供对胡义兵及公司其他工人的相关安全生产培训教育记录。

(2) 事故发生时 UV 打印车间作业人员的工作情况：8 月 29 日上午，在 UV 打印车间作业的人员有胡义兵、李君英、任

建平、周小军和于阿兵。胡义兵、李君英、任建平负责在打印机平台上摆放需打印的空白鞋面材料和取下打印好的鞋面材料，周小军则在旁边的作业台背对打印机整理打印材料，设计员于阿兵坐在放置打印机联机电脑的办公桌前负责控制打印机的运行（UV 平板打印机平常主要是由设计员于阿兵进行控制操作）。

（3）事故发生前后，打印机操作人员的操作情况：事故发生前，UV 平板打印机已打印完一版鞋材，于阿兵在电脑上按下暂停键，让打印机喷头和横梁机构停止在打印机平台后部的“U”形口最末端，等待胡义兵、李君英、任建平将新的待打印鞋面在平台上铺好。在按下暂停键后，大约过了 5 分钟，背对打印机的于阿兵凭以往经验认为工人应该已经铺完了新的鞋面材料，准备启动打印机继续打印。于阿兵在未转身对打印平台作业情况进行观察确认的情况下，在电脑的操作系统里点击“继续打印”按钮，此时打印机横梁开始往平台前部运行。过了一会，（据调查，此时时间为 11 时 30 分许）于阿兵听到在平台作业的胡义兵大声喊叫“还有人，还有人”，于阿兵转身看到胡义兵面部朝下，其背部被 UV 平板打印机横梁压在打印机平台上。于阿兵马上在电脑上切换到 UV 平板打印机操作系统的界面，按下“暂停”键，但是 UV 平板打印机横梁并没有停止运动。于阿兵连忙去按 UV 平板打印机平台旁边（大约距离于阿兵 1 米多）的“紧急停机”按钮，UV 平板打印机横梁才停止向前运动。据调查得知，UV 平板打印机的横梁在从平台后部重新运行到平台前部的过程中是无法

通过电脑操作系统进行暂停的。

（4）事故发生时其他现场工作人员的情况：当时在打印机平台摆放空白鞋面打印材料的李君英、任建平都忙于手上的工作，没有看到胡义兵进入打印机横梁与平台之间的空隙中，在旁边的作业台背对打印机整理打印材料的周小军也没有看到胡义兵的情况。直到胡义兵被 UV 平板打印机横梁压到叫喊时，现场其他工作人员才注意到。

（5）工人胡义兵进入 UV 平板打印机横梁与平台后部形成的危险区域（空隙）的原因分析：根据现场测量，UV 平板打印机平台宽度约 206cm，站在平台两边粘贴或取下平台中间位置的鞋面材料时，身体要踮脚弯腰，相对不方便。另 UV 平板打印机横梁与平台后部形成的危险区域（空隙）为 165*42cm，且打印机横梁下沿高度为 99cm，足以让一个成人弯腰轻松进入其中。综合以上信息可以推断，当于阿兵在电脑上按下暂停键，让打印机喷头和横梁机构停止在打印机平台后部的“U”形口的最末端后，工人胡义兵为了方便粘贴平台后部中间部分的鞋面材料，弯腰钻入打印机横梁与平台之间的危险区域进行粘贴摆放鞋面的作业（见图 1，第 5 页）。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

（四）间接原因分析

1.昂图公司未对胡义兵进行岗前安全生产教育和培训，未告知胡义兵 UV 平板打印机横梁与平台之间形成的空隙存在机械伤害的危险，不得进入其中作业。

2.昂图公司未建立安全风险分级管控制度与生产安全事故隐患排查治理制度，未能对运动的 UV 平板打印机横梁与平台之间形成的危险区域进行辨识，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，致使工人胡义兵进入危险区域。

3.昂图公司事发车间未设置任何禁止作业人员进入危险区域的安全警示标志。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

（一）事故单位

昂图公司安全生产主体责任落实不到位，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立安全风险分级管控制度与生产安全事故隐患排查治理制度，未能对运动的 UV 平板打印机横梁与平台之间形成的危险区域进行辨识，未采取技术、管理措施，未及时发现消除事故隐患，未设置任何禁止作业人员进入危险区域的安全警示标志。

（二）有关监管部门

1.东莞市应急管理局厚街分局，作为事故单位的属地安全生产监督管理单位，负责监管企业安全生产、处置突发事件和安全生产宣传等工作。截至 2023 年 8 月该分局共检查各类企业 16080 家次，实施行政处罚 137 次；开展安全生产教育培训 162 场，受

教育 24000 人次，制作各类宣传资料约 3 万份。2023 年以来，共出动 40056 人次，发现 19380 处隐患，整改了 17367 处，监督企业危险作业报备 28 家次。

2.三屯社区居民委员会，作为事故单位（昂图公司）所属社区居民自治组织，负责对本区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助镇人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。2023 年该社区组织两委干部、安全员及网格员开展安全生产、消防安全大检查行动，直至 2023 年 9 月底共出动 9079 人次，其中三屯社区党委书记带队 26 次，两委干部带队 153 次；社区安全员、网格员巡查工贸企业 1350 间次，发现隐患 284 处，完成整改 269 处，限期整改 15 处；巡查“三小”场所 16722 间次，发现隐患 1975 处，均已完成整改。但该社区对昂图公司检查不细致，未检查该公司的安全生产档案记录情况，未发现昂图公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训等违法行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

胡义兵，男，群众，时任东莞市昂图数码科技有限公司 UV 平板打印机打印平台的铺材料工人，安全意识淡薄，冒险进入 UV 平板打印机横梁与打印机平台形成的危险区域作业。胡义兵对事故发生负有直接责任，鉴于胡义兵在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.于阿兵，男，群众，事故发生时任东莞市昂图数码科技有限公司电脑操作员，安全意识淡薄，在没有转身对打印平台作业情况进行观察确认的情况下，在电脑的操作系统里点击“继续打印”按钮，打印机横梁开始往平台前部运行，导致胡义兵上半身被压在打印机平台上，最终胡义兵抢救无效死亡。于阿兵对事故发生负有责任，其涉嫌重大责任事故罪，已移交司法机关追究其刑事责任。

2.周小军，男，群众，事故发生时任东莞市昂图数码科技有限公司生产经理，为公司主要负责人，其安全生产意识薄弱，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。对事故发生负有责任，其涉嫌重大责任事故罪，已移交司法机关追究其刑事责任。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

东莞市昂图数码科技有限公司未对公司员工进行岗前安全生产教育和培训^[3]，未建立安全风险分级管控制度与生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

除事故隐患^[4]，事发车间未设置任何禁止作业人员进入危险区域的安全警示标志^[5]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款、第三十五条，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（四）其他处理建议

1.建议由厚街镇分管安全生产副书记约谈厚街应急管理分局三屯片区负责人和三屯社区分管安全生产副书记，督促其加强安全生产监管工作，加大安全生产隐患排查治理力度。

2.安全员曾永伦、尹学灵，检查不细致，未检查昂图公司的安全生产档案记录情况，未发现昂图公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训等违法行为，建议由厚街应急管理分局对其进行处理。

3.建议责成东莞市厚街镇三屯社区向厚街镇人民政府作出深刻检查，加强对辖区生产经营单位的日常巡查检查，尤其要督促小微企业强化“防范机械伤害”等专项整治工作。

事故涉及其他法律责任，如涉事各方存在民事侵权等法律责任，建议涉事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

事故主要暴露出以下问题：一是部分小微企业未能落实安全生产主体责任，主要负责人履行安全生产管理职责不到位，既未建立健全安全生产规章制度和操作规程，又未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训；二是从业人员安全意识不强，未能在确保安全的情况下进行操作；三是属地监管部门对小微企业的检查力度不够，未能及时督促小微企业完善安全生产规章制度和操作规程。

七、事故整改和防范措施

东莞厚街昂图数码科技有限公司“8·29”一般机械伤害事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施：

（一）东莞市昂图数码科技有限公司。要深刻汲取事故教训，加强安全生产主体责任落实。一是立即开展安全风险隐患大排查大整治，组织对全公司的作业场所安全风险进行全面排查，开展事故风险安全评估，消除事故隐患，特别是合理设置 UV 平板打印机操作员工位，让操作人员便于观察打印机及工作人员情况，要对 UV 平板打印机采取相应安全措施及在显眼位置设置“当心机械伤人”等安全警示标志，防止工人进入危险区域；二是结合企业实际，建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；三是加强企业安全生产教育工作，立即开展安全生产“大学习、大讨论、大反思”活动，组织员工学习操作规程，督促员工严格遵守操作规程，杜绝未经培训教育且未考核合格的

人员上岗作业；四是组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，且定期进行演练。完成后，及时将整改情况反馈给东莞市厚街镇三屯社区。

（二）各社区。要加强日常巡查检查，检查要做到全面、细致；同时督促辖区企业严格落实安全生产主体责任，及时发现并消除生产安全事故隐患。对于整改不积极、工作不配合的企业，要坚决向相关主管部门报告，及时采取有力措施进行处理。

（三）厚街应急管理分局。要履行好安全生产监管责任，加大执法力度，对规下企业要加大执法检查力度，严厉打击安全生产非法违法行为，保持执法监督高压态势，并加强对社区巡查检查情况的督导检查，指导各社区提高发现隐患问题的能力。