

漳平拱桥石笋坑煤业有限公司

石笋坑煤矿“9·14”一般顶板事故调查报告

2025年9月14日10时，漳平市石笋坑煤业有限公司石笋坑煤矿（以下简称“石笋坑煤矿”）发生一起一般顶板事故，造成1人死亡，直接经济损失185.3万元。

接到事故报告后，漳平市人民政府立即组织核实并向龙岩市工信局、国家矿山安全监察局福建局（以下简称“福建局”）等有关部门报告事故情况。福建局主要领导第一时间派出工作组赶赴漳平市及石笋坑煤矿，指导处置事故善后等相关工作，并要求核实事故伤亡人数、查明事故原因和迟报情况，吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全生产条例》等有关法律法规及有关规定，9月15日，由福建局组织漳平市人民政府及漳平市工业和信息化局、应急管理局、公安局、自然资源局、总工会、煤炭行业服务中心等成立漳平市石笋坑煤业有限公司石笋坑煤矿“9·14”事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请漳平市纪委监委介入事故调查工作。事故调查组下设综合组、管理组和技术组，并聘请3名专家提供调查取证技术支持。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，严格按照“四不放过”要求，通过调阅资料、现场勘查、井下实测、询问谈话、专家论证、综合分析等方式，查清了

事故发生经过、原因、人员伤亡、直接经济损失等情况，认定了事故类型、性质和责任，查明了相关部门履职情况，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了加强事故防范的措施和改进工作的建议。

经调查认定，石笋坑煤矿“9·14”一般顶板事故是一起煤矿违规探煤掘进，作业人员违章空顶作业，工作面直接顶矸石突然离层脱落，砸压作业人员导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位有关情况

1.漳平市石笋坑煤业有限公司

漳平市石笋坑煤业有限公司属民营企业，福建臻意和投资发展有限公司（法人代表陈某祥）占股 95%、福建满福投资有限公司（法人代表陈某干）占股 5%，两家公司都是简某某和卢某某投资控股。漳平市石笋坑煤业有限公司未设置董事长，总经理为简某某，公司旗下只有一家石笋坑煤矿。

2.石笋坑煤矿

石笋坑煤矿位于漳平市拱桥镇下界村，矿井设计生产能力 15 万吨/年，核定生产能力 12 万吨/年，采用平硐暗斜井开拓方式。主要开采二叠纪下统童子岩组煤层，主要可采煤层为童子岩组第一段的 38#、39#煤层。38#煤层最小厚度 0.35 米，最大厚度 1.60 米，平均厚度 0.91 米，倾角 35° ~ 45° 之间，平均倾角 40°；39#煤层最小厚度 0.50 米，最大厚度 2.80 米，平均厚度 1.00 米，倾角 35° ~ 45° 之间，平均倾角 40°。矿井水文地

质类型为中等，无煤尘爆炸危险性，煤层自燃倾向性为不易自燃，瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井。

（1）证照情况

石笋坑煤矿采矿许可证号：C3500002009071120029531，有效期 2020 年 11 月 15 日至 2029 年 1 月 15 日；公司统一社会信用代码：91350000705359128T，有效期 2003 年 1 月 29 日至 2053 年 1 月 28 日；安全生产许可证号：（闽）MK 安许证字〔2005〕F138，有效期 2024 年 7 月 31 日至 2027 年 3 月 1 日，安全许可范围为：煤炭开采（+386m 主平硐，+298m 排水井，+466m 风井，一采区：+386m~195m）；矿长沈某某，主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证证号：352617196606174518，有效期 2023 年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。证照齐全有效。

（2）机构设置和人员配备情况

石笋坑煤矿配备各级安全生产管理人员 21 名。其中，矿长沈某某，全面负责煤矿安全生产管理工作；总工程师邱某某，全面负责煤矿技术管理及“一通三防”工作；安全副矿长陈某某，分管煤矿安全管理及安全教育培训工作；生产副矿长阙某某，分管煤矿生产管理工作；机电副矿长何某某，分管煤矿机电和运输管理工作。

矿井共有 10 名专业技术人员和 4 名专职安全员，按照有关规定设置有安全科、生产科、机电科、调度室等业务科（室）。相关科室主要负责矿井现场安全生产、生产技术、机电运输、生产调度等日常管理各项工作。

矿井配备各类特种作业人员 22 名，均取得特种作业操作资格证。其中：瓦斯检查工 4 人，安全检查工 4 人，探放水工 3 人，电钳工 5 人，监测监控维护工 3 人，提升绞车司机 3 人。

(3) 矿井开拓和采掘布置情况

石笋坑煤矿为平硐暗斜井开拓方式，采用机械排水，双回路供电。矿井共有 3 个井口，分别为+386m 主平硐、+298m 排水平硐、+446m 风井。矿井采用的通风方式为中央并列式。

矿井划分三个水平，分别为第一水平+446m~+386m，第二水平+386m~+195m，第三水平+195m~±0m。第一水平已开采完，第二水平共划分为 5 个区段，分别是+351m 区段、+315m 区段、+275m 区段、+235m 区段和+195m 区段。目前最低开拓水平为+195m，生产区段布置在+235m、+275m。设计的采煤方法为走向长壁采煤法，爆破落煤，搪瓷溜槽溜煤，单体液压支柱支护（煤层厚度 0.8 米以下采用木支护），采用全部垮落法管理顶板。（详见图 1）

石笋坑煤矿“9.14”顶板事故 现场勘察示意图

石笋坑煤矿“9.14”顶板事故
现场勘察示意图

该图详细展示了石笋坑煤矿“9.14”顶板事故的现场勘察情况。图中主要标注了以下信息：

- 井口与风井：**包括+386主井、+446风井、+235-38风井、+235-38S2小 车场风井等。
- 巷道与交岔点：**标注了多条巷道及其交岔点，如+235-38S2小 车场交岔点、+235-38S2小 车场风井交岔点等。
- 事故地点放大图：**在右下角提供了一个事故地点的放大图，显示了事故发生的详细位置。放大图的尺寸为：长度 30.0m，方位角 125°，倾角 -25°。
- 比例尺与方位：**图中包含比例尺（1:1000）和方位指示（指向北方）。

图1

(4) 采掘接续优化及工作面报备情况

2023年3月16日，龙岩市工信局审查并印发《关于漳平市

石笋坑煤业有限公司漳平市拱桥中界石笋坑煤矿采掘接续优化实施方案的批复》(龙工信煤管〔2023〕19号),将矿井原来的一、二采区优化调整为一个采区。工作面采掘接续优化如下:
+275m-38#N 采面、+275m-38#S 采面等 2 个采煤工作面;
+275m-38#S (切眼)、+275m-39#N (切眼)、+235m-38#S3 等 3 个(半煤)岩掘进工作面;+235m-38#N、+275m-39#S、+315m-39#N 等 3 个全岩掘进工作面。2023 年 12 月,2 个采煤工作面建设完成,目前+275m-38#S 采面已接近结束,原计划 2025 年 9 月底接替至由+275m-38#S 采面(原+275m-38#S 切眼贯通后形成的采面)。

2025 年 9 月份生产作业计划报备工作面情况:采煤工作面 2 个: +275m-38#N 采面、+275m-38#S 采面;掘进工作面 7 个: +275m-39#N (切眼)、+235m-38#S3、+235m-38#N (半煤)、+275m-39#S 运巷、+275m-38#S (切眼)、+315m-39#N 回风巷维修、+315m-38#S 回风巷维修工作面。发生事故的工作面未列入向漳平市煤炭行业服务中心报备的 9 月份生产作业计划里。

(5) 提升运输系统设置情况

矿井绞车房设置在 +386m 上部车场附近,提升系统采用串车提升,配备 1 台 JKT B1.6×1.2 型单滚筒提升绞车,电机功率 150 千瓦,提升绞车钢丝绳选用 6×19S+FC 型。矿井在+386m 水平运输大巷、轨道下山敷设 30 千克/米轨道,主石门敷设 24 千克/米轨道。主平硐使用 CTY2.5/6G 蓄电池电瓶车牵引 1 吨 U 型矿车运输,工作面运巷敷设 18 千克/米轨道,使用矿用蓄电池

电机车牵引运输。人行上山安装架空乘人装置，运送上下班人员。

（二）事故区域情况

9月15日下午和9月16日上午，事故调查组有关成员和技术专家在福建（漳平）煤业有限公司漳平救护队的安全保障下，由矿长沈某某等矿方人员陪同，2次进入井下现场实地勘察，并组织福建同集工程管理有限公司^[1]测量队伍进行实测。经实测，事故区域在采矿许可证矿权范围内。

经核实，事故地点为+235m-38#S2下山探煤掘进工作面。该工作面位于+235-38#S2运巷内，AB段为沿38#煤层下山（详见图2），方位125°，倾角-27°，巷道长度30米，断面上宽1.6米、下宽1.8米、高1.6米，支架间距约0.9米；下山口部安装JD-11.4型调度绞车提升，使用自制的铁皮滑车运输煤炭；下山底部沿38#煤层拉顺槽，方位230°，倾角-27°，巷道长度19米，为“单腿下山”。CB段为沿38#煤层顺槽，巷道长度为19米，方位230°，倾角+27°；开口处煤层厚度约1.1米，沿顺槽迎头方向，煤层逐渐变厚，迎头煤层厚度约1.7米。该工作面未向漳平市煤炭行业服务中心报备，未安装安全监测监控系统、人员定位系统和防尘供水管路、通讯电话等。

[1] 福建同集工程管理有限公司，乙级测绘资质，证书编号：乙测资字 35505338，发证机关：福建省自然资源厅。

石笋坑煤矿“9.14”顶板事故现场示意图

铁支架(6架-11#工字钢)
柱距1.0m

绞车(JT-11.4KW)

木支架($\phi 16\sim 20\text{mm}$)
柱距1.0m

237.91

+235-38#S2运巷

铁支架(7架-11#工字钢)
柱距1.0m

长度: 30.0m; 方位: 125° ;
倾角: -25.0° 。

C(迎头)

D(事故点)

小块石

大块石: 长1.10m,
宽0.90m, 厚0.70m

长度: 19.0m; 方位: 230° ;
倾角: $+27.0^\circ$ 。

图2

(三) 事故发生经过

2025年9月14日6时26分许,石笋坑煤矿+235m-38#S2下山探煤掘进工作面当班作业人员班长刘某某、工人王某某、罗某

某入井，7 时许到达工作面，罗某某负责在+235m 调度绞车点开绞车提升及装运煤炭，刘某某和王某某负责在迎头沿煤掘进作业。开工后，刘某某和王某某在距迎头约 1.91 米的 J1 支护处，使用柱径约 0.08 米的圆木架设二根超前杆控顶，随后开始用风镐落煤掘进。9 时许，当班安全员邓某某到达迎头检查，此时刘某某在迎头作业，王某某在旁边做辅助工作，经检查未发现安全隐患和问题，交代相关注意事项后离开。刘某某和王某某两人沿煤掘进约 0.4 米，出煤 3 矿车，此时 J1 支护距离迎头约 2.31 米；他们俩在距迎头 1.17 米（距 J1 支护约 1.14 米）的巷道两帮挖好支架腿窝并架好支柱柱腿，刘某某站在巷道左侧（沿迎头方向）丈量支架横梁长度，王某某在右侧（沿迎头方向）协助。10 时许，刘某某站立的左上方顶板突然脱层垮落，先垮落的大块矸石压断超前杆并砸在刘某某后背腰部，翻滚落到 J2 与 J3 支架间，刘某某因受撞击滑退至 J1 支架左侧处于半跪状态（头部朝迎头方向），腰部以下被后垮落的细碎矸石覆盖。

顶板垮落后，瓦检员陈某斌来到工作面准备检测瓦斯，王某某正用手扒覆盖在刘某某下半身的细碎矸石，看见陈某斌，王某某吩咐陈某斌返回顺槽口取来三角耙，随后与陈某斌一起将刘某某身上的矸石清理掉后将其抬到安全状况良好的 J3 与 J4 支架间。（详见图 3）

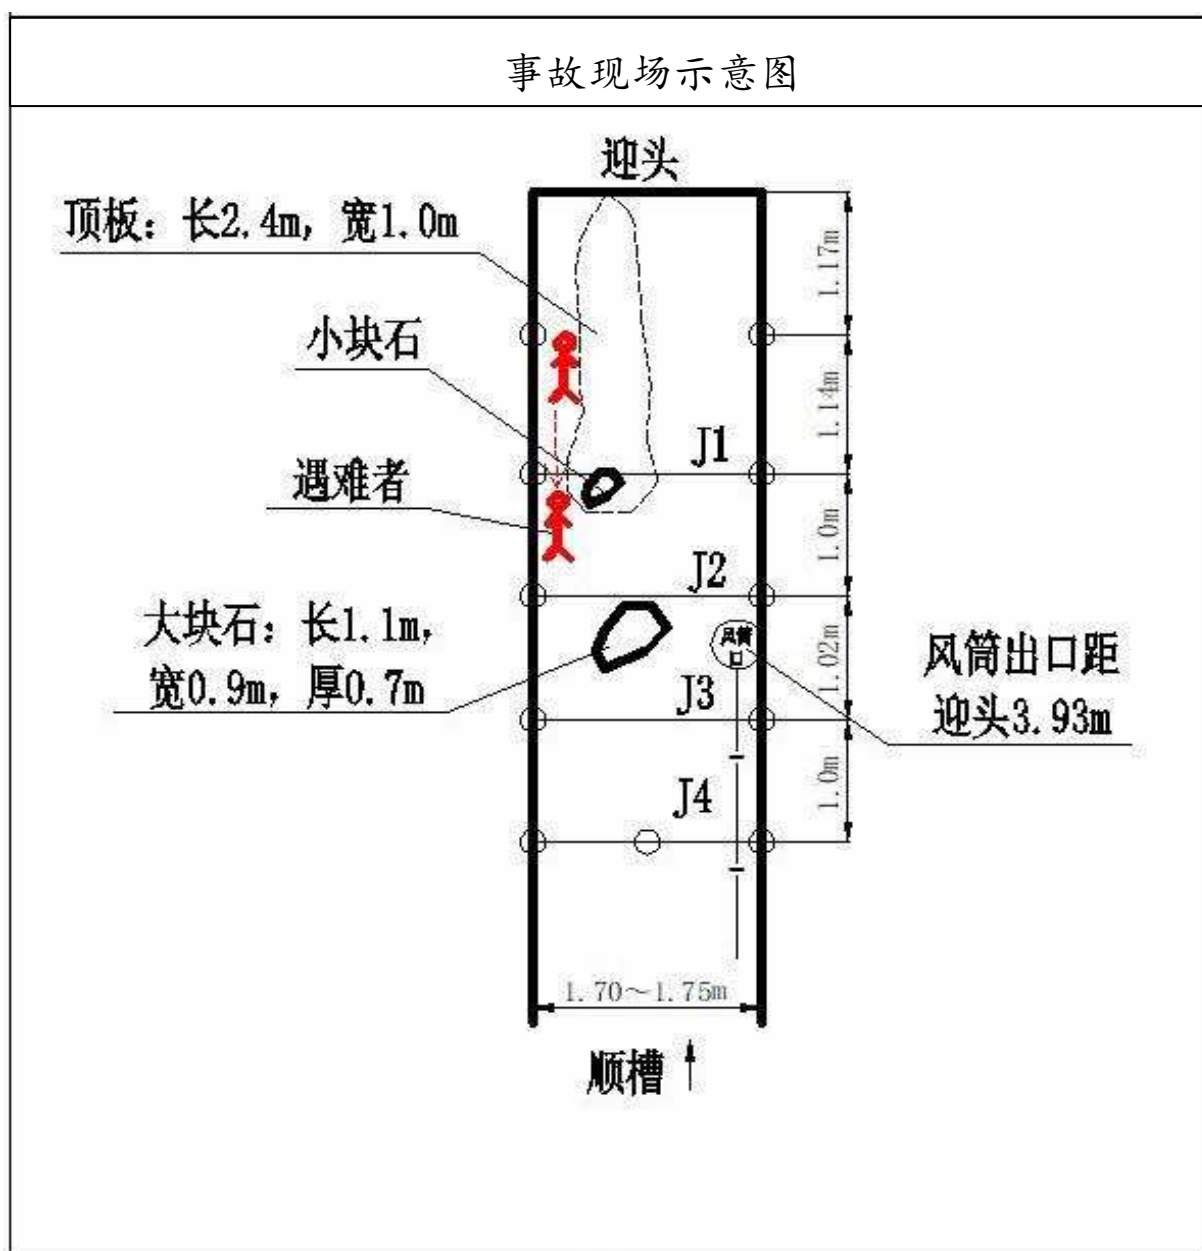


图 3

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故报告及响应情况

2025年9月14日10时19分，地面当班调度员简某忠接到井下工人罗某某的求救电话，报告+235m-38#S2下山探煤掘进工作面发生顶板事故。10时21分，总工程师邱某某接到事故报告

后，立即赶到调度室，10时26分，总工程师邱某某打电话向矿长沈某某报告事故情况。10时30分，矿长沈某某赶到调度室通过调度电话向井下现场了解事故情况，得知刘某某没有生命体征，已经死亡。13时20分许，遇难人员运送至地面。

18时20分，矿长沈某某向漳平市煤炭行业服务中心报告事故情况，但未详细说明具体人员及事故地点等信息。19时24分，漳平市煤炭行业服务中心向石笋坑煤矿电话确认具体情况。19时30分，漳平市煤炭行业服务中心以电话形式报告漳平市总值班室。19时51分，漳平市煤炭行业服务中心以电话形式向龙岩市煤炭行业服务中心报告事故情况。20时16分，龙岩市煤炭行业服务中心以电话形式向福建局值班室报告。

(二) 事故现场应急处置情况

2025年9月14日10时10分许，陈某斌安排王某某对刘某某进行心肺复苏，陈某斌自己赶到+235m调度绞车点交代罗某某打电话通知地面调度室。罗某某立即赶往+235m-S石门与+235m-38#S2下山探煤掘进工作面运巷的岔口（C1点）往车场方向约80米处的电话机，将+235m-38#S2下山探煤掘进工作面发生事故的情况报告调度室，请求组织人员入井施救。打完电话，刚好看到巡查到此的队长谢某某，他们立即一起赶往工作面参与施救。此时，王某某和陈某斌已将受伤的刘某某抬至J3与J4支架间，王某某正给刘某某做胸部按压施救；谢某某观察了刘某某的状况，刘某某全身没有明显的外伤和血迹，随后谢某某对刘某某胸部按压了约2分钟，没有明显效果，初步判断刘某某已无生

命体征。同时，现场王某某、罗某某、陈某斌三人用剖开的一截风筒将刘某某抬到顺槽口，把他放在自制铁皮滑车上，罗某某开调度绞车提升到+235m 下山口，将刘某某转移到空矿车上推往+235m 车场。推至+235m-38#S2 石门小车场处，因前面两部装满煤炭的重矿车挡住去路，在推移重矿车时，不慎造成一部重矿车脱轨，约四十分钟处理好矿车脱轨。

赶来救援的技术员曾某某来到+235m-38#S2 石门小车场，看见王某某等四人正在处理重车脱轨情况。曾某某仔细察看了矿车里的刘某某，判断刘某某已无生命体征，他立即将此情况向地面调度汇报。处理好脱轨重车后，又过了 40 分钟，大家一起将刘某某继续推至+235m 车场，再提升至+386m 上部车场。13 时 20 分许，通过电瓶车将刘某某运送到+386m 主平硐井口。

（三）善后处置情况

接到事故报告后，漳平市政府立即指定分管工信科技局的市领导牵头，由漳平市工信科技局、公安局、拱桥镇人民政府、派出所、司法所等部门组成的善后工作组，全力做好善后安抚工作，耐心做好政策解读及安抚。9 月 17 日，矿井与遇难者家属签订善后处理协议书，赔偿金补偿到位。当日下午，遇难者遗体在漳平市殡仪馆火化，事故善后工作平稳。

（四）事故应急处置评估

1. 企业层面。事故发生后，当班工友王某某、瓦检员陈某斌立即开展救援，约用时 20 分钟将伤者救出并转移至安全地带并开展心肺复苏抢救。煤矿主要负责人未按规定在 1 小时内向漳平

市人民政府及漳平市应急管理局、工信科技局、煤炭行业服务中心等安全生产监督管理部门和福建局、省应急管理厅报告事故情况，迟报事故。

2. 各级政府部门层面。漳平市煤炭行业服务中心接到石笋坑煤矿发生亡人事故报告后，立即通过电话逐级向煤矿安全监管部门及市领导汇报。漳平市政府立即启动事故应急预案，根据龙岩市委市政府领导批示精神，分管安全生产的市领导立即组织相关部门赶赴石笋坑煤矿，要求该矿立即停止生产作业，对矿区依法进行封锁，开展调查询问；同时指派一组人员赶赴龙岩市博爱医院，妥善处置事故善后工作。事故应急处置总体得当。

三、事故人员伤亡和直接经济损失

（一）事故人员伤亡情况

经调查，本起事故造成 1 人死亡。死者基本情况如下：

刘某某，男，掘进工，身份证号 522601*****8，籍贯：贵州省凯里市。

（二）事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986) 等标准进行统计，认定本次事故造成直接经济损失人民币 185.3 万元。

四、事故原因及暴露出的问题

（一）直接原因

煤矿违规探煤掘进，作业人员违章空顶作业，工作面直接顶矸石突然离层脱落，将作业人员砸压致死。

(二) 间接原因及暴露出的问题

1. 石笋坑煤矿

(1) 违法违规组织生产。一是未严格履行采掘工作面报备程序。石笋坑煤矿未编制《作业规程》违规沿煤下山探煤掘进，+235m-38#S2 下山探煤掘进工作面未向漳平市煤炭行业服务中心报备，违反《福建省人民政府安委会关于印发〈福建省防范遏制矿山领域重特大生产安全事故硬措施的细化措施〉的通知》（闽安委〔2024〕6号）第22条^[2]的规定。二是工作面未按规定安装监测监控系统。+235m-38#S2 下山探煤掘进工作面未安装甲烷传感器、风筒传感器、局部通风机开停传感器等安全检测监控设备，未安装井下通讯电话，未安设井下供水管路。违反《煤矿安全规程》第四百九十九条第（二）项^[3]、第五百零七条^[4]、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）第7.11条^[5]的规定。

(2) 隐患排查制度落实不到位。一是开展事故隐患排查治理流于形式。每月的隐患排查整改方案、分析报告、自查自改报告内容大同小异，有些内容前后矛盾。使用非矿用自制铁皮滑车

[2] 《福建省人民政府安委会关于印发〈福建省防范遏制矿山领域重特大生产安全事故硬措施的细化措施〉的通知》（闽安委〔2024〕6号）第22条：实行煤矿生产计划及进度审核报备。县级煤管部门重点审核工作面分布（含备用面）、实测填图、密闭管理采掘面实际进度进尺、月度生产计划等情况。

[3] 《煤矿安全规程》第四百九十九条第（二）项：井下下列地点必须设置甲烷传感器：……（二）煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面及其回风流中，……

[4] 《煤矿安全规程》第五百零七条：以下地点必须设有直通矿调度室的有线调度电话：矿井地面变电所、地面主要通风机房、主副井提升机房、压风机房、井下主要水泵房、井下中央变电所、井底车场、运输调度室、采区变电所、上下山绞车房、水泵房、带式输送机集中控制硐室等主要机电设备硐室、采煤工作面、掘进工作面、突出煤层采掘工作面附近、爆破时撤离人员集中地点、突出矿井井下爆破起爆点、采区和水平最高点、避难硐室、瓦斯抽采泵房、爆炸物品库等。……

[5] 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）第7.11条：风筒传感器的设置 掘进工作面局部通风机风筒末端应设置风筒传感器。

运送煤炭和材料等事故隐患未能及时排查治理到位^[6]。违反《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》（原安监总局令第81号）第九条第（二）项^[7]的规定。二是未严格执行“敲帮问顶”制度。对发生事故工作面支护不到位^[8]，+235m-38#S2下山探煤掘进工作面工人进入工作面作业前未及时凿掉顶帮的危矸活岩，直接使用圆木架设超前杆控顶。违反《煤矿安全规程》第五十八条、第一百零四条^[9]的规定。三是安全生产管理制度未按矿井实际编制。如，作业前安全确认管理制度中存在照搬照抄引用别的矿井名称的现象。违反《煤矿安全规程》第四条^[10]的规定。

（3）安全生产管理混乱。一是安全生产责任制落实不到位。

“五职”矿长和安全生产管理人员履行安全生产法定职责不到位，各岗位安全生产责任制未得到有效落实，组织安全生产大检查流于形式，自查自改不全面、不彻底。该事故工作面自布置以来就存在未安装监控监测系统、违规使用非矿用自制铁皮滑车等

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[7] 《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》（原安监总局令第81号）第九条第（二）项：煤矿领导带班下井时，应当履行下列职责：……（二）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产。

[9] 《煤矿安全规程》第一百零一条：采煤工作面必须及时支护，严禁空顶作业。……

[10] 《煤矿安全规程》第五十八条：施工岩（煤）平巷（硐）时，应当遵守下列规定：

（一）掘进工作面严禁空顶作业。临时和永久支护距掘进工作面的距离，必须根据地质、水文地质条件和施工工艺在作业规程中明确，并制定防止冒顶、片帮的安全措施。

（二）距掘进工作面10m内的架棚支护，在爆破前必须加固。对爆破崩倒、崩坏的支架必须先行修复，之后方可进入工作面作业。修复支架时必须先检查顶、帮，并由外向里逐架进行。……

第一百零四条：严格执行敲帮问顶及围岩观测制度。开工前，班组长必须对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险后，方准人员进入工作面。

[10] 《煤矿安全规程》第四条：从事煤炭生产与煤矿建设的企业（以下统称煤矿企业）必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范。煤矿企业必须加强安全生产管理，建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制。煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，安全风险分级管控工作制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等。

事故隐患，矿领导等安全管理人员在检查中均未制止也未提出整改意见。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条、第二十五条^[11]的规定。二是技术管理不到位。发生事故的下山探煤掘进工作面未编制《作业规程》及安全技术措施，未在采掘工程平面图、通风系统图上填绘，对安全风险隐患研判不足，违反《煤矿安全规程》第三十八条^[12]的规定。

（4）安全生产培训教育不到位。部分入井作业工人没有参加安全培训，事故当班班组 3 人的安全教育培训档案仅有劳动合同和 2 张考试卷没有其他培训材料，如刘某某 2025 年未参加安全教育培训，在 2025 年日常安全教育培训和 5 月份针对采掘工培训刘某某均未参加，违反《煤矿安全规程》第九条第一款^[13]的规定。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
- （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
- （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
- （四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
- （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
- （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
- （七）及时、如实报告生产安全事故。

第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

- （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
- （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
- （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
- （四）组织或者参与本单位应急救援演练；
- （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
- （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
- （七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[12] 《煤矿安全规程》第三十八条：单项工程、单位工程开工前，必须编制施工组织设计和作业规程，并组织相关人员学习。

[13] 《煤矿安全规程》第九条：煤矿企业必须对从业人员进行安全教育和培训。培训不合格的，不得上岗作业。

2. 漳平市煤炭行业服务中心^[14]

漳平市煤炭行业服务中心监管执法人员、执法装备、运行经费等严重不足，虽然对石笋坑煤矿开展了 3 矿次监管执法活动，但发现的问题隐患普遍质量不高，没有立案查处的隐患，监管执法力度还需要进一步加强，执法效能还需进一步提升。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规，对有关责任人员和单位提出如下处理建议：

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1. 刘某某，群众，事故当班班长。未按《作业规程》要求严格支护，空顶作业，未对顶板进行“敲帮问顶”，超前支护不到位，造成直接顶离层冒落。对本起事故发生应负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

2. 沈某某，中共党员，石笋坑煤矿矿长，负责煤矿全面工作。未认真履行矿长安全生产法定职责，未依法督促组织实施安全教育培训、督促检查本单位的安全生产工作；未认真督促组织开展事故隐患排查治理和技术管理工作，未采取有效措施及时消除重大事故隐患，导致生产安全管理人员履职不到位、安全管理混乱等问题；违规布置探煤掘进工作面；接到事故报告后，未在规定时间内向当地政府和负有安全生产监督管理职责的部门报告事

[14] 根据《中共漳平市委机构编制委员会关于印发漳平市煤炭行业发展中心主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（漳编委〔2019〕16号）和《中共漳平市委机构编制委员会关于调整部分相当科级事业单位机构编制事项的通知》（漳编委〔2021〕29号）文件精神，由漳平市煤炭行业服务中心协助履行漳平市工业信息化和科学技术局对全市煤矿安全生产工作进行监管。

故，迟报事故。对本起事故发生应负主要领导责任。建议给予撤职，涉及问题线索由事故发生所在地纪委监委移送至其党组织关系所在地纪委监委给予党纪处分。其行为违反《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》第二十一条、第六十六条、第八十三条^[15]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》第九十四条、第九十五条、第一百一十条^[16]之规定，建议分别处以其本人2024年度年收入贰拾陆万捌仟玖佰贰拾元整（¥268,920.00）的40%和60%的行政罚款，合计罚款人民币贰拾

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
- （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
- （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
- （四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
- （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
- （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
- （七）及时、如实报告生产安全事故。

第六十六条：生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员（以下统称安全生产监督检查人员）依法履行监督检查职责，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

陆万捌仟玖佰贰拾元整(¥268,920.00);依照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第四十条^[17]之规定,建议由考核发证单位撤销其主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证。

3. 邱某某,群众,石笋坑煤矿总工程师,负责石笋坑煤矿生产技术工作。未全面履行技术管理法定职责,对图纸资料审查不认真,未将井下实际采掘作业地点填绘在相关图纸上;未组织编制事故工作面掘进作业规程,同意违规布置探煤掘进工作面;对本起事故发生应负重要领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法(2021年修订)》第二十六条^[18]之规定,依照《中华人民共和国安全生产法(2021年修订)》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》(应急管理部令第14号)第七条、第二十条^[19]之规定,建议处以其本人2024年度年收入拾万贰仟捌佰伍拾元整(¥102,850.00)的30%的行政罚款,计罚款人民币叁万

[17]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条:事故发生单位对事故发生负有责任的,由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照;对事故发生单位负有事故责任的有关人员,依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书;事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

为发生事故的单位提供虚假证明的中介机构,由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照及其相关人员的执业资格;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十六条:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守,依法履行职责。

生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策,应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。

生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免,应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门。

[19]《生产安全事故罚款处罚规定》第七条:对煤矿事故发生单位及其有关责任人员处以罚款的行政处罚,依照下列规定执行:……(二)对发生重大事故、较大事故和一般事故的煤矿及其有关责任人员罚款的行政处罚,由国家矿山安全监察局省级局决定。上级矿山安全监察机构可以指定下一级矿山安全监察机构对事故发生单位及其有关责任人员实施行政处罚。

第二十条:事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责,导致事故发生的,依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入20%至30%的罚款;……

零捌佰伍拾伍元整（¥30,855.00），依照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第四十条之规定，建议由考核发证单位撤销其安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证。

4. 阙某某，群众，石笋坑煤矿生产副矿长，负责石笋坑煤矿生产管理等生产技术管理工作。未全面履行生产管理法定职责，未能合理安排采掘接替，同意违规布置探煤掘进工作面；未认真落实作业规程编制等生产技术管理工作，对事故工作面存在顶板隐患的预判不到位，未及时采取措施制止违章冒险作业。对本起事故发生应负重要领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法（2021 年修订）》第二十六条之规定，依照《中华人民共和国安全生产法（2021 年修订）》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第二十条之规定，建议处以其本人 2024 年度年收入玖万玖仟捌佰肆拾元整（¥99,840.00）的 30% 的行政罚款，计罚款人民币贰万玖仟玖佰伍拾贰元整（¥29,952.00），依照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第四十条规定，建议由考核发证单位撤销其安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证。

5. 陈某某，群众，石笋坑煤矿安全副矿长，负责石笋坑煤矿安全管理工作。未认真履行安全生产职责，落实矿井安全隐患排查治理和安全教育培训工作不到位，未能解决安全管理混乱问题；同意违规布置探煤掘进工作面；对事故工作面不具备安全生

产条件等违规行为失管失察，没有及时发现并制止井下违规空顶作业等违规行为；对本起事故发生应负重要领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》第二十六条之规定，依照《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）、第二十条之规定，建议处以其本人2024年度年收入玖万肆仟陆佰伍拾元整（¥94,650.00）的30%的行政罚款，计罚款人民币贰万捌仟叁佰玖拾伍元整（¥28,395.00）；依照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四十条规定，建议由考核发证单位撤销其安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证。

6. 何某某，群众，石笋坑煤矿机电副矿长，负责石笋坑煤矿机电运输安全管理工作。未全面履行机电运输安全管理法定职责。同意违规布置探煤掘进工作面；默许事故工作面使用非矿用自制铁皮滑车运送煤炭和材料、未安装安全监控设备；对本起事故发生应负重要领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》第二十六条之规定，依照《中华人民共和国安全生产法（2021年修订）》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条之规定，建议处以其本人2024年度年收入贰拾贰万肆仟陆佰贰拾伍元整（¥224,625.00）的30%的行政罚款，计罚款人民币陆万柒仟叁佰捌拾柒元伍角（¥67,387.50）；依照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四十条之规定，建议由考

核发证单位撤销其安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证。

7. 陈某清，群众，石笋坑煤矿生产科科长，负责石笋坑煤矿生产技术管理工作，协助生产副矿长做好矿图绘制、月度民爆物品使用计划、采掘工作面产煤量等生产技术管理工作。未认真履行安全生产职责，未认真落实作业规程编制等生产技术管理工作，未及时采取措施制止违章冒险作业；未如实绘制矿图，未将井下实际采掘作业地点填绘在采掘工程平面图等图纸上。对本起事故负有主要责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十六条之规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第四十条之规定，建议由考核发证单位撤销其安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证；建议由石笋坑煤矿按照内部管理有关规定严肃处理。

8. 邱某辉，群众，石笋坑煤矿安全科科长，协助安全副矿长做好矿井安全和安全员管理工作，负责石笋坑煤矿井下安全管理工作。未认真履行安全生产职责，落实矿井安全隐患排查治理和安全教育培训工作不到位，未及时发现并消除井下存在的事故隐患；现场安全管理不到位，没有及时发现并制止井下违规行为。对本起事故负有主要责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十六条之规定，依照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第四十条之规定，建议由考核发证单位撤销其安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证；建议由石笋坑煤矿按照内部管理有关规定严肃处理。

9. 邓某某，群众，石笋坑煤矿当班安全员，负责井下的安全生产管理。对存在重大隐患的工作面作业未进行现场监督，对工作面存在的支护不到位等事故隐患排查治理不到位；未及时发现井下从业人员的违章作业行为，现场安全监督管理不力。对本起事故负有主要责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十六条之规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第四十条之规定，建议由考核发证单位撤销其安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证；建议由石笋坑煤矿按照内部管理有关规定严肃处理。

（三）对事故责任单位的处理建议

1. 石笋坑煤矿未认真落实煤矿企业的安全生产主体责任，违规布置探煤掘进工作面、隐患排查制度落实不到位、安全生产管理混乱、安全生产培训教育不到位，导致事故发生。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第十四条^[20]有关规定，建议对石笋坑煤矿发生一般生产安全责任事故处以行政罚款计人民币陆拾万元整（¥600,000.00）。

2. 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第四十条^[21]等有关规定，建议由龙岩市工业和信息化局

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……；（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；……。

[21] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条：事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日

依法暂扣石笋坑煤矿安全生产许可证。

（四）其他建议

1. 建议漳平市煤炭行业服务中心向漳平市工业和信息化和科学技术局做深刻书面检查。

2. 建议漳平市工业和信息化和科学技术局向漳平市人民政府做深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施及建议

（一）增强依法办矿意识，压实煤矿主体责任。漳平市石笋坑煤业有限公司要尊法学法守法用法，认真组织全员深入学习《安全生产法》《煤矿安全生产条例》《煤矿安全规程》和两办《意见》“八条硬措施”等法律法规及行业标准，对标对表查摆企业安全管理漏洞，系统梳理短板弱项“清单”，一体推进治本攻坚三年行动，定期评估整改成效。要进一步优化采掘接续方案，规范矿井采掘、通风、运输、排水等各生产系统，畅通安全出口，按规定砌筑废弃巷道和采空区密闭，及时绘制更新相关图纸，科学编制采掘作业规程和各岗位操作规程，严格履行采掘工作面报备程序，严禁违法违规生产建设。要严格事故报告流程，严格按照时限规定报告突发事件，坚决杜绝事故迟报、谎报、瞒报情形。

（二）强化安全风险防控，提升安全管理水平。石笋坑煤矿要健全全员安全生产责任制，严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，配齐配强安全生产管理人员，全面辨识

起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

为发生事故的单位提供虚假证明的中介机构，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照及其相关人员的执业资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

瓦斯、顶板、水害等各类安全风险，系统排查事故隐患，强化考核奖惩，有效杜绝“三违”行为。要加强现场安全管理，在采掘作业过地质构造带等高风险作业点，安排专人现场监护盯守，认真执行“敲帮问顶”制度，遇到险情及时处理，坚决做到不安全不生产。要加强安全监控监测，按规定完善安全监控、人员定位、视频监控、通讯联络等系统建设，加强人员出入井检身管理，精准掌握井下作业人员位置和采掘生产动态，防范各类违法违规作业行为。

（三）加强安全警示教育，提高自保互保能力。漳平市石笋坑煤业有限公司要深刻汲取事故教训，制作事故警示教育片，认真开展全覆盖警示教育活动，将该起事故警示教育片作为全员培训的重要内容，集中开展警示教育。要切实加强矿井用工管理，建立健全矿井用工的招录和安全教育培训制度，强化安全精准培训，提高从业人员自保、互保和风险辨识意识，提升应知应会和岗位操作技能，定期采取知识测试、现场提问、手指口述、实操演练等方式测试其对相关知识的掌握情况，消除习惯性违章和不安全行为，严禁安排未经安全培训或培训不合格从业人员上岗作业。

（四）深入开展治本攻坚行动，落实煤矿安全监管责任。漳平市煤矿安全监管部门要深刻汲取事故教训，组织辖区煤矿针对该起事故进行全覆盖警示教育，对照矿山安全生产治本攻坚三年行动等有关要求，落实部门监管职责，深入开展安全生产大检查，及时消除盲区、补齐短板、堵塞漏洞。要依照煤矿分类及日常监

管等情况，科学统筹规范涉企检查、为基层减负与严格监管执法，对矿区地质条件复杂、生产系统不完善、现场管理差等煤矿企业加大帮扶督导力度，依法查处未按规定编制作业规程和安全技术措施、现场不按规定支护顶板、空顶作业、微风无风循环风作业、不按规定安装监测监控系统等违法违规行为，对隐蔽采掘工作面、设置暗门暗道、监控监测数据造假等重大事故隐患，予以从重处罚，涉嫌犯罪的移送司法行刑衔接。

（五）树牢安全发展理念，压实属地管理责任。漳平市党委政府要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神和党中央、国务院关于矿山安全生产重大决策部署，把矿山安全生产摆在重要位置，及时研究制定矿山安全领域的贯彻落实措施并推动落地见效。要坚持党政同责、一岗双责，按照“三管三必须”要求，明确各涉矿监管部门职责，建立健全联合执法和工作协作机制，强化打非治违，严厉打击无证开采、非法盗采矿产资源等各类安全生产违法违规行为。要按照两办《意见》要求，细化落实地方政府领导包保煤矿安全生产责任制，掌握重点矿山真实状况，每月开展重大风险研判，定期召开专题会议研究并解决矿山安全生产突出问题。要加强矿山安全监管机构和队伍建设，配齐配足专业监管力量，加强监管执法装备配备，保障煤矿安全监管执法的运行经费，提升辖区矿山安全监管履职能力水平。