



云南纳西女王永生花科技有限公司“5·18”一般其他爆炸事故调查报告

发布时间：2023-07-17 11:01 来源：红塔区应急管理局 【打印】

2023年5月18日15时40分，玉溪市红塔区北城街道后所社区青龙路云南纳西女王永生花科技有限公司发生一般事故，事故造成2人死亡，事故直接经济损失约310万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视，市委常委、区委书记，区委副书记、区长分别对事故救援处置、死调调查作出了要求。区政府立即成立了由区委副书记、区长任组长，区委常委、常务副区长任常务副组长，区政局红塔分局局长，区政府副区长任副组长，应急、公安、卫健、林草、生态环境等部门领导为成员的“5·18”事故调查组。按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过经现场勘验、调查取证、综合分析，事故调查组事故发生的原因、经过和经济损失，认定了事故的性质，对相关责任单位和责任人提出了处理建议，并针对事出了事故防范措施。

经调查认定云南纳西女王永生花科技有限公司“5·18”事故是一起因员工缺乏安全意识违规操作，在使用角发易燃易爆气体爆燃的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1、工商登记情况：

云南纳西女王永生花科技有限公司，法定代表人为徐*程（男，汉族，身份证号为352601197909*****），代码为91530402MA7CRG****，注册地址为云南省玉溪市红塔区北城街道后所社区青龙路（原新世纪培训站内

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营息、设施建设运营等服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；通讯设备销售；办公设备销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；国内贸易代理；销售代理；农副产品销售；农产品花卉销售；花卉种植；蔬菜种植；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用农产品初加工（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2021年11月10日，云南纳西女王永生花科技有限公司经红塔区市场监督管理局登记注册成立。成立时公司责任公司，注册资本100万元，由云南库里南进出口有限公司独立出资。2022年5月26日，该公司申请办理了增记，变更后的公司注册资本为1000万元。其中：吴*彬出资额500万元（吴*彬为死者之一，日常无固定工种，企业的各项生产经营工作），詹*贵出资额450万元，徐*程出资50万元。

2、土地使用情况

云南纳西女王永生花科技有限公司使用土地为北城街道后所社区居委会集体建设用地，土地性质为“交通”“工业用地”。2019年7月15日红塔区北城街道后所社区居委会通过公开招租方式将该宗地出租给刘*兴，后刘*兴（身份证号：532401197209*****）与红塔区北城街道后所社区居委会签订《承包合同》，合同约定租地面积共64.64亩。

年，自2019年8月15日起至2049年8月14日止。2021年8月21日，刘*兴与陈*斌又将该片土地中的43亩，出租给进出口有限公司。承包合同约定，该片土地承包租期为20年，自2021年9月1日至2041年8月14日止。2021年11月10日进出口有限公司出资的云南纳西女王永生花科技有限公司注册成立。

(二) 事故发生单位安全管理情况


云南纳西女王永生花科技有限公司使用的土地属于红塔工业园区规划用地，故红塔区发改局没有批复该项永生花科技有限公司未报送办理过消防、环评等其他手续。

该公司无生产经营项目的立项、备案等审批手续；未履行安全设施“三同时”手续；未建立完善的安全生产管理规章制度及安全生产操作规程，无危险作业审批、监护制度；相关安全责任人不具备与本单位所从事的安全生产知识和管理能力；无相应的事故应急救援处置预案；招用作业人员后，仅口头简单交代过一些注意事项级教育培训工作。公司以危险化学品甲醇为原辅料进行生产加工，作为使用单位虽不需办理相关行政许可，但学品登记、使用等相关制度及安全操作规程并完善记录台账。经查，公司无危险化学品登记、使用管理痕迹记

(三) 事发项目生产工艺及流程

云南纳西女王永生花科技有限公司从花农手中收购鲜花，鲜花进厂后先到脱色车间，工人把花朵剪下来，上，再将花盘放到脱色桶中，之后盖好盖子静置二十天左右后，取出沥干水分，再将装有脱色花朵的花盘放到十个小时左右，取出后再次沥干，再把染好色的花推至烘干房进行抽湿风干，抽湿风干时间根据花的种类、天需要24小时，雨天需要36小时。烘干房出来的花即可进入塑型、包装、销售阶段。

流程示意图如下：

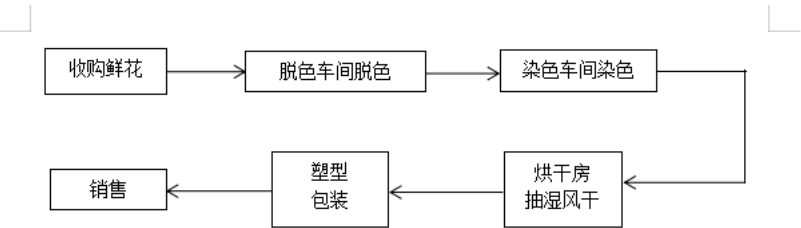

其中：脱色溶液主要原料是甲醇、水、柠檬酸，其中甲醇的占比约60%至70%；染色溶液的主要原料是甲

此次事故中烘干房的工作流程是，将染色过后的鲜花放在铁架上，推入烘干房中，烘干房内有抽湿机，抽将房间内的水分抽出，循环烘干房内空气，保证烘干房内空气干燥。烘干房通过换气风扇将烘干过程中花朵挥发抽出房外排放发散。烘干房内安装有甲醇、聚乙二醇的气体检测装置，当烘干房内甲醇气体浓度超过38%时，边的抽气机就会自动开始工作，直至浓度降至38%以下，警报声停止。

经调查，该公司由吴*彬、詹*贵、徐*程共同出资建设生产，生产销售的产品为干燥后的鲜花。经查阅该：据，在原材料中，鲜花从赵*才、王*、杨*国等花农手里收购，事发时库存甲醇于2023年2月28日、2023年4月2日从玉溪市金海诚商贸有限公司分别购入10.32吨、32.84吨、32.82吨，共75.98吨，其他的少量原料有的从网上工厂购买（该部分未建立台账记录）。产出成品销往昆明斗南花市、婚庆公司、通过物流发往外地等。

在发生事故的本次作业过程中，吴*彬、谢*文未执行相关危险作业审批、通风、检测等必要的安全保障措

(四) 事故发生经过

云南纳西女王永生花科技有限公司技术厂长徐*兴于2023年5月16日检查烘干房换气扇时，发现二号烘干房没有工作，于是向该公司法定代表人徐*程汇报，徐*程让徐*兴自己处理。徐*兴于5月18日上午8时左右安排吴烘干房安装换气扇。14时左右，由于二号烘干房内有花朵在进行抽湿风干，工作中的烘干房内含有花朵挥发的彬、谢*文并未选择进入烘干房内在侧方打孔，而是上到二号烘干房上方，使用角磨机对房顶进行打孔，15时4发生爆燃。

(五) 事故现场勘验情况

1、勘验气象条件（天气、风力、温度）： 晴间多云，最高气温30℃，最低气温16℃，最小相对湿度58%。

2、环境勘验

该现场位于玉溪市红塔区北城街道段家营纳西女王永生花厂烘干房。该厂区约6000平方米，其中办公用房脱色、染色、风干、包装等区域。事故发生区域为烘干房，为空心砖搭建单层简易房。位于包装与染色厂房内，通道上方设双层彩钢板屋顶。烘干房共两间，北南向并排相连，由南向北依次为2#烘干房、1#烘干房和杂端屋顶完全坍塌。由于2#烘干房墙体完全损毁，高度无法具体确定尺寸。勘验1#房间作为参考，内径长5.5米，米，吊顶厚度0.2米。距离原位置约9米处，发现原2#烘干房双开铁门单侧，距离2#烘干房东侧约18米处，发现火，形变严重，双层铁皮被撕裂。地面有大量砖体，以烘干房为中心向四周呈辐射状散落，上层砖体大部碎裂房彩钢板屋面整体消失。2#烘干房西侧毗邻厂房墙体为彩钢板材质，整体向西侧坍塌，钢柱向西侧弯曲，整体

3、电气专项勘验情况：

经公安、供电部门共同对厂区供电线路进行排查，并对监控画面消失原因进行分析，总电源空开接至南侧线熔断，总配电箱内下方最右侧子空开（通往办公区域）处于断开状态，视频监控电源线路由办公区域线路供OFF状态，厂区外森林防火值班室内厂区总空开处于OFF状态，经询问均为发生爆炸后防止引发次生灾害事故。原因为：爆燃发生时，通往染色车间的供电线路受外力断裂，该线路断裂后与建筑金属墙体接触后导致该空开办公区域电路。

结合现场勘验情况分析、周边走访、询问厂内相关知情人，可证明事故现场当天先发生爆燃，爆燃后引燃目前现场痕迹状态。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1、死亡人员情况

（1）谢*文，男，1972年03月生，户籍地：云南省楚雄州楚雄市中山镇，身份证号码：532301197203****

（2）吴*彬，男，1988年12月生，户籍地：福建省连城县赖源乡，身份证号码：350825198812*****。

公安部门对2具尸体进行了尸表检验，尸表检验情况符合爆燃事故对人体的伤害结果。

2、直接经济损失情况

经评估，事故直接经济损失约310万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及现场应急处置情况

2023年05月18日15时43分，玉溪市公安局红塔分局接到报警，报警人称：在红塔区北城街道皂角社区“女3公司”内发出巨大声响，且有不明物体飞到公司后面山上引发植被起火，人员伤亡情况不详，需民警前往处理。塔分局情指中心、北城派出所、刑侦大队、巡特警大队等部门警力赶往现场处置，并紧急联动区应急局、区林120等部门到场协同救援。随后民警到达现场积极协调相关部门开展人员搜救、灭火、人员疏散等应急处置工作。

5月18日15时49分，玉溪市消防救援支队指挥中心接到110转警：玉溪市红塔区北城街道段家营纳西女王永生爆燃，请消防部门协助处置。支队指挥中心调派西河北路消防救援站、玉兴路特勤站前往现场进行处置，支队出动13车48人前往现场处置，于16时29分将现场明火扑灭，同时现场发现一人悬挂于烘干房上方钢梁处人员于17时18分将悬挂于烘干房上方钢梁处人员谢*文取下移交现场医护人员。经搜寻发现失联人员吴*彬位于18时10分将吴*彬取下后移交现场医护人员。

（二）次生灾害应急处置情况

此次事故引燃厂区旁灌木林，火烧迹地通过技术人员现场调查，火烧迹地现场总面积为0.8544公顷(12.82亩)地0.1215公顷(1.82亩)，林种为水源涵养林；其他无立木林地0.1585公顷(2.23亩)；建设用地0.5744公顷(8.62亩)。

2023年5月18日16时区森林草原防灭火指挥部调派投入兵力194人，出动车辆共34辆，(其中区应急局及区乡人、车辆14辆；北城街道专业扑火队12人、车辆3辆；北城街道办事处30人、车辆6辆，北城街道段家村社区60山林场20人、车辆2辆),采用风力灭火机、水车水泵两种方式对明火进行扑救，明火于5月18日16时42分扑灭。北城街道专业扑火队及皂角社区居民留在火场清守余火。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，红塔区区委副书记、区长，区委常委、副区长，副区长第一时间赶赴现场，在区长的指挥安散该企业员工到安全地点，并对员工进行逐一清点，确定失联人员名单。主持召开现场办公会对人员搜救、安灾害防范、员工妥善安置、遇难者善后等工作进行安排。区政府成立由副区长任组长、相关部门负责人为成员组，迅速开展遇难者家属情绪安抚、心理疏导、遗体处置、丧葬赔偿等善后工作。目前，云南纳西女王永生花与死者家属进行善后赔偿事宜协商。在医疗救治和善后处置过程中，遇难者家属情绪基本保持稳定，无过激言公安、网信、街道等部门加强沟通协调，积极引导网络舆情，截至目前网络舆情平稳，无负面舆情出现。

（四）事故应急处置评估结论

经评估，本次事故应急救援处置过程中，红塔区党委、政府高度重视，第一时间启动事故应急预案，履职尽责，协调联动，各方面应急力量及时到位，密切配合，现场救援处置科学高效，未出现救援人员伤亡情况；事发及时，遇难者家属安抚工作耐心细致，遇难者遗体处理妥当。

三、事故原因分析

在烘干房风干鲜花过程中，花朵中含有的脱色、染色溶液成份挥发，形成易燃易爆气体（主要成分为甲醇具有易燃易爆的性质，空气中的甲醇气体爆炸下限为6%，爆炸上限为36.5%，在此区间内接触到火花极易发生作组经调查，此次事故是由于烘干房内的易燃易爆气体接触到上方角磨机工作时产生的火花，发生的其他爆炸

（一）直接原因

在烘干房进行干燥的花束浸泡过混合溶液（主要成分为甲醇），干燥过程中产生了以甲醇为主的易燃易爆吴*彬未落实动火作业管理措施，违章作业，使用角磨机在含有易燃易爆气体的烘干房上方进行切割作业，切割发气体爆燃，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.云南纳西女王永生花科技有限公司未履行安全生产主体责任，未办理完成相关手续就擅自组织生产经营制止后仍未停止生产；

2.云南纳西女王永生花科技有限公司未建立完善的安全生产责任制，未配备专职或者兼职的安全生产管理作业审批、监护制度在内的各项安全管理规章制度，不具备基本安全生产条件；

3.云南纳西女王永生花科技有限公司法定代表人徐*程、技术厂长徐*兴不具备与本单位所从事的生产经营产知识和管理能力，缺乏基本安全常识；

4.云南纳西女王永生花科技有限公司未履行生产安全培训职责，导致谢*文、吴*彬生产安全意识淡薄，不识，违章冒险作业。

四、相关单位工作职责履行情况

（一）辖区街道政府

北城街道自2021年10月起至2023年5月17日止，共18次到云南纳西女王永生花科技有限公司（曾用名：云有限公司）进行安全生产检查，共下达6次停工通知书，2次责令改正通知书、10次安全检查记录，针对其未办理问题多次指出并要求其尽快办理相关手续，其中2023年5月17日，北城街道办事处曾下达责令改正通知书，内容大量甲醇液体未采取有效管控措施，无安全生产许可证，管理人员不具备相关专业知识，要求该公司限期整改法定代表人徐*程签字确认。

（二）农业农村部门

经核实，该公司产品为鲜花初加工，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）标准，属于农产品初加（国民经济行业分类代码为0514），属于农业行业。按照国务院安全生产委员会印发的《国务院安全生产委员会生产工作任务分工》（安委〔2020〕10号）、《玉溪市安全生产委员会关于印发玉溪市市直有关单位安全生产工作须知》（玉安发〔2021〕7号）、《玉溪市红塔区人民政府办公室关于印发红塔区直有关单位安全生产工作职责任（玉红政办通〔2021〕10号）文件要求，农业行业安全生产工作由农业农村局负责指导监管。经调查，红塔区企业进行过安全生产监督检查。

（三）应急管理部门

红塔区应急管理局曾于2022年5月20日到该公司进行现场检查。针对该公司存在的“存放使用大量甲醇”“无案、消防、安全、环评等手续”、“无规章制度、操作规程，企业主体责任落实不到位”等问题，提出了其应及时补办手续，在手续补办期间加强对浸泡车间、烘干房、包装车间等场所安全管理，完善安全管理规章制度和安全生产知识教育培训，组织开展应急救援和消防演练，加强巡检巡查，防止有跑、冒、滴、漏现象发生，发现问题。检查文书经公司法定代表人徐*程签字确认。

（四）市场监督管理部门

红塔区市场监督管理局作为该公司营业执照发放机关，通过对登记档案核查，该企业设立登记、变更登记形式，红塔区市场监督管理局依法作出的准予登记程序合法。截至2023年5月19日，该公司登记状态为“已成送至2021年度，2022年度年报尚未报送（法定截至报送时间为2023年6月30日）。该公司成立至今在“双随机、一公开”检查库中，未被随机抽为检查对象。红塔区市场监督管理局未对该企业进行过检查。

（五）玉溪市红塔区消防救援大队

由于该厂房根据《中华人民共和国消防法》不属于公众聚集场所，因此该厂房的建设、使用均不需要到红塔区消防救援大队进行行政审批，在走访调查了解中，该厂房存在一定程度的违规建设问题，按《中华人民共和国消防法》《云南省消防监督检查规定》相关规定尚未达到列入大队“双随机、一公开”检查库的要求，同时也未在其他形式的各类检查中，未被随机抽为检查对象。红塔区消防救援大队未检查过该场所，对该场所的情况并不掌握。

（六）环保部门

玉溪市生态环境局红塔分局未接到过该公司办理环保相关手续的申请，未为该公司办理过相关环保手续。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

事故发生后，事故调查组通过对该起事故的全面调查，在上述事实的基础上，对该事故的责任划分和处理

（一）不予追究责任人员

云南纳西女王永生花科技有限公司谢*文、吴*彬安全意识淡薄，不具备基本的安全常识，违章冒险作业，直接责任，鉴于其在事故中死亡，责任不予追究。

（二）建议追究刑事责任人员

1.徐*程，云南纳西女王永生花科技有限公司法定代表人，男，汉族，身份证号为352601197909****，住王永生花科技有限公司员工宿舍，徐*程未办理完成相关手续，擅自组织开展不具备安全生产条件的生产经营行为，未履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位安全生产工作；组织员工进行无安全生产条件的危险作业行为；未健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全隐患并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；对事故负有重要领导责任，涉嫌重大责任事故罪，建议司法机关追究其刑事责任；

2.徐*兴，云南纳西女王永生花科技有限公司技术厂长，男，汉族，身份证号为352601197504****，家庭住址为岩市新罗区万安镇，徐*兴违章指挥，组织谢*文、吴*彬进行无安全生产条件的危险作业行为，对事故负有重要领导责任，涉嫌重大责任事故罪，建议司法机关追究其刑事责任。

（三）对事故责任单位和责任人员的行政处罚建议

云南纳西女王永生花科技有限公司安全生产主体责任不落实，对作业现场安全检查、督促不足；现场安全保障措施不足；安全教育培训工作开展不到位；在生产过程中未明确安全生产管理机构及人员，未建立完善的无危险作业审批、监护制度；对事故负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十条、第二十八条第一款、第四十四条第一款的规定，违反了《危险化学品安全管理条例》第二十八条的规定，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定建议由红塔区应急管理局对云南纳西女王永生花科技有限公司

（四）其他处理建议

1、北城街道办事处履行职责不到位，对辖区内未办理完成相关手续，不具备安全生产条件就擅自组织生产经营，安全监督检查流于形式，多次检查发现问题均未彻底解决，导致企业长期带病生产经营，建议纪检监察

办事处进行追责问责。

2、红塔区农业农村局作为行业主管部门，履行本部门行业安全生产管理职责不到位，未对云南纳西女王王进行安全生产监督指导检查，建议纪检监察机关对红塔区农业农村局进行追责问责。

3、红塔区应急管理局指导协调、监督督促有关部门（单位）开展安全生产监督管理工作不到位，建议区委、区政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任不落实。云南纳西女王永生花科技有限公司主要负责人未按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定，履行企业主要负责人职责，未建立健全安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员，未健全并管理制度，未按照要求开展隐患排查整治；无包括危险作业审批、监护制度在内的各项安全管理规章制度，不件；

（二）企业管理者和员工安全意识淡薄。云南纳西女王永生花科技有限公司主要负责人不具备与本单位所动相应的安全生产知识和管理能力，缺乏基本安全常识；未履行生产安全培训职责，导致员工生产安全意识淡安全常识；

（三）监管部门对企业安全监管不到位。辖区街道及相关管理部门在日常管理过程中履职不到位，在该企项审批等手续且不具备安全生产条件的情况下，未严格制止其生产经营行为；监督检查流于形式，多次检查决，导致企业长期带病生产经营；整改处理仅停留在企业上报书面整改报告上，工作不深不细，处理不到位。

七、整改要求及防范措施

（一）云南纳西女王永生花科技有限公司立即停止生产并予以取缔，由当事人对厂房、设备等设施进行拆患的生产原料按相关规程处置，消除安全隐患。

（二）全区各乡（街道）要立即召开会议通报事故情况，立即开展大检查，重点针对辖区内闲置厂房、养等场所进行排查，分门别类建立清单台账，全面摸排辖区内未经审批设立或相关手续不全、不具备安全生产条黑作坊并坚决予以打击取缔；全面摸排辖区内未经审批设立或相关手续不全经营、生产、储存醇类化学品的企全生产法治秩序。

（三）区属各部门要全面通报该起事故情况，进一步明确各级各部门行业安全管理工作职责，要按照“管行业业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，切实强化履职担当，坚决避免安全生产履职不到位、管环节、对非法违法行为打击不力等问题的发生；要“全覆盖、无盲区”进行摸排排查、集中整治，全面排查涉及生经营等环节的非法、违法行为并予以严厉打击，加大打非治违的工作力度，保护人民生命财产安全不受侵害。

（四）区应急管理局要进一步加强指导协调、监督检查区级有关部门和各乡（街道）安全生产工作，对日生产问题隐患的企业，按照安全生产工作职责任务分工，及时通报有关行业主管部门和所属乡（街道）加强安各行业管理部门要紧盯道路交通、建筑施工、消防、危化品、商贸制造、燃气、特种设备等重点行业领域，强切实查找安全监管工作存在的漏洞和问题，认真组织开展安全生产隐患整治工作，认真修订完善专项整治的工步细化工作措施，推动安全生产专项整治工作走深走实走细，确保整治工作收到真正实效。要突出监管行业领点部位和监管工作中存在的薄弱环节，督促监管执法人员进一步强化履职尽责，坚持依法依规，对标对表，从查工作，坚决防止出现执法失之于宽、失之于软的现象。对检查中发现的各类问题隐患，要严格督促企业落实违法违规行为的，要依法予以查处。对排查出来的重大事故隐患，要采取分级挂牌督办等方式督促事故责任单患，对各类非法违法生产经营行为要坚决依法查处取缔。

（五）各级各部门要加强值班值守，做好应急处置准备。严格执行领导干部带班、关键岗位24小时值班制制度；紧盯安全生产重大风险，认真分析本辖区、本行业领域各类危险因素，加强安全风险研判会商，强化应确保一旦出现险情，能够快速反应、果断处置、科学施救。

（六）全区生产经营单位要汲取事故教训，立即开展安全大检查。制定完善并严格落实各项安全管理规程及安全保障技术措施，做好安全技术交底，严格检查验收；要切实做好安全生产教育培训工作，确保做到员覆盖、管理人员安全专项培训全覆盖，不断提升从业人员安全防范意识以及参与安全生产的主动性和自觉性，制生产安全事故的发生。


二〇二三年七月十七日



云南省政府
网站曝光台

主办：玉溪市红塔区人民政府 承办：玉溪市红塔区人民政府办公室 政务热线：0877-2012345 网站地图

运行维护：玉溪市红塔区网络应急服务中心 网上有害信息举报电话：0877-6130826



网站标识码：5304020009 备案号：滇ICP备05004767号-1



滇公网安备 53040202000238号



网站支持IPv6