

柯桥区马鞍街道绍兴宇华印染纺织有限公司 “1·1”一般物体打击事故调查报告

绍兴市柯桥区人民政府事故调查组

2025 年 11 月

2025 年 1 月 1 日，位于绍兴市柯桥区马鞍街道的绍兴宇华印染纺织有限公司内发生一起物体打击事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约为 136 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规，2025 年 3 月 24 日，经绍兴市柯桥区人民政府同意，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会为成员单位的绍兴宇华印染纺织有限公司“1.1”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问，查阅资料等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故的性质和事故责任，提出了对责任单位及责任人的处理建议，总结事故教训，提出了防范和整改措施建议。

事故调查组认定：绍兴宇华印染纺织有限公司“1.1”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生单位基本情况

绍兴宇华印染纺织有限公司，于 1999 年 7 月 12 日成立，注册资本伍仟万元整，地址：绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路 5188 号，统一社会信用代码：913306217161832524，法定代表人赵金星，总经理徐林杰（系赵金星儿子），经营范围：

纺织品印染加工；生产、加工针织纺品、绣花制品、服装；自营进出口业务，共三个生产车间，其中一车间为公司印花车间。

位置见图 1。

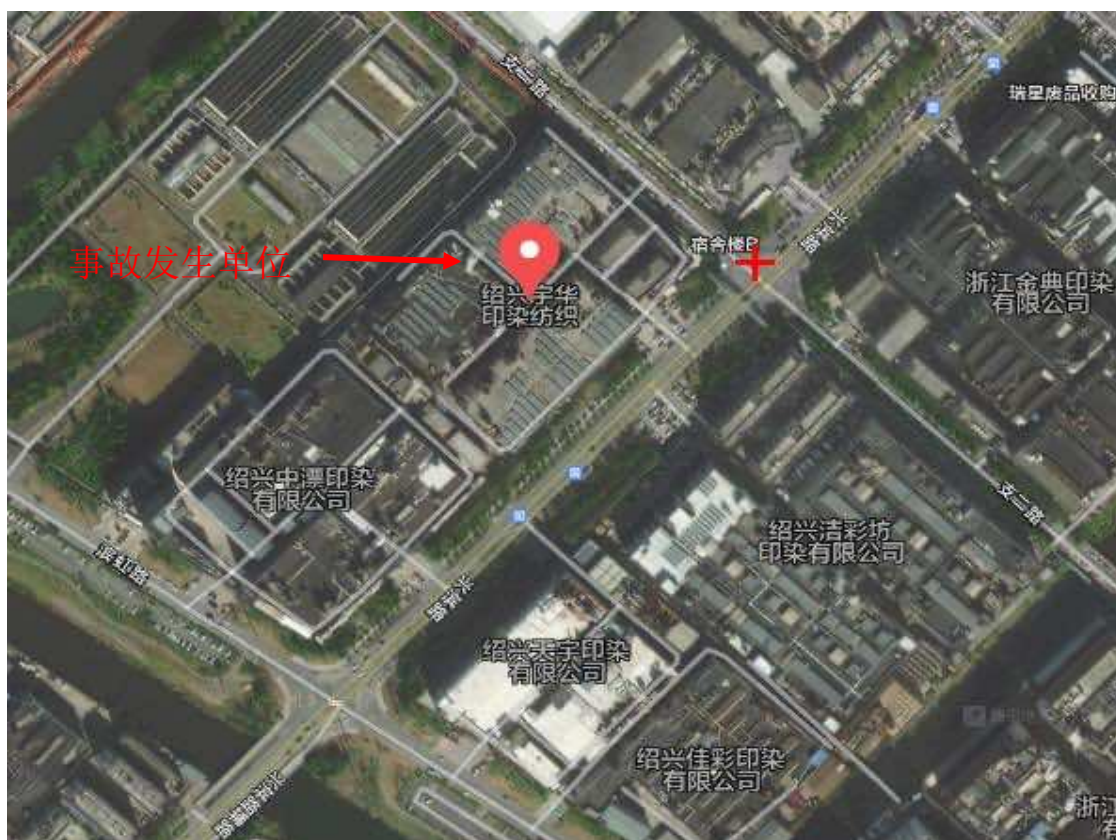


图 1 事故发生单位地理置图

（二）事故发生经过和救援情况

2025 年 1 月 1 日 15 时 35 分左右，绍兴宇华印染纺织有限公司一车间白胚堆放区域内，翻布工张久永根据当日派发的数码工艺流程卡要求，推一辆空布车，到白胚堆放区 C6 号捆包白胚布堆处取布。张久永站在布堆和空布车之间，直接在布堆站立拿取方便的位置，从布堆中间已拆散的捆包中抽出几匹白坯布，转身放入布车，布堆顶部的一捆白胚布捆包，因布堆松动失去平衡后滚落，张久永背对白胚布堆，未能及

时发现和躲避，被砸中背部，同时身体受砸击后前倾，前胸撞击到布车的金属边框，受到砸击和撞击的张久永靠着布堆瘫坐在地上。一车间计划部负责人傅国法路过看到后上前询问情况，同时呼喊了正在附近巡视的公司安全科经理沈龙过来一起查看，当时张久永仍有意识，但口语不清，一车间车间主任姚斌随后赶到现场并询问情况，立即派傅国法同公司驾驶员开车送张久永前往绍兴市中心医院马鞍分院治疗，16时40分左右由马鞍分院由120转至绍兴市中心医院抢救，当日18时左右终因伤势过重，抢救无效死亡。

（三）事故应急处置评估情况

经复盘评估认为，事故发生后，宇华印染迅速组织人员送伤者到医院抢救、拨打110等，应急响应及时，处置行动迅速。

（四）事故造成的初步估计的直接经济损失

张久永，男，1967年5月9日出生，安徽省临泉县陶老乡陶老村人，系绍兴宇华印染纺织有限公司一车间翻布工，在本次事故中死亡。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，初步估计直接经济损失约为136万元。

（五）事故发生后经济赔偿情况

事发后经绍兴市公安局柯桥区分局马鞍派出所调解，绍兴宇华印染纺织有限公司与死者家属达成赔偿协议，赔偿死者家属共计人民币136万元。

（六）现场勘查情况

1. 事故发生点位，事故发生现场位于绍兴宇华印染纺织有限公司一车间（印花车间）一楼白胚堆放区内 C6 标位处（位置见图 2）。



图 2 事故发生车间及事故发生点位图

2. 车间布局情况，绍兴宇华印染纺织有限公司一车间（印花车间）单层面积约 8000 平方米，白胚堆放区设置于车间一楼中间区域，堆放面积约 1000 平方米，与两侧生产区域设置 2.3 米高的实墙分隔，左侧为前处理脱水、烘干区域，右侧前处理定型区域。

3. 白胚布堆放及白坯布捆包情况，车间内的白胚布捆包堆放于白坯布堆放区域内疏散通道两侧，相互挤压不规则堆高，高度错落不一，最高处堆放至 2 米左右。现场勘查时 C6 标位，与事故发生时视频监控比对，白胚布堆放高度基本一致，堆放高度约 2 米（见图 3）。白胚布捆包每捆长 0.9 米、宽 0.75 米、高 0.04 米左右，重约 100kg。

4. 布车情况，布车是车间内翻布工搬运布料使用的运输工具，为铁质金属材料框架，塑料材质车斗，长 2.2 米、宽

1.3 米、高 1 米，布车各底边中部均设置一个固定滑轮，车斗长底边中部处滑轮直径 20 厘米左右，短底边中部处滑轮直径 12 厘米左右，方便前后扶手微抬可三轮推行前进或后退，但不能依靠滑轮左右平行推动，长边受撞击时反作用力极大(见图 4)。



图 3 白胚仓库 C6 号捆包白胚布堆处



图 4 搬运布料使用的布车

（七）死亡原因分析

事故调查组调阅了绍兴市中心医院的病历资料，根据病历资料记载，主诉：胸腹部挤压意识丧失 90 分钟，现病史：约 90 分钟前患者在厂里被重物压伤，胸腹部挤压伤，无自主意识，滨海医院抢救现场判断呼吸心跳停止，给予气管插管，心肺复苏，120 转中心医院继续抢救，院前 120 心肺复苏到院，急救送入院，未见抽搐，无呕吐。体格检查脉搏：0 次/分，呼吸：0 次/分，血压：无法测量，无自主意识，刺激无反应，口唇皮肤粘膜紫绀，双侧瞳孔散大，固定。颈动脉搏动未触及。口鼻无气流，胸廓无起伏，胸廓塌陷，腹膨。肢端苍白，无血运，四肢瘫软。诊断信息：1.呼吸心跳骤停；2.胸部损伤；3.腹部损伤。根据上述资料，结合现场人员口供，综合分析判断张久永死亡原因为胸部损伤、腹部损伤、呼吸心跳骤停。

二、事故直接原因

事故调查组通过事故现场勘验、调取视频监控、调查询问等方式，综合分析认定事故直接原因为：张久永安全意识淡薄，违反车间翻布安全管理制度，在布堆处取布时没有由上往下拿取，而从中间抽取，破坏了布堆平衡，导致顶部白胚布捆包松动滚落，对其造成砸击和撞击，胸腹部受挤压，终因伤势过重抢救无效，导致其死亡。

三、事故单位主要问题

绍兴宇华印染纺织有限公司

1. 未严格落实员工安全教育培训。未严格教育和督促一

线员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，作业前未将翻布工岗位的危险因素、防范措施进行安全交底，督促员工严格执行翻布安全管理制度，对从业人员日常安全教育不足，安全生产教育培训不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定¹。

2. 未及时采取措施消除事故隐患。对一车间白胚布堆放区域疏于管理，白胚布捆包在通道两边随意堆放，相互挤压叠高不便提取，虽已制定翻布安全管理制度，取布要求由上往下，高度超过 1.8 米需要使用叉车配合作业，但白胚布堆放区现场无 1.8 米高度标识，无丈量工具，也无专人监护管理，导致违章作业时有发生，未采取实质性整改措施，日常隐患排查管理流于形式，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定²。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

张久永，绍兴宇华印染纺织有限公司翻布工，违反公司翻布安全管理制度，违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，免于追究其责任。

（二）建议追究行政责任单位及责任人员

浙江宇华印染纺织有限公司，未严格落实企业安全生产主体责任，现场作业安全管理混乱，安全风险辨识不全，员

¹ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

² 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

工安全教育培训不实、隐患排查整治不彻底,对事故发生负有主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项³的规定,对事故发生负有主要责任,建议由区应急管理局依法对其作出行政处罚。

徐林杰(绍兴宇华印染纺织有限公司总经理)作为公司实际负责人,全面负责公司安全生产工作。未依法履行主要负责人职责,未督促落实公司的规章制度与操作规程,组织实施安全教育培训不到位,组织本公司安全生产隐患排查整治不力,对事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(二)、(三)、(五)项⁴的规定,对本次事故发生负有主要领导责任,建议由区应急管理局依法对其作出行政处罚。

六、事故防范措施建议

(一) 严格落实管理,抓好教育培训。绍兴宇华印染纺织有限公司要强化安全生产主体责任,坚持全员安全生产教育培训“严规范、高标准”,杜绝“走过场”。要确保全员熟练掌握安全生产规章制度和岗位操作规程,努力提高专业知识水平和操作技能,扎实做好安全技术措施交底工作,明确作业现场危险因素和预防应急措施。同时加强应急演练,确保安全防范、应急处置、风险辨识工作落实到位。

3 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项 发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

(一) 发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款;

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(二)、(三)、(五)项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

(二) 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;

(三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;

(五) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;

（二）提高思想认识，加强组织领导。全区各镇街、各部门要严格落实安全生产工作“官行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，严格落实监管责任，切实把安全生产责任落实到生产经营的各个环节、每个岗位中，真正的做到安全责任到位、安全责任到人，“横向到边，纵向到底”的安全生产责任体系。

（三）强化风险排查，确保隐患闭环。要围绕“除险保安”行动，深入开展风险隐患大排查大整治，尤其是要强化重点领域的整治行动，认真分析作业现场可能存在的风险因素，利用数字化手段，及时消除事故隐患，确保隐患闭环管理。同时要加大执法检查力度，在检查中发现企业安全生产主体责任不落实、日常安全管理不到位、作业现场违规违章等行为，坚决从严查处，从严打击，以强硬手腕避免类似事故再次发生。