

宝安新安海雅缤纷城一楼 L149 号皮氏咖啡店 装修工程“7·18”一般触电事故调查报告

2025 年 7 月 18 日，新安街道海雅缤纷城一楼 L149 号皮氏咖啡店装修工程项目工地发生一起触电事故，造成 1 人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房和城乡建设局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安新安海雅缤纷城一楼 L149 号皮氏咖啡店装修工程“7·18”一般触电事故是一起因施工现场存在用电事故隐患、施工现场安全管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位概况及工程相关概况

1. 事故发生单位概况

（1）涉事商铺装修工程施工单位：上海建善建筑装饰工程有限公司（以下简称上海建善公司），法定代表人：杜某龙，公司统一社会信用代码：91310116774318311C，企业类型：有限责

任公司，注册地址：上海市金山区金山卫镇松金公路1793号60-4，成立日期：2005年4月22日，经营范围：建筑装修装饰工程施工。资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程专业承包二级。

（2）海雅缤纷城招商运营管理单位：深圳市海雅缤纷城商业有限公司（以下简称海雅缤纷城商业公司），法定代表人：吴某金，公司统一社会信用代码：914403005598917720，企业类型：有限责任公司，注册地址：深圳市宝安区宝城五区宝民路海雅缤纷城商业中心（建安一路99号海雅广场）负1-5层部分（办公场所），成立日期：2010年8月12日，经营范围：商业零售、餐饮配套等。

2. 事故相关单位概况

涉事商铺承租单位：皮氏咖啡（深圳）有限公司（以下简称皮氏咖啡公司），法定代表人：张某龙，公司统一社会信用代码：91440300MA5GTLBH53，企业类型：有限责任公司，注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场5层501-10，成立日期：2021年6月3日，经营范围：餐饮服务、小餐饮、食品销售等。

3. 事故工程相关概况

新安街道海雅缤纷城产权所属单位为深圳新安湖实业有限公司（以下简称新安湖公司），2013年7月份，新安湖公司与海雅缤纷城商业公司签订了《房屋租赁合同》，合同约定将海雅缤纷城出租给海雅缤纷城商业公司用于开办商场、百货及办公，海雅缤纷城商业公司具有自主经营权，可自行安排经营方式，并具

体负责海雅缤纷城的安全管理等工作。

2025年5月9日，海雅缤纷城商业公司将新安街道海雅缤纷城一楼L149号商铺（以下简称涉事商铺）出租给皮氏咖啡公司用于经营餐饮，并签订了《租赁合同》。涉事商铺交付给皮氏咖啡公司时为毛坯状态（为上家商铺退场后恢复），并在商铺上方楼板位置保留了原有的消防喷淋管线、空调冷凝管、风管、金属固定架，以及1根从涉事商铺北墙穿过为相邻的商铺供电的黑色电缆线（以下简称涉事电缆线）。

2025年7月1日，皮氏咖啡公司将皮氏咖啡深圳海雅缤纷城店装修工程（以下简称涉事工程）发包给上海建善公司组织施工，并签订有《门店装修总包协议》，工程施工内容主要包括商铺墙面、地砖、天花吊顶装修施工及给排水、强弱电安装等，上海建善公司任命张某为该工程项目负责人。7月2日，皮氏咖啡公司申请办理涉事工程施工登记事宜后，于7月8日取得该工程的《小散工程（限额以上）备案登记表》；同日，上海建善公司安排作业人员顾某康、杨某进、黄某福、蒲某等人入场施工。

（二）事故相关单位安全管理情况

1. 上海建善公司安全管理情况

（1）相关人员情况

张某，涉事工程项目负责人，全面负责涉事工程的日常管理工作。

蒲某（死者），公司临时雇请的电工，负责涉事工程电气安装等工作，已取得特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业）。

顾某康、杨某进、黄某福，均为公司临时雇请的工人，负责涉事工程施工等工作。

（2）安全管理状况

上海建善公司有为作业工人提供劳动防护用品；在工人入场施工前有进行过简单的口头安全教育及提醒工人施工时按要求佩戴、使用劳动防护用品。

2. 海雅缤纷城商业公司安全管理情况

（1）相关人员情况

吴某金，公司法定代表人，全面负责公司的日常管理与运营等工作。

王某旭，公司工程经理，负责商场电气设施设备运行、维护保养等工作。

王某刚，公司装饰主管，负责商场商铺装修、交付及施工巡查等工作。

（2）安全管理状况

海雅缤纷城商业公司有定期（每月）对商场电井、电箱内开关进行检查和高温排查及委托第三方对电梯等特种设备进行维护保养；有提醒和协助商铺承租方落实装修工程备案工作及对入场装修施工单位进行资质审核；与商铺承租方签署有《商铺交付表》（涉事电缆线未包含在交付范围）；对涉事工程有安排人员每天进行巡查检查等工作，提供了涉事工程日常巡检记录、照片等材料。

3. 皮氏咖啡公司安全管理情况

（1）相关人员情况

毛某伟，公司工程经理，负责涉事商铺入场装修施工管理及门店维护等工作。

（2）安全管理状况

与上海建善公司签有《门店施工工程框架协议》，在协议中约定了各自的安全生产管理职责；涉事工程开工过程中有告知施工单位安全注意相关事项及到施工现场查看施工情况等，提供了《进场安全总交底》《临时用电安全技术交底》等资料。

（三）事故发生经过

2025年7月18日7时许，上海建善公司员工顾某康、杨某进、黄某福、蒲某（死者）等人来到涉事商铺施工现场进行装修工作。开工后，工人杨某进、黄某福负责装修现场木工类施工作业，蒲某则站在门式脚手架作业平台上进行墙体钻孔作业（用于安装敷设电源线路的金属桥架）。8时许，蒲某在安装金属桥架过程中突然坐在脚手架的架子上，身体则斜靠在侧面的墙体上，人已失去意识（详见图1）。



图1 现场模拟死者事发后状况照片

（四）事故现场情况

1. 事故发生地位于宝安区新安街道新安湖社区海雅缤纷城一楼 L149 号商铺皮氏咖啡店装修工程项目工地（详见图 2）。



图 2 涉事商铺照片

2. 经现场勘查，涉事商铺施工现场摆放有角向磨光机、电钻、门式脚手架、金属桥架、吊顶龙骨、副骨等作业工具和施工材料；事发点位于事故装修施工现场西北角的门式脚手架位置作业平台位置上，该脚手架作业平台距离吊顶金属架体平面约 1.3 米，在吊顶金属架体上方安装有风机盘管、红色喷淋管、空调冷凝管、金属固定架，以及敷设有 1 根带有包塑金属波丝纹管护套（金属护套）的黑色电缆线（涉事电缆线）（详见图 3、图 4）。

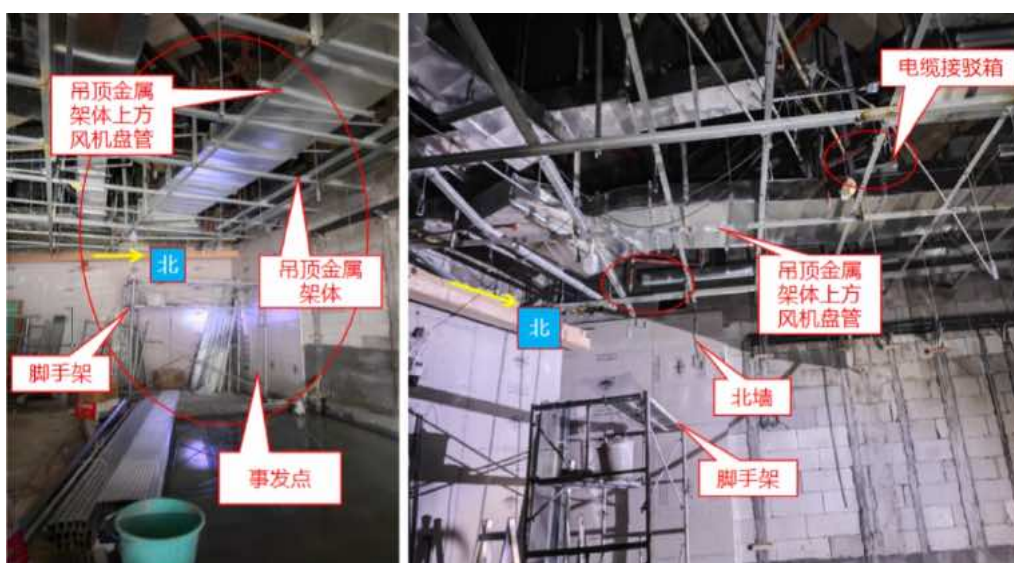


图 3 事故现场照片

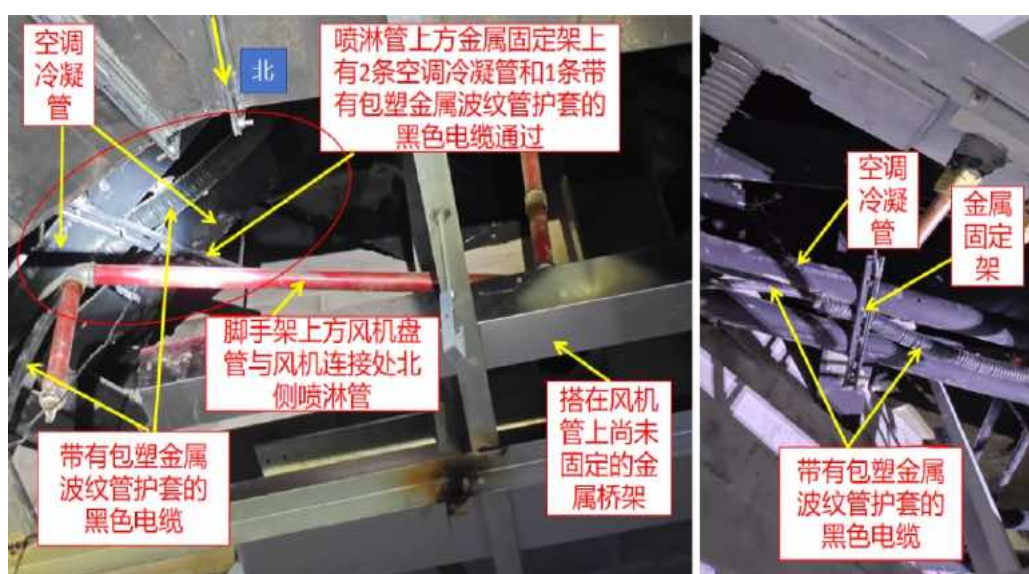


图 4 涉事电缆线周边区域情况照片

3. 经现场勘查，涉事电缆线从商铺北墙穿过，再从距离吊顶金属架体平面约 0.8 米的金属固定架上通过，最后敷设至风机盘管上的相邻商铺电缆接驳箱；涉事电缆线通过的金属固定架的东侧吊顶金属架体上摆放有未固定安装的金属桥架（详见图 5）。



图 5 涉事电缆线走向及接驳情况照片

4. 在事故现场通过试电笔验电，测得涉事电缆线金属固定架及其包塑金属波纹管护套均带有危险电压（详见图 6）。



图 6 事故现场试电笔验电情况照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者蒲某，男，34，四川省万源市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币 150 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即将蒲某从门式脚手架上抬至地面并拨打 120 急救电话，约 10 分钟后，120 医护人员赶到立即对蒲某进行抢救，后其经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，新安街道办事处、辖区派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，新安街道办积极组织协调善后工作，善后处置过程中死者家属情绪稳定，涉事单位与死者家属已达成赔偿协议，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问及检测鉴定，认定事故直接原因是：涉事电缆线内包裹黄色绝缘胶布的电源线因其绝缘胶布破损致使电源线金属导体裸露，套在电缆线上的金属护套与该裸露金属导体接触，加之该金属护套未设置接地，导致金属护套表面及与其接触的金属物体均带危险电压。涉事工人蒲

某站在脚手架作业平台上进行金属桥架敷设作业时，身体触碰到带危险电压的金属护套或与其接触的金属物体形成回路，造成本起触电事故。

（一）直接原因分析

1. 涉事电缆线内包裹黄色绝缘胶布的电源线因其绝缘胶布破损，导致带 220V 危险电压的电源导线铜导体外露，从而致使套在涉事电缆线上的金属护套带有 220V 危险电压，构成了触电环境。

2. 涉事电缆线的金属护套（包塑金属波纹管）未设置接地，当电缆线绝缘层破损发生漏电时，导致金属护套及与其接触的金属物体均带有危险电压，存在触电风险。

3. 涉事工人进行金属桥架安装作业前未辨识到吊顶金属架体上方布局复杂的管线及电源线路或与电源线接触的金属物体存在触电风险，在作业过程中触碰到带危险电压的涉事电缆线金属护套或与其接触的金属物体，导致发生触电事故。

（二）事故相关鉴定情况

1. 经深圳市惠诚天下安全检测技术有限公司现场勘查鉴定：

（1）当控制涉事电缆线的电源开关处于合闸通电状态、涉事商铺电源总开关处于断电状态时，测得涉事电缆线的包塑金属波纹管护套及与其接触的金属固定架带有 220V 危险电压。

（2）将涉事电缆线拆下勘查结果如下：将涉事电缆线拆下后，破开其金属护套可见该电缆线内共有 5 组电源导线，该电缆线其中一段有一处约 0.3 米的接头，该接头处的 5 组电源导

线分别采用黄色、绿色、红色、蓝色和黑色绝缘胶布包裹；其中包裹有黄色绝缘胶布的这组电源导线绝缘胶布有破损，电源导线铜导体外露；其余 4 组电源导线包裹的绝缘胶布虽然表面有划痕，但电源导线铜导体未裸露。（详见图 8、图 9）



图 8 涉事电缆线去除金属护套后情况照片



图 9 涉事电缆线内一组电源线的绝缘胶布破损照片

（3）经勘查，涉事电缆线的金属护套（包塑金属波纹管）

未设置接地，不符合《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）第 12.2.2 条中第 7 款“交流电力电缆的金属护套应接地”的规定。

结论：涉事电缆线内电源线的绝缘层破损导致金属导体裸露，裸露的金属导体与金属护套接触，导致未接地的金属护套及与其接触的金属物体带危险电压；涉事工人在作业过程中，其身体触碰到涉事电缆金属护套或与其接触的金属物体导致发生本起触电事故。

2. 广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴〔2025〕病鉴字第 0101 号）鉴定意见：被鉴定人蒲某系电击死亡。

（三）安全管理存在的问题

1. 上海建善公司安全管理存在的问题

（1）对涉事工程施工现场风险辨识不足，未对吊顶金属架体上方作业区域的电源线路及与其接触的金属物体进行风险辨识（验电），未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除施工现场吊顶金属架体上方作业区域涉事电缆线金属护套及与其接触的金属物体均带危险电压的事故隐患。

（2）公司项目负责人张某履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除施工现场吊顶金属架体上方作业区域涉事电缆线金属护套及与其接触的金属物体均带危险电压的生产安全事故隐患。

2. 海雅缤纷城商业公司安全管理存在的问题

(1) 公司对商场电气设备安全管理不到位，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除 L149 号商铺原有的涉事电缆线内电源线绝缘胶布破损导致其金属护套及与金属护套接触的金属物体均带危险电压、金属护套未接地的事故隐患。

(2) 公司主要负责人吴某金未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除商铺原有的涉事电缆线内电源线绝缘胶布破损导致其金属护套及与金属护套接触的金属物体均带危险电压、金属护套未接地的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

(一) 因在事故中死亡免予追究责任人员

工人蒲某进行金属桥架安装作业前未辨识到施工区域存在触电风险，在作业过程中触碰到带危险电压的涉事电缆线金属护套或与其接触的金属物体，导致发生触电事故，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

(二) 对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 上海建善公司项目负责人张某履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除施工现场吊顶金属架体上方作业区域涉事电缆线金属护套及与其接触的金属物体均带危险电压的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，

应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 海雅缤纷城商业公司主要负责人吴某金未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除商铺原有的涉事电缆线内电源线绝缘胶布破损导致其金属护套及与金属护套接触的金属物体均带危险电压、金属护套未接地的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

1. 上海建善公司对涉事工程施工现场风险辨识不足，未对吊顶金属架体上方作业区域的电源线路及与其接触的金属物体进行风险辨识（验电），未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故现场作业区域涉事电缆线金属护套及与其接触的金属物体均带危险电压的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 海雅缤纷城商业公司对商场的电气设备安全管理不到位，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除商铺原有的涉事电缆线内电源线绝缘胶布破损导致其金属护套及与金属护套接触的金属物体均带危险电压、金属护套未接地的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局

依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对属地安全监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事工程施工单位未认真落实施工现场安全监管工作，未辨识到施工现场存在的危险因素，也未严格落实隐患排查治理工作；入场作业前未对作业人员进行规范、有针对性的安全教育和培训。涉事商场运营管理部门对商场内用电设施安全管理不足，未做好商铺交付前的隐患排查工作。

七、事故整改和防范措施

（一）上海建善公司应吸取本起事故的深刻教训，加强对作业人员安全教育和培训，提高员工安全防范意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识；加强对施工现场的安全监管工作，进一步加大对施工现场的安全隐患排查力度，对查出的安全隐患要及时整改，并督促作业人员严格遵守施工方案及操作规程要求进行作业。

（二）海雅缤纷城商业公司应汲取本起事故的深刻教训，切实落实本单位安全主体责任，加大对商场的安全隐患排查力度；加强对入场施工单位的安全监管工作，定期进行相关安全检查，及时发现安全问题并督促整改，防范类似事故再次发生。

（三）区商务局应组织开展全区大型商超的事故警示教育会通报事故相关情况，并督促商超运营单位做好出租商铺交付前的

隐患排查治理工作。

（四）新安街道办应以此为戒，强化安全生产监督检查和执法工作，进一步加强对限额以下小型工程的安全监管，严格督促施工单位加强隐患排查治理，防范此类事故再次发生。