冕宁石龙“4·12”一般道路交通事故调查报告

来源：冕宁县应急管理局　　时间：2026-08-14 15:09

五通桥区万邦运输有限公司（以下简称万邦运输公司）一辆重型半挂牵引车（车牌号：川LA8929）途径国道108线2712Km+300m冕宁县石龙镇和平村一组地段时，发生一起一般道路交通事故，导致1人死亡，造成直接经济损失约64.3万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《冕宁县人民政府关于将生产安全一般事故调查处理权授权给县应急管理局的通知》（冕府发〔2019〕20号）有关规定，冕宁县应急管理局依法成立了由冕宁县应急管理局、冕宁县公安局、冕宁县交通运输局、冕宁县石龙镇人民政府、冕宁县总工会、乐山市五通桥区应急管理局等部门有关负责同志参加的冕宁县“4·12”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查。同时，邀请县纪委监委介入同步开展追责问责审查调查，邀请县检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过人员问询、资料查阅、现场勘验、调查取证和综合分析等，查清了事故经过、发生原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议、事故防范和整改措施建议。

经调查认定，冕宁石龙“4·12”一般道路交通事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位，驾驶员未按照操作规范安全驾驶、对路面动态观察不足导致的生产安全责任事故。现将事故调查情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

万邦运输公司，民营企业，法定代表人：钟伟，社会信用代码：91511112MA631NT543，注册地址：四川省乐山市五通桥区万邦运输有限公司，经营范围：道路货物运输等，成立时间：2017年3月16日。公司具有《道路运输经营许可证》，证书编号：乐字511112003132号，许可范围：道路普通货物运输，有效期：2024年8月1日至2028年7月31日。公司现有营运货车47辆。公司总经理钟伟、副总经理曹晓俊、安全科负责人王丽霞、车技科负责人李元梅、监控科负责人汪曼。

（二）事故车辆情况

重型半挂牵引车，车牌号：川LA8929，厂牌型号：陕汽SX4259XE4TLQ3牵引汽车；车辆识别代码：LZGJL4842SX042134；发动机号：G525C002523；出厂时间：2017年1月6日；核定载客2人，注册登记日期：2026年5月26日；机动车登记所有人：乐山市五通桥区万邦运输有限责任公司，实际所有人：胡同军，购买后挂靠万邦公司；车辆登记住址:四川省乐山市五通桥区冠英镇新街口村四组，检验有效期至2026年5月。车辆购有交强险和商业险，保险时间：2025年5月28日至2026年5月28日。

（三）驾驶人情况

胡同军，川LA8929号重型半挂牵引车货车驾驶人、实际所有人，男，56岁。驾驶证编号：511111********1716，准驾车型：A2，初次领证时间：2001年3月6日，有效期：长期有效；具有经营性道路货物运输资格，资格证号：511111********1716，2025年5月1日，胡同军与万邦运输公司签订《驾驶员聘用合同》，经核查，胡同军入职以来共有交通违法记录10条，均已处理。

（四）事故发生经过

2026年4月12日，万邦运输公司的驾驶员胡同军驾驶川LA8929重型半挂牵引车11时57分在峨眉龙池石膏厂装好石膏运送到凉山彝族自治州冕宁县泸沽水泥厂，沿108国道从冕宁县复兴镇方向至泸沽镇方向行驶，20时20分许在108国道2712Km+300m（后山分路口）与车辆方向左边至右边行走的行人金开强发生碰撞，造成金开强死亡。

（五）现场勘验情况

事故现场道路为108国道冕宁县复兴镇方向至泸沽镇方向（后山分路口），道路两旁均有商铺住户，天气晴，沥青路面、南北走向、路表干燥，该路段无道路交通标志、无道路隔离设施、路面标线和人行横道标识齐全，事发时为傍晚视线受限。

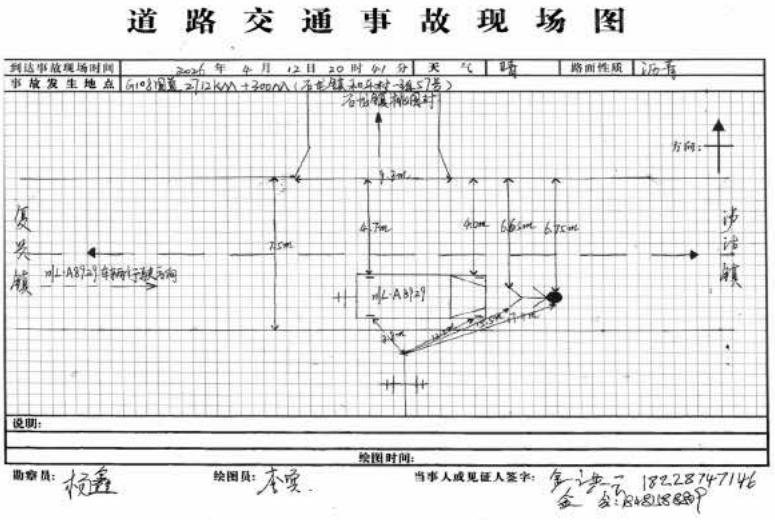


图1现场勘验图



图2 事故车辆

（六）人员伤亡情况

本起事故共造成1人死亡，直接经济损失64.3万元。死亡人员信息如下：

金开强，男，69岁，身份证号513433********2134，家庭住址：四川省冕宁县石龙镇和平村1组44号，工作单位：无，职业：务农，死亡原因：交通事故。

（七）事故发生单位安全管理情况

万邦运输公司制定了安全生产管理制度汇编，涵盖安全生产目标管理、安全会议、隐患排查治理、教育培训、费用提取使用、考核奖惩、车辆技术管理、车辆强制报废、卫星定位系统使用、安全值班、风险分级管控、职业健康、事故处置、应急救援、监督检查、驾驶员及车辆安全管理、业务操作规程及应急预案等制度，建立了全员岗位责任制和劳动防护用品管理制度。公司设立安全责任领导小组，任命钟伟为主要负责人，王丽霞、刘俊福为安全管理人员，明确了相关人员安全管理职责，主要负责人和安全管理人员均经培训考核合格并取得相应证书。

公司现有重型自卸货车22辆、重型半挂牵引车25辆，均建立“一车一档”，安装卫星定位系统，并购买了机动车商业保险、国内公路货物运输保险和机动车交通事故责任强制保险；其中川LA8929二级维护记录为2025年11月16日。

经查，公司在员工安全培训教育方面存在管理不规范问题：驾驶员胡同军聘用合同签订时间为2025年5月1日，岗前实际操作培训记录为2025年5月15日，但安全生产责任书、各类安全承诺书签订时间均为2026年1月，培训试卷为2021年度，入职时间与培训考试时间逻辑混

乱，反映出企业安全培训教育制度执行不到位，相关记录管理混乱，存在较大安全隐患。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接收及响应情况

20时21分，驾驶员胡同军拨打了110报警电话。

20时23分，驾驶员胡同军拨打了120报警电话。

20时27分，驾驶员胡同军将情况汇报公司。

20时41分，冕宁县交通管理大队直属二中队抵达现场。

22时04分，万邦运输公司向乐山市五通桥区交通运输局书面报送事故发生概况及驾驶员、车辆、北斗/GPS数据等。

22时55分，冕宁县公安局交通管理大队向冕宁县应急管理局报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，驾驶员立即在事故车辆后方放置三角警示牌，以防发生二次事故，及时拨打110、120电话报警。冕宁县公安局交通管理大队到达现场后对现场进行管控，开展事故现场勘查、取证工作。

（三）医疗救治和善后情况

冕宁县第二人民医院接警后立即派救护车辆、人员赶赴现场，到达现场后医护人员对金开强采取急救措施，因伤情过重，经抢救无效死亡，驾驶员胡同军现场支付丧葬费4.8万元用于火化死者遗体，7月15日经多方协调，双方达成赔偿协议并已支付完成。

（四）事故应急处置评估

此次事故，事故发生单位在第一时间进行救援和拨打急救电话，县交通管理大队及时处置，县应急管理局、县交通运输局收到报告后展开调查，应急处置得当，家属安抚工作迅速，未引起社会舆情和次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查，驾驶员胡同军未按照操作规范安全驾驶、对路面动态观察不足、操作不当是造成事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.万邦运输公司对车辆驾驶员安全培训教育存在缺失、流于形式、针对性差。

2.事发时正值夜晚，对向车辆灯光导致驾驶员有效视距大幅缩短，存在明显的视觉受限及判断失误问题。

四、责任单位存在的主要问题

经调查，万邦运输公司存在以下问题：

（一）未落实安全生产教育和培训制度[1]，未保证驾驶员熟悉驾驶安全生产规章制度和安全操作规程，未如实记录安全生产教育和培训内容及考核结果情况，安全教育落实存在缺失，万邦运输公司与胡同军的聘用合同签订时间为2025年5月20日，对胡同军的驾驶员岗前操作培训为2025年5月15日，但岗前培训考试时间为2021年。

（二）未采取技术管理措施及时发现并消除隐患，未如实记录隐患排查和治理情况并向从业人员通报[2]，万邦运输公司车辆、人员“一车一档”管理台账中未见川LA8929车辆隐患排查资料、驾驶员违章、违法、事故记录，也无相关违通报记录。未定期组织应急演练[3]，2025年应急演练计划为2次，实际开展1次，2026年至今未开展应急演练。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员

胡同军，万邦运输公司驾驶员，驾驶重型半挂牵引车行经路口未减速瞭望、操作不当引发致人死亡交通事故，已由冕宁县公安机关采取强制措施。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对责任单位的处罚建议

万邦运输公司，对本起事故负有主要管理责任。建议由冕宁县应急管理局依法依规给予行政处罚。

2. 对相关责任人员的处理建议

钟伟，男，群众，万邦公司法定代表人、总经理，负责公司全面工作。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、未实施本单位安全生产教育和培训计划、未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理预防机制、未督促、检查本单位的安全生产工作、未及时消除生产安全事故隐患[4]，对本期事故负有重要管理责任，建议由冕宁县应急局依法依规给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）半挂车自身风险大，安全行车不容侥幸心理

重型半挂牵引车自重高、行驶惯性大、制动距离长，车身盲区范围广，夜间道路光线不足，人车混行路段安全风险大幅上升。驾驶人须深刻吸取事故教训，在夜间行经国道村镇路口、分叉路口必须提前降速，交替切换远近光灯仔细扫视道路两侧，时刻留意横穿行人、非机动车；严格遵守限载规定，杜绝超载加剧制动负担，全程集中注意力，杜绝分心、麻痹大意，遇行人过路主动停车礼让。

（二）未落实企业主体责任，防范制度缺失酿事故

企业长期的安全教育缺位、隐患排查不全面、不彻底，导致驾驶员风险防范意识薄弱，不按安全操作规范驾驶，各类行车风险长期积压，最终酿成事故。企业要压紧压实安全生产主体责任，

全面补齐管理短板，常态化开展夜间行车、大型车辆盲区、路口避让行人专题安全教育，用事故案例强化驾驶员警醒；建立全覆盖隐患排查机制，每日落实车辆安全检修，24小时值守动态监控，定期抽查驾驶员行车行为，对超速、观察疏忽等违规行为从严处置，健全安全教育、车辆维保、动态监控、隐患整改全链条闭环管理，从源头消除安全风险。

七、事故防范和整改措施建议

（一）深化交通安全宣传教育，提升重点人群安全意识

一是针对国道边住户开展精准宣传，包括“不随意横穿马路、提前预防、夜间出行”等基本要求。二是加强夜间行车安全教育，教育驾驶人夜间行车必须降低车速、保持安全车距、全程开启前照灯，遇对向车辆远光灯时应减速靠右行驶。同时强调，夜间视距有限，切勿疲劳驾驶、分心驾驶。三是强化货运企业及驾驶员安全培训，运输企业要定期组织驾驶员学习操作规程，明确在岔路口、村庄等重点路段减速慢行，仔细观察，礼让行人，对违规行车的驾驶员，企业内部应建立处罚与再培训机制。

（二）深化企业主体安全责任，提升源头防范治理能力

各货运企业须牢固树立安全发展理念，坚决摒弃重经营效益、轻安全生产的错误导向，全面落实安全生产主体责任。完善常态化安全教育培训机制，规范车辆日常检修维护流程，强化车辆动态在线监控，构建从人员、车辆到线上监管的全流程闭环管理体系，从源头防范安全隐患。

（三）推动重点路段隐患排查治理，完善道路安全设施

一是开展国省道安全专项排查，由冕宁县交通运输局牵头，县公安局交通管理大队、县应急管理局等部门参与，对国道108线冕宁段及类似路段进行全面排查，重点检查路面标线是否清晰、反光标是否完好、路侧防护栏是否缺失、有无违规开口或占道施工等。二是增设减速设施与预警系统，在事故多发路段、村庄出入口、平面交叉口等处施划横向减速标线、震荡标线，设置“前方事故多发”警示牌。

（四）深化联合执法常态监管，提升路面管控震慑效能

冕宁县交通运输局、县公安局交通管理大队建立长效联动机制，开展货运道路常态化联合执法巡查。重点严查货车超载、违法改装、动态监控失效、驾驶员违规驾驶等违法行为，加大重点路段、重点时段检查频次，形成长效监管震慑，净化货运道路通行环境。

冕宁县应急管理局

2026年8月14日

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条　生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。