会泽银昆高速“7.29”一般道路交通事故调查报告

《会泽银昆高速“7.29”一般道路交通事故调查报告》经曲靖市安委办审核、县政府批复，现予以公布。

会泽县“7.29”一般道路交通事故调查组

2023年11月8日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
云南班邦客运服务有限公司 2
四川省泸州市泸县兴怡储运物流有限公司 3
（二）事故发生单位安全管理情况 3
云南班邦客运服务有限公司 4
四川省泸州市泸县兴怡储运物流有限公司 4
（三）车辆基本情况 4
云 AB89S9 小型普通客车 4
川 E72988 重型半挂牵引车 5
渝 DS252 挂重型集装箱半挂车 5
（四）事故当事人情况 6
李 X 6
廖 XX 6
杨 XX 7
严 XX 7
余 X 7
（五）事故发生经过 7
（六）事故现场情况 8
1.事故现场道路环境 8
2.地面痕迹 9
3.车体痕迹： 9
道路交通事故现场图 10
现场概览照 11

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 12
1.人员伤亡情况 12
2.直接经济损失情况 12
二、事故应急处置及评估情况 12
（一）事故信息接报及响应情况 12
（二）事故现场应急处置情况 13
（三）医疗救治和善后情况 13
（四）事故应急处置评估 14
三、事故原因分析 14
（一）直接原因 14
（二）间接原因 14
1、云南班邦客运服务有限公司 14
2、四川省泸州市泸县兴怡储运物流有限公司 15
四、责任划分及处理建议 15
（一） 对事故单位的责任划分和处理建议 15
1.云南班邦客运服务有限公司 15
2.四川省泸州市泸县兴怡储运物流有限公司 15
3.云南省交通投资建设集团有限公司曲靖管理处会泽分处 16
（二）对相关人员的责任划分和处理意见 16
1.李 X 16
2..王 XX 16
3..张 X 17
4.胡 XX
五、事故主要教训 17
（一）驾驶人交通安全意识淡薄 17

（二）企业安全生产主体责任落实不到位 17
六、事故防范和整改措施 18
（一）汲取事故教训，严把道路运输企业安全关 18
（二）落实主体责任，加强企业内部安全管理 18
（三）强化宣传教育，提升从业人员安全意识和安全技能 19
（四）学习法律法规，提高生产安全事故信息报送的时效性和准确性 19
（五）加强安全监管，切实防范道路交通事故 19

会泽银昆高速“7.29”一般道路交通事故调查报告

2023年7月29日16时20分，会泽县银昆高速公路K1805+700M处发生一起交通事故，造成1人死亡，2人受伤。直接经济损失约160万元。

事故发生后，副省长、省公安厅党委书记、厅长岳修虎作出重要批示：一是请曲靖市公安局按照“三同步”要求，全力做好伤者救治、原因调查、舆情监测和善后处置工作，重要情况及时报告；二是请从华同志高度重视，全力以赴减量控大；三是省道路交通安全领导小组有关成员单位对涉事网约车企业严肃约谈问责。市委副书记、市长李先祥，省公安厅副厅长张春泽，市人民政府副市长、市公安局党委书记、局长陈从华等领导同志也先后作出批示。

为深刻汲取事故教训，贯彻落实省市有关领导要求，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经会泽县人民政府批准成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县交通运输局、会泽运政所、县总工会、昆明市道路运输管理局盘龙分局、四川省泸州市泸县交通运输局等单位部门有关负责同志和人员参加的会泽银昆高速“7.29”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查

组”）。并邀请县纪委监委、会泽县人民检察院参加事故调查有关工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、检验鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，会泽“7.29”一般道路交通事故是一起因小型普通客车行驶至事故路段时，未与在同车道行驶中的前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离而发生追尾碰撞的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

云南班邦客运服务有限公司 该公司成立于20XX年，注册地址：云南省昆明市盘龙区XX路XX号，公司法定代表人：王XX，统一社会信用代码：9153XXXXMA6PMXXXX7，《道路运输许可证》号码：滇交运管许可盘龙字53010301XXXX号。《营业执照》核定经营范围：国际道路旅客运输；道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准），一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；旅客票务代理；票务代理服务；酒店管理；

餐饮管理；艺术品代理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四川省泸州市泸县兴怡储运物流有限公司 该公司成立于2017年5月，注册地址：四川省泸州市泸县XX镇XXX，公司法定代表人：何XX，统一社会信用代码：91XXXX21MA64AXXXX，《道路运输许可证》号码：川交运管许可泸字53XXX210XXXX1号。《营业执照》核定经营范围：普通货物运输、罐式运输、装卸服务、仓储服务(危险化学品除外)；物流信息咨询服务;工程机械设备租赁，脚手架租赁;研发、生产销售;通讯设备、五金制品、纸箱、塑胶制品、电子产品、家电、电线、电缆、自动化设备及配件;批发和零售，各类工程机械设备、机电设备、五金交电,电子产品建筑及装饰装修材料、煤炭、焦炭、燃料油(闪点高于60℃，不含成品油)，润滑油、矿产品及石油制品(危险化学品除外)、金属材料、化工产品(危险化学品除外)、橡胶、轮胎。(依法须经批准的项目，关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

云南班邦客运服务有限公司 根据公司提供《云南班邦客运服务有限公司安全管理体系》显示：公司实际控股人张X。法定代表人王XX，安全负责人胡XX，人事负责人李XX，车辆动态监控人员张X、张XX、李XX，车队长严XX；根据公司《一岗双责安全生产责任制》显示：安全生产领导小组组长胡XX，副组长张X，成员李

XX、张XX、张X、洪XX、陈XX、朱XX;根据公司提供的《公司简介》显示:法定代表人王XX,安全负责人胡XX,安全管理员张X,车辆动态监控员张X、张XX、杨XX、张XX、张XX、朱XX、管XX,车队长陈XX。公司有各类客运车辆82辆,驾驶员:88名,均持证上岗,公司管理人员15人,2人持有安全生产管理人员资格证,公司成立安全生产领导小组和安全生产管理机构,有安全生产规章制度,并建立了安全生产责任体系。

四川省泸州市泸县兴怡储运物流有限公司 根据泸县兴怡储运物流有限公司2023年1月3日《公司部门设置及负责人任职通知》(泸兴怡发[2023]3号)公司总经理何XX,副总经理梅X,安全科长孙X,车管科科长杨XX,财务科科长邹XX,行政办主任李XX,职业健康环保科长侯XX。建有《安全生产责任制度》《安全隐患排查治理制度》《应急管理制度》《安全生产费用提取和使用制度》《安全生产例会制度》《安全生产教育和培训学习制度》等安全生产管理制度。经调查,公司名下32辆货运车辆(其中3台车因未还贷款,被贷款公司收走),驾驶员29人,管理人员8人,其中持有安全管理相关资格证的有4人,分别是何XX、梅X、孙X、高XX。

(三)车辆基本情况

1.小型普通客车,车牌号:云AB89S9,为云南班邦客运服务有限公司所有。品牌型号为大通牌,车辆识别代号

LSKG*****XNA0XXXX4，外观尺寸为车长5490mm，宽1998mm，高2345mm，核载人数9人，于2022年9月21日在云南省昆明市公安局交通警察支队车辆管理所办理注册登记，检验有效期至2023年9月。《中华人民共和国道路运输证》证号：滇交运管盘龙字530XXXX64XX5，核定经营范围为县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运。

云南云通司法鉴定中心云通司鉴中心[2023]车鉴字第03186号关于云AB89S9小型普通客车《车辆安全技术鉴定意见书》鉴定意见：（1）该车发生事故时转向系功能有效。（2）该车发生事故时制动系功能有效。（3）该车发生事故时照明型号装置功能有效。（4）该车发生事故时行驶系功能有效。（5）未检见该车的机械故障。云南云通司法鉴定中心云通司鉴中心[2023]车速鉴字第01243号关于云AB89S9小型普通客车《车辆速度鉴定意见书》鉴定意见：云AB89S9号车发生事故时的行驶速度为98km/h。

2.1.重型半挂牵引车，车牌号：川E72988，车辆所有人为四川省泸州市泸县兴怡储运物流有限公司，登记住址：四川省泸州市泸县XX镇XXX，该车发动机号码为19XXXX57，车辆识别代号为LZXXXX。该车注册登记日期为2019年7月16日，检验有效期至2024年7月，投保于中国太平洋财产保险股份有限公司四川分公司，保险期限为2023年7月11日17时0分起至2024年7月11日17时0分止，保险单号为ACXXXXXX9W。

2.2.重型集装箱半挂车,车牌号：渝DS252挂,车辆所有人为罗安宏,登记住址:重庆市荣昌区XX路XX号XX幢XX单元X,车辆识别代号为LJXXXXX85。该车注册登记日期为2013年06月20日，该车检验有效期至2024年06月。

云南云通司法鉴定中心云通司鉴中心[2023]车鉴字第03187号关于川E72988号重型半挂牵引车、渝DS252挂重型集装箱半挂车《车辆安全技术鉴定意见书》鉴定意见:(1)该车发生事故时转向系功能有效。(2)该车发生事故时制动系功能有效。(3)该车发生事故时照明型号装置功能有效。(4)该车发生事故时行驶系不合格。(5)未检见该车的机械故障。云南云通司法鉴定中心云通司鉴中心[2023]车速鉴字第01244号关于川E72988号重型半挂牵引车、渝DS252挂重型集装箱半挂车《车辆速度鉴定意见书》鉴定意见:川E72988号、渝DS252挂号车发生事故时的行驶速度为56km/h。

（四）事故当事人情况:

李X,男,汉族,19XX年X月XX日生,住贵州省威宁彝族回族苗族自治县XX镇XX村XX组,持有证号为522XXXXX4，档案编号为5224XXXXX61的“C1”类机动车驾驶证（初次领证日期为2012年9月28日，有效起始日期为2018年9月28日至2028年09月28日,有效期限10年）。系云AB89S9小型普通客车驾驶人。

廖XX，男，汉族，19XX年X月X日生，住重庆市荣昌县XX街道XX组X号，持有证号为510XXXXXX30，档案编号为533302534539的“A2”类机动车驾驶证（初次领证日期为1999年12月16日，有效起始日期为2021年12月16日至长期）。系川E72988号重型半挂牵引车牵引、渝DS252挂重型集装箱半挂车驾驶人。

杨XX，女，汉族，19XX年X月X日生，住云南省昭通市昭阳区XXX镇XXXX社区XX组XX号，身份证号为532101XXXXXX2X。云南省会泽县公安司法鉴定中心（会）公（司）鉴（尸）字[2023]10号关于杨XX《交通事故尸体检验报告》鉴定文书：杨XX死亡意见为颅脑损伤死亡。

严XX，女、彝族，2000年2月19日生，住云南省昭通市昭阳区XX街道办事处XXX幢X单元XX室，身份证号为530602XXXX9。云南中平司法鉴定所中平[2023]司鉴字临床第0906号司法鉴定意见书鉴定意见：严XX损伤程度鉴定为重伤二级。

余X，女，汉族，19XX年X月X日生，住云南省昭通市昭阳区XX街道办事处XX社区XX村X号，身份证号为5321XXXXXX5482X。云南中平司法鉴定所中平[2023]司鉴字临床第0930号司法鉴定意见书鉴定意见：余X损伤程度鉴定为重伤一级。

（五）事故发生经过

2023年7月29日，云南班邦客运服务有限公司驾驶员李X驾驶云AB89S9小型普通客车经银昆高速公路由昭通向昆明方向行驶，16时20分行驶至银昆高速公路K1805+700M处时，其所驾车辆与四川省泸州市泸县兴怡储运物流有限公司廖XX驾驶的川E72988号重型半挂牵引车牵引的渝DS252挂重型集装箱半挂车发生追尾碰撞。造成云AB89S9小型普通客车乘车人杨XX经送医抢救无效死亡，云AB89S9小型普通客车乘车人严XX、余X受伤及云AB89S9小型普通客车、渝DS252挂重型集装箱半挂车不同程度受损的一般道路交通事故。

（六）事故现场情况

1.事故现场道路环境：事故现场位于会泽境内银昆高速公路K1805+700M处(西半幅车道内),该路段为南北走向的双向四车道全封闭高速公路，南至昆明，北至昭通。现场路段由北向南为上坡(i=2.5%)左弯(R=626)路段，该路面为干燥沥青路面，道路自西向东依次为高0.8米波形金属防护栏，宽2.7米的应急车道，宽0.2米的白色实线，宽3.7米的行车道，宽0.2米的白色虚线，宽3.7米的行车道，宽0.2米的白色实线，宽0.45米的路缘带，高1.2米的混凝土防撞墙。事故现场以北6800米处设有限制该路段由北向南行驶的小客车最高行驶速度为100km/h，其他车最高行驶速度80Km/h的禁令标志一块。

2.地面痕迹：无。

3.车体痕迹：（1）云AB89S9小型普通客车：①前部损毁，中心距地高103cm；②右前侧车门褶皱变形，面积为80cm×150cm，中心距地高120cm；③车顶部褶皱变形，前部边沿向车尾后移100cm,面积为186cmX70cm，中心距地高140cm。（2）渝DS252挂重型集装箱半挂车：①尾部左侧车门有碰撞痕迹，面积为73cmX77cm,中心距地高210cm,距左侧边沿34cm；②尾部保险杆向车辆前部弯曲，中心距地高90cm，距左侧边沿70cm；③左后侧挡泥板褶皱变形，面积为70cmX60cm，中心距地高122cm，距车辆尾部边沿128cm。

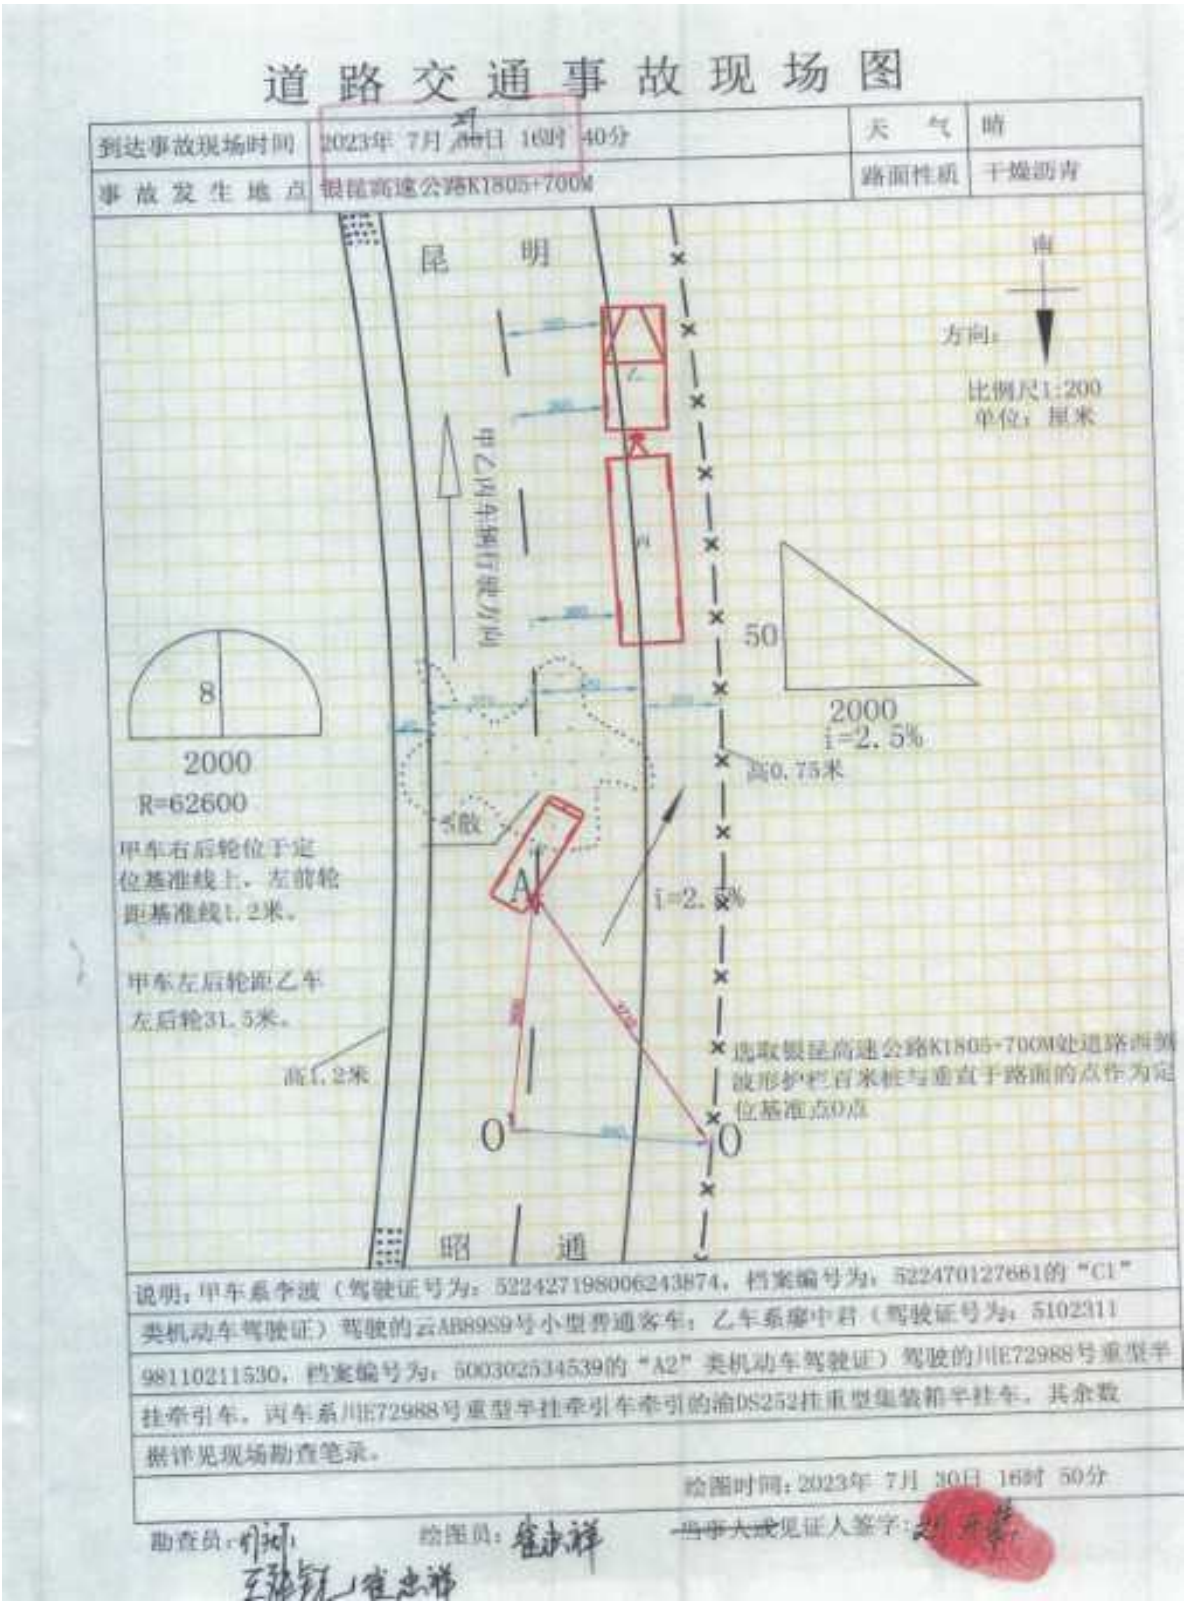


图 1 道路交通事故现场图



现场概览照（一）由北向南拍摄



现场概览照（二）由南向北拍摄

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，2人受伤。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失约160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年7月29日16时27分，会泽县公安局高速公路交巡警大队指挥中心接到县公安局110指挥中心转警称：银昆高速昆明方向K1805+700M处，两辆车相撞，有人员受伤，请出警处理，当事人已联系120和119。接警后，会泽县公安局高速公路交巡警大队指挥中心立即通过对讲机呼叫三中队传达警情，指令中队及时出警处置，同时及时向大队值班领导郭明昌报告并通过电话0874-5661766再次通知119、120前往现场救援。三中队民警崔忠祥、王建锐带领4名辅警于16时28分出警，16时40分到达事故现场，王建锐带领一名辅警对现场车辆进行先期管控，为避免二次事故发生，大队联系昭通交警支队水昭高速公路交巡警大队五中队在远端进行车尾管控。会泽县副县长、公安局局长陆继宏第一时间到会泽县公安局指挥中心统筹调度公安、卫健、应急、消防、高速公路管理处等部门开展救援处置工作，安排县公安局副政委徐天美带领民警崔忠祥以及3名辅警赶赴现场指挥开展

伤员救治、道路管控等工作，20:10分撤除现场，恢复道路通行秩序。7月30日凌晨2时许，曲靖交警支队副支队长王俊带领事故对策大队教导员丁崇兵、中队长杨尤能赶赴会泽指导事故处理工作。

（二）事故现场应急处置情况

2023年7月29日17时5分，会泽县人民医院救护人员到达现场开展救援，17时10分，消防部门到达现场开展救援，17时12分，清障施救部门到达现场。17时20分，县公安局副政委徐天美带领高速公路交巡警大队郭明昌副大队长、彭庆仁副大队长及相关部门民辅警到达现场，17时30分许，现场救援工作完毕，3名伤者送会泽县人民医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

3名伤员送至会泽县人民医院后，县公安局安排3名科级干部各带1组警力，分别负责3名伤者的抢救治疗协调和家属接待工作。杨XX因抢救无效于20时56分死亡，另外两名伤者经急救后，分别在医院骨科、急诊科救治。会泽县公安局领导洪开荣带领民辅警在医院陪同驾驶人李X与死伤者家属进行安抚调解工作。在与死者家属充分沟通后，杨XX遗体于当夜送至会泽县殡仪馆保存，并委托会泽县公安局司法鉴定中心对死者遗体进行检验鉴定。之后，会泽县公安局安排民辅警24小时值守医院，在随时关注伤员病情动态的同时，做好治疗协调和家属沟通安抚工作。死者家属和诚泰财产保险股份有限公司当天晚上达成遗体丧葬事宜协议，由保险公司

先期支付死者家属各项费用20万元，家属自行处理死者丧葬事宜。另外，伤者的医疗费用，由保险公司全额垫付。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，该起道路交通事故发生后，应急响应启动及时，会泽县委县人民政府高度重视，公安交警、交通运输、应急管理、消防救援、120等相关职能部门行动迅速、分工协作、科学处置，伤员得到及时救治，遇难者家属得到有效安抚，肇事路段交通有效管控；救援过程中应急指挥得当，调动有序，应急处置方案制定科学、规范，针对性强；会泽县委县政府统一指挥、统一调度和全面统筹责任落实到位，争取了第一时间快速处置，应急救援处置及时高效，未出现新伤亡情况及影响社会稳定的问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是：云南班邦客运服务有限公司李X驾驶云AB89S9小型普通客车行驶至事故路段时，未与在同车道行驶中的前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，导致其所驾驶云AB89S9小型普通客车与四川省泸州市泸县兴怡储运物流有限公司廖XX驾驶的川E72988号重型半挂牵引车牵引的渝DS252挂重型集装箱半挂车发生追尾碰撞，导致事故发生。

（二）间接原因

1、**云南班邦客运服务有限公司** 未认真履行安全生产主体

责任。一是内部管理混乱，公司虽已成立安全生产管理机构，但职责不清，责任不明；二是未能及时、如实报告生产安全事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条之规定该公司主要负责人在接到事故报告后未按照规定向会泽县应急管理局报告事故相关情况；三是档案资料记录不规范，部分会议记录造假，2023年8月全员警示教育无参加人员签字，会议纪要参会人员一栏显示“参会人员：驾驶员（后附会议照片）”而多张照片定位或照片背景显示为“万众客运集团”和“云南万众约车汽车客运有限公司”，2023年6月30日职工代表大会会议记录与公司6月19日安全生产会议记录97%以上的内容雷同；四是安全管理人员履职不到位，部分安全管理责任体系人员对各自岗位职能职责不熟悉，公司法人王XX因身体原因，长期未参与公司安全管理。

2、四川省泸州市泸县兴怡储运物流有限公司。企业安全生产主体责任落实不到位，副总经理、安全科长对职能职责不清楚，且未认真履职。

四、责任划分及处理建议

（一）对事故单位的责任划分和处理建议

1.云南班邦客运服务有限公司 是会泽县“7.29”一般道路交通事故的责任单位，建议由会泽县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

2.四川省泸州市泸县兴怡储运物流有限公司。针对企业安

全生产主体责任落实不到位的相关问题，建议由四川省泸州市泸县交通运输局对该公司进行约谈，并督促企业对发现问题进行整改落实。

3.云南省交通投资建设集团有限公司曲靖管理处会泽分处 未能按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条之规定向会泽县应急管理局报告事故相关情况，责成云南省交通投资建设集团有限公司曲靖管理处会泽分处向云南省交通投资建设集团有限公司曲靖管理处作出深刻书面检查；建议由会泽县安委办对云南省交通投资建设集团有限公司曲靖管理处会泽分处主要负责人进行约谈，并督促云南省交通投资建设集团有限公司曲靖管理处会泽分处加强《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的学习。

（二）对相关人员的责任划分和处理意见

1.李X，云南班邦客运服务有限公司云AB89S9小型普通客车驾驶员，对事故发生负有直接责任。2023年8月1日，因涉嫌交通肇事罪被会泽县公安局依法取保候审。

2.王XX，云南班邦客运服务有限公司法定代表人，对本单位的安全生产工作全面负责。长期未参与公司安全管理，未履行生产经营单位主要负责人的安全管理职责，对事故的发生负有主要领导责任。建议由会泽县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[①]的规定给予行政处罚。

①《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：**（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。**

3.张X，云南班邦客运服务有限公司实际控股人、董事长，全面负责公司安全生产管理工作，公司安全生产管理工作混乱，对事故发生负有主要领导责任。建议由会泽县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定给予行政处罚。

4.胡XX，云南班邦客运服务有限公司安全生产分管负责人，未认真履行安全生产管理职责，对事故发生负有管理责任。建议由昆明市道路运输管理局盘龙分局、会泽县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条②给予行政处罚。

五、事故主要教训

（一）驾驶人交通安全意识淡薄

驾驶人李X，严重缺乏道路交通安全意识，驾驶过程中未认真观察，对行驶路线风险隐患判断不足，未与在同车道行驶中的前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，且未及时采取紧急制动导致事故发生。

（二）企业安全生产主体责任落实不到位

云南班邦客运服务有限公司虽已成立安全生产管理机构，但内部管理混乱，职责不清，责任不明，公司法人王XX因身体原因，自2022年8月以来未参与公司安全管理，

②《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 【单位其他负责人和安全生产管理人员违法责任】生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；**导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款**；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

公司安全管理人员履职不到位，部分安全管理责任体系人员对各自岗位职能职责不熟悉；四川省泸州市泸县兴怡储运物流有限公司副总经理、安全科长对职能职责不清楚，且未认真履职。

六、事故防范和整改措施

（一）汲取事故教训，严把道路运输企业安全关。昆明市道路运输管理局盘龙分局和四川省泸州市泸县交通运输局要积极约谈企业负责人，落实隐患整改，要求企业加强管理人员、驾驶人的交通安全宣传教育工作，督促企业认真汲取事故教训，举一反三，强化安全生产红线意识和底线思维；督促企业落实安全生产主体责任和各项工作措施，要求企业加强从业人员、车辆、线路安全源头管理，严格驾驶人聘用管理、车辆维护检测和行驶线路管理，强化对所属道路运输车辆和驾驶人运行过程的实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超速行驶等违法违规行为。

（二）落实主体责任，加强企业内部安全管理。云南班邦客运服务有限公司、四川省泸州市泸县兴怡储运物流有限公司要严格落实客货运输企业安全主体责任，按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》等相关法律法规的规定，树立

道路运输企业在安全生产工作中的主体地位，切实加强和改善企业在安全生产管理，安全生产投入，安全规章建设，安全教育培训，安全文化建设等方面的主体作用，实现人与车辆、人与道路、人与管理的相互协调与配合，从而保证企业安全生产工作可持续发展。

（三）强化宣传教育，提升从业人员安全意识和安全技能。云南班邦客运服务有限公司、四川省泸州市泸县兴怡储运物流有限公司要把安全教育培训工作落到实处，提升公司从业人员安全意识，确保规章制度执行到位。要进一步强化应急培训演练，针对本企业存在的安全风险，有针对性地完善应急预案，尤其是事故前期应急处置能力培训，提高从业人员应对突发事故，特别是初期应急处置能力，有效防止事故后果升级扩大。

（四）学习法律法规，提高生产安全事故信息报送的时效性和准确性。云南省交通投资建设集团有限公司曲靖管理处会泽分处要加强与会泽县人民政府办公室及应急、交通、公安交警等部门的协调联动和信息沟通，加强应急值班值守人员的业务能力培训，严格按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的有关规定报告事故信息。

（五）加强安全监管，切实防范道路交通事故。会泽县各行业主管部门，特别是交通、交警部门要切实采取有效措施，全面加强道路交通安全管理工作，加强重点区域、重点时段的

巡逻管控；以重型货运汽车等四类重点车辆为重点，在其运输路线及活动区域、重点时段，开展专项整治，严厉打击超速超员、超载、疲劳驾驶以及非法改装、非法运输等重点违法行为，形成高压的打击态势。通过向辖区内企业发送整改通知、违章信息通报、事故警示教育等方式开展对企业驾驶人的安全警示提示，提醒广大驾驶人安全文明驾驶；加强交通安全文明宣传教育，通过各种简明易懂、震撼深刻的方式，提高群众的交通安全文明意识。