青山湖区解放东路“12·14”
一般道路交通事故调查报告

青山湖区人民政府事故调查组

2026 年 2 月 10 日

目 录

一、事故有关情况和经过 1
（一）事发车辆驾驶人情况 1
（二）事故车辆情况 2
（三）事故车辆装载情况 4
（四）事故现场勘验情况 4
（五）事发时天气情况 6
（六）涉事其他单位情况 6
（七）事故发生经过 8
（八）人员伤亡和直接经济损失情况 8
（九）行业监管部门和属地政府履职情况 8
二、事故应急处置及评估情况 11
（一）事故应急响应和处置情况 11
（二）善后处理情况 12
（三）事故应急处置评估 12
三、事故原因分析 12
（一）原因分析 12
（二）检验鉴定情况 12
（三）视频解析情况 14
（四）其他可能因素排除 14
四、有关责任单位存在的主要问题 14
五、对事故责任人员及责任单位处理建议 15
（一）对事故责任单位行政处罚建议 15
（二）对其他责任单位行政处罚建议 15
六、事故主要教训 15
七、事故防范和整改措施 16

2025年12月14日17时33分许，南昌市青山湖区解放东路洪腾大道路口发生一起大货车与行人的一般道路交通事故，造成1人当场死亡。直接经济损失约30.2万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经青山湖区人民政府同意，成立了以区交警大队牵头，区应急管理局、区城市管理局、市交通运输综合行政执法支队青山湖大队、区市场监督管理局、罗家镇人民政府等政府和部门组成的青山湖区解放东路“12·14”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查，并委托江西长运机动车安全技术司法鉴定中心、江西开元司法鉴定中心进行检验鉴定。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分析、查阅资料和专家论证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对暴露出的问题提出了整改和防范措施意见。

经调查认定，解放东路“12·14”道路交通事故是一起因行人通过路口未走人行横道，驾驶人驾驶车辆起步时未注意观察道路情况的交通违法行为造成的一般生产安全责任事故。

一、事故的有关情况和经过

（一）事故车辆驾驶人情况

1.赣D03607D大型新能源汽车驾驶人

颜某，男，汉族，****年**月**日出生，江西省萍乡市**县人，现住江西省南昌市青山湖区**街道**停车场，2025年12月6日受车主胡某雇佣为赣D03607D大型新能源汽车驾驶人，准驾车型为A2，2016年8月4日初次申领驾驶证，2021年7月21日增驾为A2证，有效期至2032年8月4日，当前累积记分1分，发证机关为江西省萍乡市公安局交通警察支队，近三年交通违法记录共46条，均已接受处理，事发前无交通事故处理记录。取得道路运输从业资格证，证号：3603******1013，发证机关为萍乡市交通运输局，有效期至2031年6月30日。经现场吹气、尿样检验，排除酒驾、毒驾嫌疑。

2.行人

死者罗来某，女，汉族，****年**月**日出生，江西省南昌市青山湖区**镇**村人，现住江西省南昌市青山湖区**镇**村**自然村**号。

（二）事故车辆情况

汽车列车（赣D03607D大型新能源重型半挂牵引车和赣DS512挂重型自卸半挂车）

赣D03607D车辆类型：大型新能源汽车（重型半挂牵引车），品牌型号：徐工牌，整备质量10800kg，准牵引质量38070kg，使用性质：货运，车辆所有人为新干县景荣物流有限公司；2024年12月6日初次在江西省新干县市交警支队车管所注册登记，新干县景荣物流有限公司以按揭的方式购得车辆并交由胡某管

理，车辆最近定检日期为 2025 年 11 月 4 日。交通违法记录共 6 条，均已处理。车辆取得吉安市新干县交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输证》，经营许可证号：3608***0266，发证日期：2024 年 12 月 8 日，有效期：2027 年 8 月，营运范围：道路普通货物运输，经营类型：有限责任公司，事发时车载 GPS 信号正常，经现场实车查验，车辆识别代号与新车注册登记时一致，未发现该车存在非法改装情形。

赣 DS512 挂车辆类型：重型自卸半挂车，品牌型号：开乐牌，整备质量 7500kg，核定载质量 32500kg，总质量 40000kg，使用性质：货运，车辆所有人为新干县新顺汽车物流有限公司。2020 年 12 月 1 日在江西省新干县市交警支队车管所注册登记，年检有效期至 2026 年 12 月 31 日。该车近三年交通无违法记录。车辆取得吉安市新干县交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输证》，经营许可证号：3608***1719，发证日期：2024 年 12 月 1 日，有效期：2027 年 12 月 1 日，营运范围：道路普通货物运输，经营类型：有限责任公司，经现场实车查验，车辆识别代号与新车注册登记时一致，未发现该车存在非法改装情形。

赣 D03607D 车辆投保情况：该车在中国人民财产保险股份有限公司投保了交强险（保险单号：PDZA******3062）和商业险（保险单号：PDAA******8824），保险有效期至 2026 年 3 月 19 日，第三者责任险保额为 100 万元。

（三）事故车辆装载情况

事发时颜某驾驶赣 D03607D（赣 DS512 挂）大型新能源汽车，车上驾驶人颜某一人，事发时空车未载货。

（四）事故现场勘验情况

图 1.事故现场照片




1.事故现场道路情况

事故现场位于南昌市青山湖区解放东路洪腾大道路口以东段主道，该路口为城市快速路地面层与主干路路口，系施工导改路段：解放东路为东西双向六车道，与洪腾大道相连段为南北方向，有中心隔离护栏，右侧有辅路，主路与辅路有绿化带隔离；洪腾大道为东西双向八车道，事发路口南侧柏油路面面层未铺设，以东路面北侧以围挡封闭施工，南侧双向通行，以中央护栏、弹性立柱隔离，路口右转弯，南向北下坡，无明显坑洼和坑槽，

信号灯、电子警察等设施开通使用，北侧人行横道线未施划，路面无积水，总体路况良好，视线良好。

图 2.事故现场图

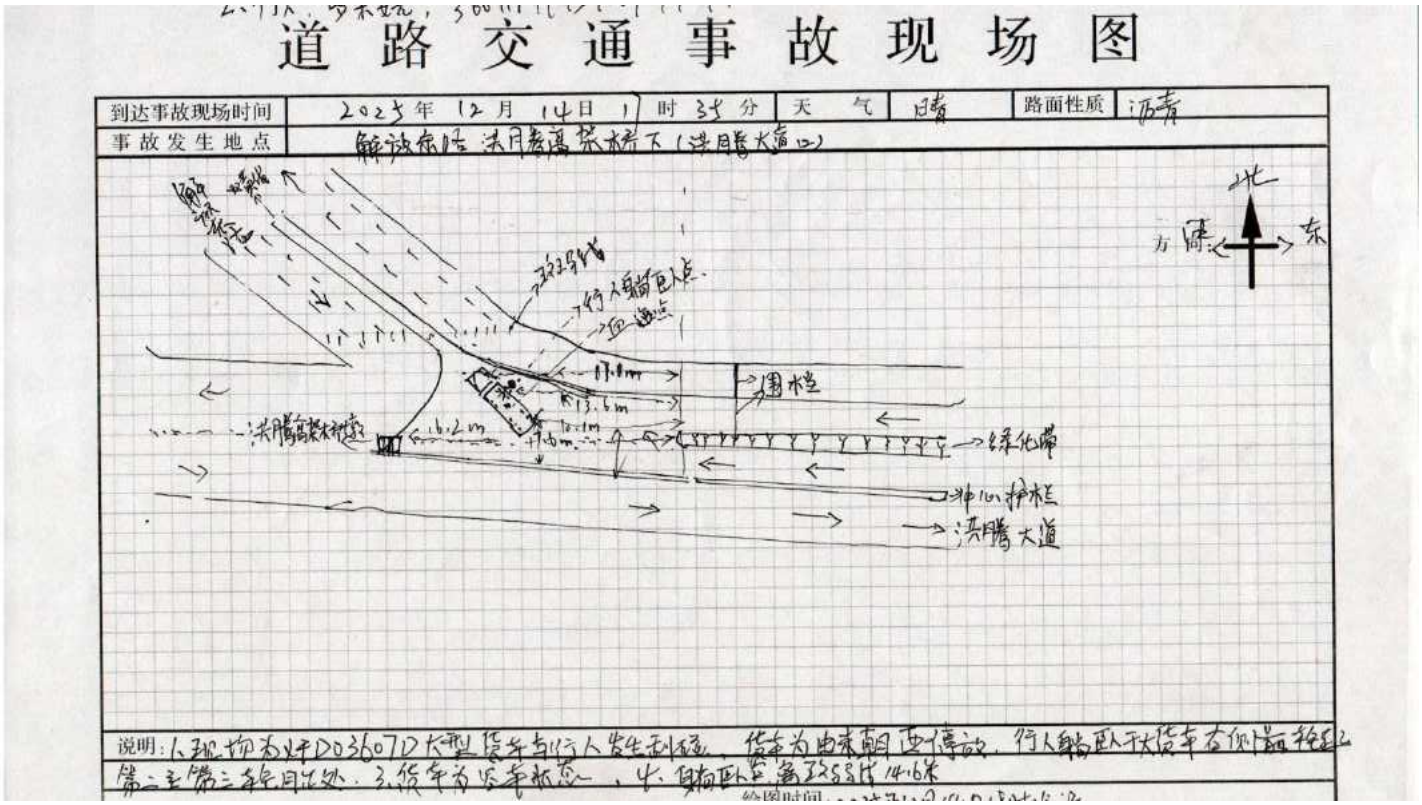

2.事故车辆勘查情况

现场以路口东侧洪腾大道路口绿化端头为基准线，以道路中央隔离护栏为基准点，建立直角坐标系。

大型新能源汽车事故发生后头北尾东，挂车右后轮到基准线 10.1 米，到基准点 7.6 米；牵引车右前轮到基准线 17.1 米。

死者罗来某事故发生后头北脚南仰面躺卧在大货车右侧前轮第二至第三轴下方，头部距离基准线 13.6 米。

（五）事发时天气情况

2025 年 12 月 14 日青山湖天气：多云，气温 4℃至 11℃，风力为东北风小于 3 级。天气对事故无影响。

（六）涉事其他单位情况

1.新干县景荣物流有限公司。公司地址：江西省吉安市新干县****园区红绿灯路口处，成立于 2017 年 11 月，营业期限：无固定期限，统一社会信用代码：9136******4N28，法定代表人姚明，注册资本为 100 万元，经营范围：道路货物运输（不含危险货物），汽车销售，汽车零配件零售，二手车经纪，新能源汽车整车销售，机动车充电销售，电动汽车充电基础设施运营，集中式快速充电站等。该企业制定了安全生产管理制度和安全生产惩罚制度，企业聘用安全生产管理人员 2 名，全天候值守安全监管系统，每月对车辆动态监控开展统计分析。

经向车辆实际管理人胡某核实，其于 2024 年 12 月 6 日通过新干县景荣物流有限公司以分期按揭的方式购得赣 D03607D 大型新能源汽车，并接受企业监管，2025 年 12 月 6 日胡某雇佣车辆驾驶人颜某驾驶该车辆从事江西省内普通货物运输，佣金按车次结算。

2.新干县新顺汽车物流有限公司。公司地址：江西省吉安市**县***园*栋***号，公司持有《道路运输经营许可证》，成立于 2011 年 4 月，营业期限至 2061 年 4 月，统一社会信用代码：9136******5138，法定代表人李桂梅，注册资金 150 万元，经营范围：主要经营道路普通货物运输、二手车中介服务和道路货运

站业务等。

3.南昌市建设投资集团有限公司。系洪腾高架及地面层洪腾大道项目业主单位。事发地点位于洪腾高架东段（昌东大道至南昌东站），工程2024年3月开工，2025年9月地面道路全线通车使用。通车前，解放东路洪腾大道路口北侧道路面层沥青未铺。因需要进行下穿南钢铁路顶管作业，对北侧道路进行封闭施工，施工方案经市公安局交管支队2025年8月6日批准，洪腾大道深圳大道至解放东路段北侧半幅封闭施工，工期90天；2025年11月20日再次申请延期60天。

4.中铁大桥局集团有限公司。中国中铁股份有限公司旗下全资子公司，系洪腾大道东泰大道至天祥大道段施工单位，事发地点解放东路洪腾大道路口在其施工范围内，路口绿化带、二次过街区域、信号灯、交通监控设备均已完工，主体基本建设完成，解放东路至深圳大道北侧沥青面层未铺设，地面标线与实际交通组织不符。

5.江西正基电力建设有限公司。系南钢铁路顶管作业项目施工单位，施工区域洪腾大道北侧解放东路路口以东，深圳大道口以西。该项目是中铁大桥局甩项，国家电网承建。该项目施工由市建投申报，江西正基电力建设有限公司负责施工期间道路导改和设施调整。

（七）事故发生经过

2025年12月14日下午17时33分许，颜某驾驶车牌号为

赣 D03607D/赣 DS512 挂的汽车列车自青山湖区慈母路天堃搅拌站驶出，前往方大特钢，沿洪腾大道由东往西行驶至解放东路口右转弯，与路口行人罗来某发生碰撞，罗来某倒地后被车辆碾压，当场死亡。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡。根据《江西省人身损害赔偿标准》（2025年），经核定，事故直接经济损失约 30.2 万元。

（九）行业监管部门和属地政府履职情况

1.市公安局交通管理支队青山湖大队。事发路段交通管理由南昌市公安局交通管理支队青山湖大队四中队负责，事发后四中队民警黄伟立即到场处置，并通知事故中队。当日，事故中队值班人员均在岗在位，民警余江在接到事故报警后第一时间赶赴现场进行处置，分管大队领导王亮随后到现场。

青山湖大队聚焦事故预防“减量控大”目标，紧盯“人、车、路、企”核心要素，开展风险隐患的动态排查与闭环治理，不断强化安全意识，深化道路交通安全管控措施，持续联动打造“三零一戴”交通安全文化品牌，深化“122”全国交通安全日、“知危险会避险”交通安全体验课等主题宣传，深入开展“五大”曝光和“七进”宣传。针对“一老一小”重点群体和“一早一晚”重点时段开展宣传教育，引导群众自觉守法出行。制定《青山湖大队开展银龄安全行老年人交通安全专项宣传工作指引》联合乡

镇社区开展精准宣教，走访 70 岁以上老年人，开设老年人银龄课堂，走进社区、商场，宣传交通知识。落实市公安局交管支队《关于做好占道施工作业交通组织方案审查工作的工作规范》的要求，严格占道施工审批，强化施工现场管理，加强巡查监督，发现问题及时督促现场施工管理人员整改。2025 年巡查发现施工路段隐患问题 16 处，下发整改通知书 61 份，均已督促整改。

2.区城管和综合执法局。区城管局高度重视、迅速行动，严格履行市政道路设施行业监管职责，全面抓实隐患排查、监督指导、整改督办各项工作。一是全面加强辖区道路市政设施安全隐患排查。聚焦辖区主次干道、乡镇管护路段、重点路口路段等关键区域，对道路路面、人行道、护栏、井盖等市政设施开展拉网式、全覆盖安全隐患排查，建立隐患台账、明确责任分工、实行闭环处置，做到隐患早发现、早处置、早清零，切实从源头消除道路设施安全风险。二是强化对各镇、街、园区行业监督指导。本次事故发生路段由罗家镇负责管养，区城管局严格落实行业主管部门监管责任，加强对各镇、街、园区道路设施管护工作的统筹调度与监督指导，督促属地压实日常巡查管护主体责任，加密巡查频次、细化巡查内容，重点排查道路破损、设施缺失、管护缺位等问题，推动属地常态化开展自查自改，确保各类道路设施安全隐患及时发现、有效处置。三是从严督办施工道路隐患整改。对存在安全隐患的施工道路，第一时间向相关建设单位下发整改通知书，明确整改内容、整改标准及完成时限，全程跟踪整改进

度、复核整改效果；督促建设单位严格履行安全生产主体责任，立即规范施工围挡、完善安全警示标识、修复破损道路及配套设施，确保隐患问题及时整改、彻底清零，保障道路通行安全。

3.交通运输综合行政执法青山湖大队。青山湖大队深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，严格按照南昌市交通运输综合行政执法支队安全生产工作部署，坚守“人民至上、生命至上”理念，以压实安全责任、排查整治隐患、强化应急处置、深化宣传教育、推进平安建设为重点，全面筑牢交通运输安全生产防线。开展“安全宣传咨询日”活动5次，通过设置咨询台、发放宣传资料、现场讲解等方式，向过往群众宣传交通运输安全生产法律法规、安全出行知识等内容，发放宣传资料20余份，解答群众咨询30人次。同时深入开展安全宣传与实践“五进”活动，走进企业、社区，开展宣传活动2场，覆盖群众300余人次，提升全民交通运输安全意识。组织开展安全生产宣传培训1次，参与培训的从业人员达90余人；开展无脚本的应急演练2次，参与演练人员30余人。通过培训和演练，提高了从业人员的安全防范意识和应急处置能力。开展入企安全生产检查企业127家次，发现安全生产隐患60项，已整改56项，安全约谈企业负责人50余次，处罚违规行为7起，处罚金额3.6万元。

4.罗家镇人民政府。罗家镇党委高度重视道路交通安全治理工作，把交通管理工作当重点工作来抓，针对性开展以下交通管理工作：一是**优化道路环境，狠抓隐患排查。**随着南昌东站的开通，高铁站配套路网大范围建设、通车，路网环境及道路基础设

施等配套还不够完善，道路标志、标识不全，主干道与村道路口警示灯牌未设置。罗家镇与交通管理部门落实“国省道九项措施”工作要求，排查辖区内S517全线31处路侧开口，完善警示标志等路口设施3处，整改视距遮挡隐患11处，梳理驾驶三轮车的70岁以上老人80余人，点对点宣传劝导30人。二是**提高路面见警率，加大执法力度。**镇执法队伍联合交警中队加大了日常巡查及路面执法力度，组建微信工作群，及时发现问题、解决问题。罗家镇全年组织多部门配合交警部门开展整治行动百余次，有效提升辖区群众守法意识、安全意识。三是**开展交通宣传教育，增强交通安全意识**。罗家镇地处城乡结合地区，村民交通安全意识薄弱。在整合执法力量严管严处的同时，开展入脑入心的交通安全宣教工作，在重点路段布设劝导站，充分发挥“两站两员”阵地的作用，全力配合交警管理部门开展交通安全宣教工作。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急响应和处置情况

2025年12月14日17时35分许，南昌市公安局110指挥中心和南昌急救中心（120）接到驾驶人颜某电话报告事故情况。110指挥中心、120急救中心通讯调度科分别调度青山湖区交警大队事故中队、救护车赴事发现场。17时50分许，120救护车、区交警大队交警事故中队相继赶到现场开展救援工作。救护车到达现场后，经医生诊断，伤者罗来某现场死亡，区交警大队事故中队按照亡人事故处置预案对案件开展调查取证，18时20分许，区道安委副主任、区交警大队副大队长，罗家镇党委委员、武装

部部长到现场处置。事故现场于19时11分勘查结束。20时10分许，事故现场清理完毕，恢复交通。

（二）善后处理情况

死者遗体已经火化，未收到社会不良影响或上访事件的情况报告。

（三）事故应急处置评估

事故发生后青山湖区交警大队及时启动应急预案，联合区应急管理局，区城管局及属地罗家镇人民政府快速响应，按照区委、区政府领导的指示积极开展事故处置。本次事故应急处置工作，信息接报及时，协调联动紧密，处置措施得当，善后工作扎实，事态把控较好，未造成负面影响，未出现次生灾害和衍生事故。

三、事故原因分析

（一）原因分析

1.大型新能源汽车驾驶人颜某，安全意识不足，驾驶车辆起步时，未注意观察道路情况，是造成本次事故的原因之一。

2.行人罗来某，思想上麻痹大意，缺乏道路交通安全常识，步行通过路口时未走人行横道的行为，是造成本次事故的原因之一。

（二）检验鉴定情况

1.车辆性能检验鉴定

江西长运机动车安全技术司法鉴定中心，赣长运中心[2025]痕鉴字第2914号鉴定意见：通过对赣D03607D（赣 DS512挂）

重型半挂牵引车的检验结果分析，该车的前照灯远光灯发光强度不符合《机动车运行安全技术条件》的要求。

2.车辆速度鉴定

江西长运机动车安全技术司法鉴定中心，赣长运中心[2025]痕鉴字第2915号鉴定意见：赣D03607D（赣 DS512挂）重型半挂牵引车抵达事发路段时的行驶速度约为5km/h-6km/h。

3.碰撞痕迹鉴定

江西长运机动车安全技术司法鉴定中心，赣长运中心[2025]痕鉴字第2916号鉴定意见：赣D03607D（赣 DS512挂）重型半挂牵引车和挂车两车组成的汽车列车行驶中牵引车车头右前部与行人相碰撞接触并牵引车右侧轮胎碾压行人在本次事故中可以形成。

4.尸体检验鉴定

江西开元司法鉴定中心赣开元中心[2025]病鉴字第116号鉴定意见：被鉴定人罗来某因交通事故致严重颅脑损伤并胸腹部脏器损伤而死亡。

（三）视频解析情况

视听资料：事发路口天网监控显示：2025年12月14日17时33分-35分，一辆新能源重型半挂牵引车由东向西至解放东路口往北右转弯时，与一名步行通过路口女性行人发生碰撞并碾压的交通事故。

（四）其他可能因素排除

1.事发时是白天，赣D03607D重型半挂牵引车前照灯远光灯发光强度不符合国家标准的违法行为与本次事故无因果关系。

2.死者罗来某横过道路未走人行过街设施，与施工单位设置的护栏、人行横道线、人行信号灯设施等无直接关系，施工单位未严格落实导改方案与本次事故无因果关系。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）新干县景荣物流有限公司。企业未落实驾驶员上岗前考核、审核工作，对企业名下车辆、驾驶人管理不严。涉事车辆长期在外地营运，更换驾驶员后未能及时对新任职的驾驶人颜某进行培训、考核，纳入安全管理。

（二）南昌市建设投资集团有限公司。对施工单位监管不到位，施工导改方案未严格落实，项目超期施工。洪腾大道解放东路至深圳大道段导改期间标线未按要求进行调整，施工路段中央护栏和弹性立柱损坏、缺失未及时维护；下穿南钢铁路顶管作业在申报工期未能按时完工，多次延期，截至2026年2月仍未完工。

（三）中铁大桥局集团有限公司。承建的道路通车后仍有配套交通安全设施未建设完成，存在安全风险。解放东路洪腾大道路口北侧半幅路面标线未施划，标线、标志等不齐全。

（四）江西正基电力建设有限公司。未严格落实施工方案，超期施工。导改期间未按方案调整地面标线，隔离护栏、弹性立

柱损坏未及时维修。承接的南钢铁路顶管作业项目未在申报工期内完工，给周边群众出行带来不便。

五、对事故责任人员及责任单位处理建议

（一）对事故责任单位行政处罚建议

新干县景荣物流有限公司，未及时将驾驶人纳入安全管理，建议抄告新干县交通运输局进行行政处罚。

（二）对其他责任单位行政处罚建议

南昌市建设投资集团有限公司，项目施工多次逾期，建议由区道安委对南昌市建设投资集团有限公司进行约谈。

六、事故主要教训

该起道路交通亡人事故，是一起违反《中华人民共和国道路交通安全法》有关法律法规造成的，教训极其深刻，反映出货运车辆驾驶人员和行人道路交通法规意识缺失，安全行车意识不强，思想麻痹、心存侥幸，不仅自身要承担法律风险，更给死者家庭带来严重伤害。同时，施工路段通车后仍未完成配套交通设施建设，存在道路交通安全风险隐患，需要相关部门引起重视。

（一）驾驶员安全意识淡薄。驾驶人颜某在行经路口右转弯时停车后起步未注意观察周边道路情况，安全意识淡薄。

（二）个别老年人缺乏交通安全常识。死者罗来某步行通过路口不走行人过街设施，未观察、判断过往车辆行驶情况，导致事故发生。

（三）新改扩建道路未验收先通车。南昌市建设投资集团有限公司未做到道路交通安全设施与道路同时设计、同时施工、同时投入使用的要求，解放东路洪腾大道路口正式通车后，仍有部分项目在建，部分道路配套设施不全，存在道路交通安全风险。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，各相关部门、各镇街园区要针对此次事故暴露出的问题，举一反三，堵塞漏洞，加强货运车辆驾驶人和施工路段的安全管理，关注老年人交通安全宣传。

（一）加大宣传力度，提升全民安全意识和防范能力。城管局、交通执法、公安交警等部门和各镇街园区，要牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，要深入分析事故原因，针对货运企业和老年人群体，通过以案说法开展警示教育，走进企业、村社，面对面精准宣教，全面提升群众的交通安全防范意识，充分加强交通安全法律法规和交通安全知识的普及教育。

（二）强化源头管理，压实企业安全生产主体责任。城管局、交通执法、公安交警等部门和各镇街园区，要认真吸取事故教训，举一反三，进一步健全完善运输企业安全生产责任体系，严格落实风险防控和隐患排查治理“双重预防”机制，切实压实主体责任。区城市管理和综合执法局、区交警大队、交通运输行政执法青山湖大队要加强对运输企业源头管理，强化日常监管，督促企业严格按照《道路运输车辆动态监督管理办法》规定加强车辆动态监管，加强对外地运营的货车的安全监管，强化驾驶员交通安

全教育培训，及时发现和纠正车辆违法违规行为。

（三）加强部门联动，规范道路施工建设期间安全防护。城管、交警、住建等部门要加强沟通联动，建立健全新改扩建道路交通组织规划和交通安全设施进行评审机制，实现道路交通安全设施与道路同时设计、同时施工、同时投入使用。要加强施工路段交通设施和安全防护措施设置的现场巡查和行业监管，督促施工单位严格按施工方案设置道路交通设施、落实安全防护要求，发现施工单位未按要求落实安全防护措施的，应及时抄告业主单位和行业主管部门，督促其加强管理，消除道路交通安全风险隐患。

青山湖区解放东路“12·14”

一般道路交通事故调查组

2026年 2月10日