# 寿阳朝阳朝温公路
# “6·4”一般道路交通事故调查报告

2026年6月4日8时35分许，寿阳县朝温公路与北外环公路丁字路口（北外环加油站洗车房场区）发生一起重型自卸货车与无牌二轮电动摩托车碰撞、碾压的一般道路交通事故，造成电动摩托车驾驶人、乘车人二人当场死亡，直接经济损失202.63万元。

事故发生后，县委县政府领导高度重视，要求全力做好事故善后处置工作，查明原因，吸取事故教训，进一步采取措施，加强企业安全生产监管，切实落实道路交通安全主体责任，严防各类事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法（2021年修正）》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国道路运输条例（2023年修正）》和《晋中市安全生产委员会关于对寿阳朝阳朝温公路“6·4”一般道路交通事故挂牌督办的通知》（市安督办〔2026〕4号）等有关要求，经县政府批准，2026年6月24日成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县公安局交通管理大队、县交通运输局、晋中公路分局寿阳公路段、县总工会、县卫生健康和体育局、县民政局、县工业和信息化局等单位组成的寿阳朝阳朝温公路

“6·4”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请县纪委监委介入事故调查，依规依纪依法开展责任事故追责问责审查调查；邀请县人民检察院参与事故查处工作，并聘请有关专家参加，对事故开展调查。

事故调查组认真贯彻市安委会挂牌督办要求和县委县政府领导批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了事故单位的大量文字和图片资料，并对相关人员进行调查询问。通过现场监控录像、现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

经调查认定，寿阳朝阳朝温公路“6·4”一般道路交通事故是一起双方车辆驾驶人均违法驾驶造成的一起生产经营性道路交通责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位概况

#### 1.寿阳县源源清运有限公司

寿阳县源源清运有限公司（以下简称寿阳源源清运公司）位于寿阳县九龙路129号，成立于2018年2月11日，注册资本：伍佰万圆整，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91140725MA0JXU5D4H，法定代表人：张

某某，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：许可项目：城市垃圾经营性服务、建筑物采取作业、道路货物运输（不含危险货物）、城市建筑垃圾处置清运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：建筑材料销售、物业管理、园林绿化施工、城市绿化管理、人工造林、机动车修理和维护、五金产品零售、建筑工程机械与设备租赁；小微型客车租赁经营服务；市政设施管理；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司持有交通运输主管部门颁发的《道路运输经营许可证》，许可范围，道路普通货物运输，许可证编号：晋交运营许可字140725000197号，有效期至2029年3月16日。

**（二）事故发生单位安全管理情况**

寿阳源源清运公司下设车队运营部、安全管理部，员工6人，其中：安全负责人1人、专职安全员1人、渣土运输员4人。

该公司制订了安全管理制度、操作规程、应急预案等，日常安全培训以口头教育为主。

该公司共有货运车辆4辆。4辆车辆全部为合规渣土运输重型自卸货车，均办理道路运输证、渣土处置通行证，完成年检、二级维护备案，足额投保交强险、第三者责任险、驾乘意外险。

寿阳源源清运公司配备专职安全管理人员与动态监控体系，车辆全部安装北斗定位终端。常态化开展出车前车检、月度安全

培训、恶劣天气停运管控。规范车辆维保、密闭运输、出厂冲洗全流程，严控超载、超速、疲劳驾驶等安全隐患。主动接受交通、城管部门监督检查，保障道路交通运输安全合规运营。但存在车辆北斗定位终端掉线处理不及时的问题。

事故车辆（车牌号：晋 KT6781）北斗定位终端 6 月 1 日因车辆连接线故障掉线，仍派出营运。

**（三）发生事故车辆情况**

**1.无号牌二轮电动摩托车**

无号牌二轮电动摩托车，中文品牌：“新日牌”，车辆名称：电动二轮摩托车，车辆型号：XR1000DT-3E，车架号：LXRTC3GE9PH504589，发动机型号：10YC7271314YA，发动机号：A8X632812625，总质量 244kg，整备质量 94kg，额定载客 2 人，最高设计车速 53km/h，车辆制造日期 2023 年 2 月 17 日。该车未注册登记，车辆所有人：郭某保（死者郭某某的父亲，刘某某的丈夫），该车于 2024 年 7 月购置，无发票。

**2.晋 KT6781 重型自卸货车**

晋 KT6781 重型自卸货车，中文品牌：“陕汽牌”，车辆型号：SX3319HC346，车辆识别代号：LZGCR2-T6XLX0736668，发动机号：7520C010255，机动车注册登记所有人：寿阳县源源清运有限公司，晋中市车管所注册登记时间：2020 年 8 月 6 日；车辆检验有效期至 2026 年 8 月，使用性质：货运；截至事故发生前完成 2 次定期安全技术检验，末次检验:2025 年 8 月，车辆

年检手续齐全。该车在永安财产保险股份有限公司寿阳支公司投有机动车交通事故责任强制保险、机动车综合商业保险和车损险、第三者责任险、驾乘人员责任险，保险期限至2026年8月3日。

**（四）车辆驾驶人员及乘车人员基本情况**

**1.无号牌“新日牌”二轮电动摩托车驾驶人**

郭某某，男，汉族。身份证号：1407252007****0057，户籍登记住址：寿阳县尹灵芝镇南崖村，现居住地址：寿阳县朝阳镇崇家堰小区，就职于寿阳县***餐饮有限公司。其未取得对应准驾资质。经鉴定：郭某某血样中未检出乙醇成分。

**2.无号牌“新日牌”二轮电动摩托车乘车人**

刘某某，女，汉族。身份证号：1424271970****2180，户籍登记住址：寿阳县尹灵芝镇南崖村，现居住地址：寿阳县朝阳镇崇家堰小区。

**3.晋 KT6781重型自卸货车驾驶人**

李某某，男，汉族。身份证号：1424271967****4812，住址：寿阳县羊头崖乡南王昌村。准驾车型 B2，于2007年8月3日初次申领，驾驶证有效期：长期，驾驶证状态：正常。2007年10月10日初次领取道路运输从业人员从业资格证，有效期至2030年5月17日。事发时，对李某某现场呼气酒精检测，检测值为0mg/100ml。

**（五）事故发生经过**

2026年6月4日清晨6时许，李某某到单位检查车辆后，6时30分驾驶晋 KT6781自卸货车，到杨家庄紫方学府拉渣土。在拉完两趟渣土并卸车后，开空车由北向南沿朝温公路（运煤专线）行驶，拟准备右转驶入到北外环加油站加油。8时35分许，李某某右转行驶到位于北外环加油站洗车房区域，此时，郭某某（未佩戴头盔）驾驶两轮电动摩托车及乘坐人刘某某（未佩戴头盔)也由朝温公路右转随晋 KT6781自卸货车右后侧进入北外环加油站洗车房区域，两车发生碰撞后，郭某某、刘某某遭碾压。

**（六）事故现场情况**

**1.县公安局交通管理大队勘查情况**

6月4日上午，县公安局交通管理大队（以下简称县交管大队）接到报警后，立即派员对事故现场进行勘查。经查：郭某某、刘某某被晋 KT6781自卸货车车轮碾压，已死亡。地面有长度为13.8m的电动车划痕，长度为12.8m的人体挫印，散落物为人体组织（见图1）。

**2.事故调查组勘验情况**

7月21日下午，事故调查组有关工作人员和专家再次对事故现场进行了勘验。经勘验：事故现场除朝温公路侧增加了活动隔离墩外，其他事故发生痕迹已灭失。有关工作人员和专家对事故现场周边环境进行了查看（见图2）。

**（七）人员伤亡和直接经济损失情况**

**1.人员伤亡基本情况**

本起事故造成2人死亡，死者基本情况如下：

郭某某，男，汉族。身份证号：1407252007****0057，户籍登记住址：寿阳县尹灵芝镇南崖村，现居住地址：寿阳县朝阳镇崇家堰小区，就职于寿阳县***餐饮有限公司。

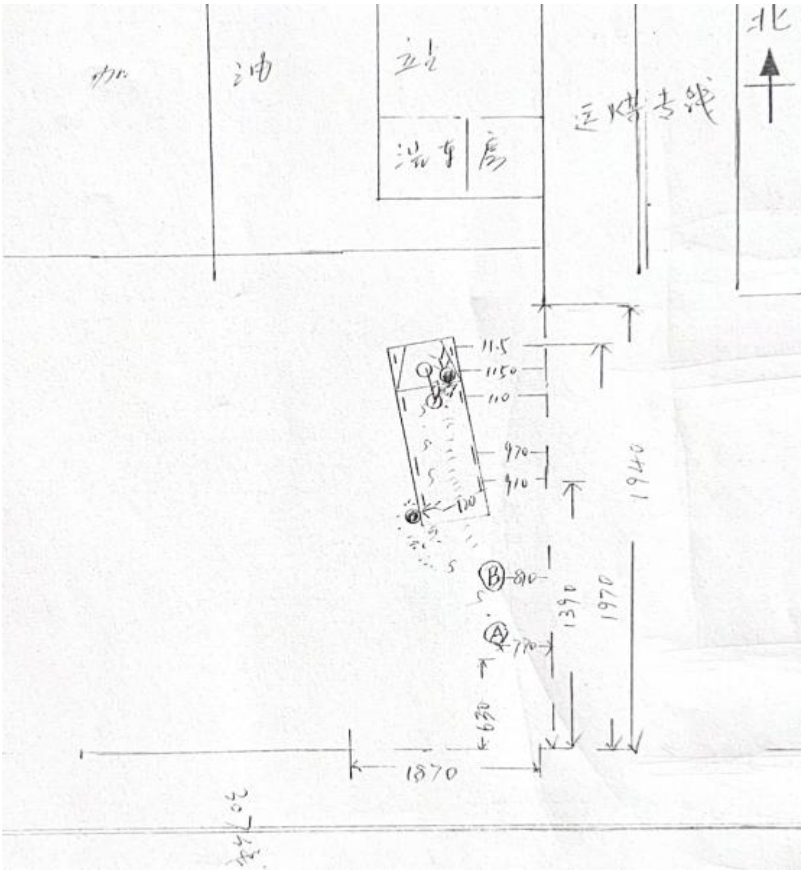



图1　事故现场平面图

注：Ⓐ点为电动车划印起点。

Ⓑ点为人体挫印起点。




图 2　事故发生区域及周边环境

刘某某，女，汉族。身份证号：1424271970****2180，户籍登记住址：寿阳县尹灵芝镇南崖村，现居住地址：寿阳县朝阳镇崇家堰小区。

**2.直接经济损失情况**

本起道路车辆致害事故造成 2 人死亡，1 辆两轮电动摩托车车受损，按照《生产安全事故直接经济损失统计要求》GB 6721-2025 计算，此次事故造成的直接经济损失，包括人身伤亡赔偿金、善后处理费、现场救援及清理费用、财产损失费等约 202.63 万元。

**（八）天气情况**

寿阳县气象局给事故调查组提供的距事故区域最近的气象观测站为寿阳国家基本气象站的数据显示：2026 年 6 月 4 日 8 时至 9 时之间，该区域：气温（℃）：16.9，小时内极大风速（m/s）：1.9，全天无降水。事故发生后，11 时 26 分，寿阳县气象局发布

大风蓝色预警信号，预警区域：所有乡、镇（街道）。次日 12 时 21 分解除大风蓝色预警信号。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）事故信息接报及响应情况

8 时 36 分，李某某拨打 110 报警电话，请求救援，同时给雷某某（寿阳源源清运公司总经理）汇报事故情况。雷某某接到电话后很快赶到事故现场。

8 时 38 分，李某某又拨打 120 急救电话，请求救援;

8 时 45 分，120 急救车到达现场;

8 时 50 分，付某某（县交管大队民警）、王某某（县交管大队民警）到达现场，进行初查，在确认人员伤亡情况后，立即向县公安局情报指挥中心领导汇报初查情况。随后，县交管大队相关领导、县公安局分管领导及县政府副县长兼公安局局长等领导相继赶到事故现场。

8 时 51 分，县消防救援大队专业救援人员到达现场参与救援。

9 时 01 分，110 指挥中心将事故情况电话告知县人民政府。

9 时 03 分，110 指挥中心将事故情况书面传真至县人民政府。

9 时 40 分，县交管大队对事故现场勘查结束，在现场急救医护人员确定人员已经死亡后，将死者全部送往寿阳县殡仪馆存放，事故现场清理完毕，恢复正常交通秩序。

### （二）事故现场应急处置情况

到达事故现场的陈谦南（县政府副县长兼公安局局长）担任现场救援指挥部总指挥，指令交管大队负责事故现场勘查，同时指令县消防救援大队专业救援人员将二轮电动摩托车从晋KT6781重型自卸货车右前轮下面移出，对被压人员实行救助。各方在救援指挥部的统一调度下，有序开展救援工作。

**（三）医疗救治和善后情况**

**1.医疗救治情况**

待消防专业救援人员将郭某某移出汽车底部后，120急救车随车急救医护人员马上对郭某某、刘某某进行查体，俩人头部、面部、胸腹部严重损伤，无血压、心跳，心电图呈一直线，均已无生命体征。

**2.善后情况**

事故发生后，县政府和寿阳源源清运公司认真稳妥做好事故伤亡人员家属接待、安抚及心理疏导等工作。同时，永安财产保险股份有限公司寿阳支公司已进入理赔阶段。

**（四）事故应急处置评估**

事故发生后，县委县政府立即启动应急预案，陈谦南担任现场总指挥，信息上报和救援信息传递沟通顺畅、及时，政府有关部门应急响应迅速，协同联动高效，后勤保障充分，处置过程科学有力、救援现场管控有序。

评估结论：参与救援的政府各相关部门人员齐心协力，救援现场科学合理，组织有序，协同一致，未对周边环境造成影响，

也未因盲目施救引发次生灾害和衍生灾害，圆满的完成了本起事故的应急处置工作。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因分析

郭某某未佩戴头盔且无证驾驶无牌二轮电动摩托车，在进入加油站院内时未确保安全行驶，是造成本次事故的直接原因。

李某某驾驶重型自卸货车进入加油站洗车房区域时，遇有紧急情况采取应对措施不当，是造成本次事故的另一个直接原因。

### （二）事故相关检验检测和鉴定情况

2026 年 6 月 5 日，县交管大队委托中国机械总院山西机电研究院司法鉴定中心（持有山西省司法厅颁发的《司法鉴定许可证》，有效期限至 2031 年 4 月 29 日）对晋 KT6781 重型自卸货车转向系、制动系及右转向信号灯的安全技术状况进行鉴定。经鉴定：一是该车的方向盘转动灵活，操纵方便，无卡滞现象；方向盘的最大自由转动量小于 15°;转向节及臂，转向横、直拉杆及球销连接可靠，无裂纹和损伤，转向球销无松旷，符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关规定；二是制动踏板未见变形、裂损；制动控制装置及贮气筒、制动器总成，无裂纹、损伤和松旷现象；制动系统各制动管路及制动气室无腐蚀、漏损现象；前、后制动蹄摩擦片与制动鼓未超过磨损极限，符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关规定；三是右转向信号灯安装牢靠，可以正常发光；安装有车辆右转弯音响提示

装置，符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关规定。最终鉴定意见：晋 KT6781 重型自卸货车转向系、制动系及右转向信号灯的安全技术状况均符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关规定。

**（三）其他可能因素排除**

**1.气象因素**

寿阳县气象局提供给事故调查组距事故区域寿阳朝温公路北外环加油站最近的寿阳国家基本气象站的数据显示：2026 年 6 月 4 日 8 时至 9 时之间，该区域：气温（℃）：16.9，小时内极大风速（m/s）：1.9，全天无降水。事故发生后的 11 时 26 分，寿阳县气象局发布大风蓝色预警信号，预警区域：所有乡、镇（街道）。次日 12 时 21 分解除大风蓝色预警信号。经事故调查组研判：当日气象条件不足以构成事故发生不可抗力的因素。

**2.人为故意因素**

2026 年 6 月 4 日，寿阳县公安局交通管理大队委托寿阳县公安司法鉴定中心对郭某某、刘某某死亡原因进行法医学鉴定，2026 年 6 月 8 日收到该机构作出的《司法鉴定书》，证实郭某某、刘某某符合交通事故所致重度颅脑损伤、重度胸部损伤死亡。经事故调查组研判：本起事故可以排除人为故意因素。

**四、事故责任认定**

2026 年 7 月 16 日，寿阳县公安局交通管理大队作出《道路交通事故认定书》，认定结果如下：

郭某某未佩戴头盔无证驾驶无牌二轮电动摩托车在进入加油站院内未确保安全行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条：“国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证”；第十九条第一款：“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证”；第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定。

李某某驾驶晋 KT6781 重型自卸货车进入加油站院内时遇有紧急情况采取措施不当，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定。

综合分析本案当事人的交通违法行为在事故中所起的作用，依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例（2017 年修正）》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任”之规定，当事人郭某某、李某某负本次事故的同等责任，当事人刘某某无责任。

## 五、有关责任单位存在的主要问题

### （一）事故单位

寿阳源源清运公司安全生产主体责任落实不到位，对驾驶人

常态化安全教育只进行口头教育[1]且晋 KT6781 车辆的卫星定位系统 2026 年 6 月 1 日已发生故障仍安排出车运营[2]。

**（二）有关监管部门履职情况**

**1.寿阳县交通运输局**

寿阳县交通运输局履行行业安全监管职责存在短板，对辖区运输企业安全培训工作督导落实不到位，对企业培训组织流于形式、培训记录未如实归档等问题监督失察[3]，未能及时督促企业规范开展从业人员安全教育培训。同时对车辆动态监控工作监督检查不够到位，未及时发现晋 KT6781 车辆卫星定位系统发生故障问题[4]，存在安全监管漏洞。

**2.寿阳县交通管理大队**

寿阳县交通管理大队道路交通安全管控存在薄弱环节，路面执法管控力度不足，对二轮电动摩托车无牌、无证、未投保强制保险便上路行驶的违法行为管理不严[5]，引发道路交通事故。

---

[1] 《中华人民共和国道路运输条例（2023 年修订）》（国务院令第 406 号）第二十八条第一款：“客运经营者、货运经营者应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全”。

[2] 《道路运输车辆动态监督管理办法》（交运部 令 2022 年第 10 号》第二十六条第二款：“卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆，道路运输经营者不得安排其从事道路运输经营活动”。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款规定，“国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理”。

[4] 《道路运输车辆动态监督管理办法》（交运部令 2022 年第 10 号）第二十九条：“道路运输管理机构应当充分发挥监控平台的作用，定期对道路运输企业动态监控工作的情况进行监督考核，并将其纳入企业质量信誉考核的内容，作为运输企业班线招标和年度审验的重要依据”。

[5] 《中华人民共和国道路交通安全法（2021 年修正）》第八十七条：“公安机关交通管理部门及其交通警察对道路交通安全违法行为，应当及时纠正”。

## 六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

郭某某在本次道路车辆致害事故中无证驾驶无牌二轮电动摩托车，在本起事故中负同等责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

### （二）对有关公职人员的处理建议

1.刘某某，男，中共党员，现任县公安局交通管理大队尹灵芝小组负责人，负责朝温公路、北外环公路辖区内的全面工作。其对该交叉路口，交通情况复杂，机动车辆通行不规范，且存在二轮电动摩托车无牌无证无强制保险上路行驶等隐患失察，对本起事故的发生负有重要责任。

2.范某某，男，群众，现任寿阳县交通运输局运输服务中心货运维修股副股长。其对运输企业安全培训不到位，未对培训进行如实记录及车辆卫星定位系统发生故障后仍出车运营等隐患失察，对本起事故的发生负有重要责任。

3.高某某，男，群众，现任寿阳县交通运输局执法队中队长。其对运输企业安全培训不到位，隐患排查整改不及时现象，执法“宽、松、软”，对本起事故的发生负有重要领导责任。

### （三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.李某某，男，群众，为事故发生车辆驾驶员。因其违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规

范安全驾驶、文明驾驶”之规定，在本起事故中负同等责任。建议由县公安局交通管理大队对其进行相应的行政处罚。

2.寿阳源源清运公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”的规定，对本起事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款”及本条第四项“未如实记录安全生产教育和培训情况的”行为，建议县交通运输局予以行政处罚。

**（四）其他建议**

建议寿阳县交通运输局、寿阳县公安局交通管理大队向寿阳县人民政府作出深刻书面检查。

**七、事故主要教训**

一是驾驶人应急处置能力不足，安全驾驶意识薄弱。货车驾驶人在遇突发状况时操作不当，未严格遵守安全驾驶操作规范；电摩驾驶人无证驾驶无牌车辆，未佩戴安全头盔，且在行驶过程中未确保通行安全，反映出驾驶人安全素养亟待提升。

二是企业安全生产主体责任缺失。源源清运公司对车辆卫星定位系统故障未及时修复，仍安排带病车辆上路运营；同时，对

驾驶人安全教育和培训流于形式，车辆日常隐患排查不到位，未形成闭环管理机制。

三是行业监管存在漏洞。交通、交管部门对企业动态监控的监督检查力度不足，未能有效督促企业整改隐患；平交路口交通设施不完善，道路安全隐患排查治理未形成闭环，部门履职尽责仍需加强。

## 八、事故整改和防范措施

### （一）深化道路隐患排查与路面专项整治

充分发挥各相关部门的职能作用，交通运输、公路部门、公安交管、各乡镇立即组织排查辖区道路交通基础设施建设情况，以事故易发路段为重点，摸清底数，定期组织开展分析研判，通过精准研判及时跟进强化事故预防工作，公路、交通、交管等相关部门要对辖区内事故易发路段、公路平交路口安全隐患进行全面排查，集中治理，合理设置交通设施，及时消除道路安全隐患。

一是开展国省道、城乡场站出入口全域隐患排查。对朝温公路翻新磨损模糊交通标线，督促辖区加油站完成公路出入口安全升级改造：在场站与道路衔接处加装硬质物理隔离护栏，规范进出车辆单向行驶导向标识。

二是持续开展电动摩托车专项整治。继续加大无证驾驶、无牌上路、不佩戴安全头盔、违规载人、近距离穿插大型车辆盲区等突出违法行为的查处力度，加密城郊、集市、场站出入口巡逻频次，形成常态化高压管控。

**（二）强化电动车销售源头管控**

加大辖区电动摩托车销售门店监督检查力度，督促商家落实购车登记、告知上牌及持证驾驶义务，严禁销售不符合国标、无合格证明机动车类电摩，从源头减少无牌无证车辆增量。

**（三）压实货运企业安全生产主体责任**

强化对运输企业安全生产管理力度，压实企业安全生产主体责任，责令寿阳县源源清运公司立即开展内部安全整顿，限期完成名下所有车辆交通违法清零；完善驾驶人常态化安全教育、车辆每日出车前安全检查制度，发现卫星定位系统故障，禁止出车，定期开展货车驾驶员交通安全专题培训。