石棉丰乐汉源县顶宏物流有限责任公司
“7·27”一般道路交通事故调查报告

石棉丰乐汉源县顶宏物流有限责任公司“7·27”一般事故调查组

2025年11月

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故相关单位概况.....2
（二）事故车辆及驾驶员情况.....2
（三）事故相关单位安全管理情况.....4
（四）事故道路概况.....5
（五）事故发生经过.....5
（六）事故现场情况.....5
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
（八）其他情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）医疗救治和善后情况.....9
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因.....10
（一）直接原因.....10
（二）事故鉴定情况.....10
（三）间接原因.....11

（四）其他可能因素排除.....12
四、 调查发现的主要问题.....12
（一）事故三轮车驾驶员.....12
（二）事故货车驾驶员.....12
（三）顶洪物流.....12
五、事故责任认定及处理建议.....12
（一）建议不追究责任人员（1人）.....12
（二）对相关责任企业的处理建议（1家）.....13
（三）对企业相关责任人的处理建议（1人）.....13
（四）对相关单位及公职人员的处理建议.....13
六、事故防范建议.....13
（一）落实企业主体责任，筑牢安全发展理念.....13
（二）严管驾驶人员行为，夯实交通安全基石.....13
（三）强化部门协同联动，保障交通顺畅安全.....14

2025年7月27日6时32分，在四川省雅安市石棉县往汉源县方向G108国道2556km+800m（三星村2组），一辆正三轮载货摩托车与汉源县顶宏物流公司所属重型半挂牵引货车发生碰撞，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等相关规定，石棉县人民政府授权石棉县应急管理局成立了由县应急管理局主要负责人任组长，县应急管理局分管负责人任副组长，应急、公安、交通运输、工会等部门相关同志为成员的石棉丰乐汉源县顶宏物流有限责任公司“7·27”一般事故调查组（以下简称事故调查组），下设综合组、技术组、管理组，依法对事故开展调查，并邀请县检察院、县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过开展现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质、责任，提出了对相关责任单位和人员的处理建议以及事故防范建议。

经调查认定，石棉丰乐汉源县顶宏物流有限责任公司“7·27”一般事故是一起因正三轮车左转越过道路中心线撞向正常行驶货车左前部而造成的一般道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况。

汉源县顶宏物流有限公司[1]（以下简称顶宏物流），该公司成立于2004年9月29日，统一社会信用代码：915118****732617U，企业类型：有限责任公司，法定代表人：王某洪，注册地址：汉源县富泉镇富泉社区。

资质情况：道路运输经营许可证，编号：川交运管许可雅字511823000004，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器），有效期2023年12月8日至2027年12月7日。

组织架构：2025年，顶宏物流任命王某洪为公司总经理，负责主持公司全面工作；下设各管理科室，王某1为安全科长，负责主持安全科工作；王某2为经营科长，负责主持经营科工作；马某秀为财务科长，负责主持财务科工作；郭某为办公室主任，负责主持办公室工作。

（二）事故车辆及驾驶员情况。

1.事故货车及驾驶员情况

（1）车辆类型：重型半挂牵引车，所有人为汉源县顶宏物流有限责任公司，于2025年3月3日出厂，2025年3月12日

---

[1][] 经营范围：公司经营范围许可项目:道路货物运输(不含危险货物):保险代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务汽车零配件批发;汽车零配件零售;电池零配件销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售:新能源汽车换电设施销售:新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营):电池销售:汽车零部件及配件制造;建筑材料销售。

在四川省雅安市公安局交通警察支队登记核发机动车行驶证和中华人民共和国道路运输证（川交运管雅字511823003872），登记编号：川T03881D，车辆识别代码：LC1HMYBF5S0003780，外廓尺寸：长7420mm、宽2500mm、高3200mm，准牵引总质量38470kg，驾驶室载客2人，使用性质：货运。

（2）车辆类型：重型自卸半挂车，所有人为汉源县顶宏物流有限责任公司，于2025年2月22日出厂，2025年3月5日在四川省雅安市公安局交通警察支队登记核发机动车行驶证和中华人民共和国道路运输证（川交运管雅字511823003859），登记编号：川T3649挂，车辆识别代码：LA9B38Z33S1GCJ135，外廓尺寸：长9500mm、宽2500mm、高3400mm，核定载质量31400kg，使用性质：货运。

（3）驾驶人员：陈某雄，男，住址：四川省汉源县九襄镇，证件编号：5131241992****0171，初次领证时间：2012年12月，准驾车型：A2D，证件有效期：2018年12月23日至2028年12月23日。

（4）保险情况：2025年3月11日，在中国人民保险投保机动车交通事故责任强制保险，保险单号：PDZA202551310000035588，保险终止日期为2026年3月11日。2025年3月11日在中国人民保险投保新能源汽车商业保险，保险单号：PDAA202551310000022465，保险终止日期为

2026年3月11日。

2.事故三轮车及驾驶员情况

（1）车辆类型：正三轮载货摩托车，所有人：付某友，注册日期：2023年9月，在四川省雅安市公安局交通警察支队登记核发机动车行驶证，车牌号：川TCG463，强制报废期止：2035年5月8日。

（2）驾驶人员：付某友，男，住址：四川省石棉县丰乐乡，证件编号：5131251955****0813，初次领证时间：2016年3月，准驾车型：D，证件有效期：2016年3月2日至2026年3月2日。

（三）事故相关单位安全管理情况。

顶宏物流管理人员共9名，取得道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证的人员3名，编制印发《安全管理制度》，该制度包含《安全管理领导机构和安全管理专职机构制度》《安全生产责任制度》《安全生产目标管理制度》《安全生产会议管理制度》《安全生产投入保障制度》等23项制度，制发了《关于制定2025年从业人员安全培训学习计划的通知》《2025年度安全生产工作计划》《汛期暑期安全生产重大风险排查整治行动方案》《关于认真做好2025年汛期安全生产工作的通知》等文件，包含了安全生产各部门职责、岗位职责、培训教育、应急管理、风险识别管控、隐患排查治理、事故管理、安全检查管理等安全生产管理制度和工作计

划。

2025年以来，顶宏物流召开安全会议8次，开展驾驶员学习培训8次，开展路检路查8次，开展隐患排查发现问题隐患13条，已全部整改完毕。

顶宏物流制定了《汉源县顶宏物流有限责任公司应急保障预案》，成立了以企业主要负责人王某洪为组长的应急管理领导小组，包含了通讯、交通、报告和应急处置以及交通事故等方面的内容，并设置应急小组明确各小组的职责和责任人员。2025年6月15日顶宏物流组织企业员工开展了2025年道路交通事故专项应急演练。

（四）事故道路概况。

事故发生在G108国道2556km+800m（三星村2组）路段，道路呈东西走向，东往石棉方向，西往汉源方向，干燥沥青路面，视线良好。


（五）事故发生经过。

2025年7月27日6时许，陈某雄驾驶川T03881D/川T3649挂货车（空车）从汉源县四川泰昌建材集团有限公司出发经国道108线到石棉县安顺场镇装运矿渣。6时32分，陈某雄驾驶川T03881D/川T3649挂货车行驶至石棉县丰乐乡大冲桥附近与对向车道付某友驾驶的川TCG463正三轮载货摩托车会车，付某友驾驶川TCG463正三轮载货摩托车向左转弯，未避让直行的川T03881D/川T3649挂货车，越过道路中心线撞上川T03881D/川

T3649挂货车左侧，导致付某友受伤和川TCG463正三轮载货摩托车受损。

（六）事故现场情况。

据现场调查，G108国道2556km+800m（三星村2组）路段，该路段呈拱形，东西走向，东往石棉方向，西往汉源方向，干燥沥青路面，视线良好。地面痕迹：川T03881D/川T3649挂货车左侧轮胎拖痕890CM，川TCG463正三轮载货摩托车地面拖痕1156CM。车体痕迹：川T03881D/川T3649挂货车左侧侧面受损，川TCG463正三轮载货摩托车车头顶棚受损。

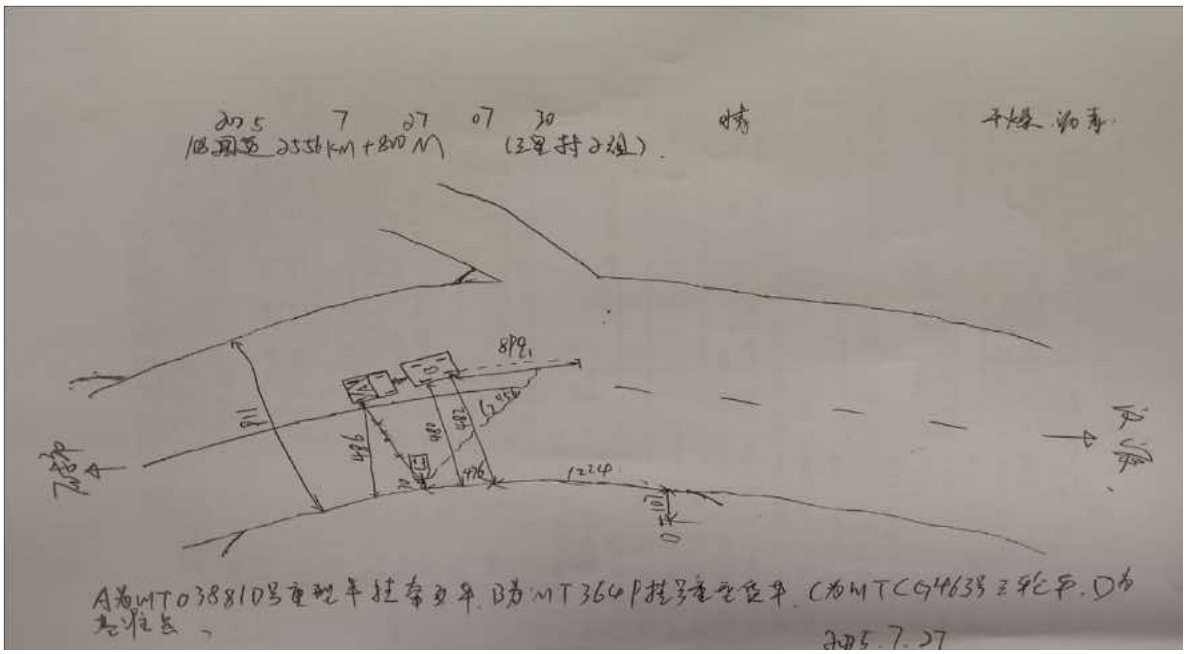

（现场勘验图）



（事故现场正面照片）



（事故侧面照片）



（事故背面照片）

（七）人员伤亡和直接经济损失情况。

付某友，男，汉族，身份证号码：5131251955****0813，住址：石棉县丰乐乡，经抢救无效后死亡。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，本次事故共造成直接经济损失约37万元。

（八）其他情况。

石棉县气象信息和行车记录仪显示，2025年7月27日6时许，石棉县境内天气晴，未降雨。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

事故发生后，7月27日6时37分，陈某雄拨打122道路交通事故报警电话，石棉县公安局交通管理大队接警后迅速响应，安排警力赶往事故现场。6时54分陈某雄将事故情况向公司运营科长王某2报告，王某2在赶往事故现场途中向安全科长王某1和主要负责人王某洪进行了报告。

（二）事故现场应急处置情况。

7月27日7时30分左右，石棉县公安局交通管理大队到达事故现场对道路交通事故现场进行了勘验和交通疏导，8时23分左右现场勘验完毕，道路有序恢复通行。

（三）医疗救治和善后情况。

事故发生后，7月27日6时34分许，陈某雄打120急救电话。在等待120救助过程中，陈某雄拨打石棉县丰乐卫生院电话，6时55分左右丰乐乡卫生院接报，7时20分丰乐乡卫生院

到达事故现场对付某友进行了初步诊断、包扎和输液。7时23分许120急救车辆到达现场，医务人员初步诊断为交通伤，多处挫伤，颈椎损伤，意识清晰，呼吸正常。7时33分许120急救车辆将付某友运送到石棉县人民医院进行救治。7月28日上午11时许，付某友伤势逐渐严重，经过石棉县人民医院医护人员抢救，12时12分，石棉县人民医院宣告付某友死亡。

截至目前，死者付某友已经火化安葬，善后赔偿事宜正在协商中，无次生衍生事故发生，未发生舆情事件。

（四）事故应急处置评估。

事故应急处置过程中，应急救援、舆论引导、善后处置等工作有序开展，应急救援工作处置及时、妥当，无次生衍生事故发生。截至目前，舆情引导得当，未发生舆情事件。事故发生后陈某雄赓即拨打了122报警电话，石棉县公安局交通管理大队按要求将事故信息录入了公安交通管理综合运用平台，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，事故信息报送符合规定[2]。

三、事故原因

经事故调查组综合分析，付某友驾驶的川TCG463正三轮载货摩托车向左转弯撞上对向车道直行的陈某雄驾驶的川

---

[2] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

T03881D/川 T3649 挂货车左侧，导致付某友胸腹联合损伤和川 TCG463 号正三轮载货摩托车受损，付某友因胸腹联合损伤严重经石棉县人民医院抢救无效死亡。

（一）直接原因。

事故三轮车驾驶人付某友在左转行驶过程中，未避让直行事故货车[3]，与直行事故货车左前方相撞，是此次事故的直接原因。

（二）事故鉴定情况。

1.经四川鼎盛司法鉴定所对川 TCG463 正三轮载货摩托车转向系、制动系和对川 T03881D/川 T3649 挂汽车列车的转向系、制动系和车速进行司法鉴定，结论为：（1）川 TCG463 正三轮载货摩托车的转向系，除因事故损坏外，其余所检项目符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第六条的相关要求；（2）川 TCG463 正三轮载货摩托车的制动系，除因事故损坏外，其余所检项目符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第六条的相关要求；（3）川 T03881D/川 T3649 挂汽车列车的转向系所检项目的检验结果，符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的要求，事故前不存在安全隐患；（4）川 T03881D/川 T3649 挂汽车列车的制动系所检项目的检验结果，符合国家标准 GB7258-2017《机动车

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条　机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第五十一条第（二）项、第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：（三）转弯的机动车让直行的车辆先行；

运行安全技术条件》的要求，事故前不存在安全隐患；（5）川T03881D/川T3649挂汽车列车的事故前的行驶速度为：53.892km/h。

2.经四川华大科技司法鉴定所对付某友死亡原因的司法鉴定，付某友的死亡原因符合道路交通事故致胸腹联合损伤死亡。

3.经石棉县公安交警现场酒精测试，当事人付某友、陈某雄酒精测试结果为0。

4.经公安交警部门认定，当事人付某友转弯的机动车未让直行的车辆的行为是此次事故发生的原因。当事人陈某雄驾驶机动车超过限速标志、标线标明速度的行为是此次事故发生的原因。

（三）间接原因。

货车川T03881D/川T3649挂驾驶人陈某雄在机动车上道路行驶超过限定车速（50km/h），实际车速53.892km/h[4]。

（四）其他可能因素排除。

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料、气象分析，建筑物、环境均与事故引发因素无关。排除人为故意破坏、突发灾害等引发的事故。

四、调查发现的主要问题

[4] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

（一）事故三轮车驾驶员。

驾驶川TCG463正三轮载货摩托车向左转弯时未避让直行车辆，越过道路中心线与川T03881D/川T3649挂货车左侧相撞。

（二）事故货车驾驶员。

驾驶货车川T03881D/川T3649挂在机动车上道路行驶超过限定车速。

（三）顶洪物流。

经调查，顶洪物流虽然常态化对公司货车驾驶员开展安全教育和培训，培训内容包含道路安全知识、安全驾驶、注意事项等内容，但是事故货车驾驶员陈某雄依然出现超速行驶行为，反映出顶洪物流存在安全教育和培训不到位的问题。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议不追究责任人员（1人）。

付某友，身份证号：5131251955****0813，事故三轮车驾驶人，左转弯时未避让直行的事故货车，越过道路中心线与事故货车发生碰撞，对事故的发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对相关责任企业的处理建议（1家）。

经调查发现顶洪物流存在对公司货车驾驶员安全教育和培训不到位的问题，建议由汉源县交通运输局调查处理。

（三）对企业相关责任人的处理建议（1人）。

陈某雄，身份证号：5131241992****0171，事故货车驾驶

人。驾驶机动车超过限速标志最高时速行驶，对事故的发生负有间接责任，建议由石棉县公安局交通管理大队调查处理。

（四）对相关单位及公职人员的处理建议。

调查未发现相关监管部门和属地政府履职不到位的问题。

六、事故防范建议

（一）落实企业主体责任，筑牢安全发展理念。

一是顶宏物流要深刻汲取事故教训，举一反三，加强事故警示教育，深度剖析事故发生的原因、应急处置和预防措施。**二是**公司主要负责人及安全管理人员要切实重视对员工的安全教育培训、应急演练和考核评估，提高员工的安全意识和应急处置能力，坚决杜绝“走过场”、流于形式现象。**三是**要建立健全并严格落实各项安全管理规章制度，加强对员工落实相关规章制度情况的考核，将制度落实情况作为企业的日常管理。**四是**要加大对车辆事故隐患排查治理和各种路段的路检路查，强化对驾驶员不同路况的警示提醒，及时发现并消除事故隐患。

（二）严管驾驶人员行为，夯实交通安全基石。

公安交警部门要严格管理持有驾驶证的机动车、客运、货车驾驶员，加强对持证驾驶员的培训教育，提升驾驶员的交通法规意识，提高驾驶员的安全意识。要实施定期审验制度，对驾驶员的驾驶技能和身体状况进行全面评估，确保其符合上路标准。同时也要加强执法监督，加大查处违法驾驶行为，对存在频繁违章驾驶行为的客货车驾驶人员，要从严对其处罚，进行

教育和提醒，并将相关行为及时抄告交通运输部门以及所属运输企业，确保道路交通安全与社会秩序稳定。

（三）强化部门协同联动，保障交通顺畅安全。

县道安办要发挥统筹抓总作用，有效整合各部门的资源和力量，健全多部门联动协作机制，进一步提高部门之间监管执法存在的效能，确保执法工作的精准性和高效性，共同构建安全、畅通、有序的道路交通环境。要加强事故警示教育，组织有针对性的交通安全宣传活动，集中曝光违法肇事案例，增强安全警示效果。