阳江市江城区“6·9”一般道路交通事故调查报告

阳江市江城区“6·9”一般道路交通事故调查组

2021年9月29日

目录

一、事故发生经过及应急救援情况.....1
（一）事故发生经过.....1
（二）事故应急救援情况.....2
二、涉事车辆及伤者情况.....3
（一）涉事车辆情况.....3
（二）涉事车辆行驶轨迹.....4
（三）涉事车辆驾驶员及死亡人员情况.....5
（四）直接经济损失情况.....5
三、事故天气和路段情况.....5
（一）天气情况.....5
（二）事故路段情况.....6
四、涉事单位有关情况.....6
（一）涉事单位情况.....6
（二）事故路段管理单位情况.....7
五、事故原因和性质.....8
（一）事故直接原因.....8
（二）事故间接原因.....10
（三）事故性质.....10
六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....10
（一）事故责任认定.....10
（二）建议免予追究责任的人员.....10
（三）建议给予行政处罚单位及人员.....11
七、事故防范措施建议.....11
（一）严格落实货运企业安全生产主体责任.....11
（二）联网联控，发挥动态监控作用.....12
（三）严厉打击客货运车辆违法违规行为.....12
（四）加强宣传，提升交通安全意识.....12
附：“6·9”事故调查组成员意见及签名表

阳江市江城区“6·9”一般道路交通事故调查报告

2021年6月9日凌晨3时19分许，在沈海高速公路湛江往广州方向3284KM+500M处（江城白沙路段）发生一辆粤GH9999号重型仓栅式货车追尾碰撞前方赣K50500号重型仓栅式货车，造成1人死亡的一般道路交通事故（以下简称“6·9”交通事故）。

按照国家有关法律法规的规定，2021年6月15日，江城区人民政府成立了由区府办、市应急局、市公安局交警支队、区应急局、市公安局交警支队高速公路二大队、市交通运输局、区人社局、区司法局、区总工会、市公安局江城分局等单位派员组成的江城区“6·9”高速公路交通事故调查组。同时邀请江城区人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年6月9日凌晨3时19分许，钟世良（男，广东雷州人，35岁）驾驶粤GH9999号重型仓栅式货车（装载10200KG花生）沿G15沈海高速公路上行线行驶至3284公里500米处（江

城区白沙路段）时，追尾碰撞由陈九吉驾驶的赣K50500号重型仓栅式货车（装载54500KG废铁），造成粤GH9999号重型仓栅式货车驾驶员钟世良当场死亡及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故应急救援情况

2021年6月9日凌晨3时25分，市公安局交警支队值班室接到市公安局110出警指令称：沈海高速公路往广州方向3284公里处发生两车碰撞交通事故，有人员受伤。接到情况报告后，值班人员立即通知交警支队高速公路二大队路面执勤民警和事故处理民警、120急救中心、消防、高速公路阳茂路政大队、交通拯救队等相关单位赶往事故现场处置。

3时30分，交警支队高速公路二大队路面执勤民警张雍和事故处理值班民警梁明权分别接到支队值班室电话，要求到沈海高速湛江往广州方向3286公里路段处警。

4时05分，路面执勤民警张雍和协管员刘昌鑫及120急救、交通拯救队分别达事故现场，路面执勤当即组织开展事故现场进行先期处置和交通疏导工作，并将情况上报大队领导及110指挥中心。

4时15分，事故处理民警梁明权和协管员吴家健到达事故现场开展故现场开证勘查取证工作。

4时16分，阳茂高速路政大队织篢中队到达现场进行处置。

4时40分，消防部门到达现场进行应急处置救援。

5时53分，消防部门将被困司机遗体救出。

6时24分，事故处理完毕，事故车辆拖离现场，现场交通恢复。

各有关部门赶赴事故现场开展应急处置，广东阳茂高速公路有限公司、阳江市公安局交通警察支队高速公路二大队、消防部门等单位先期救援响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故、无疫情发生。

二、涉事车辆及伤者情况

（一）涉事车辆情况

1.粤GH9999号重型仓栅式货车

车辆所有人（个体）：钟世良；登记地址：广东省雷州市南兴镇广场南50号101房；车辆型号：乘龙牌LZ5182CCYM3AB；车辆类型：重型仓栅式货车；使用性质：货运；核定载人数：2人；总质量：18000KG；核定载质量：9965KG（事发时，车辆装载10200KG，超载235KG，超载2.36%）车辆检验有效期至2022年3月，在鼎和财产保险股份有限公司广州中心支公司购买车辆保险。

经委托阳江市江城（阳现）汽车检测站有限公司对粤GH9999号重型仓栅式货车进行安全技术鉴定，该车因交通事故造成车辆前部车身、驾驶室、水箱、挡风玻璃撞毁，需检验。经人工检验，该车前照灯撞毁、经人工接驳通电检测，前照灯线路、车尾灯、刹车灯有效，方向机未见漏油现象，拆查各轴刹车、刹车皮磨损均衡、刹车总泵及分泵有效。

2.赣K50500号重型仓栅式货车

车辆所有人：新余联发物流有限公司；登记住所：江西省新余市抱石大道（仙来区管委会）；车辆型号：LZ5312CSQEL，车辆类型：重型仓栅式货车；使用性质：货运；核定载人数：2人；总质量：30900KG；核定载质量：18720KG（事发时，车辆装载54500KG，超载35780KG，超载191%）车辆检验有效期至2022年2月，在国任财产保险股份有限公司湛江中心支公司购买车辆保险。

经委托阳江市江城（阳现）汽车检测站有限公司对赣K50500号重型仓栅式货车进行安全技术鉴定，该车因交通事故造成车辆后部车身撞损，需检验。经人工检查，该车车尾灯、刹车灯撞毁、经人工接驳通电检测，前照灯、车尾灯线路、刹车灯线路有效，方向机未见漏油现象，方向正常，拆查各轴刹车、刹车皮磨损均衡、刹车总泵及分泵有效。

（二）涉事车辆行驶轨迹

1.2021年6月8日，钟世良驾驶粤GH9999号重型仓栅式货车在湛江雷州市装载上花生，于22时许由雷州收费站进入沈海高速往广州方向行驶，前往广州市，9日凌晨3时19分行驶至沈海高速3284KM+500M处时（江城白沙路段）发生事故。经调取《高速公路重点车辆动态监管与预警信服务系统》平台信息显示，事发时车速为63公里/小时，连续驾驶时间约5小时。经提取粤GH9999号重型仓栅式货车车载视频：事发时，粤GH9999号重型仓栅式货车驾驶员疲劳驾驶行为。

2.陈九吉驾驶赣K50500号重型仓栅式货车从海南省海口秀英再生资源交售市场装载54500KG废铁，于2021年6月8日13

时许从海南省海口市出发前往佛山市高明区，于19时50分从湛江市徐城西冲卡进入沈海高速，途中进入雷州、电白高速服务区停车休息换司机，在9日凌晨3时19分行驶至沈海高速3284KM+500M处时（江城白沙路段）发生事故。经广东省南天司法鉴定所江门分所司法鉴定：赣K50500号重型仓栅式货车事发时车速范围为10.55—12.17公里/小时。

（三）涉事车辆驾驶员及死亡人员情况

1.粤GH9999号重型仓栅式货车驾驶员：

钟世良，男，35岁，身份证号码：44088******399X，广东雷州人，准驾车型：B2，驾龄14年，有效期限至2023年12月14日，当前状态：正常。事故中当场死亡。

2.赣K50500号重型仓栅式货车驾驶员：

陈九吉，男，45岁，身份证号码：4408******3495，广东徐闻人，准驾车型：B2，驾龄8年，有效期限至2029年5月28日，当前状态：正常。经检验鉴定，驾驶员陈九吉未检出乙醇、吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮成分，排除酒驾、毒驾。

（四）直接经济损失情况

事故共造成1人死亡、2辆车辆损坏。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）[1]等标准和规定，目前核定事故造成的车辆损失费用及受伤人员医疗费用为142万元。

三、事故天气和路段情况


（一）天气情况

《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）1.2直接经济损失指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

6月9日，事故路段所在地区域为晴天（沈海高速公路白沙路段）。

（二）事故路段情况

事故现场位于沈海高速公路湛江往广州方向3284KM+500M处，该路段道路呈东西走向，西往湛江方向，东往广州方向。双向八车道（不含应急车道），单向四车道，每条行车道均为3.75米，应急车道宽度为3.5米，道路中央设置新泽西水泥护栏，沥青路面，路面完好，路面能见度良好。设置清晰交通标志、标识，小客车限速120公里/小时，其他机动车限速100公里/小时。

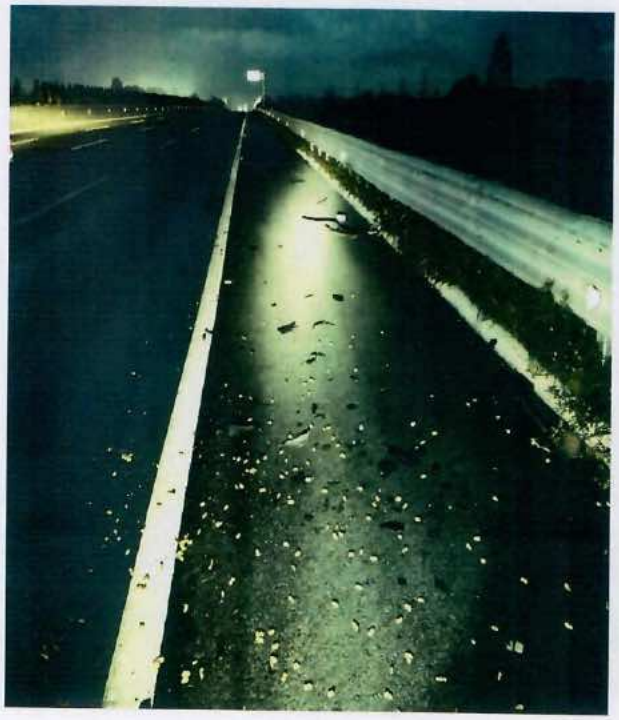

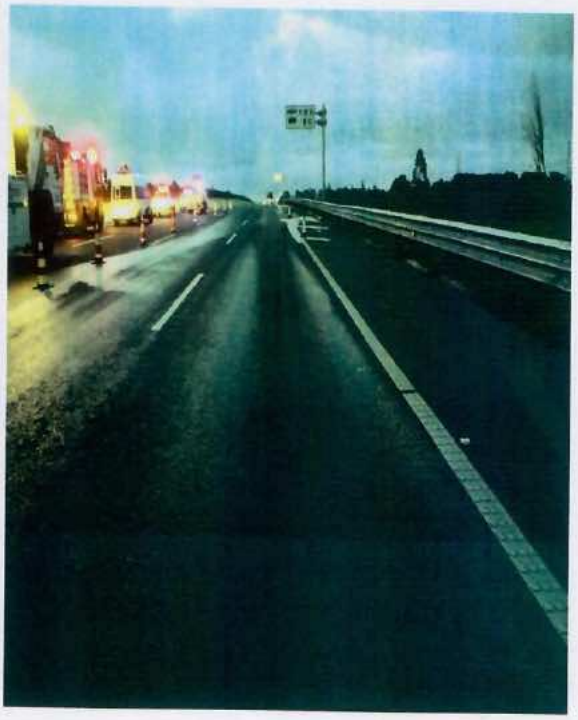


图1事故路段情况

四、涉事单位有关情况

（一）涉事单位情况

1.新余联发物流有限公司（赣K50500号重型仓栅式货车车属单位），该公司成立于2011年6月8日，统一社会信用代码：91360500576115l126F，法定代表人：黄安之，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），地址：新余市抱石大道（仙来区管委会），经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；汽车上户代办；汽车租赁；货物信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

新余联发物流有限公司于2019年6月12日取得江西省新余市渝水区道路运输管理所核发《道路运输经营许可证》（赣交运管许可新字360502201842号）。

经查，陈九吉于2014年6月份向新余联发物流有限公司挂靠落户赣K50500号重型仓栅式货车，并签订该货车挂靠合同，以个体名义开展货物运输经营活动。

（二）事故路段管理单位情况

1.路政管理单位：广东阳茂高速公路有限公司（以下简称阳茂公司）。阳茂公司成立于2002年7月，主要负责阳茂高速公路项目建设，经营管理和沿线综合开发。公司管辖3个高速路段，管辖总里程219公里，其中，阳茂高速2004年11月建成通车，起于阳江白沙镇，止于电白观珠镇，全长79.76公里。阳茂公司路政大队织篢中队是负责阳茂高速公路营运管理面向路产、路权和秩序等通行服务运行软环境的直线部门，负责维护路产、路权和运行秩序。事故发生在阳茂高速公路（江城区白沙）路段，该路段路况良好。

经查，阳茂公司路政大队织篢中队负责阳茂高速路面的路政巡查和路政管理，作业现场秩序维护，织篢中队根据《广东省公路路政巡查管理规定》，每天路面巡查不少于2次。事发当日，织篢中队值班人员接到事故处置指令，能迅速行动及时赶赴事故现场，协助公安交警部门做好车辆分流疏导，维护现场交通秩序等工作处理得当。

2.交通管理单位：阳江市公安局交警支队高速二大队（以下简称高速二大队），负责沈海高速公路K3265 +189M至K3335+859M路段，全长约79公里。

经查，今年以来，高速二大队深入开展交通安全宣传、交通秩序管理、安全隐患排查整治、合理安排勤务，认真依据《广东省高速公路交警队路面巡逻工作指导》要求，加强路面巡查管控，开展打击道路交通违法行为各类专项行动。事发当天值班民警出警迅速，积极采取应急处置措施，做好过往车辆分流疏导工作，正确履行了岗位工作职责。

五、事故原因和性质

（一）事故直接原因

1.经调查认定，粤GH9999号重型仓栅式货车驾驶员钟世良连续驾驶机动车超过4小时未停车休息，疲劳驾驶，造成事故发生。

2.陈九吉驾驶赣K50500号重型仓栅式货车载物超过核定载质量的机动车在高速路上低速行驶。





图 2 事故车辆受损情况

（二）事故间接原因

新余联发物流有限公司未认真落实安全生产主体责任，未规范动态监控工作，未配备专职监控人员，未能发现赣K50500号重型仓栅式货车GPS长期处于断线离线；驾驶员安全培训教育形同虚设，未提供培训教育台帐；未制定事故应急救援预案，今年以来，未能提供应急演练台账，存在安全管理上的漏洞。

（三）事故性质

经调查认定，阳江市江城区“6·9”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）事故责任认定

阳江市公安交警部门对本起事故作出责任认定：

1.钟世良连续驾驶机动车超过4小时未停车休息，导致过度疲劳仍继续驾驶机动车，是导致事故发生的主要过错，承担事故主要责任。

2.陈九吉驾驶载物超过核定载质量的机动车在高速公路上行驶低于规定时速每小时60公里，是导致事故发生的次要过错，承担事故次要责任。

（二）建议免予追究责任的人员

钟世良（粤GH9999号重型仓栅式货车驾驶员）。经调查，钟世良其超过4小时未停车休息过度疲劳仍继续驾驶机动车，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第一款第七项规定，是导致事故发生的主要过错，承担事故的主要责任。鉴于钟世良已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（三）建议给予行政处罚单位及人员

1.新余联发物流有限公司（赣K50500号重型仓栅式货车车属单位）。经调查，新余联发物流有限公司未认真落实安全生产主体责任，未建立健全动态监控管理相关制度，规范动态监控工作，未配备专职监控人员，未能发现赣K50500号重型仓栅式货车GPS长期处于断线离线行为，未能发现该车辆超载低速违法行为，未能提供肇事车辆动态监控数据和隐患排查台账；驾驶员安全培训教育形同虚设，未提供培训教育台帐；未制定事故应急救援预案，今年以来，未能提供应急演练台账，存在安全管理上的漏洞。

建议由江西省新余市交通运输局依据相关法律法规对其进行处理，并将处理结果函复广东省阳江市江城区安全生产委员会办公室（jc3102210@163.com）。

2.陈九吉（赣K50500号重型仓栅式货车驾驶员）。经调查，陈九吉驾驶载物超过核定载质量的机动车机动车在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶和驾驶的赣K50500号重型仓栅式货车不按规定使用GPS。上述行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》的规定，建议由阳江市公安交警部门依法对陈九吉实施行政处罚。

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他人员涉案的，建议按有关规定和程序进行处理。

七、事故防范措施建议

（一）严格落实货运企业安全生产主体责任

新余联发物流有限公司要认真贯彻落实国家安全生产管理规定，加强企业安全管理，完善安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产责任制。要建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时消除事故隐患，如实记录事故隐患排查治理情况。要切实做好驾驶人员安全生产教育和培训工作，严格落实岗前培训制度和每年再培训制度，保证学习时间，真正提高驾驶人员的安全意识和应对道路交通突发情况的处理能力。要严格落实动态监控平台值班制度，强化对所属运输车辆实时监管，杜绝动态监控不到位现象发生。

（二）联网联控，发挥动态监控作用

交通运输部门、公安交警部门要加大营运车辆动态监控装置抽查检查力度，督促运输车辆正确安装和使用动态监控装置，确保监控数据真实可靠。要强化GPS车辆上线率，使GPS车辆运行达到100%的安全受控，确保真正发挥GPS监控系统动态监管作用。对未安装或安装后未正常使用卫星定位汽车行驶记录仪、甚至故意屏蔽，更改、删除监控数据资料的，要依法从严处理并及时对外通报。

（三）严厉打击客货运车辆违法违规行为

公安交警部门要严厉打击车辆违法违规行为。一要加密路面巡查管控，依法严肃查处营运车辆高速公路疲劳驾驶、低速慢行、违规占用应急车道等违规行为；二要排查逾期未检验、逾期未报废、交通违法行为多发的重点车辆及所属运输企业清单，并通报交通运输部门。

（四）加强宣传，提升交通安全意识

高速公路公司、公安交警部门要充分利用报刊、服务区视频、杂志、广播、电视、网络、短（微）信等宣传工具，形成多层次、多渠道、多方位的宣传教育模式，扩大宣传教育面，提升广大人民群众遵纪守法意识及营运车辆驾驶员遵守交通法规意识。

附：《“6·9”事故调查组成员意见及签名表》

阳江市江城区“6·9”高速公路
交通事故调查组（代章）
2021年9月29日