附件 2

广州市南沙区“8·29”一般道路交通事故调查报告

2025 年 8 月 29 日 20 时 07 分许,在广州市南沙区横沥镇 111 省道进下横沥东联络道（北）南约 100 米处，张某仁驾驶牌号为粤 BMQ***号牌重型半挂牵引车牵引粤 BG***挂号牌重型集装箱半挂车[以下简称粤 BMQ***（粤 BG***挂）号拖挂车]与孙某驾驶的悬挂粤 ALD***号牌普通二轮摩托车发生碰撞，造成孙某现场死亡，车辆损坏的道路交通事故。事故中 1 人死亡。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的有关规定，经南沙区人民政府批准，由区应急管理局、区公安分局、区交通运输局、区人社局、总工会、珠江街等有关部门组织成立广州市南沙区“8·29”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请深圳市南山区政府派员参加，开展相关的事故调查工作。

事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省较大及以下生产安全事故调查工作指引（试行）》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”、“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”

等原则，紧紧围绕“人、物、管理、监管”等关键要素，通过现场勘察、调查取证、检测鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

事故调查组认定，广州市南沙区“8·29”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位及人员基本情况

1.深圳市某国际物流有限公司（以下简称深圳某物流公司）。涉事粤BMQ***（粤BG***挂）号拖挂车登记所属单位。统一社会信用代码：******；注册地址：为深圳市南山区南山街道兴海大道***；法定代表人：艾某香；类型：有限责任公司；注册资本：***万元；成立日期：***；经营范围：国内货运代理业务；陆路、航空、海上国际货运代理业务；仓储、搬运装卸（法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。普通货运、货物专用运输（集装箱）。大型物件运输。已取得道路运输经营许可证[1]。

2.张某仁，男，***岁，原深圳某物流公司业人员，事发粤BMQ***（粤BG***挂）号拖挂车驾驶员。驾驶证准驾车型：A2，

[1]《道路运输经营许可证》，证号：深***。

有效期至2025年10月25日。已取得道路运输从业人员从业资格证[2]。事故发生后，经暨南大学司法鉴定中心检验，从送检的张某仁血液中，未检出乙醇成分，未检出常见毒药物成分。

3.孙某，男，***岁，事故发生时驾驶悬挂粤ALD***号牌普通二轮摩托车[3]，在事故中死亡。经暨南大学司法鉴定中心检验，从送检的孙某血液中，检出乙醇含量为23.9mg/100ml，未检出常见毒药物成分。

（二）涉事车辆基本情况

1.粤BMQ***号牌重型半挂牵引车牵引粤BG***挂号牌重型集装箱半挂车，登记所有人为深圳某物流公司。登记性质:货运，登记住址:深圳市南山区南山街道兴海大道***，事发前车辆状态:正常，车辆年审和保险均在有效期内，事发时车上载有杂货，经过磅称重，实测总重:40250kg，超限标准:49000kg，无超载。经查六合一系统，无历史交通事故记录，近三年有22条交通违法记录。事故发生后，经广东安盈汽车技术服务有限公司检验，粤BMQ***号江淮牌重型半挂牵引车的制动性能合格、转向性能合格、灯光性能合格，粤BG***挂号中集牌重型集装箱半挂车的制动性能合格、灯光性能合格，粤BMQ***号江淮牌重型半挂牵引车牵引粤BG***挂号中集牌重型集装箱半挂车防护装置合格、反光标识不合格，事发时行驶速度为37.7km/h。

2.悬挂粤ALD***号牌普通二轮摩托车，经查，此号牌登记

[2] 道路运输从业人员从业资格证，证号：***。

[3] 涉事车辆信息与公安网查询信息不相符。

车辆信息与事故车辆信息不符，车架号码:***，发动机号码:***，实际使用人:孙某，车辆未投保。事故发生后，经广东安盈汽车技术服务有限公司检验，无号牌(车架号:***)豪进牌两轮摩托车的制动性能合格，转向性能合格，灯光性能不合格。事发时行驶速度无法计算。


（三）涉事单位安全管理情况

经系统查询及上门检查发现，深圳某物流公司名下现有63台货运性质车辆(其中重型半挂牵引车32台、重型集装箱半挂车28台、重型平板半挂车3台)，其中:1.现有11台车辆存在“违法未处理”状态、2台车辆存在“逾期未检验被盗抢”状态;2.公司名下车辆近一年有211条交通违法记录，其中有8台车辆近一年交通违法记录超过10条，存在符合《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》第五条第（十二）项“涉事生产经营单位所有营运车辆5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上的”情形。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年8月29日20时09分，张某仁驾驶粤BMQ***（粤BG***挂）号拖挂车沿广州市南沙区228国道由北往南行驶至G228下横沥大桥下桥位路段向右侧行驶时与孙某驾驶悬挂粤ALD***号牌普通二轮摩托车发生碰撞，造成孙某现场死亡、车辆损坏。

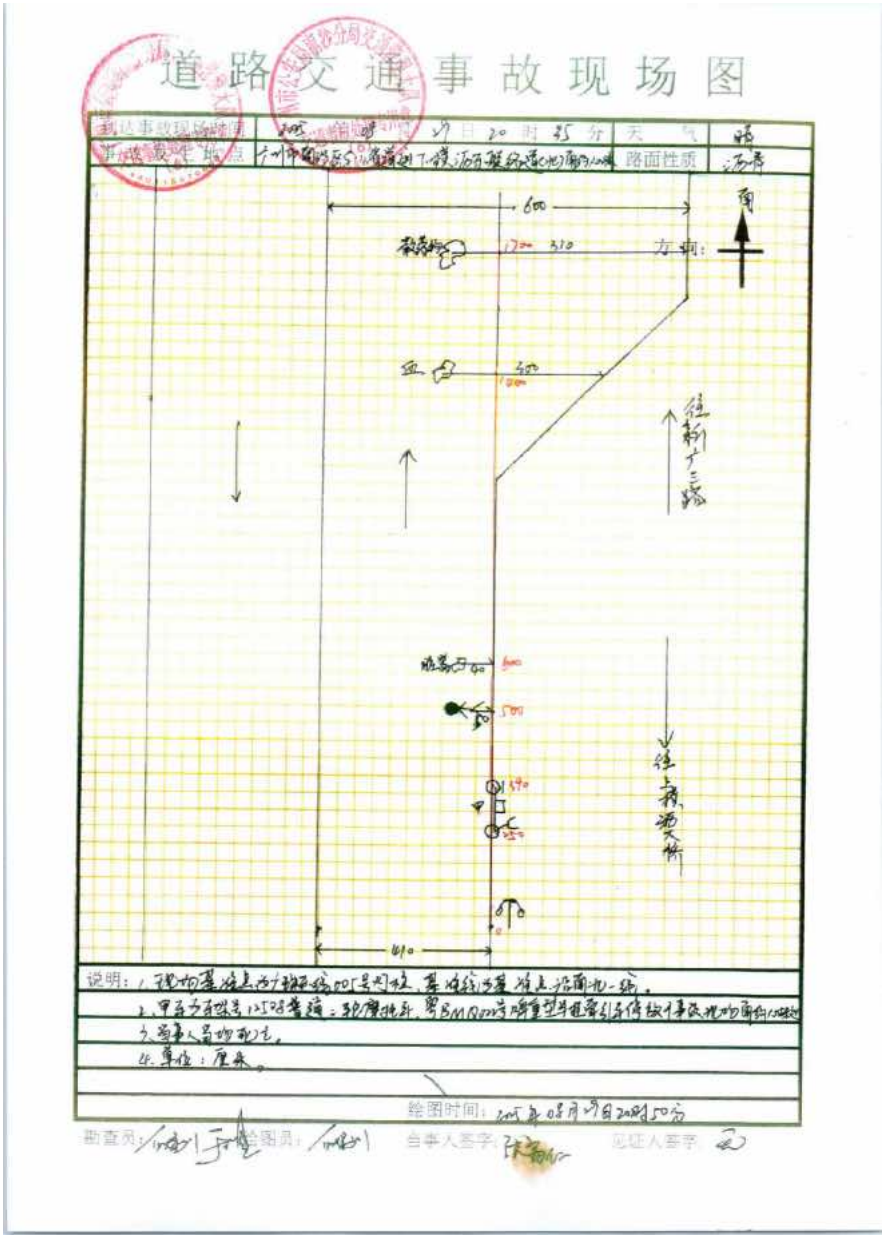

事故现场图

（二）事故道路调查情况

事故现场位于广州市南沙区珠江街下横沥大桥下桥位路段非施工路段。事发路段道路线形平直，呈南北走向，南往新广一路，北往横沥中路，中央以双黄实线分隔双向两车道，单车道宽3.75米，沥青路面，路面平整，路侧防护设施为水泥石墩(事发

位置为波纹护栏)。事发道路限速 60km/h，设置有限速标志、禁停标志、限制轴重标志、限制质量标志、窄桥标志、道口标志，道路边缘线、车道分隔标线、行驶方向指示标线，无观察遮挡物，通视效果良好，事故时间为晚上，有路灯照明，天气晴天。道路业主单位:广州市道路养护中心，道路管养单位:南城养护所。经公安部门查询，除本次事故外，事发位置 500 米内近三年曾发生 2 宗一般程序交通事故，共造成 2 人受伤。

（三）应急处置情况

8 月 29 日 20 时 09 分，一名途经事发点的司机拨打 110 报警，珠江派出所 20 时 11 分签收警情，20 时 21 分到达现场处置，同时通知 120 和相关职能部门；20 时 23 分，肇事司机在一途经事发点司机提醒发生事故后返回事故现场；20 时 29 分，120 救护车到场，现场确认伤者已无生命体征；20 时 30 分，交警部门事故处理警力到达现场；20 时 40 分，珠江街值班领导、值班干部到场，协助交警引导交通、现场封控等后续事宜。22 时 47 分，完成现场勘察清理和交通恢复工作。

（四）应急处置评估结论

事故发生后，120 急救医疗指挥中心、市公安局南沙分局、珠江街等单位根据各自职责及时到达现场处置，响应及时，未造成次生事故。事故应急救援处置总体评价良好。

（五）善后处置情况

涉事双方就善后事宜已基本达成一致，由保险公司进行全额

理赔。

（六）人员伤亡和经济损失情况

本次事故造成孙某死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，事故调查组核定直接经济损失约为116万元，主要包括丧葬补助金、一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金等。

三、事故原因分析

根据现场勘查、当事人陈述、证人证言、检验鉴定、网络查询结果和视频资料等证据证实:孙某饮酒后驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符、悬挂粤ALD***号牌的普通二轮摩托车在非机动车道内行驶的过错行为，是造成此事故发生的一部分原因;张某仁驾驶安全设施不全的重型货车违反禁止标线行驶的过错行为，是造成此事故发生的另一部分原因。

孙某的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条[4]、第十九条第四款[5]、第二十一条[6]、第二十二条第二款[7]、第三十六条[8]之规定。张某仁的过错行为违反了《中华人

---

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第八条 国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款 驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车；驾驶机动车时，应当随身携带机动车驾驶证。

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款 饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

[8]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十六条 根据道路条件和通行需要，道路划分为机动车道、非机动车道和人行道的，机动车、非机动车、行人实行分道通行。没有划分机动车道、非机动车道和人行道的，机动车在道

民共和国道路交通安全法》第二十一条、第三十八条[9]之规定。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条第一款[10]及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项[11]的规定，孙某承担此事故的同等责任，张某仁承担此事故的同等责任。

四、涉事单位存在的主要问题

深圳市某国际物流有限公司

粤BMQ***（粤BG***挂）号拖挂车为深圳某物流公司所属实际运营车辆，涉事驾驶员张某仁事发时为深圳某物流公司聘请的从业人员，其驾驶安全设施不全的重型货车，且存在违反禁止标线行驶的过错行为，承担此次事故的同等责任。经调查，发现深圳某物流公司存在未见企业主要负责人参与隐患排查记录、生产经营单位未采取措施消除事故隐患、未如实记录安全生产会议、智能动态监控管理平台安全生产隐患治理工作情况记录不完善等问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[12]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

路中间通行，非机动车和行人在道路两侧通行。

[9]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

[10]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条第一款 公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

[11]道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项 因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

1.孙某，粤ALD***号牌普通二轮摩托车驾驶员，饮酒后驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符的普通二轮摩托车在非机动车道内行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第十九条第四款、第二十一条、第二十二条第二款、第三十六条，其过错行为是导致事故发生的部分原因，对事故的发生负同等责任。鉴于孙某在事故中死亡，建议不追究其责任。

2.张某仁，粤BMQ***号牌重型半挂牵引车牵引粤BG***挂号牌重型集装箱半挂车驾驶员，驾驶安全设施不全的重型货车，违反禁止标线行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第三十八条，其过错行为是导致事故发生的部分原因，对事故的发生负同等责任，广州市公安局南沙分局交通管理大队已经对其进行立案处罚。

3.艾某香，深圳某物流公司法定代表人，未见督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患记录，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[13]，建议由深圳市交通运输局南山管理局对其依法查处。

4.深圳某物流公司，粤BMQ***（粤BG***挂）号拖挂车实际运营单位，涉事驾驶员所属单位，存在未见企业主要负责人参与隐患排查记录、生产经营单位未采取措施消除事故隐患、未如实记录安全生产会议、智能动态监控管理平台安全生产隐患治理工

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

作情况记录不完善等问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款，深圳市交通运输局南山管理局已对该企业进行立案处罚，同时根据《深圳经济特区道路交通安全管理条例》相关规定对该企业进行业务办理权限锁定，暂停其新增运输车辆办理业务，并将该企业列为重点监管对象，强化执法监督管理。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，防止类似事故发生，依照事故调查处理“四不放过”原则，提出事故防范和整改措施如下：

（一）广州市公安局南沙分局要组织、统筹做好预防道路交通事故工作，加强道路交通督导整治和交通安全宣传工作，提高社会面交通安全意识。

（二）广州市南沙区交通运输局、深圳市交通运输局南山管理局要加强货运企业安全管理，督促辖内企业落实安全生产主体责任。

（三）珠江街道办事处要依职责配合相关职能部门强化道路管控，积极开展机动车违停治理，加强对道路设施的巡查以及占道施工的隐患排查。

（四）深圳某物流公司要深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任，加强对从业人员的安全生产、文明驾驶教育培训工作，健全完善管理机制，督促驾驶员自觉遵守交通安全法律法规，及时发现并消除驾驶员违规驾驶行为，杜绝此类事故发生。