番禺石碁“10·24”一般道路交通事故调查报告

2024年10月24日17时37分许，位于番禺区金龙路进M93乡道南40米处，发生一宗一辆重型栏板货车在起步过程中与电动自行车碰撞，造成1人死亡、1人受伤、车辆损坏的交通事故，事故直接经济损失为人民币82.37196万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及有关规定，番禺区交警大队进行了前期调查处理，经番禺区人民政府授权，番禺区应急管理局牵头成立了由番禺区交通运输局、番禺区总工会、番禺区交警大队、番禺区石碁镇政府及白云区住房建设和交通局有关人员组成的番禺石碁“10·24”一般道路交通事故调查处理组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。区交警大队委托第三方专业技术机构对车辆性能、车辆技术、车辆速度、车辆发光标识、驾驶员、死者进行技术鉴定。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，番禺石碁“10·24”一般道路交通事故是一起生

产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位情况

1.涉事粤ABW089重型栏板货车所属单位

广州市康旺运输有限公司[1]（以下简称康旺公司），2024年6月21日取得广州市白云区住房建设和交通局核发的《道路运输经营许可证》（粤交运管许可穗字44010010837O），有效期至2028年6月20日，公司名下营运车辆共计388辆。

2.涉事粤ABW089重型栏板货车实际经营者

唐联锋，男，河南省浙川县人，是粤ABW089重型栏板货车实际所有人和经营者。2018年1月1日与康旺公司签订《挂靠经营合同》，将粤ABW089重型栏板货车挂靠在康旺公司，以康旺公司名义经营，唐联锋为车辆的所有人和实际支配人，自主经营，自负盈亏。

3.涉事单位相关人员

马龙增，男，2024年5月6日与康旺公司法人王桂艳签订公司转让协议，成为该公司实际控制人，并任公司车队长；夏夺之，男，2024年1月1日起任康旺公司安全主管，负责公司安全生产工作。

（二）涉事车辆情况

---

[1]广州市康旺运输有限公司，取得广州市白云区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440111093779630M，成立于2014年3月13日，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：广州市白云区太和镇石湖沙坑涌路201号华邦物流园G1东1320房（自主申报），法定代表人：王桂艳，注册资本50万元（人民币）。经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜）；道路货物运输代理；物流代理服务；交通运输咨询服务。

1.粤ABW089重型栏板货车，登记地址为广州市白云区太和镇石湖沙坑涌路201号华邦物流园G1东1320房（自主申报）。2023年11月20日取得广州市白云区住房建设和交通局核发的《道路运输证》（粤交运管穗字003032496号），有效期至2025年1月31日。经营范围：道路普通货物运输。经检验，该车制动性能不合格，转向性能合格，灯光性能合格，反光标识不合格，车辆事发时的行驶速度为7.1km/h。机动车状态：违法未处理（本次事故）；事故未处理（本次事故）；车辆年审及保险均在有效期内，车辆已购买交强险和商业险。发生事故时，粤ABW089重型栏板货车为载货（钢板材），该车核定载质量18170Kg，总质量31000Kg。载货后总质量26630Kg，未超载。

2.广州A48178号牌电动自行车，所有人为劳淑敏，登记地址为广州市番禺区石碁镇文桥路文山北约上街十四巷1号。经检验，该车制动性能合格，转向性能合格，灯光性能合格，由于视频中该车车身被遮挡，无法选取有效参照物，且事故现场有效数据不足，故该车事发时的行驶速度无法计算。

（三）涉事驾驶员情况

1.粤ABW089重型栏板货车驾驶员，江山新，男，37岁，广东省韶关市人，初次领证日期：2008年2月29日，准驾车型：B2，有效期至长期。2019年3月6日取得《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》，有效期至2025年3月6日。

2.广州A48178号牌电动自行车驾驶员，高凤玲，女，59岁，

广州市番禺区人，未取得机动车驾驶证。

（四）事故发生单位安全管理情况

康旺公司，建立有安全生产责任制、车辆动态监控管理制度，设置了安全管理机构，配备了安全管理人员，制定安全生产事故应急预案演练方案，委托第三方对车辆动态进行监控，通过微信群等及时通报车辆违章情况。但存在没有车辆技术档案记录、隐患排查记录等；从业人员未经安全生产教育和培训合格上岗作业，未落实生产安全事故隐患排查治理工作，隐患排查不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；对所属车辆管理不到位，违法行为较多，公司名下388辆车有28辆车近一年内交通违法10次以上，占全部车辆的7.21%等问题。

（五）事故发生经过

2024年10月24日17时37分，江山新驾驶粤ABW089重型栏板货车沿金龙路中间车道由南往北方向行驶至广州市番禺区金龙路进M93乡道南40米时停车等候信号灯放行，遇高凤玲驾驶一辆广州A48178号牌电动自行车（后载：梁某某）由右侧车道穿插驶至，随后粤ABW089重型栏板货车起步过程中与电动自行车碰撞，导致电动自行车倒地后，电动自行车车体及其驾驶人高凤玲头部又被粤ABW089重型栏板货车左前轮碾压，造成高凤玲死亡、梁某某受伤、车辆损坏的交通事故（见图1、图2）。

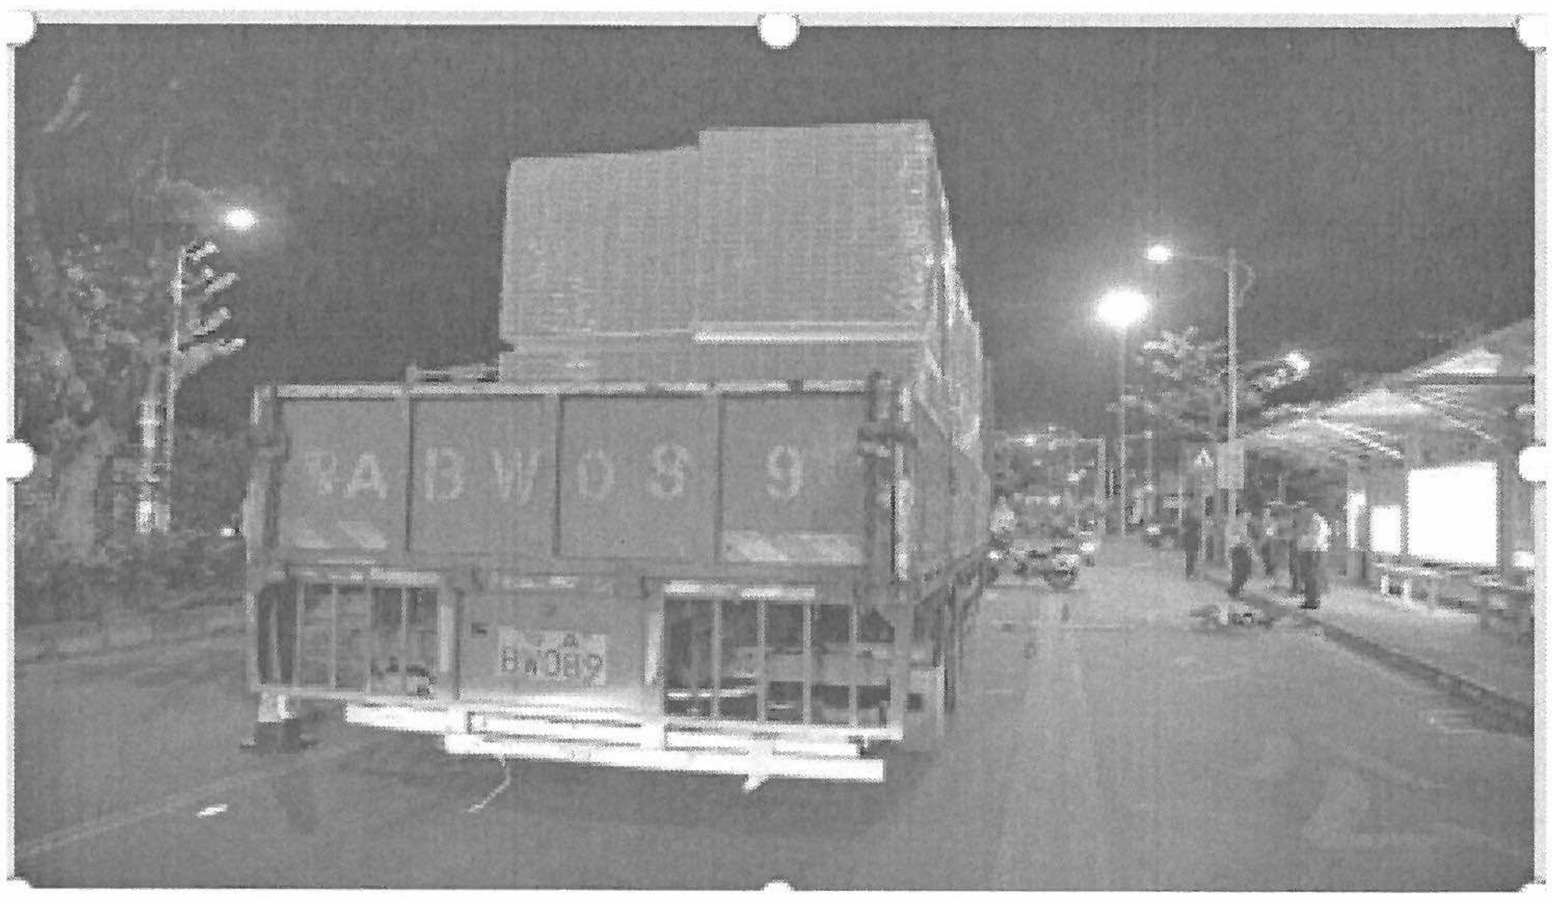


图 1 碰撞现场

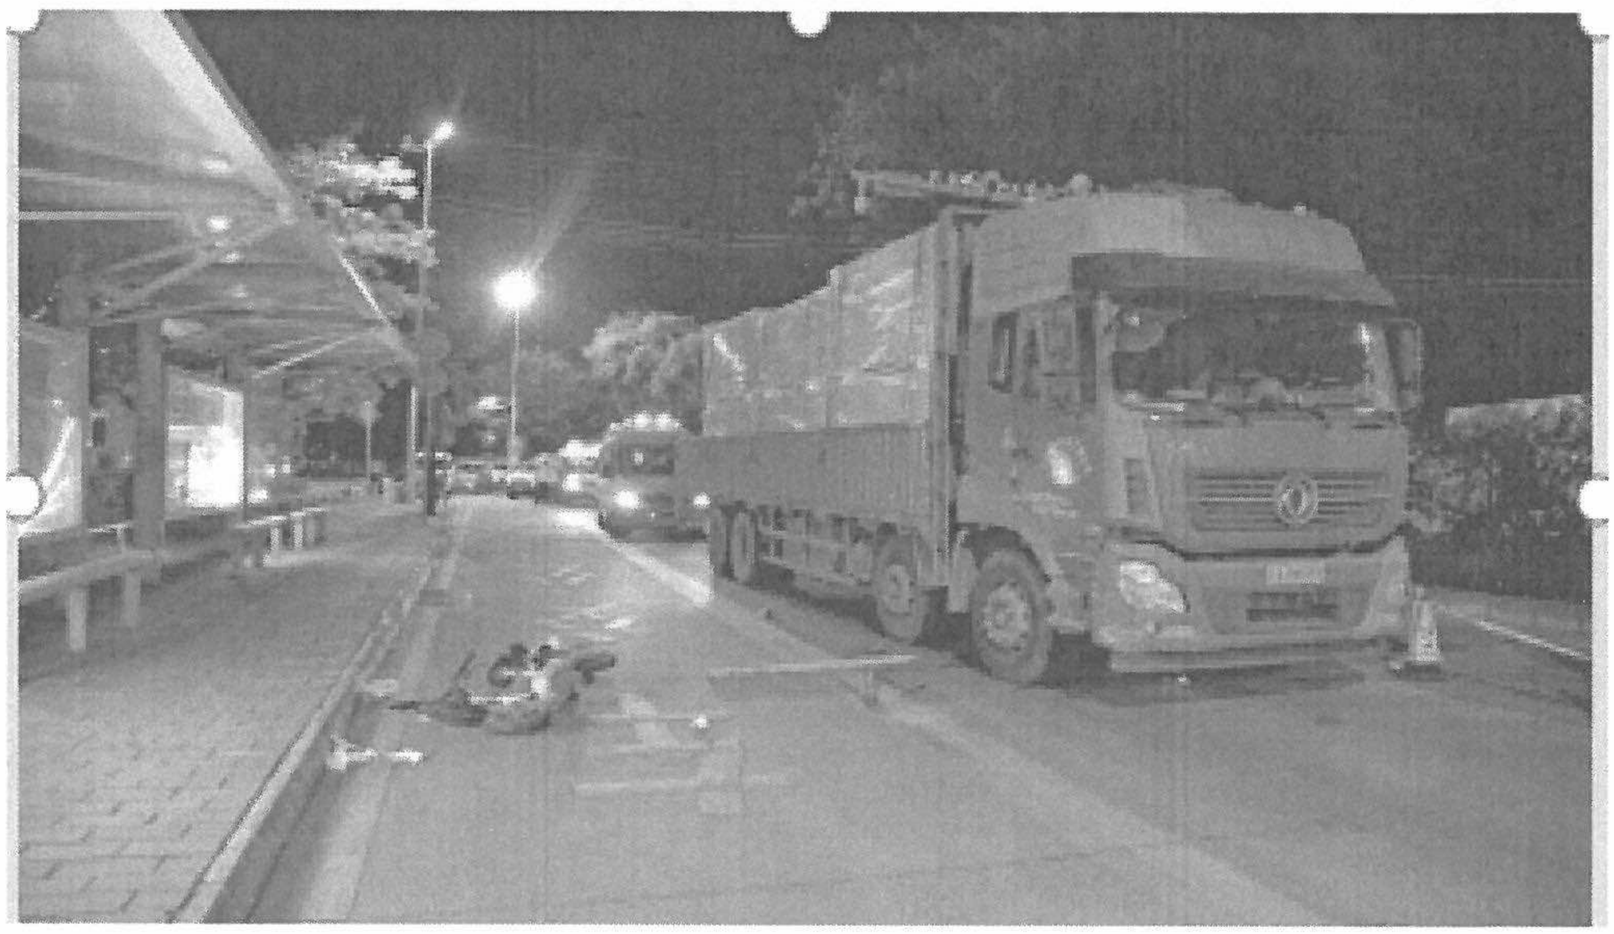


图 2 车辆碰撞情况

（六）视频监控情况

2024 年 10 月 24 日番禺区交警大队经办民警陈警官、何警官从驾驶人江山新处接受粤 ABW089 重型栏板货车行车记录仪视频资料，行车记录仪视频画面显示时间较北京时间无误差，视频监控画面显示 2024 年 10 月 24 日 17 时 37 分 44 秒至 2024 年 10

月24日17时37分54秒可以看到电动自行车与货车碰撞的事故发生经过。

17时37分44秒 高凤玲驾驶广州A48178号牌电动自行车出现在粤ABW089重型栏板货车右前侧，货车车内监控屏也出现电动自行车靠近的画面（见图3）。



图3车内监控屏出现电动自行车靠近

17时37分45秒至50秒 高凤玲驾驶广州A48178号牌电动自行车由右侧往粤ABW089重型栏板货车左前侧穿插；粤ABW089重型栏板货车司机江山新右手在挂挡（见图4、5）。



图 4 电动自行车穿插过来



图 5 电动自行车穿插至货车左侧车头

17 时 37 分 51 秒 高凤玲驾驶广州 A48178 号牌电动自行车停在货车车头位置（见图 6）。



图 6 电动自行车停在货车车头位置，此时货车开始起步

17 时 37 分 53 秒 货车起步行驶,与电动自行车发生碰撞(见图 7）。



图 7 货车起步与电动自行车发生碰撞

17 时 37 分 54 秒 粤 ABW089 重型栏板货车与电动自行车碰撞后，电动自行车被卷入车底（见图 8）。



图 8 电动自行车被卷入车底

（七）事故现场情况

1.道路基本情况

事故位置为金龙路（M93 乡道以南 40 米），金龙路道路双向四车道，水泥路面，道路中央为中央绿化带分隔（事故路段中央绿化带设置有绿化隔离网），道路两侧设有人行道，事故段交通标线基本清晰。现场路段交通信号方式为道路交通信号灯及标志标线，道路设计速度为 40km/h（见图 9）。

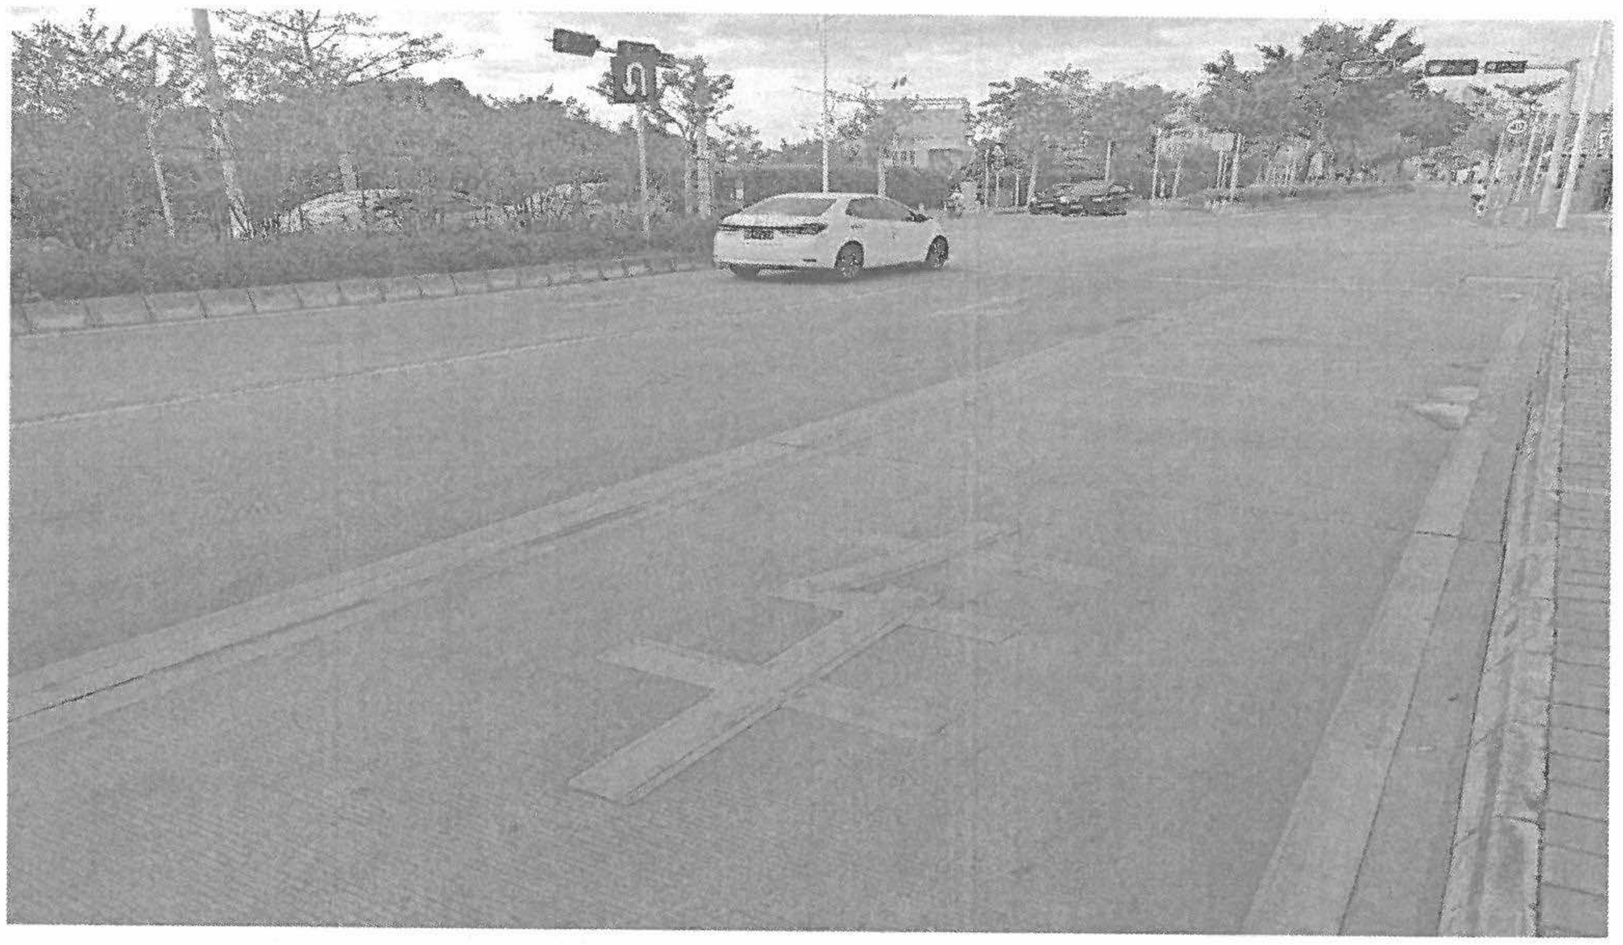


图 9 现场导向车道标线、允许掉头标志及交通信号灯

2. 交通设施情况

事故点前后 500 米的道路交通标志标线存在部分磨损情况，道路中央设有绿化带分隔。事故位置上游约 500 米处为交通信号灯路口，上游约 460 米处设置限速 40 标志及禁停标志，上游约 440 米处设置人行横道标志及无障碍通道标志，上游约 420 米处设置限速 40 标志及禁停标志，上游约 350 米、330 米处设置人行横道标志及无障碍通道标志，上游约 310 米处设置限速 40 标志及禁停标志（禁停标志方向倾斜），上游约 170 米、150 米处设置注意村庄标志，上游约 60 米、30 米处设置人行横道标志及无障碍通道标志，上游约 20 米处设置限速 40 标志、禁停标志、公交车站注意行人的警告标志以及限高 2.5 米的告示标志；现场位置设置允许掉头标志、警告标志及交通信号灯。事故位置下游约 50 米设置限速 40 标志及禁停标志，下游约 110 米、150 米设置人行横道标志及无障碍通道标志，下游约 160 米设置限速 40

标志及禁停标志，下游约 170 米、180 米、205 米、240 米设置人行横道标志及无障碍通道标志，下游约 260 米设置限速 40 标志及禁停标志，下游约 310 米设置禁止掉头标志、人行横道标志及无障碍通道标志，下游 320 米、370 米、440 米、460 米设置人行横道标志及无障碍通道标志，下游约 490 米设置限速 40 标志及禁停标志（见图 10、11、12、13）。

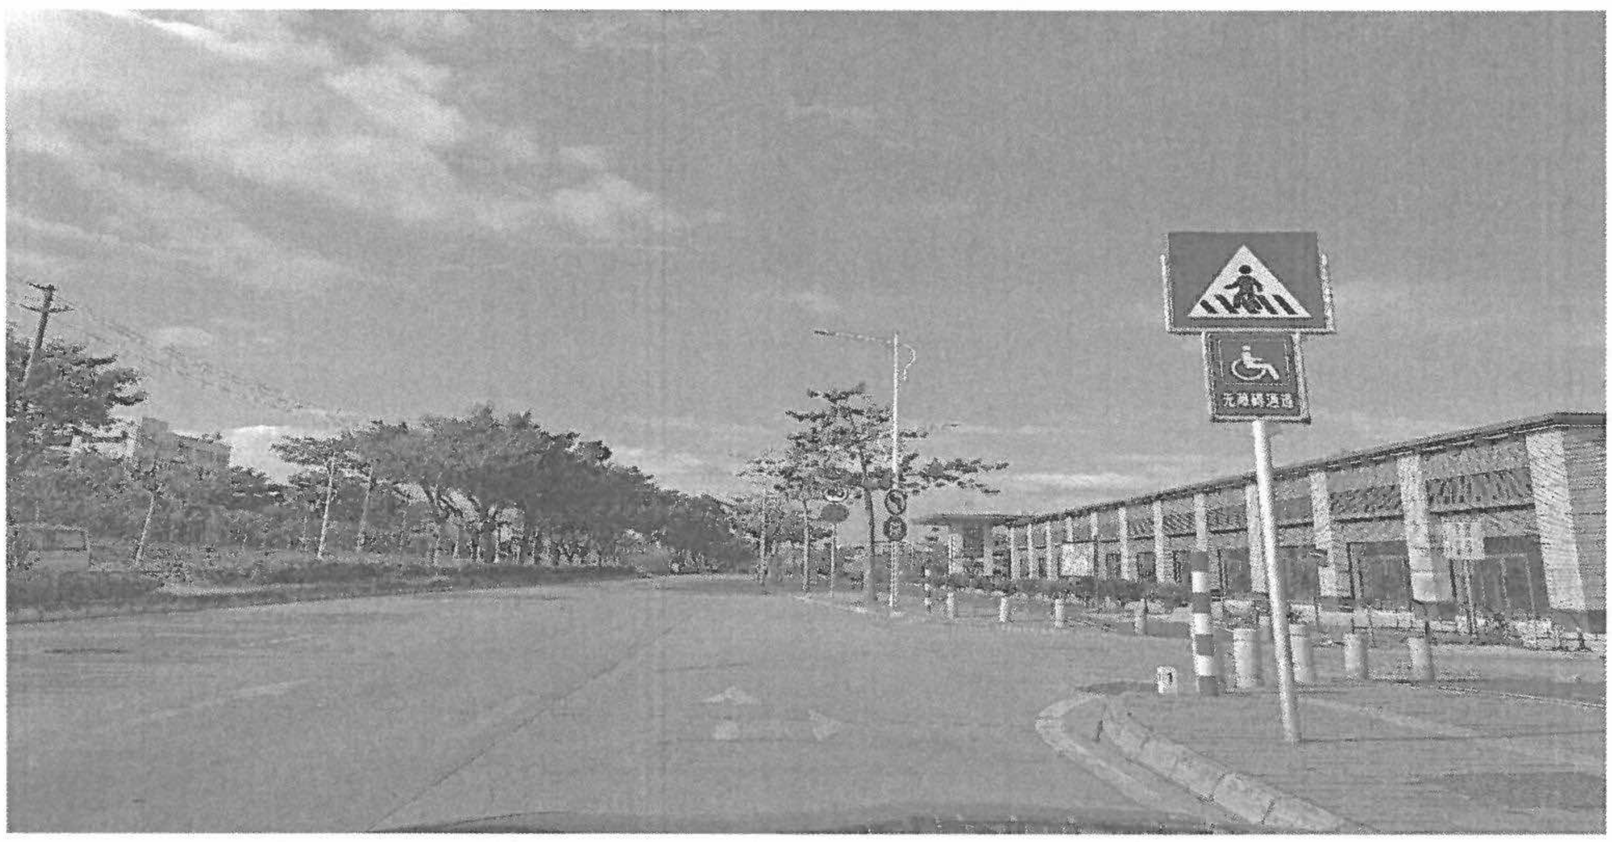


图 10 人行横道标志、无障碍通道标志

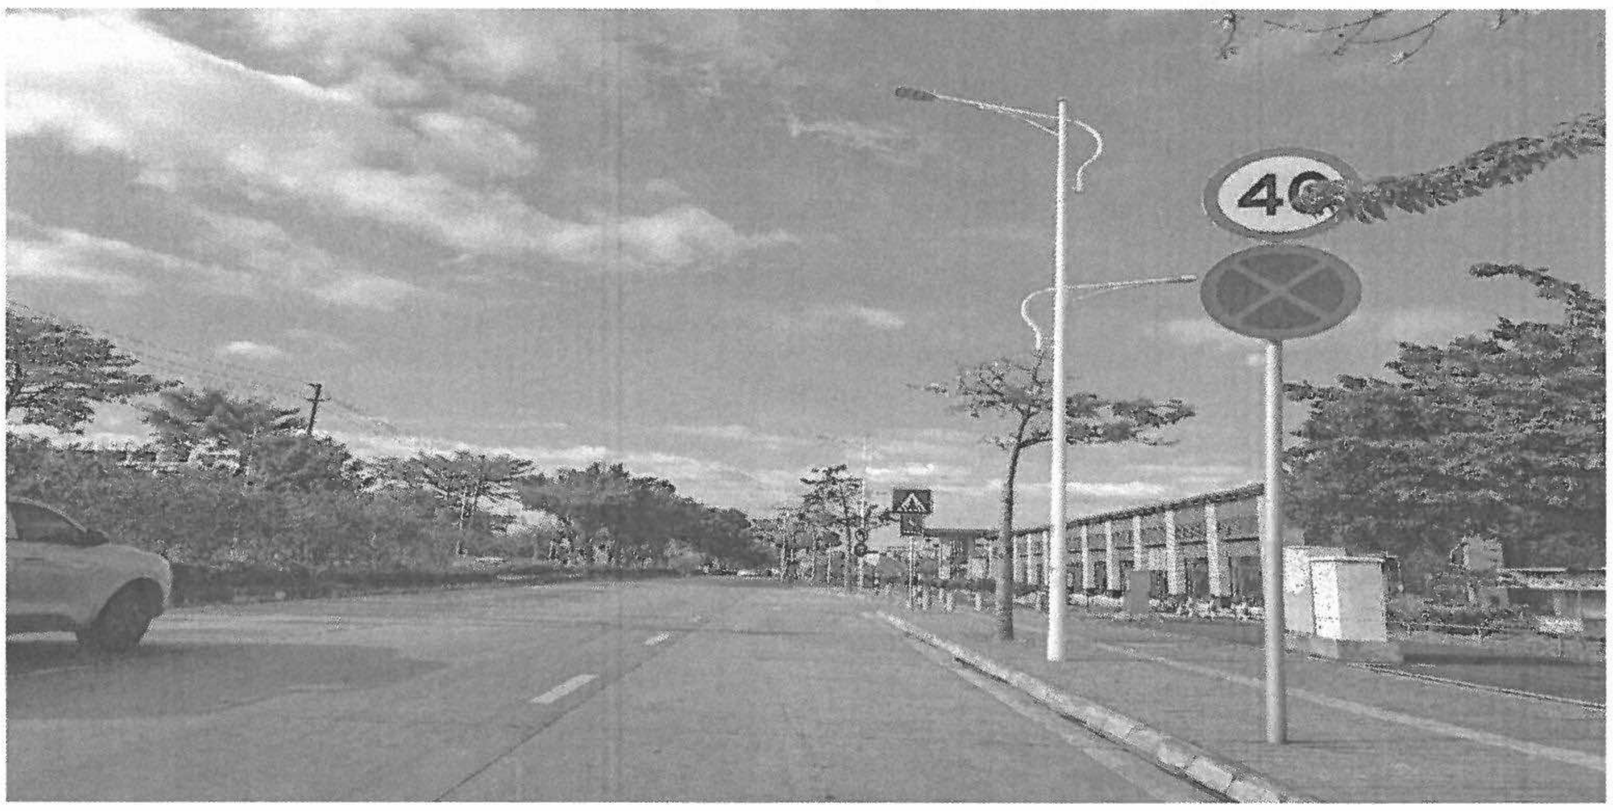


图 11 限速 40 标志、禁停标志



图 12 注意村庄标志

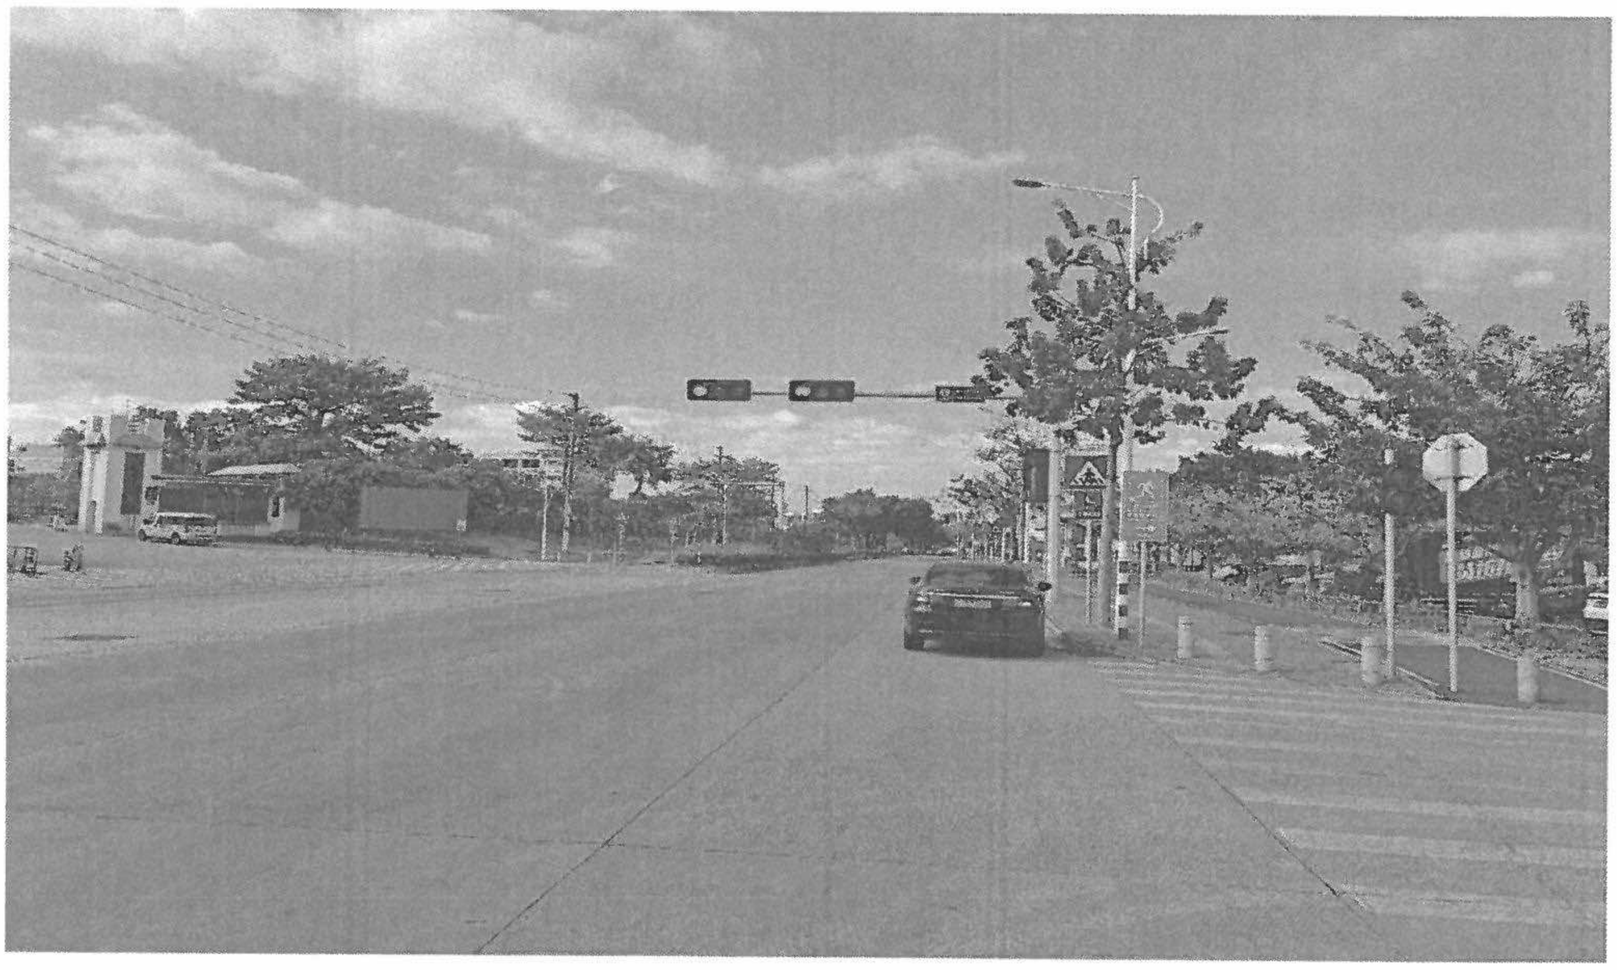


图 13 交通信号灯路口

3. 设施合理性分析

该路段交通标志标线存在部分磨损；部分标志倾斜、损坏未及时处理；道路中央部分开口设置不合理；道路中央设有绿化带

（事故路段绿化带设置有绿化隔离网），水泥路面完好，交通视野良好。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成电动自行车驾驶人高凤玲死亡[2]，电动自行车乘客梁某某擦伤。

2.事故直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失人民币82.37196万元。

（九）事故相关检验检测和鉴定情况

1.事故车辆痕迹检验情况[3]

车辆	情况
ABW089重型栏板货车	①该车外廓尺寸1198(长)x250(宽)x387(高)cm；②该车车头保险杠左侧有穿孔裂痕，离地69-73cm,从左往右量66-70cm。其他位置无明显碰撞痕迹。
广州A48178号小刀电动自行车	①该车外廓尺寸150(长)x60(宽)x100(高)cm；②该车前轮轮辋右侧边缘及轮胎右侧有明显刮地痕迹。前叉扭曲变形，前叉与前泥板接触部位因外力挤压作用致前泥板破裂，裂口位置离地高约35-40cm，面积约为3cmx6cm。车头金属篮筐遭碾压变形呈扁平状。车头

[2] 广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心《鉴定书》（穗番交（司）鉴（法病）字[2024]058号。

[3] 《道路交通事故车辆痕迹检验笔录》（编号：穗公交（番）车检字第4401131202400004991号、穗公交（番）车检字第4401131202400004992号）。

	仪表盘损坏，电线裸露。车头中部金属杆有刮擦痕迹，离地高 93cm。左侧刹车把内侧固定钢圈断裂。左侧车身从前往后量 20cm（离地 19cm）处，从前往后量 110-120cm（离地高 19cm）处有碰撞痕迹，车身油漆脱落并伴有轻度凹陷。鞍座左后侧有刮擦痕迹，离地约 60-66cm。

2. 事故车辆技术鉴定情况[4]

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统
ABW089 重型栏板货车	不合格	合格	合格
广州 A48178 号小刀电动自行车	合格	合格	合格

3. 事故车辆速度检验情况[5]

车辆	情况
ABW089 重型栏板货车	ABW089 重型栏板货车事发时的行驶速度为 7.1km/h
广州 A48178 号小刀电动自行车	广州 A48178 号小刀电动自行车事发时行驶速度无法计算

[4] 《道路交通事故车辆技术检验报告》（粤安车技检〔2024〕P2410241191A-1 号、〔2024〕P2410241191B-1 号）
[5] 《道路交通事故车辆技术检验报告》（粤安车技检〔2024〕P2410241191A 号、〔2024〕P2410241191B 号）

4.事故车车辆发光标识鉴定情况[6]

车辆	情况
ABW089 重型栏板货车	ABW089 重型栏板货车反光标识不合格

5. 驾驶人员测试、鉴定情况[7]

对江山新的血液进行酒精含量、毒品成分鉴定，未检出乙醇以及常见毒品成分。

（十）事故过错方及责任情况

经区交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况：

1. 高凤玲驾驶非机动车在道路上行驶未遵守有关交通安全规定，非机动车未在非机动车道内行驶，其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条[8]规定，是造成此事故的同等原因。

2. 江山新驾驶机件不符合技术标准（制动性能不合格）的机动车且未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[9]及第二十二条第一款[10]之规定，是造成此事故的同等原因。

3. 梁某某没有导致此事故发生的过错行为。

4. 根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（国

---

[6] 《道路交通事故车辆技术检验报告》（粤安车技检〔2024〕P2410241191A-2 号复印件）

[7] 《广东华生司法鉴定中心司法鉴定意见书》（穗司鉴 244401000519403900 号、穗司鉴 244401000519403901 号）

[8] 《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条规定：“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。”

[9] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条规定：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”

[10] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款规定：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

务院令第405号，2017年修正）第九十一条[11]和《道路交通事故处理程序规定》（公安部令第146号）第六十条第一款第（二）项[12]规定，高凤玲承担此事故同等责任，江山新承担此事故同等责任，梁某某无责任。

（十一）其它情况

1.气象情况

根据番禺区气象局提供的记录，2024年10月24日番禺区晴到多云，气温介于19.9℃至26.2℃之间，相对湿度介于28%至39%之间，吹北风，平均风速为3.2米/秒（2级），极大风速为9.6米/秒（5级），出现在10月24日09时38分。离事发地最近的气象观测站为石碁镇文边村气象观测站，2024年10月24日17时，该站点没有录得降雨，气温为26.4℃，小时内极大风速为5.7米/秒（4级）。经综合分析，排除气象因素对本起事故的影响。

2.勤务安排及落实情况

10月24日凌晨路面值班民警冯警官，值班时间为10月24日上午9时至10月25日上午9时,负责辖区路面巡查，交通执法，事故处理工作;事故值班民警刘警官，值班时间为10月24日上午9时至10月25日上午 9时，负责交通执法，事故处理

[11]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一规定：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”

[12]《道路交通事故处理程序规定》（公安部令第146号）第六十条第一款第（二）项规定：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。”

工作。10月24日上午9时至10月25日上午9时区交警大队六中队共整治机动车各类违法行为638宗，整治货车违法21宗，非机动车违法60宗。区交警大队六中队2024年1月1日至10月24日共查处货车违法数为3883宗，非机动车违法24925宗，其中金龙路周边货车违法数为196宗，非机动车违法216宗。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

17时41分 区急救医疗指挥中心接市民报入在番禺区石碁镇桥山村牌坊发生交通事故，有1名成年人和1名小孩受伤，其中成年人被压大货车下，要求“120”派车前往救治。同时，区急救医疗指挥中心报119告知交通事故现场有人被压大货车下，请求协助。

17时41分 番禺区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门和属地镇（街）作出响应。

17时43分 区急救医疗指挥中心立即调度区第八人民医院救护车前往救治。

17时44分 区交警大队接报开始处置警情，通知管辖的区交警大队六中队派员前往处理。

17时47分 区急救医疗指挥中心加派广州医科大学附属第二医院番禺院区救护车增援前往救治。

17时48分 广州医科大学附属第二医院番禺院区出车。

17时50分 石碁镇消防队接区消防调度指挥中心报桥山村

牌坊对出红绿灯有交通事故，镇消防队即出动抢险车赶赴现场。

18 时 00 分 区第八人民医院医务人员向区急救医疗指挥中心报告取消广州医科大学附属第二医院番禺院区救护车任务。

18 时 02 分 区急救医疗指挥中心取消广州医科大学附属第二医院番禺院区救护车任务。

18 时 19 分 区急救医疗指挥中心了解到高凤玲仍被压车下，遂通知广州医科大学附属第二医院番禺院区救护车重新执行任务。

（二）事故现场应急处置情况

17 时 57 分 区第八人民医院救护车到达现场。

18 时 02 分 区交警大队六中队到达现场，随后区公安分局分管领导、区交警大队有关领导等抵达现场指挥应急处置工作。

18 时 07 分 区第八人民医院救护车离开事故现场，转送伤员梁某某前往广州医科大学附属番禺中心医院。

18 时 05 分 石碁镇消防队、交通组到达现场。

18 时 35 分 石碁镇值班领导、分管领导抵达事故现场处置。

18 时 38 分 广州医科大学附属第二医院番禺院区救护车到达现场开展处置。

18 时 59 分 石碁镇消防队协助亚运城消防中队将高凤玲从车轮底下解困出来。现场 120 行心电图检查，再次确定现场死亡。

20 时 29 分 区交警大队六中队回复现场处置完毕。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

17时57分 区第八人民医院救护车到达现场。现场共有2名伤员：患者1无任何生命迹象，已死亡，交由现场警察处理；患者2转送广州医科大学附属番禺中心医院进一步治疗。

18时38分 广州医科大学附属第二医院番禺院区救护车到达现场，高凤玲仍被压车下，再次确认其已无生命体征。

18时59分 患者高凤玲被消防从车下解困出来，行心电图检查，再次确定现场死亡。

2.善后处置情况

事故发生后，番禺区相关职能部门采取一系列措施：一是区应急管理局、区总工会、区交通运输局、区交警大队和石碁镇人民政府等部门成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证据材料；二是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；三是区交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关政府职能部门根据自身职责赶赴现场开展应急处置工作，响应及时、处理得当，未发生次生事故，符合应急处置措施程序及要求。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

经调查认定，事故的直接原因是江山新在等信号灯放行起步

过程中驾驶机件不符合技术标准的机动车且未通过车前辅视镜观察视线盲区直接启动车辆前行与高凤玲驾驶电动自行车穿插驶至发生碰撞，造成高凤玲被碾压死亡、梁某某受伤。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析，排除人为故意伤害、突发灾害、极端气象因素等影响。

（三）间接原因

康旺公司未严格落实管理制度，责任主体不落实，对所属车辆和人员失管失控；教育培训工作不到位，未严格督促驾驶员做到安全驾驶、文明驾驶；隐患排查治理工作落实不到位，未能及时发现并采取措施消除事发车辆制动性能不合格[13]等事故隐患。

四、事故单位存在的主要问题

康旺公司，从业人员未经安全生产教育和培训合格上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版，下同）第二十八条第一款[14]规定；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未将事故隐患排查治理情况如实记录，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[15]规定；未督促从业人员严格执行安全

---

[13]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[16]规定。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）免于追责人员（2人）

高凤玲，鉴于其在事故中已死亡，免于追责。

梁某某，在事故中无责任。

（二）刑事责任

康旺公司是否涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关作进一步侦查。

（三）给予行政处罚的单位

康旺公司，对本起事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[17]规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（四）给予行政处罚的人员

1.江山新，康旺公司司机，违反《道路交通安全法》第二十一条、第九十条[18]，实施驾驶机件不符合技术标准的机动车的违法行为，已由区交警大队给予行政处罚。

2.马龙增，男，康旺公司实际控制人，负责公司的全面工作，

---

[16]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

[18]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条：“机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。”

未按规定履行安全生产管理职责[19]，未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[20]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.夏夺之，男，康旺公司安全主管，未按规定履行安全生产管理职责[21]，未组织开展危险源辨识和评估，未及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[22]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

（一）安全主体责任落实不到位。公司对所属车辆管理存在不足，安全生产教育培训缺失，未对交通违法行为偏多进行有效

---

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

[20]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

[21]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”

[22]《中华人民共和国安全生产法》九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

管理，隐患排查工作不落实，货运司机的管理和货运车辆的技术状况主要由车辆经营者自行掌握，未能及时发现事故车辆存在制动系统、反光标识不合格等问题，安全风险大。

（二）驾驶人员安全意识淡薄。驾驶员遵守交通法律意识淡薄，存在未按车道行驶、驾驶车辆制动系统不合格且在起步前未按照操作规范借助车前辅助镜观察盲区，未确保周围环境安全等问题。

（三）交通设施建设及养护有待提升。事发路段交通设施有待进一步提升和改善，交通标志标线存在部分磨损，部分标志倾斜、损坏。非机动车车道建设滞后，早期道路规划未预留非机动车专用通行空间，导致非机动车车道建设比例偏低，随着电动自行车上牌放开，保有量大幅提升，电动自行车与机动车抢道频繁出现，引发事故发生。

七、事故防范措施及建议

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门要严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）康旺公司：一是要深刻吸取事故教训，认真落实安全生产主体责任，强化公司安全生产管理体系，严格企业内部监督考核，加强对人员和车辆的日常监督管理，确保所有营运的车辆

技术状况和安全性能符合国家相关规定，消除安全隐患；二是强化司机安全驾驶培训，培养安全驾驶习惯，在车辆起步前正确使用车前辅视镜、行车记录仪等辅助设施观察视线盲区，确保车辆行驶安全；三是加强隐患排查治理，落实车辆安全检查，发现问题及时处理，对每一次的维修和保养，都应建立完整、规范的档案记录。四是加强司机管理工作，建立相应制度，实现制度防范，降低车辆违章次数，强化内部奖惩，杜绝司机违章。

（二）交通运输部门：一是要组织辖区内运输企业召开事故警示教育会议，认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生。二是要会同相关部门严格落实运营车辆的行业安全监管，督促运营车辆管理单位全面落实各项安全工作，严格落实对司机、管理人员安全生产技能岗前培训、年度培训和考核等安全教育培训，严格依法查处不按规定进行作业的安全违法行为。三是强化行业监管，督促车辆管理企业落实安全生产主体责任，按规定做好动态监控和车辆技术维护，开展安全隐患排查治理和安全风险辨识管控工作。四是加强对交通设施的管养工作。要加强道路日常养护工作，做好日常巡查记录，严格按照道路养护技术标准及时处理路面坑槽、拥包、裂缝等病害，确保管养路段路况良好。及时翻新各类路面标线，确保处于清晰状态。及时修复各类损坏、倾斜的交通标志。对道路中央开口、人行过街通道等设置的合理性进行研究，并完善人行过街交安设施。针对电动自行车保有量大幅提升情况，加大在既有道路非机

动车车道改建提升工作力度，避免电动自行车与机动车抢道的现象出现。

（三）番禺区交警大队：一是充分依托广播、电视、报纸等传统媒体和网络新型媒体，结合交通安全宣传“七进”工作，加大对电动自行车闯红灯，不戴头盔，不在非机动车道行驶或不靠右行驶、逆向行驶等严重交通违法的曝光力度，扩大交通安全宣传教育的普及面和影响力；二是对事故多发路段开展货车、电动自行车等违法行为执法行动，同时抓紧优化升级交通技术监控电子设备和相关管理系统，提升非现场执法能力；三是强化道路交通风险研判，按照道路交通风险管控清单全面落实管控责任，确保风险得到有效管控，减少道路交通事故发生。要继续加强对辖区内公路客运、公交客运、出租客运、旅游客运、危险化学品运输、校车、营转非大客车、重型货车等重点车辆企业、车辆、驾驶人的管控，限期督促重点车辆企业清理多次违法未处理重点车辆清单，对多次督促仍不整改、不落实的，要对企业负责人进行约谈，情况严重的，依法进行处罚并向社会曝光。四是联合各镇街加强对重点路口、路段的交通劝导管控。

（四）各镇（街）：要强化交通安全综合治理及宣传教育，及时消除安全隐患。一是组织各职能部门开展联合执法，对“两客两危”、载货汽车、“五类车”等重点车辆加大管理力度；二是加强对广大群众、机动车驾驶员的交通安全教育，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。三是设置劝导岗

督促电动自行车驾驶员要确保在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，靠车行道的右侧行驶，不得随意穿插至机动车道行驶。

番禺石碁“10·24”一般道路交通

事故调查处理组

2025年1月22日