S80 古宜高速公路（彰德街道境内）“6·7”一般道路交通事故调查报告

S80 古宜高速公路（彰德街道境内）“6·7”一般道路交通事故调查组

2026 年 10 月

目 录

一、事故基本情况 3
（一）事故车辆和驾驶人情况 4
（二）事故涉及有关企业情况 5
（三）检验检测和鉴定情况 6
（四）事故现场勘验情况 8
（五）事故发生经过 11
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 11
（七）事故当日天气情况 12
二、事故应急处置及评估情况 12
（一）事故信息接报、响应及应急处置情况 12
（二）医疗救治和善后处理情况 12
（三）事故应急处置评估 13
三、事故原因分析及责任、性质认定 13
（一）事故直接原因分析 13
（二）间接原因分析 13
（三）责任认定 13
（四）性质认定 14
四、有关生产经营单位存在的问题 14
五、有关监管单位履职情况 15
（一）高速执法一支队二十一大队 15
（二）高速三支队十五大队 15
六、对有关责任人员和单位的处理建议 16
（一）建议追究刑事责任人员 16
（二）建议免予追究责任的人员和单位 16
（三）对有关人员的处理建议 17
七、事故主要教训 17
八、 事故整改和防范措施 17
（一）深化思想认识，筑牢安全发展根基 17
（二）压实主体责任，狠抓企业安全管控 18
（三）强化源头治理，严查货运超载违法行为 18
（四）夯实监管责任，补齐基层监管短板 18
（五）加强宣传教育，提升经营者和驾驶员安全意识 18

2026 年 6 月 7 日 2 时 8 分许，在 S80 古宜高速古蔺往叙永方向 49km+67m 路段处（彰德街道境内），发生一起两辆轻型货车（川 E9C930 号追尾辽 A062RT 号）追尾事故，造成 1 人死亡，1 人受伤，直接经济损失 110 余万元。

为查明事故原因，分清责任，吸取教训，依据《古蔺县人民政府关于授权县应急管理局组织生产安全事故调查处理暨有关事宜的通知》（古府发〔2024〕36 号）及《古蔺县人民政府办公室关于印发〈古蔺县一般道路交通生产安全责任事故调查处理工作机制〉的通知》（古府办〔2024〕26 号），2026 年 6 月 18 日，县应急管理局牵头成立了 S80 古宜高速公路（彰德街道境内）“6.7”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由古蔺县应急管理局、省公安厅高速公路公安局三分局十五大队（以下简称高速三支队十五大队）、省交通执法总队第一支队二十一大队（以下简称高速执法一支队二十一大队）、古蔺县公安局、古蔺县总工会派员组成，并邀请县纪委监委机关和县人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析、资料调阅、人员询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质及有关单位和人员责任，提出了处理建议和事故整改防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故车辆和驾驶人情况

1.事故车辆情况。

（1）川 E9C930 号轻型仓栅式货车。品牌为福田牌，车辆识别代码：LVBV3JBB1NB003134，使用性质：非营运，核定载质量：1580kg，核定载客：3 人，机动车所有人：周仕均。该车 2023 年 10 月 30 日初次注册登记，最近定检日期：2025 年 10 月 21 日，检验有效期至 2026 年 10 月 31 日。交强险及商业险均在有效期内。

（2）辽 A062RT 号轻型厢式货车。品牌为福田牌，车辆识别代码：LVBV3JBB8LY024444，使用性质：货运，核定载质量：1100kg，核定载客：3 人，机动车所有人：崔荣财。该车 2020 年 6 月 3 日注册登记，最近定检日期：2026 年 5 月 25 日，检验有效期至 2027 年 6 月 30 日。交强险在有效期内，未购买商业险。

辽 A062RT 号轻型厢式货车车主崔荣财于 2026 年 6 月 6 日通过“运满满司机 APP”接到货运订单，由广西壮族自治区南宁市西乡塘区坛洛镇装载火龙果到四川省成都市新津区清云北路 469 号。事发时辽 A062RT 号轻型厢式货车共装载货物 7055kg，核定载质量：1100kg，超载 5955kg，超载率达 541%。

2.事故车辆驾驶人情况。

（1）王超，川 E9C930 号轻型仓栅式货车驾驶人，男，汉族，身份证号：******，户籍地：******。2012 年 11 月 28 日初次申领驾驶证，准驾车型：B2D，有效期至 2028 年 11 月 28

日，状态正常。持有遵义市交通运输管理局核发的《道路运输从业人员从业资格证》，证号：510524199411265978，准驾车型B2，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效期2031年3月16日。

事发时出行目的：自古蔺城区返回叙永县黄坭镇。

（2）崔荣财，辽A062RT号轻型厢式货车驾驶人，男，汉族，身份证号：******，户籍地：******。2015年2月15日初次申领驾驶证，准驾车型：C1，有效期2021年2月15日至2027年2月15日，状态正常。

事发时出行目的：从广西南宁市西乡塘区坛洛镇装载火龙果到四川省成都市新津区。

（二）事故涉及有关企业情况

1.叙永县黄坭镇周仕均建材批发门市部（个体工商户）。

该个体工商户于2011年6月15日注册，统一社会信用代码：92510524MA65NW9TXA，类型：个体工商户，经营者：周仕均，经营场所：叙永县黄坭乡黄坭村，经营范围：猪牛贩运；鲜肉、建材零售。

经营模式：个体自营，自有货运车辆1辆，无专职安全员，经营者周仕均全权负责安全管理；驾驶员王超为经营者周仕均雇佣，未签订用工合同。

2.沈阳市于洪区崔荣财道路运输户（个体工商户）。

该个体工商户于2024年5月26日注册，统一社会信用代码：

92210114MADL7P0X6L，类型：个体工商户，经营者：崔荣财，住所：辽宁省沈阳市于洪区细河路137号（2-24-1），经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该个体工商户取得由沈阳市于洪区交通运输局核发的《道路运输证》，业户名称：沈阳市于洪区崔荣财道路运输户，证号：辽交运管沈字210114011170号，经营范围：货物专用运输（冷藏保鲜设备），审验有效期到2027年6月30日。

经营模式：个体自营，自有货运车辆1辆，无专职安全员，经营者崔荣财全权负责安全管理；驾驶员为崔荣财。

（三）检验检测和鉴定情况

1.川E9C930号轻型仓栅式货车检测情况。2026年6月16日，四川天评司法鉴定所出具对川E9C930号轻型仓栅式货车进行车辆检测的《司法鉴定意见书》（天评司鉴〔2026〕交痕鉴字第0248号），鉴定意见：（1）经对川E9C930号轻型仓栅式货车现场检验，转向系各部件未发现事故发生前已存在的安全隐患；其转向系安全技术状况符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第六条的相关规定。（2）制动系统各部件未发现事故发生前已存在的安全隐患；其制动系统安全技术状况符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第七条的相关规定。（3）照明装置、灯具数量及位置未见异常，本次

事故造成的损坏除外；结合委托方提供的该车事发路段行驶视频可见，照明装置工作正常；因此现场检验结果及委托方提供的视频资料均表明，其技术状况符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第八条关于照明、信号装置和其他电器设备的相关规定。（4）前防护装置与车架连接牢固，未见擅自拆卸、切割或加长支架等改装痕迹，外观形态与同型号车辆出厂状态基本相符。（5）基于现有材料与方法，不具备依据 GB/T33195 计算事发瞬时车速的条件，故川 E9C930 号轻型仓栅式货车的行驶速度无法计算。

2.辽 A062RT 号轻型厢式货车检测情况。2026 年 6 月 16 日，四川天评司法鉴定所出具对辽 A062RT 号轻型厢式货车进行车辆检测的《司法鉴定意见书》（天评司鉴〔2026〕交痕鉴字第 0249 号），鉴定意见：（1）依据委托方提供之事故发生前监控视频，辽 A062RT 号在事发前通过监测点位时前部及后部照明信号装置处于点亮状态；事故造成左后尾灯壳碎裂、线束受损光源不可亮，右后灯泡脱出悬吊。就事故发生时点的照明装置技术状况而言，在被鉴定车辆灯具配置数量、安装位置及线路未见擅自改装/缺失的前提下，未检出其不符合 GB7258-2017 第 8 章关于照明、信号装置运行要求之情形。（2）辽 A062RT 号轻型厢式货车现场检验发现后部车身反光标识存在粘贴不规范：上部左侧单元缺失红色反光单元、红白单元排列及端部收口不符合“两端应为白单元”的要求，不符合 GB7258-2017 第 8.4 条，具体违反

GB11564-2024（规范性附录 F）F.1.1.3、F.1.2.2 之规定。（3）辽 A062RT 号轻型厢式货车现场检验发现的尾部后下部防护装置，在静态几何上测得宽度约 100mm、左右轮胎外缘 2260mm、残余安装点离地约 490mm；但因装置已在碰撞中脱落/变形，故仅就可观测几何与安装位置而言，未检出与 GB11567-2017 第 7、8 条明显冲突的尺寸情形。（4）依据现有材料与技术方法，不满足按照 GB/T33195 标准计算事故瞬时车速的条件，故辽 A062RT 号轻型厢式货车的事发行驶速度无法计算。

3.驾驶人乙醇检测情况。经现场呼气式酒精检测，崔荣财、王超呼出气体中均未检测出乙醇含量。

4.尸体检测情况。2026 年 6 月 9 日，四川谨诚司法鉴定所出具对死者周仕均的《司法鉴定意见书》（川谨所〔2026〕病鉴字第 155 号），鉴定意见：周仕均系生前遭受外力作用致头颅、胸部、四肢多发损伤死亡。

（四）事故现场勘验情况

事故现场位于 S80 古宜高速公路上行 49km+67m 路段（彰德街道境内，叙永方向），道路为三车道，道路交通标线为车道分隔线，中央隔离设施为混凝土隔离护栏，路侧防护设施为混凝土护拦，沥青路面，路面完好，路面干燥，无照明，视线良好。事故现场可见辽 A062RT 号轻型厢式货车停在行车道上，川 E9C930 号轻型仓栅式货车停在应急车道上；辽 A062RT 号轻型厢式货车货箱尾部损坏，尾下部防撞梁脱落，备胎脱落；川

E9C930 号轻型仓栅式货车后方存在长度 41.6m*3m 的大面积车辆撞击散落物，路面未见刹车痕迹；川 E9C930 号轻型仓栅式货车驾驶室严重变形内凹，下部防撞梁内凹变形，挡风玻璃严重损坏缺失；2 名人员分别被困于川 E9C930 号轻型仓栅式货车主副驾驶室内，驾驶员王超手部、头部有血迹，副驾驶室人员周仕均头部有血迹。

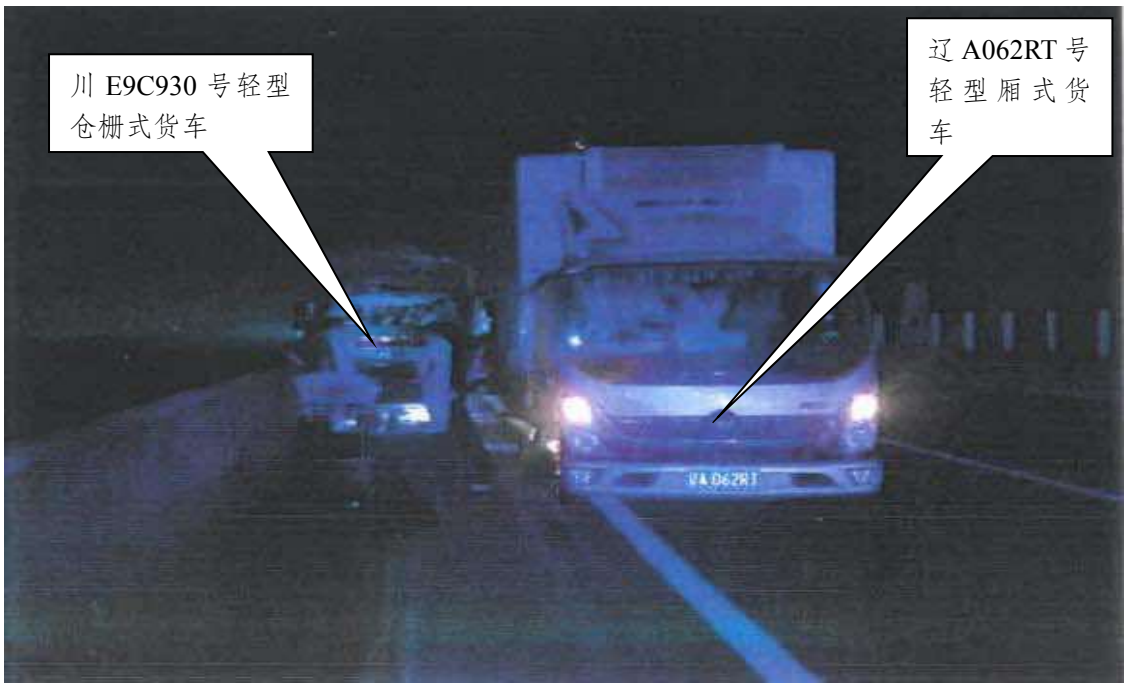


图 1　事故现场情况图



图 2　事故现场情况图

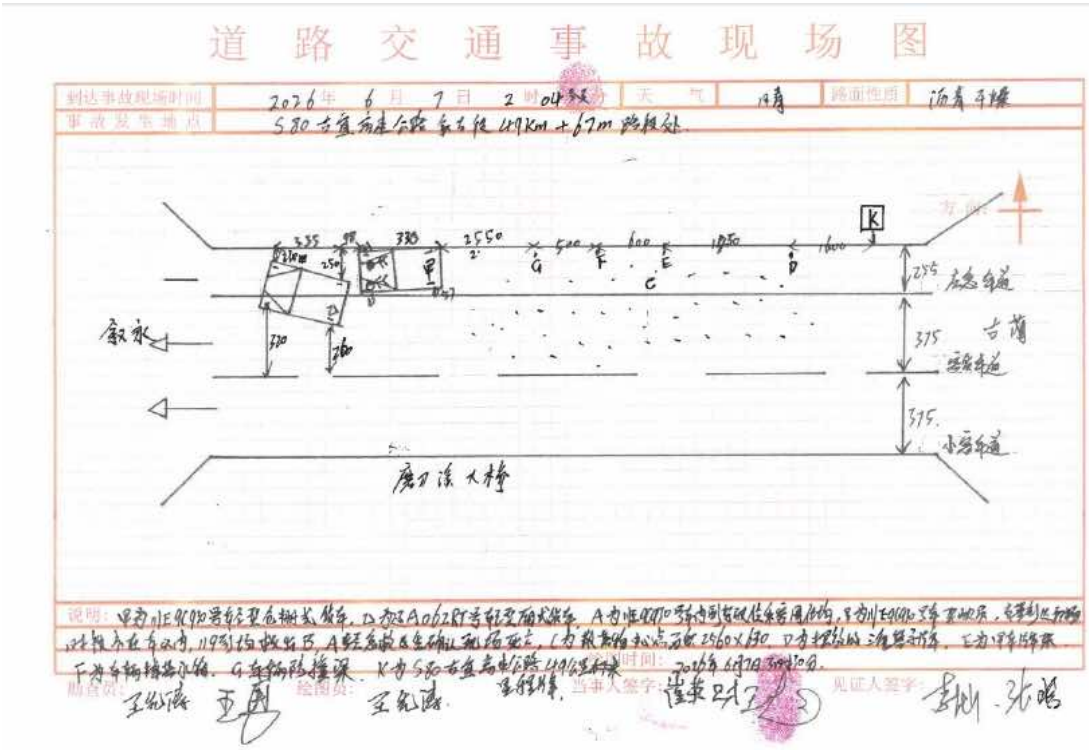


图 3　事故现场勘验图





图 4　事故现场勘验图

（五）事故发生经过

2026 年 6 月 7 日 2 时 8 分左右，王超驾驶川 E9C930 号轻型仓栅式货车搭乘周仕均行驶至 S80 古宜高速叙古段古蔺至叙永方向 49km+67m 路段处时，追尾前方辽 A062RT 号轻型厢式货车，造成周仕均当场死亡、王超受伤及两车不同程度受损。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。该起交通事故造成 1 人死亡，1 人受伤。

死者周仕均，男，57 周岁，身份证号：******，家庭住址：******，系川 E9C930 号轻型仓栅式货车所有人及事发时乘车人。

伤者王超，男，32 周岁，身份证号：******，家庭住址：******，系川 E9C930 号轻型仓栅式货车驾驶人。右股骨骨折、右腓骨骨折、左尺桡骨骨折，于 2026 年 6 月 7 日 5 时 16 分送入西南医科大学附属医院（康健中心院区）住院治疗，已于 6 月 26 日出院回家康养。

2.直接经济损失。经调查核定，该起事故直接经济损失110余万元。

（七）事故当日天气情况

事故当日阴，气温23℃，平均风速0.9米/秒。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应及应急处置情况

事故发生后，辽A062RT号轻型厢式货车驾驶人崔荣财于2时9分拨打110报警电话，于2时10分拨打12122高速公路报警电话。12122高速公路指挥中心接警后立即通知高速三支队十五大队、高速执法一支队二十一大队、四川泸渝高速公路开发有限责任公司（以下简称：泸渝公司）到场处置并拨打了120急救和119报警电话。高速三支队十五大队、高速执法一支队二十一大队、泸渝公司接到指令后，立即赶到现场进行现场勘验、疏导交通、事故调查和善后处置等应急处置工作。2时35分左右，120急救人员及消防救援人员陆续到达现场开展救援工作。5时57分许，事故救援现场处置及现场清理结束，交通恢复。

（二）医疗救治和善后处理情况

6月7日2时18分，古蔺县人民医院接到120指挥中心调派指令，2时35分，120急救车及医护人员到达现场，立即对王超、周仕均采取急救措施。3时10分，王超被消防救援人员救出，经医护人员现场处置后，于5时16分送入西南医科大学附属医院（康健中心院区）住院治疗。4时16分，周仕均被消防

救援人员救出。4时18分，经现场医护人员急救，周仕均抢救无效死亡，随后将死者遗体送往殡仪馆存放。截至9月16日，死者遗体已安葬，伤者已出院回家康养，有关赔付问题正在依照有关法律法规及程序协商解决中。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，高速三支队十五大队、高速执法一支队二十一大队、泸渝公司、古蔺县人民医院、古蔺县消防救援局等单位响应及时、行动迅速、救援有序、处置得当。

三、事故原因分析及责任、性质认定

（一）事故直接原因分析

王超夜间驾驶机动车的过程中，使用遮阳板不当影响了其安全驾驶的情况下，未尽到认真观察、谨慎驾驶的义务，加之临危处置不当是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.崔荣财驾驶超过核定载质量的机动车在高速公路行驶过程中低速行驶与事故的发生具有因果关系。

2.崔荣财驾驶不符合技术标准的机动车上路行驶是造成此次事故的间接原因。

（三）责任认定

2026年6月22日，四川省公安厅交通管理总队高速公路三支队出具《道路交通事故认定书》（5183151202600000003号）作出事故责任认定：王超负此次事故主要责任，崔荣财负此次事

故次要责任，周仕均不负责任。

调查组认定：

1.王超。川 E9C930 号轻型仓栅式货车驾驶人，夜间驾驶机动车的过程中，使用遮阳板不当影响了其安全驾驶的情况下，未尽到认真观察、谨慎驾驶的义务，加之临危处置不当，对事故发生负有直接责任。

2.叙永县黄坭镇周仕均建材批发门市部（个体工商户）及其经营者周仕均。安全生产主体责任不落实对事故发生负有管理责任。

（四）性质认定

经调查认定，S80 古宜高速公路（彰德街道境内）“6·7”一般道路交通事故是一起因个体工商户安全生产主体责任不落实；驾驶员夜间驾驶机动车的过程中，使用遮阳板不当影响安全驾驶，未尽到认真观察、谨慎驾驶的义务，加之临危处置不当造成的一般生产经营性道路交通事故。

四、有关生产经营单位存在的问题

叙永县黄坭镇周仕均建材批发门市部（个体工商户）存在以下突出问题：一是安全主体责任严重缺位，经营者未依法履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全管理职责，安全责任形同虚设；二是安全管理制度严重缺失，未建立健全安全生产管理制度，出车检查、定期维保等基础制度均未落实，安全管理流于形式；三是安全教育培训严重缺位，未组织驾驶员开展交通安全、

超载危害、疲劳驾驶防范等培训，驾驶员安全意识极为淡薄；四是驾驶行为管控严重缺失，未对驾驶员实施有效管控，未对驾驶时长进行监督管理，疲劳驾驶问题未能杜绝。

五、有关监管单位履职情况

（一）高速执法一支队二十一大队

2025 年 6 月至今，高速执法一支队二十一大队通过送法进企业、进村社、进学校等方式开展普法宣传 43 次；严格落实上路巡查、视频巡查等方式开展巡查 440 次，在辖区收费站、服务区采取随机抽查方式对客货运输车辆以及非营运车辆开展执法检查 112 次，共计抽查车辆 1046 辆次，立案查处 60 起（其中非法营运案件 17 起、网约车违规案件 14 起、大件运输车违法超限 10 起、使用无《道路运输证》车辆从事普货运输案件 7 起、客运班车违规案件 7 起），实施行政处罚 21.5 万元。开展安全和服务质量检查 96 次，发现隐患并督促整改 403 次（处）。

调查中未发现高速执法一支队二十一大队在落实行业安全监管职责方面存在明显的履职不到位和失职行为。

（二）高速三支队十五大队

2026 年以来，高速三支队十五大队在源头管控上，紧盯“两客一危一货”等重点运输企业，建立企业台账，采取常态化检查、随机抽查、专项督查相结合的方式，累计检查各类运输企业 11 次，签订安全运输承诺书 200 余份，约谈违规企业 12 家（次）、从业人员 23 人次；梳理整治重点车辆隐患，查处车辆非法改装

454起，强化重点驾驶人风险排查管控，督促企业落实安全教育、车辆维保等主体责任；在路面管控上，优化“定点值守+动态巡逻+错峰执勤+五岗合一+视频巡查”勤务模式，聚焦酒醉驾、疲劳驾驶、货车超载、非法营运等突出违法行为开展专项整治137余次，查处各类交通违法行为59476起，案件办理37起，行政拘留32人；在事故预防行人治理方面，劝离、移交地方派出所41人次，发函道安办联合上门宣讲整改2次；在社会治理方面，调解矛盾纠纷11起，服务群众19人次；在隐患治理方面，联合高速运营、路政、养护等单位拉网式排查道路及施工路段安全隐患，累计排查整改道路安全隐患83处；在宣传警示方面，深入运输企业开展专题宣讲，依托收费站、服务区开展线下宣传，依托平台推送安全警示信息，开展行业宣传宣讲7次。

调查中未发现高速三支队十五大队在落实行业安全监管职责方面有明显的履职不到位和失职行为。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

王超，川E9C930号轻型仓栅式货车驾驶人，在此次交通事故中负直接责任，涉嫌交通肇事罪，建议由高速三支队十五大队对王超立案侦查，依法追究其刑事责任。

（二）建议免予追究责任的人员和单位

1.周仕均，男，57周岁，身份证号：******，家庭住址：******，系川E9C930号轻型仓栅式货车所有人及事发时乘车人，鉴于在

此次交通事故中死亡，建议免予追究责任。

2.叙永县黄坭镇周仕均建材批发门市部（个体工商户），未落实安全生产主体责任，对该起事故发生负有管理责任，鉴于该个体工商户系个人经营，其经营者周仕均在本次交通事故中死亡，行政责任主体灭失，建议不予追究叙永县黄坭镇周仕均建材批发门市部行政责任。

（三）对有关人员的处理建议

崔荣财，在该次事故中存在的交通违法行为，建议由高速三支队十五大队调查处理。

七、事故主要教训

一是个体自营货车车主普遍“重经营、轻安全”，无专职安全管理人员，安全管理制度空白；二是个体自营货车车辆隐患常态化，超载、疲劳驾驶现象突出；三是个体经营者（小微企业）安全培训覆盖率低，安全法律意识淡薄，不知晓安全生产法定职责；四是个体货运车辆安全投入不足，应急装备、安全责任险普及度低，事故抗风险能力弱；五是基层对个体工商户道路运输安全生产监督存在薄弱环节，动态管控不足。

八、事故整改和防范措施

（一）深化思想认识，筑牢安全发展根基

乡镇（街道）要树牢安全发展理念，深刻吸取本次事故教训，将个体工商户、小微企业等零散货运经营主体纳入安全生产重点管控范围，克服对个体货运经营“重审批、轻监管”“重规模企业、

轻零散主体”的麻痹思想，切实把道路运输领域安全生产各项工作抓细抓实，坚决防范同类事故重复发生。

（二）压实主体责任，狠抓企业安全管控

交通、公安等监管部门要督促所有货运经营主体严格落实《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产主体责任，个体工商户及小规模货运经营者要明确主要负责人安全生产职责，建立健全车辆出车检查、定期维保、隐患排查治理、驾驶员安全教育培训等核心安全管理制度，按要求配备必要应急物资、投保安全生产责任保险，补齐安全管理短板。

（三）强化源头治理，严查货运超载违法行为

交通、公安等部门要强化联勤联动，紧盯货运站场、建材批发门市等货运源头单位，加大路面巡查执法力度，从严查处超限超载、疲劳驾驶、带病车辆上路等违法行为，倒查源头单位和经营主体责任，从源头斩断违法链条。

（四）夯实监管责任，补齐基层监管短板

负有道路运输行业监管职责的部门要厘清个体货运经营主体监管权责，加强跨区域监管协同，对异地经营个体货运主体建立信息抄告、联合监管机制；乡镇（街道）要落实属地监管责任，组织开展辖区零散货运经营主体拉网式排查，建立监管台账，强化日常动态管控，推动监管责任落地。

（五）加强宣传教育，提升经营者和驾驶员安全意识

针对个体货运经营者、驾驶员开展精准化安全生产普法宣传

和教育培训，告知个体经营主体法定安全生产职责，讲解超载、疲劳驾驶等违法行为的严重危害，切实提升两类人员安全法律意识和风险防范意识，从思想根源上遏制“重生产、轻安全”的错误倾向。

S80古宜高速公路（彰德街道境内）

“6·7”一般道路交通事故调查组

2026年10月10日

信息公开选项：不予公开

古蔺县应急管理局办公室　　2026 年 9 月 22 日印发